Principal Space and Elasticity

강의명: 소성가공 (MSA0026)

정영웅

창원대학교 신소재공학부

YJEONG@CHANGWON.AC.KR

연구실: #52-208 전화: 055-213-3694

HOMEPAGE: http://youngung.github.lo

Outline

- ■Stress space를 이해한다.
- ■Principal space of stress space를 이해한다.
- ■Principal values를 구하는 법을 익힌다.
- ■Invariants를 이해한다.

Recap

- •Measurement of force and displacement from tension tests
- Physical quantity to remove the effect of geometry: engineering stress/engineering strain
- Two types of stress (strain):
 - Normal (tension + , or compression -)
 - Shear (forward +, backward -)
- ■There are three independent planes in 3D; On each plane 1 normal + 2 shears.
- Thus nine independent components comprise the stress (strain) state.
- Coordinate transformation (axes transformation)
 - Coordinate transformation does not change the physical quantity (stress, strain)
 - Coordinate transformation changes the values of components and the directions of planes associated with the stress (or strain).
- Practice coordinate transformation using the Excel, Fortran code, Python code.

Symmetries in stress/strain tensors

■변형률 텐서의 경우 본래 그 정의에의해 symmetry를 가진다.

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (d_{ij} + d_{ji})$$

$$\varepsilon_{ji} = \frac{1}{2} (d_{ji} + d_{ij})$$

■응력 텐서의 경우 force equilibrium 조건에 의해 symmetry를 가진다.

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

Linear operations (mapping)

- ■Stress tensor는 두 벡터 공간 사이의 선형 변환을 한다.
- stress tensor는 한 벡터량을 또 다른 벡터량으로 변환 (transform, mapping) 해준다.
- ■벡터량으로 나타낼 수 있는 것 중에 하나가 *plane 이다
- ■한 물질점의 응력 상태를 알고 (즉 stress tensor), 그 물질점의 특정 면에 작용하는 힘(vector)을 알고 싶다면, 해당 특정면의 방향을 나타내는 벡터(n)와의 inner dot product를 얻으면 된다.
 - 2차 텐서와 1차 텐서간의 inner dot product는 다음과 같이 정의 된다:

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{n} = \sigma_{ij} n_j$$

- $lacksymbol{\sigma} \cdot m{n}$ 의 결과는 해당 면에 작용하는 '힘' (force)가 된다.
- ■또 다른예: 한 결정립이 열처리후 잔류응력 σ 가 존재한다. 이때 특정 slip system에 작용하는 응력을 알고 싶다면?
 - 1. 특정 slip system의 slip plane을 나타내는 단위 벡터를 찾는다. (111) plane $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}[1,1,1]$
 - 2. 해당 벡터와 inner dot product를 실시하면 해당 면에 작용하는 force를 구할 수 있다.
 - 3. 다음으로 얻어진 force와 slip direction을 inner dot product하면, 해당면에서 해당 방향으로 작용하는 응력값(scalar value)을 구할 수 있다.
- * 예를 들어, 너비 1의 한 plane은 해당 plane의 수직 방향으로 크기가 1인 벡터로 나타낼 수 있다.

Stress tensor represented in other forms

- ■앞서 응력 텐서가 matrix의 형태로 표현되는 것을 보았다. 하지만 이는 온전히 '편리'를 위해서이다 –물론 많은 이점이 생긴다.
- ■하지만 때에 따라 응력 텐서를 다른 형태로 표기하기도 한다.
- ■예를 들어 Voigt notation은 매우 흔히 찾을 수 있는 응력텐서 표기 방법이다 3x3 matrix 대신 1x9 형태로 표현

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

■위의 symmetric tensor를 9개 component중 3개를 줄여 order를 낮출 수 있다.

$$m{\sigma} = egin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix}$$
의 1x6 array로 표현; 6차원 공간상의 vector 형태가 된다: $m{\sigma}_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{bmatrix}$

Stress Space


- ■Stress tensor의 각 independent 값들이 하나의 '공간' 축을 형성하는 공간.
- ■가령 stress tensor의 symmetry 덕분에 stress state는 일반적으로 각 성분이 축이 되는 6차원 공간에 표현이 가능하다.
- ■하지만 stress tensor의 구성성분중 shear component가 모두 0이 되는 Cartesian coordinate로 표현되는 공간을 얻을 수도 있는데, 이 방법에 대해 간략하게 알아보도록 하겠다.
- ■예1) 알루미늄을 일축 인장 시편을 위해 가공한후, 해당 시편의 길이/폭/두께 방향이 주어진 coordinate system의 \mathbf{e}_1 , \mathbf{e}_2 , \mathbf{e}_3 basis vector방향과 평행할때, 응력 상태를 측정하여 다음과 같이 나타낼 수 있었다.

$$\mathbf{\sigma} = \begin{bmatrix} -30 & 25 & 11 \\ 25 & 1 & -9 \\ 11 & -9 & 17 \end{bmatrix}$$

- ■해당 응력 텐서의 principal space는?
- \blacksquare A) 주어진 coordinate system을 $\phi_1 = -1.4^\circ$, $\Phi = 24.86^\circ$, $\phi_2 = -30.59^\circ$ 을 통해 변환시켜 얻은 coordinate system이 해당 응력의 principal space 이다.

Stress Space (확인)



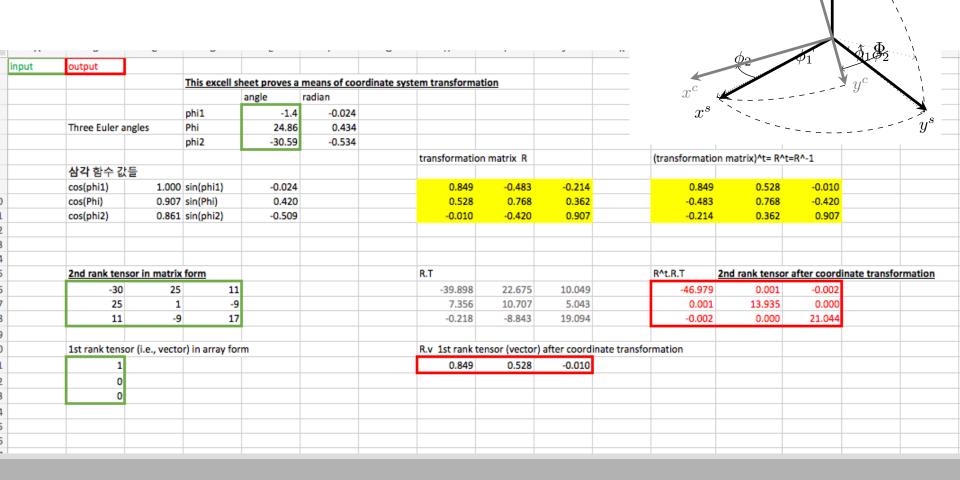


More examples

$$\bullet \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 100 & 300 & 30 \\ 300 & 5 & 25 \\ 30 & 25 & 3 \end{bmatrix}$$

The principal space of the above tensor can be obtained by

$$\Phi_1 = -49.5^{\circ}, \Phi = 96.23^{\circ}, \phi_2 = -0.11^{\circ}$$

- And the principal values?
 - **-** -251.2, -1.2, 360.5

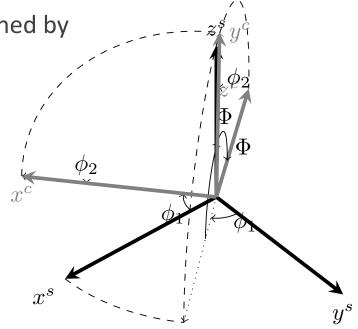

How did I obtain this?

- •An analytical method to obtain 'principal' values:
 - Find the eigenvalues and eigenvectors of 3x3 matrix form of the stress tensor
 - That can be done by following
 - 1. Define a new 3x3 matrix

$$A_{ij} = \sigma_{ij} - \lambda \delta_{ij}$$
 $\delta_{ij} = 1 \text{ (if } i = j)$
= 0 (or if $i \neq j$)

• 2. Solve the case of λ when det(A)=0.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} - \lambda & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} - \lambda & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} - \lambda \end{bmatrix}$$

3. That's actually solving

$$\lambda^3 - I_1\lambda^2 - I_2\lambda - I_3 = 0$$

Where

$$I_1 = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}$$

$$I_2 = (\sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2 + \sigma_{13}^2 - \sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{22}\sigma_{33} - \sigma_{33}\sigma_{11})$$

$$I_3 = \sigma_{11}\sigma_{22}\sigma_{33} + 2\sigma_{12}\sigma_{13}\sigma_{23} - \sigma_{11}\sigma_{23}^2 - \sigma_{22}\sigma_{13}^2 - \sigma_{33}\sigma_{12}^2$$

How did I obtain this?

- Okay, we learned how to get eigenvalues. Next question is how we can obtain eigenvectors.
- Once you found the eigenvalues, you solve the equations given by

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = A_{ij} v_j = 0$$

Example:

For a 2nd rank tensor B =
$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$
,
$$\det(B_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = \det\begin{bmatrix} 1 - \lambda & -3 & 3 \\ 3 & -5 - \lambda & 3 \\ 6 & -6 & 4 - \lambda \end{bmatrix} = -\lambda^3 + 12\lambda + 16 = -(\lambda - 4)(\lambda + 2)^2$$

 $\det(B_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0$: The solution of these equations is $\lambda = 4$, $\lambda = -2$ and $\lambda = -2$ (repeated).

Eigen vectors can be found from

$$(A - \lambda I) \cdot x = 0$$

How did I obtain this? (continued)

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \cdot \mathbf{x} = 0$$

Put the each of the three eigenvalues you obtained in the above to obtain three eigenvectors $(x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)})$. You'll get

$$(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) \cdot \mathbf{x}^{(1)} = 0 \tag{1}$$

$$(\mathbf{A} + 2\mathbf{I}) \cdot \mathbf{x}^{(2)} = 0 \tag{2}$$

$$(\mathbf{A} + 2\mathbf{I}) \cdot \mathbf{x}^{(3)} = 0 \tag{3}$$

For instance, solution of (1) gives

$$x_1^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)} = 0 \rightarrow x_1^{(1)} = \frac{1}{2}x_3^{(1)}$$

 $x_2^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)} = 0 \rightarrow x_2^{(1)} = \frac{1}{2}x_3^{(1)}$

Therefore, eigenvector associated with eigenvalue 4 is: $x_3^{(1)} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ (with any arbitrary $x_3^{(1)}$ value). You could do the same for (2) condition, which results in

with eigenvalue 4 is:
$$x_3^{(1)} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$
 (with any arbitrary $x_3^{(1)}$) condition, which results in

$$\mathbf{x}^{(2)} = x_3^{(2)} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2^{(2)} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

How did I obtain this? (continued)


- ■일단 eigenvector들이 구성된다면 이를 토대로 transformation matrix를 얻을 수 있다.
- ■다음으로 transformation matrix를 Euler angles로 변환가능
- ■물론 저도 이 모든 과정을 연필과 종이로 풀지 않는다.
- ■저의 경우 LAPACK으로 eigenvalue와 eigenvector를 수치적으로 얻고, 이를 바탕으로 transformation matrix를 구해서, 다시 Euler angle로 변환하였다.
- ■https://youngung.github.io/principal/ 참조

Principal values / principal space

- ■어디에 쓰이나?
- ■Principal space에 응력을 표현하면 문제가 매우 간단해 진다!
- ■왜? 일단 생각해야할 component의 수가 줄어든다. 따라서 6D stress space가 3D stress space로 줄어든다 3D space는 간단히 Cartesian coordinate로 표현할 수 있다. (시각적으로, 그리고 수치해석적으로도) 6차원 보다는 매우 편리하다.

■다른 예?

Application: Forming limit diagram

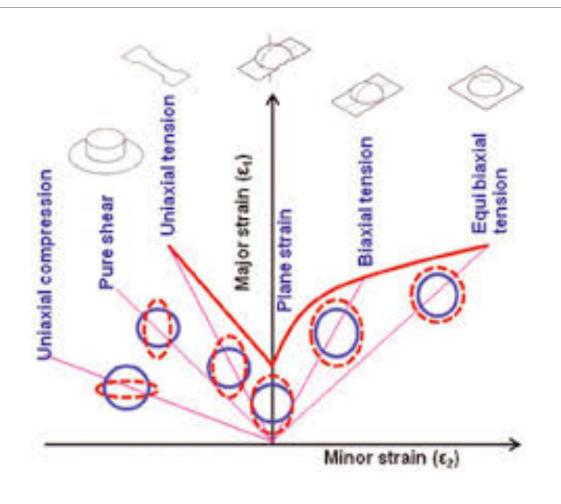


성형 한계 다이아그램은 금속 판재의 성형성을 간단히 나타낼 수 있다.


전통적으로 fracture가 일어난 판재의 minor/major strain을 측정하여 모아 곡선으로 표현한다. 여기서 minor/major strain들은 principal space의 strain component를 의미한다.


어쩌다가 principal space로 표현하게 되었을까? - FLD 측정 방식에서 유래 (다음장)

Application: Forming limit diagram



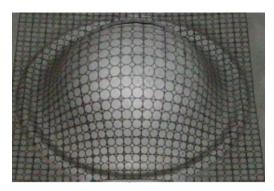

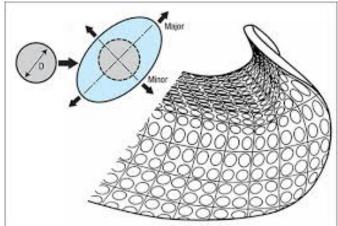

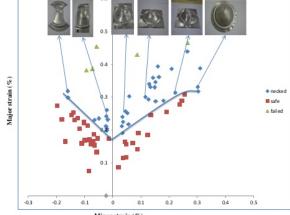

Minor strain (%) Fig 33: Forming limit diagram of (a) IF steel (b) AA5754-H22 and (c) AA5182-O sheet of thickness Imm.

Principal space를 사용한다면?

■응력과 변형률 텐서가 모두 같은 principal space에 표현이 되는 상태라면,

■이를 간단히 Voigt notation을 차용한다면 3차원 문제가 된다. 따라서

$$lacksymbol{\sigma} = egin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix}$$
 그리고 $m{\varepsilon} = egin{bmatrix} arepsilon_1 \\ arepsilon_2 \\ arepsilon_3 \end{bmatrix}$ 로 표현 가능하다. (각 성분의 첨자가 하나로 줄었다)

-때로는 principal space에 표현된 응력의 성분임을 좀 더 명확히 하기 위해 로마자 첨자를 사용한다. Ex. $m{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_I \\ \sigma_{II} \\ \sigma_{II} \end{bmatrix}$

첨자를 사용한다. Ex.
$$oldsymbol{\sigma} = egin{bmatrix} \sigma_{II} \ \sigma_{III} \end{bmatrix}$$

Principal space and Hooke's law (1)

- ■응력과 변형률간의 관계는 Hooke's law를 따르며, 그 둘간 '선형' 관계를 설명하는 법칙이다.
- ■Principal space의 e_1 방향으로의 가상 '일축 인장' 실험을 생각해보자. 해당 방향에서의 stress component와 해당 방향에서의 strain component 간에는 '선형' 관계가 지켜진다. 이는
- $\blacksquare \sigma_1 = \mathbb{E} \varepsilon_1$ 로 표현가능 여기서 \mathbb{E} 는?
- ■나머지 principal space의 \mathbf{e}_2 축과 \mathbf{e}_3 축에서는 '수축' 변형이 발생한다. 만약시편이 'isotropic' 하다면, 그 수축 변형량은 동일하다. 이는
- $\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 = -\nu \mathbf{e}_1$ 으로 표현가능 여기서 ν 는?

Principal space and Hooke's law (2)

■앞서 '일축' 인장에 적용된 예들을 좀 더 확장 시켜 '삼축' 모두에 arbitrary한 응력이 걸렸을 경우를 표현할 수 있는 방법이 있다. 이는

$$\blacksquare \mathbb{E} \varepsilon_1 = [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)]$$

■앞서 우리는 principal space에서 '축약'된 Hooke's law를 살펴보았다. 사실 Full tensor를 사용하면 Hooke's law는 ...

$$\mathbf{\sigma}_{ij} = \mathbb{E}_{ijkl} \mathbf{\epsilon}_{kl}$$
 혹은 $\mathbf{\epsilon}_{ij} = \mathbb{C}_{ijkl} \mathbf{\sigma}_{kl}$ (여기서 $\mathbb{C} = \mathbb{E}^{-1}$)


- ■위를 이용하여
- $\mathbf{e}_{11} = \mathbb{C}_{11kl}\sigma_{kl}$
- $\mathbf{\varepsilon}_{22} = \mathbb{C}_{22kl} \sigma_{kl}$
- $\mathbf{e}_{12} = \mathbb{C}_{12kl} \mathbf{\sigma}_{kl}$

Boundary condition

- ■재료 역학 문제를 효율적으로 해결하기 위해서는 적절한 boundary condition (경계조건)을 찾아내고 올바르게 설정하는 것이 매우 중요하다. 이를 위해 몇몇 유익한 hints를 꼽자면
 - 자유 표면에 수직한 응력은 0 이다. 재료의 가장 바깥 표면에 응력을 전달하는 다른물질이 없이 대기중에 노출되어 있으면, 해당 표면의 방향과 관계된 응력 성분들은 0이다. 예를 들어, 한 물질점이 free surface에 해당하고 z축방향으로 그 법선이 향한다면, σ_{zz} , σ_{yz} , σ_{xz} 모두 0이다.
 - 마찰이 없는 면에서 전단응력들은 0이다. 해당면이 (위의 예와 유사하게) z축방향으로 그 법선이 향한다면, σ_{yz} , σ_{xz} 모두 0이다.
 - 힘평형 상태에서는 물체의 모든 면에서 힘의 균형이 존재한다.
 - St. Venant 원리 (교제에서 한번 읽어보세요...)

Plane stress condition and free surface

■Plane stress condition을 더 자세히 설명하기에 앞서 free surface를 이해해보자.

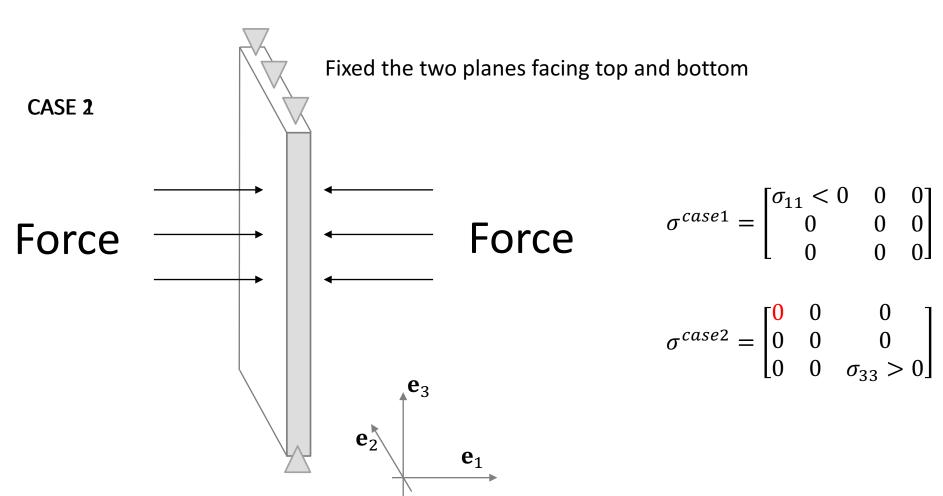

Plane theory (2D approximation)

- ■재료의 기계적 거동을 설명할때, 구조물의 모습과 기대되는 응력/변형률에 의해한 방향으로의 구성성분들이 다른 성분들과 비교해 '매우매우매우' 작을 때가 있다.
- ■그럴때는 full tensor component를 모두 고려하기 보다는 매우 작은 성분들을 'zero'로 가정하여 문제를 간단화 시키기도 한다.
- ■이를 통해, 문제의 복잡성을 줄이고, 수치해석시간(컴퓨터 계산 시간)도 줄어들수 있다. 그 뿐만 아니라, 수식도 매우 간편해진다!
- ●응력을 예로 들자면, 서로 수직하는 세면중 한면과 관련된 응력 성분들이 모두 zero인 상태 (혹은 그렇게 모사된 상태) 를 일컬어 plane stress condition 즉 평면 응력상태라고 한다.
- ■변형률 텐서를 예로 들자면 세 기본 길이 방향중, 한방향과 관련한 normal/shear components가 모두 zero인 상태... plane strain condition (평면 변형률 상태)라고한다.

Plane stress condition


Plane stress where the components associated with \mathbf{e}_3 basis vector are zero: $\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$


$$egin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서, 이를 2x2 matrix로 표현 가능하다: $\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$ 단지 세개의 component만

meaningful. 더욱 축약하여 $\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix}$ 의 형태로 표현 가능하다.


이경우 principal stress와 principal space도 매우 간단히 구해진다.

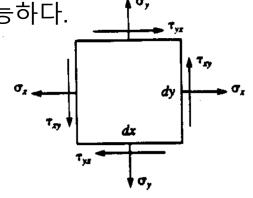



$$\begin{split} \sigma_1 &= \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2} \\ \sigma_2 &= \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2} \\ \text{Principal space} &= 구하기 위해서는... \end{split}$$

 $\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}} \right)$ 로 얻어진 값으로 회전...

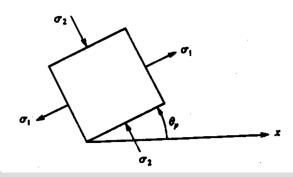


Plane strain condition


평면 응력상태와 유사한듯 다르게

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & 0 \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

Some times, even under plane strain condition, ε_{33} is not zero. 하지만 이럴 경우에도 응력해석에서는 non-zero ε_{33} 를 무시하여도 무방한 경우가 있다.


예제 1-11

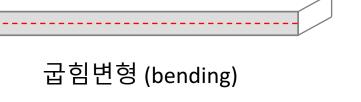

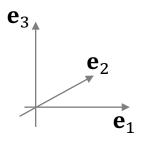

 \mathbf{e}_2 축으로 strain이 없는 plane-strain condition

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

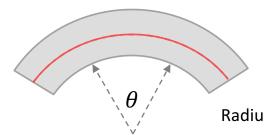

Radius of curvature ρ

위의 변형률 텐서를 살피면, 해당 좌표계가 principal space를 나타냄을 알 수 있다.


- 1. 시편 전체에 '균일한' 변형이 작용하였다고 가정했다.
- 2. 변형전 시편의 가운데 면이 변형후에도 '총' 길이 변화가 없다 (중립축; neutral axis). 그리고 중립축이 시편의 두께 방향 중간에 위치한다. 시편의 두께 변화가 없다. 굽힘후의 곡률 ρ 는 시편의 두께에 비해 매우 크다 ($\rho\gg t$)
- 3. 굽힘의 양이 적어, engineering strain을 변형률로 사용한다.


풀이 전략

조건

공칭 변형률의 정의 $\varepsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0}$ 을 통해 시편 바깥쪽 면의 변형률을 구하고, Hooke's law를 사용하여 해당면의 응력상태를 예상해보자.

굽힘변형 (bending)

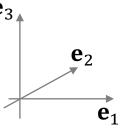

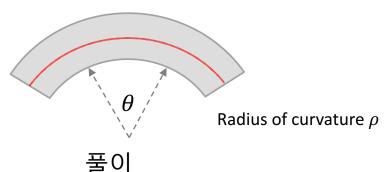

시편 바깥쪽의 최종 길이를 θ 와 ρ , 그리고 두께 t 에 대한 함수로 표현할 수 있다.

 \mathbf{e}_1 방향으로의 본래 길이는 중립축 선상의 길이로 볼 수 있다. 따라서 변형전 길이는 $\theta\left(\rho+\frac{t}{2}\right)$ 비슷한 방법으로 바깥표면의 굽힘 후 길이는 $\theta(\rho+t)$

따라서
$$\varepsilon_1 = \frac{l_1 - l_0}{l_0} = \frac{\theta(\rho + t) - \theta\left(\rho + \frac{t}{2}\right)}{\theta\left(\rho + \frac{t}{2}\right)} = \frac{t/2}{\rho + t/2}$$

여기서, 앞서 주어진 조건 $\rho\gg t$ 를 사용하면 $\varepsilon_1\approx \frac{t/2}{\rho}$. 앞서 우리는 다음과 같은 관계식을 배웠다.

 $\mathbb{E}\varepsilon_1=[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)]$ 그리고 plane-strain condition에 의해 $\mathbb{E}\varepsilon_2=[\sigma_2-\nu(\sigma_1+\sigma_3)]=0$ 그런데 제일 바깥쪽 면은 free surface; 즉 $\sigma_3=0$. 따라서

$$\mathbb{E}\varepsilon_1 = [\sigma_1 - \nu\sigma_2]$$
 그리고 $[\sigma_2 - \nu\sigma_1] = 0 : \sigma_2 = \nu\sigma_1$

따라서 $\varepsilon_1 = \frac{1}{\mathbb{E}}[\sigma_1 - \nu^2 \sigma_1] = \frac{\sigma_1}{\mathbb{E}}(1 - \nu^2)$. 재배치를 하면 $\sigma_1 = \frac{\mathbb{E}\varepsilon_1}{(1 - \nu^2)}$. $\varepsilon_1 = \frac{t/2}{\rho}$ 대입하면


$$\sigma_1 = \frac{t}{2\rho} \frac{\mathbb{E}\varepsilon_1}{(1-\nu^2)}$$
 그리고 $\sigma_2 = \nu \sigma_1$ 를 사용하여 $\sigma_2 = \frac{t}{2\rho} \frac{\nu \mathbb{E}\varepsilon_1}{(1-\nu^2)}$

탄성과 탄성일(탄성변형 에너지)

- ■길이 x 단면적 A인 봉이 일축인장력 F_x
- ■로 인해, dx 만큼 변화되었다. 이에 따른 미소(infinitesimal) 일(work) dW은?
- $dW = F_x dx$
- ■단위 부피당 미소 일은?

$$dw = \frac{dW}{Volume} = \frac{dW}{xA} = \frac{F_x}{A} \left(\frac{dx}{x}\right) = \sigma_x d\varepsilon_x$$

- \blacksquare 앞서 다루었던 Hooke's law에 의해 $\sigma_{x}=\mathbb{E}\epsilon_{x}$
- $\mathbf{w} = \int d\mathbf{w} = \int \sigma_{\mathbf{x}} d\varepsilon_{\mathbf{x}} = \int \mathbb{E}\varepsilon_{\mathbf{x}} d\varepsilon_{\mathbf{x}}$ $= \mathbb{E}\int_{0}^{\varepsilon_{\mathbf{x}}} \mathbf{x} d\mathbf{x} = \frac{\mathbb{E}\varepsilon_{\mathbf{x}}^{2}}{2} = \frac{\sigma_{\mathbf{x}}\varepsilon_{\mathbf{x}}}{2}$
- ■같은 아이디어를 general한 텐서에 적응하면...
- $\mathbf{w} = \frac{1}{2} (\sigma_{ij} \varepsilon_{ij})$

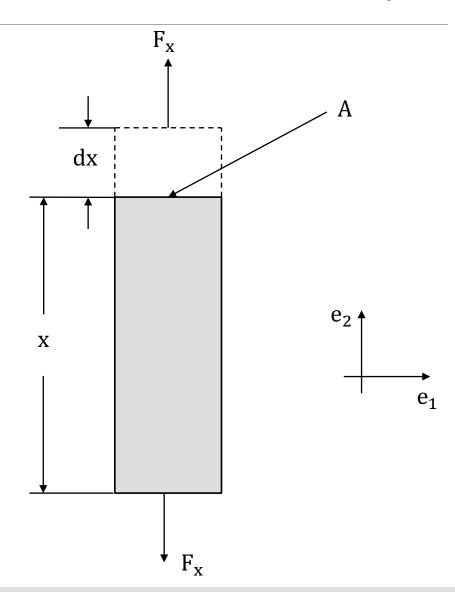

References and acknowledgements

References

- An introduction to Continuum Mechanics M. E. Gurtin
- Metal Forming W.F. Hosford, R. M. Caddell (번역판: 금속 소성 가공 허무영)
- Fundamentals of metal forming (R. H. Wagoner, J-L Chenot)
- http://www.continuummechanics.org (very good on-line reference)

Acknowledgements

Some images presented in this lecture materials were collected from Wikipedia.