



## TRANSFORMADOR UNIVERSAL DE CONTROL

# VISTA ISOMETRICA 17.8 KG 8 (H4) 4 (X4) 7 (H2) 3 (X2 2 (X3 5 (H1) 1 (X1 **VRT**

# **VENTAJAS**

- Voltajes de entrada: 440 V o 220 V.
- Voltajes de salida: 220 V o 110 V.
- Baja corriente de magnetización, bajos disturbios a la conexión.
- Buena tolerancia a la humedad.
- Conexión fácil a través de bornes que evitan contactos accidentales.
- Diseño basado en los estándares IEC1558 y VDE 570.
- Excelente aislamiento entre devanados.

## **APLICACIONES**

- En tableros de control que requieran flexibilidad para cambiar fácilmente los voltajes de alimentación.
- Donde se requiera alimentación a circuitos de control de 220V o 110V a partir de 440V o 220V.
- Para alimentar cargas reactivas como contactores, relevadores, ventiladores, solenoides, etc.
- Uso como transformador de aislamiento para alimentar cargas sensibles a disturbios eléctricos en las líneas de fuerza.

# Voltaje de entrada nominal

440 Vac + 12% máximo

- Coloque puente en terminales 7 6.
- Conecte alimentación en terminales 5 y 8.

220 Vac + 12% máximo

- Coloque puente en terminales 7 8 y en 5 6.
- Conecte alimentación en terminales 5 y 8.

Frecuencia nominal 60 Hz.

## Salidas


### Para obtener 220 Vac:

- 2 x 110 Vac
- Coloque puente en terminales 2 3 y obtenga salida en las terminales 1 y 4.

#### Para obtener 110 Vac:

- Coloque puente en terminales 1 2 y 3 4 y obtenga salida en terminales 1 y 4
  - ❖ Potencia nominal Cos Phi= 0.5 2000 VA
  - ❖ Potencia nominal Cos Phi= 1 3800 VA
  - Eficiencia 94.1 %

# **DIFERENTES VISTAS DEL TRANSFORMADOR**

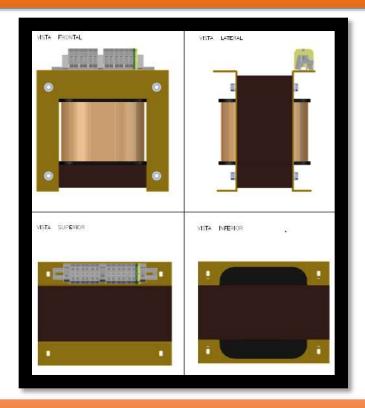

**VISTA REAL DEL TRANFORMADOR**