



Arduino-basic [wk10]

Analog input I.

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

2nd semester, 2018

Email: chaos21c@gmail.com




My ID (ARnn)

성명	ID
백동진	AR01
김도훈	AR02
김희찬	AR03
류재현	AR04
문민규	AR05
박진석	AR06
이승현	AR07
이승협	AR08
이후정	AR09
최민구	AR10

김다영	AR11
공진영	AR12
김해인	AR13
류성현	AR14
류재환	AR15
박상현	AR16
박해주	AR17
백지혜	AR18
송원식	AR19
신송주	AR20
윤지훈	AR21
정은성	AR22
백지혜 송원식 신송주 윤지훈	AR18 AR19 AR20 AR21



Arduino team project

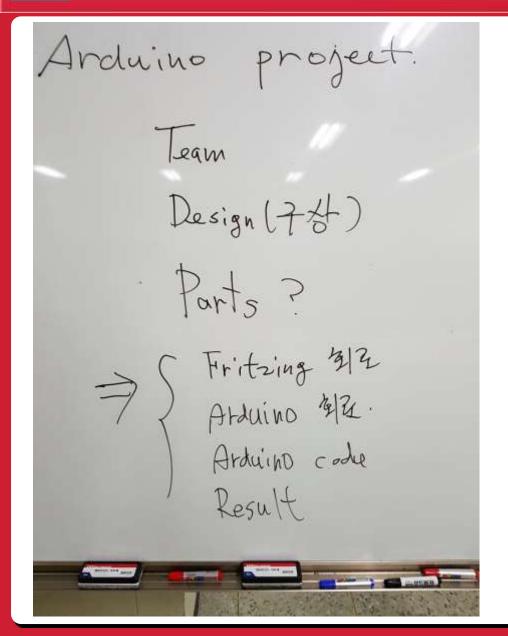

- · 2명/팀
- 구상 소개 (11.22, 11.29), ppt준비
- 부품은 수업 세트 기준 (추가신청은 22일까지)
- 팀당 발표 자료 준비
- · 발표: 12월6일

- 참고
- 11.8 VR 특강(4시)



[Review]

- [wk09]
- Arduino : Digital input
- Complete your project
- Submit file: Arnn_Rpt06.zip

wk09: Practice-06: ARnn_Rpt06.zip



- [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt06.zip
```

- 압축할 파일들
 - 1 ARnn_Switch.ino
 - 2 ARnn_Switch_good.ino
 - 3 ARnn_Switch_time.png
 - 4 ARnn_Switch_time.ino
 - **5** ARnn_all_keys.png

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

wk09: Practice-06: ARnn_Rpt06.zip



```
ARnn_Switch_time
4 */
5 #include <Wire.h>
6 // I2C LCD 라리브러리 설정
7 #include <LiquidCrystal 12C.h>
8 // LCD I2C address 설정
9 // PCF8574:0x27, PCF8574A:0x3F
10 LiquidCrystal 12C lcd(0x27,16,2);
11 // LCD address:0x27, 16X2 LCD, 0x3F
13 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
14 const int inputPin = 2;
16 // 현재의 시간을 저장하기 위한 변수
17 long startTime = 0;
18 // 실제 스위치가 눌린 후 지연되는 시간
19 long swCountTimer = 0;
21 void setup() {
   // 스위치 입력을 위하여 2번판을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
24
   pinMode(inputPin, INPUT PULLUP);
   // 시리얼 통신을 설정한다
   Serial.begin(9600);
27 | lcd.init();
28 | Icd.clear();
  lcd.backlight();
30 | Icd.setCursor(0,0);
31 ! Icd.print("Press button");
32 |}
```

```
34 void loop(){
   // 스위치 입력이 발생하였을 경우 실행
   if(digitalRead(inputPin) == LOW){
    // 현재의 시간을 startTime 변수에 넣는다.
    startTime=millis();
39
    // 스위치가 입력되는 동안 지연시킨다.
     while(digitalRead(inputPin)==LOW);
40.
     // swCountTimer 변수에 스위치가 눌려진 시간을 넣는다.
     // 여기까지 측정된 시간에서 앞서 저장한 시간이
     // 스위치가 눌려진 시간이 된다
43
44
     swCountTimer = millis() - startTime;
45
     // LCD로 경과 시간을 출력한다..
     de lay(100);
    ! // 모두 삭제
    ! lcd.clear();
48
    ■ // 커서를 좌측 상단으로
49
    Icd.setCursor(0.0);
50
    i lcd.print("ARnn time span");
52
    ⅰ// 커서를 두 번째 줄로
    lcd.setCursor(0.1);
    i lcd.print(swCountTimer);
54
    lcd.print(" ms");
```

Bug!




5. Digital input





5. 디지털 신호 입력

디지털 신호

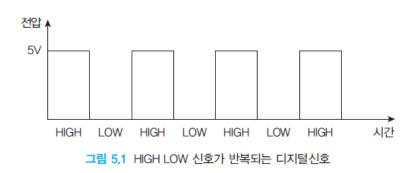

- ✓ 0과 1 혹은 High Low 두 가지 값으로 표현되는 신호
- ✓ 잡음에 강하고 데이터의 저장 및 처리가 용이

풀업 / 풀다운

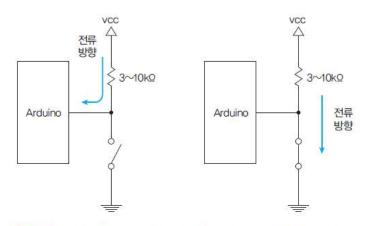


그림 5.2 풀업저항과 스위치 동작. Arduino는 스위치가 오프상태인 (a)에서는 HIGH 신호로, 스위치가 온상태인 (b)에서는 LOW 신호로 인식한다.

✓ 디지털 신호 입력핀에 아무것도 연결되지 않았을때의 상태를 High 혹은 Low 신호로 만들어안정시킴




5.1.1 디지털 신호 입력 - Switch

EX 5.1 스위치 입력 (1/3)

실습목표 스위치를 이용하여 디지털 신호를 입력 받아 스위치가 눌러졌을 때 LED를 점등시키자.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결한다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2번핀의 상태는 LOW신호이다.

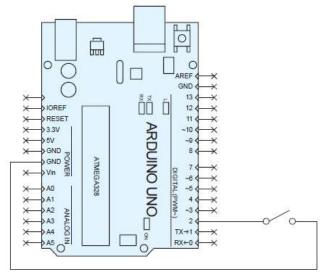



5.2.3 디지털 신호 입력 - 안정된 Switch : code

```
기// 내장된 LED 사용을 위해 13번핀을 출력으로 설정
8 const int ledPin = 13;
9 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
10 const int inputPin = 2;
12// 스위치 입력 횟수 저장 변수
13 int count = 0;
15 void setup() {
   // 13번 핀에 내장된 LED를 출력으로 설정한다
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // 스위치 입력을 위하여 2번핀을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
19 pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);
20 // 시리얼 통신을 설정한다.
21 Serial.begin(9600);
```

```
24 void loop(){
   // 스위치 입력을 받는다
   int swInput = digitalRead(inputPin);
   // LED의 출력 상태를 확인한다
   int ledOutput = digitalRead(ledPin);
   // 스위치가 눌렸을 때
   if (swInput == LOW){
    lif (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
    else digitalWrite(ledPin, HIGH);// LED가 소등되어 있으면 점등
    ++count;
    // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다.
    Serial.println(count);
38 }
```

ARnn_Dinput_count.ino



5.2.6.1 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[DIY] 스위치 입력 마다 LED On/Off 바꾸면서, 바운싱 없는 스위치 입력 받으면서 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송하는 code를 만들어서

ARnn_Switch_good.ino 로 저장하시오. ARnn_Switch_good.ino 제출

```
8 // 내장된 LED 사용을 위해 13번판을 출력으로 설정
9 const int ledPin = 13:
10 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
11 const int inputPin = 2:
 2// 실제 스위치가 늘린 후 지연되는 시간
 3 const int swCountTime = 10;
15 // 스위치 입력 횟수 저장 변수
16 int count = 0;
17// 실제 소위치가 눌린 시간을 계산하기 위한 변수
 8 int swCountTimer = 0:
20 void setup() {
21 // 13번 판에 내장된 LED를 출력으로 성정한다
22 pinMode(ledPin, OUTFUT);
23 // 스위치 입력을 위하여 2번편을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
24 pinMode(inputPin, INPUT_PULLUP);
25 // 시리얼 통신을 설정한다
   Serial.begin(9600):
27)
```

```
29 void loop(){
   // LED의 출력 상태를 확인한다
   int ledOutput = digitalRead(ledPin);
34| // swCheck(핀번호) 루틴에서 HIGH, LOW 값을 받는다.
   if (swCheck(inputPin)){
     if (ledOutput) digitalWrite(ledPin, LOW);// LED가 점등되어 있으면 소등
     else digitalWrite(ledPin, HIGH):// LED가 소등되어 있으면 점등
     ++count;
     Serial.println(count); // 스위치 입력 횟수를 시리얼 통신으로 전송한다
40 };
```



5.2.6.2 디지털 신호 입력 : 안정된 Switch - DIY

[DIY] swCheck() function

```
43 boolean swCheck(int pin){
44
45  // 스위치 입력을 받는다
46 boolean swInput = digitalRead(pin);
47  // 스위치 입력을 리턴할 변수
48 boolean state;
```

```
complex (Arduino/Genuino Uno)
10
11
12
13
14
15
16
17
☑ 자동 스크롤
```

```
// 실제 스위치가 입력되었을 경우
    if(swInput == LOW){
    -// swCountTimer 변수가 swCountTime 보다 클 때
    if(swCountTimer >= swCountTime){
54
       // 두 값이 같아지면 state에 HIGH를 저장
56
       if(swCountTimer == swCountTime) state = HIGH;
57
       else state = LOW; // 아닐경우 LOW를 저장
58
          // 다음번 실행 시 LOW에 고정되도록 swCountTimer를 조정함
     swCountTimer = swCountTime + 1;
60
61
62
      else{
63
        // 실제 스위치 입력 시간이 swCountTime보다 작을때
       // swCountTime을 증가시켜준다.
64
65
       ++swCountTimer:
66
67
   else{
    // 실제 스위치 입력이 없을 때 state에 LOW를 저장한다.
70
    state = LOW;
     // 실제 스위치 입력이 없을 때 swCountTimer를 초기화 한다.
     swCountTimer = 0;
73 |
   // 이 루틴이 끝날 때 state 값을 리턴한다.
    return state:
76|}
```




5.3.1 디지털 신호 입력 시간 측정하기

EX 5.3 디지털 신호 입력시간 측정하기 (1/3)

- 실습목표
- 1. 스위치를 이용하여 디지털 입력을 받는다.
- 2. 스위치가 눌려있는 시간을 0.001초 (ms: 밀리세컨드)단위로 측정한다.
- 3. 측정된 값을 시리얼 통신을 통하여 컴퓨터로 출력시킨다.

Hardware

- 1. 디지털 입출력핀인 2번핀으로 스위치 입력을 받는다.
- 2. 스위치의 한쪽을 2번핀에 연결하고 다른 한쪽을 GND에 연결한다.
- 3. 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호 인지 LOW신호인지 알 수가 없다. 그러므로 반드시 핀의 입출력 설정 때 'INPUT_PULLUP' 명령어를 사용하여 풀업시켜줘야 한다.
- 4. 풀업을 해줬다면 스위치 입력이 없을 때 2번핀의 상태는 HIGH신호이고 스위치 입력이 있을 때 2번핀의 상태는 LOW신호이다.

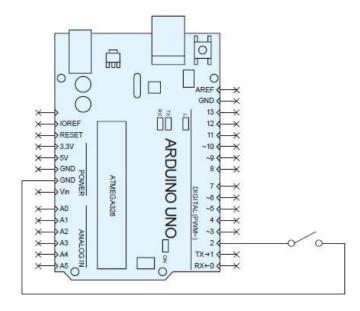



으 5.3.4 디지털 신호 입력 시간 측정하기 - code

```
6 // 2번판을 스위치 입력으로 설정
7 const int inputPin = 2;
9 // 현재의 시간을 저장하기 위한 변수
10 long startTime = 0;
11 // 실제 스위치가 눌린 후 지연되는 시간
12 long swCountTimer = 0;
13
14 void setup() {
   // 스위치 입력을 위하여 2번핀을 입력으로 설정하고 풀업시킨다
   pinMode(inputPin, INPUT PULLUP);
  // 시리얼 통신을 설정한다
   Serial.begin(9600);
19|}
21 void loop(){
   // 스위치 입력이 발생하였을 경우 실행
   if(digitalRead(inputPin) == LOW){
     // 현재의 시간을 startTime 변수에 넣는다.
    startTime = millis();
     // 스위치가 입력되는 동안 지연시킨다
    ! while(digitalRead(inputPin) == LOW);
     // swCountTimer 변수에 스위치가 눌려진 시간을 넣는다.
     // 여기까지 측정된 시간에서 앞서 저장한 시간이 스위치가 눌려진 시간이 된다
    ■swCountTimer = millis() - startTime;
    // 시리얼 통신으로 값을 출력한다.
32
     Serial.print(swCountTimer);
     Serial.println(" ms");
   };
35|}
```



5.3.5 디지털 신호 입력 시간 측정하기 - DIY

[DIY] 3장에서 실습한 16X2 LCD에 스위치 입력시간을 출력해 보자.

(hint: lcd.print 명령어에 'swCountTimer' 변수를 넣어보자.)

→ 윗쪽줄: ARnn time span

아랫줄: nnnn ms

LCD 출력 화면을 촬영하여 ARnn_Switch_time.png 로 저장

아두이노 코드를 ARnn_Switch_time.ino 로 저장하여 제출





○○○ 5.4.1 키 패드 (Key pad) 입력


키 패드 (Key pad)





✓ 여러 개의 스위치를 가로 세로로 연결하여 매트릭스 형태로 조합하여 여러 개의 키 입력을 받을 수 있는 부품


4X4 Key pad

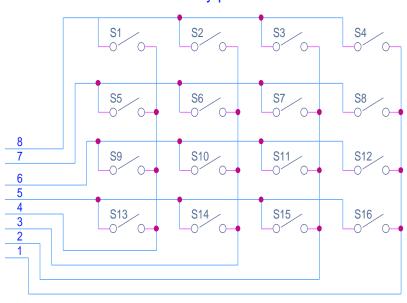



○ 5.4.3 키 패드 (Key pad) 입력

키 패드 입력 (2/3) EX 5.4

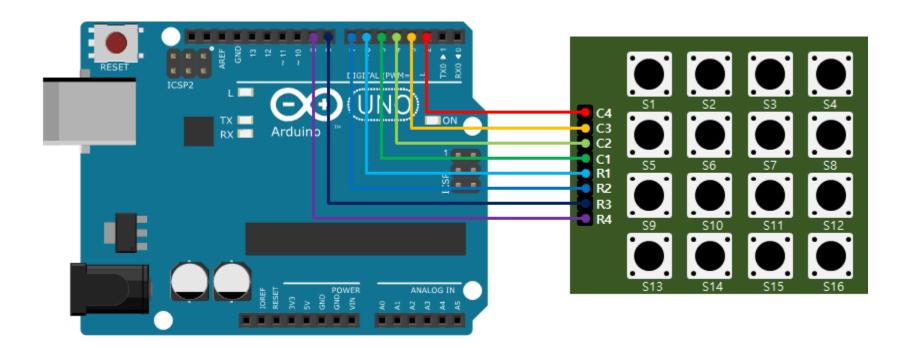

https://javalab.org/arduino_4x4_keypad_test/



5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력 - code.1

```
ex_5_4
2 예제 5.4
3 4X4 키패드 입력
4 */
6 // 열의 수를 설정
7 \text{ const int numRows} = 4;
8 // 행의 수를 설정
9 const int numCols = 4;
10
11 // 열과 행에 대하여 문자를 할당한다
12 char kevs[numRows][numCols]={
   {'1','2','3','A'},
   {'4','5','6','B'},
15 {'7','8','9','C'},
   {'*','0','#','D'}};
17
18]// 열에 연결된 핀번호
19 int rowPins[] = {6, 7, 8, 9};
201// 행에 연결된 핀번호
21 | int colPins[] = \{5, 4, 3, 2\};
```

```
24 void setup() {
25  // 열을 입력 풀업 모드로 설정한다.
26  for(int i = 0; i < numRows; i++) {
27  pinMode(rowPins[i], INPUT_PULLUP);
28  }
29
30  // 행을 출력 모드로 설정한다. 초기값을 HIGH로 설정한다.
31  for(int i = 0; i < numCols; i++) {
32  pinMode(colPins[i], OUTPUT);
33  digitalWrite(colPins[i], HIGH);
34  }
35
36  // 시리얼 통신을 설정한다.
37  Serial.begin(9600);
38 }
```



🔛 5.4.5 키 패드 (Key pad) 입력 - code.2

```
40 void loop(){
41
42 // key 변수에 키패드 입력 값을 읽어서 저장한다
43 char key = keypadRead();
44
451// key 변수가 0일때는 입력이 없는 것이고
46 // 그외의 값에서는 입력이 발생한 것이다.
   if(key != 0){
48 // 메세지와 눌린 키를 출력한다.
     Serial.print("You push ");
49
   Serial.print(key);
50 l
    Serial.println(" Key");
52 };
53|}
```


```
55 char keypadRead(){
56
   char kev = 0;
58
   for(int i = 0; i < numCols; i++){
60 // 행 중에 하나를 LOW로 설정한다.
   digitalWrite(colPins[i], LOW);
62 // 열을 하나씩 바꿔가면서 값을 읽는다.
     for(int j = 0; j < numRows; j++){</pre>
64|// 열의 입력이 LOW 일 때 키 입력이 발생한 것이다.
       if(digitalRead(rowPins[j]) == LOW){
66
         delay(10); // 바운싱 방지를 위해 10ms 대기한다
67
68 // 키를 놓을 때 까지 기다린다.
        while(digitalRead(rowPins[i]) == LOW);
69 i
70 L
71. V/ keys 상수에서 위치에 맞는 값을 가져온다.
         key = keys[j][i];
    };
74
751// LOW로 설정했던 행을 다시 HIGH로 설정한다.
   digitalWrite(colPins[i], HIGH);
77
   return key;
79|}
```



5.4.6 키 패드 (Key pad) 입력

EX 5.4 키 패드 입력 (3/3)

[DIY] ex_5_4_start,ino 코드를 완성하고 모든 키 값이 출력된 결과를 ARnn_all_keys,png로 저장, 제출하시오.

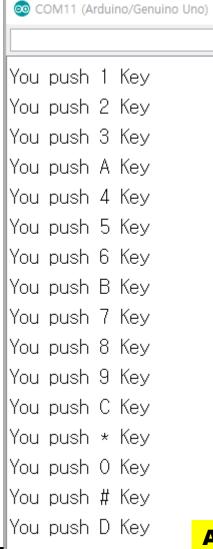


ARnn_all_keys.png



6. Analog input



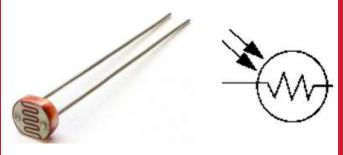











6. 아날로그 신호 입력

- 6.1 포텐쇼미터 입력 (가변저항기)
- 6.2 빛 입력 (CdS, LDR)
- 6.3 온도 측정 (LM35, TMP36)
- 6.4 수위 측정
- 6.5 아날로그 조이스틱
- 6.6 소리 입력



6.1 potentiometer 가변저항기






6.1 포텐쇼미터 (가변저항 조절)

포텐쇼미터 (Potentiometer)





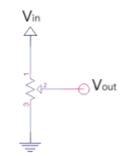

- √ 회전, 직선 변위를 감지하는 센서
- ✓ 위치에 따라 저항 값이 변화함. (가변저항기)
- ✓ ADC를 이용하여 변화된 저항에 전압을 인가하여 전압의 변화를 감지



6.1.1 포텐쇼미터 (가변저항 조절)

포텐쇼미터 입력 (1/3) EX 6.1

- 실습목표 1. 포텐쇼미터를 회전에 따라 LED의 점멸 주기를 조절해 보자.
 - 2. 포텐쇼미터의 값을 아날로그 핀을 통하여 0~1023 범위로 읽는다.
 - 3. 이를 0~100의 범위의 숫자로 변경한다. (또는 0~10 kΩ, 0~5V)
 - 4. 변경된 숫자를 참고하여 LED의 듀티비를 조절한다.
 - 5. 현재 포텐쇼미터의 값을 시리얼 통신으로 출력한다.

Hardware


- 1. 실험에 사용할 포텐쇼미터는 10kΩ 사양의 3개의 핀이 있다. 1. 3번핀에서 측정되는 저항값을 포텐쇼미터의 회전에 따라 2번핀으로 나누게 된다. 즉 1, 3번핀 사이의 저항값을 포텐쇼미터가 회전을 하면 2번핀이 1, 2번핀 사이의 저항과 2, 3번핀 사이의 저항으로 나누게 된다.
- 2. 이 때 1. 3번핀 양단에 전압차가 발생하면 옴의법칙에 의해서 전압은 저항값의 비율로 나눠지게 된다. 즉 1, 2번핀의 저항값과 2, 3번핀의 저항값의 비가 5:5라면 전압도 5:5로 나눠진다.
- 3. 포텐쇼미터 1번핀에 GND, 3번핀에 5V를 연결한다.
- 4. 포텐쇼미터의 2번핀을 아날로그입력 0번핀(A0)에 연결한다.
- 5. 포텐쇼미터를 회전시키면 1. 2번핀 사이의 저항이 변화하다. 저항의 변화에 따라 전압도 변화 한다. 이 때 전압의 범위는 0~5V이다. 이를 ADC로 읽어 포텐쇼미터의 회전 각도를 알아낼 수 있다.



6.1.2 포텐쇼미터 (가변저항 조절)

EX 6.1 포텐쇼미터 입력 (2/3)

Hardware

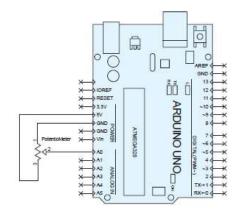



가변저항10K

Commands

- analogRead(아날로그 핀번호) 아날로그핀에서 아날로그 값을 읽는다. 0~5V사이의 전압을 0~1023사이의 값으로 표현한다.
- map (변수명, 범위1 최소값, 범위1 최대값, 범위2 최소값, 범위2 최대값) 변수명의 변수의 범위1의 범위와 범위2의 범위에 매칭시킨다. 즉 변수가 0~1023의 범위를 갖고 이를 0~100의 범위로 매칭하려면 'map(변수명, 0, 1023, 0, 100)'의 명령어로 매칭시킬 수 있다.



6.1.3 포텐쇼미터 (가변저항 조절)

포텐쇼미터 입력 (3/3) **EX 6.1**

- Sketch 구성 1. A0핀에 아날로그 입력을 받고 내장 LED인 13번 핀을 출력으로 사용한다.
 - 2. 'analogRead()' 명령어로 포텐쇼미터 값을 읽는다.
 - 3. 'map()' 명령어로 <u>포텐쇼미터값(0~1023)</u>과 LED의 듀티비(0~100)를 매칭시킨다.
 - 4. ADC 값과 듀티비를 시리얼통신으로 PC에 전송한다.

- 실습 결과 1. 포텐쇼미터를 회전시킬 때 마다 LED의 점등 주기가 변경된다.
 - 2. 시리얼 모니터에 'ADC Value: XXX, Duty cycle: XXX%'이 표시된다.



6.1.4 포텐쇼미터 : code-1

```
6 // 0번 아날로그핀을 포텐쇼미터 입력으로 설정한다.
7 const int potentioMeterPin = 0;
8
9 //13번 핀에 연결되어 있는 내장 LED를 출력으로 사용한다.
10 const int ledPin = 13;
11
12 void setup() {
13 // 13번 핀을 출력으로 설정한다.
14 pinMode(ledPin, OUTPUT);
15 // 시리얼 통신을 설정한다.
16 Serial.begin(9600);
17 }
```



```
ADC Value: 157. Duty cycle: 15%
ADC Value: 158. Duty cycle: 15%
ADC Value: 155. Duty cycle: 15%
```


```
19 void loop(){
20
21
    int adcYalue; // 실제 센서로부터 읽은 값 (0~1023)
22
   int duty; // LED 점멸 주기 (0~100%)
24 // 포텐쇼미터 값을 읽는다.
25 adcValue = analogRead(potentioMeterPin);
26.1// 포텐쇼미터 값을 0~100의 범위로 변경한다.
27! duty = map(adcValue, 0, 1023, 0, 100);
29|// LED를 duty ms 만큼 점등한다.
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
31 delay(duty);
32
33]// 나머지 시간에는 소등시킨다.
34 digitalWrite(ledPin, LOW);
35 delay(100-duty);
36
37 // 시리얼 통신으로 ADC 값과 Duty를 출력한다.
    Serial.print("ADC Value: ");
38
    Serial.print(adcValue);
    Serial.print(". Duty cycle: ");
40
    Serial.print(duty);
41 |
    Serial.println("%");
43|}
```



6.1.5 포텐쇼미터 (가변저항 조절) - DIY

DIY 응용 문제

- 1. delay함수를 사용하지 말고 4.2절의 예제를 참고하여 PWM 단자를 이용하여 LED의 밝기를 조절해 보자.
- PWM을 지원하는 디지털 3 번 핀에 단색 LED를 연결. (330 ohm 저항 연결)

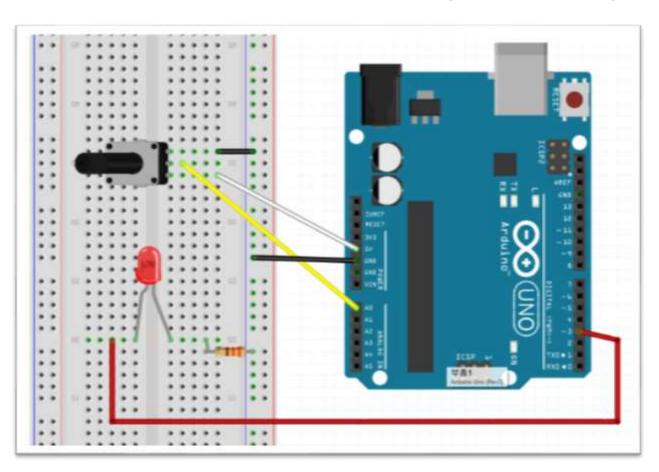



6.1.6 포텐쇼미터 (DIY: code-2, pwm)

```
6 // 0번 아날로그핀을 포텐쇼미터 입력으로 설정한다.
7 const int potentioMeterPin = 0;
8
9 //13번 핀에 연결되어 있는 내장 LED를 출력으로 사용한다.
10 const int ledPin = 13;
11
12 // #3 pin is defined to PWM output pin
13 const int pwmOutputPin = 3;
14
15 void setup() {
16 // 13번 핀을 출력으로 설정한다.
17 pinMode(ledPin, OUTPUT);
18 // 시리얼 통신을 설정한다.
19 Serial.begin(9600);
20 }
```


```
ADC Value: 1023, Duty cycle: 100%, pwm: 255
ADC Value: 1022, Duty cycle: 99%, pwm: 254
ADC Value: 1023, Duty cycle: 100%, pwm: 255
```

```
22 void loop(){
    int adcValue; // 실제 센서로부터 읽은 값 (0~1023)
   int duty; // LED 점멸 주기 (0~100%)
25 int pwm;
             // pwm 출력용!
26
27 // 포텐쇼미터 값을 읽는다.
    adcValue = analogRead(potentioMeterPin);
29 // 포텐쇼미터 값을 0~100의 범위로 변경한다.
    duty = map(adcValue, 0, 1023, 0, 100);
31
32 // LED를 duty ms 만큼 점등한다.
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(duty);
341
35 // 나머지 시간에는 소등시킨다.
    digitalWrite(ledPin, LOW);
36
    delay(100-duty);
37
38
39 // pwmOutputPin Led ON
40. pwm = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);
41 analogWrite(pwmOutputPin,pwm);
42 // 시리얼 통신으로 ADC 값과 Duty를 출력한다.
    Serial.print("ADC Value: ");
43
44
    Serial.print(adcValue);
    Serial.print(". Duty cycle: ");
45
    Serial.print(duty);
46
    Serial.println("%");
47 l
48 }
```



6.2 CdS, LDR


조도센서

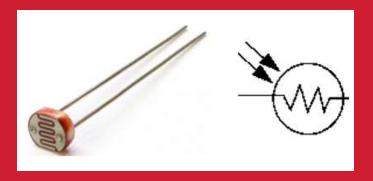



6.2 조도 센서 (빛의 밝기 측정)

CdS 센서

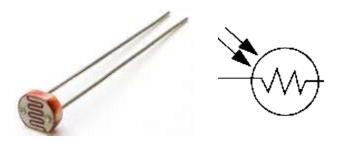

- ✓ CdS 분말을 세라믹 기판 위에 압축하여 제작
- ✓ 빛이 강할 수록 저항 값이 감소 → 광 가변저항
- ✓ ADC를 이용하여 변화된 저항에 전압을 인가하여전압의 변화를 감지
- ✓ 자동 조명장치, 조도 측정 등에 사용

럭스

럭스(lux, 기호 lx)는 빛의 조명도를 나타내는 SI 단위이다. 럭스는 루멘에서 유도 $1 lx = 1 lm/m^2 = 1 cd \cdot sr \cdot m^{-2}$

럭스의 예 _[편집]

I밝기차	예
10 ⁻⁵ lux	가장 밝은 별(시리우스)의 빛 ^[1]
10 ⁻⁴ lux	하늘을 덮은 완전한 별빛[1]
0.002 lux	대기광이 있는 달 없는 맑은 밤 하늘 $^{[1]}$
0.01 lux	초승달
0.27 lux	맑은 밤의 보름달 ^{[1][2]}
1 lux	열대 위도를 덮은 보름달 ^[3]
3.4 lux	맑은 하늘 아래의 어두운 황혼 ^[4]
50 lux	거실 ^[5]
80 lux	복도/화장실 ^[6]
100 lux	매우 어두운 낮 ^[1]
320 lux	권장 오피스 조명 (오스트레일리아) ^[7]
400 lux	맑은 날의 해돋이 또는 해넘이
1000 lux	인공 조명 ^[1] ; 일반적인 TV 스튜디오 조명
10,000-25,000 lux	낮 (직사광선이 없을 때) ^[1]
32,000–130,000 lux	직사광선



6.2.1 조도 센서 (빛의 밝기 측정)


EX 6.2 및 입력 (1/3)

실습목표 CdS 셀을 이용하여 조도를 측정해 보자.

- 1. CdS 셀로 측정된 조도를 아날로그 핀을 통하여 0~1023 범위로 읽는다.
- 2. ADC 값을 LCD 모듈로 0~100%의 범위로 출력한다.

Hardware


- 1. CdS셀과 1kΩ저항을 연결한 뒤 저항의 한쪽 끝은 5V에 CdS셀의 한쪽 끝은 GND에 연결한다.
- 2. 저항과 CdS셀 사이를 아날로그입력핀 A0에 연결한다.
- 3. I2C LCD 모듈의 Vcc, GND를 Arduino의 5V, GND에 연결한다.
- 4. I2C LCD 모듈의 SDA는 A4에 SCL은 A5에 연결한다.

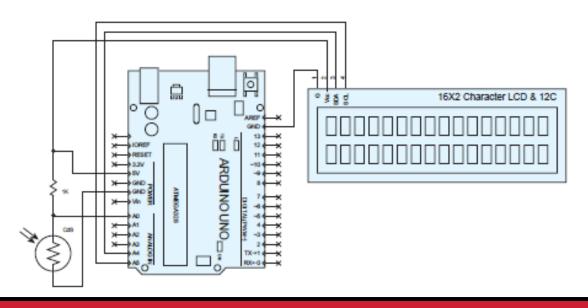



6.2.1 조도 센서 (빛의 밝기 측정)

EX 6.2 빛 입력 (1/3)

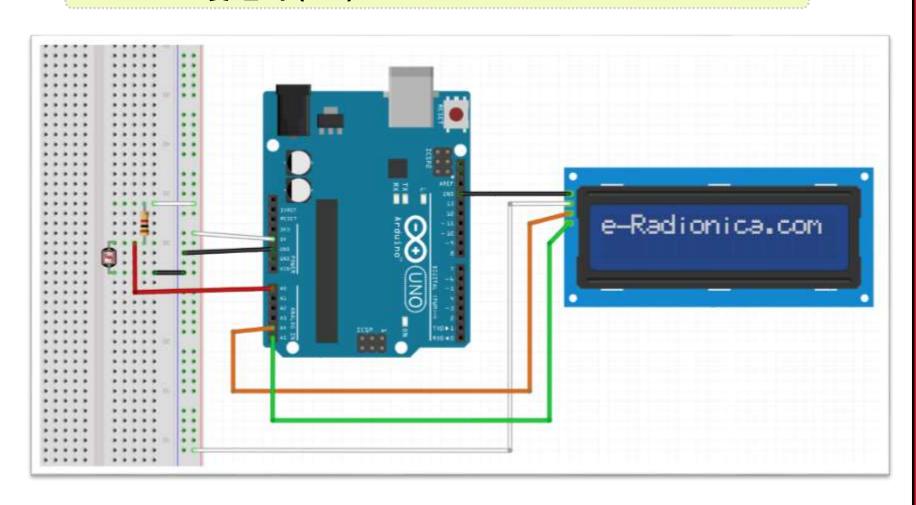



6.2.2 조도 센서 (빛의 밝기 측정)

EX 6.2 및 입력 (2/3)

Commands

• analogRead(아날로그 핀번호)

아날로그 핀에서 아날로그 값을 읽는다. 0~5V사이의 전압을 0~1023 사이의 값으로 표현한다.

• map(변수명, 범위1 최소값, 범위1 최대값, 범위2 최소값, 범위2 최대값)

변수명의 변수의 범위1의 범위와 범위2의 범위에 매칭시킨다. 즉 변수가 0~100의 범위를 갖고

이를 50~200의 범위로 매칭하려면 'map(변수명, 0, 100, 50, 200)'의 명령어로 매칭시킬 수 있다.

- LiquidCrytral_I2C(I2C 주소, 가로 글자수, 세로 글자수)
 - → LCD 모듈이 연결된 I2C 주소와 LCD의 가로, 세로 글자수를 설정한다.
- lcd.init(); LCD 모듈을 설정한다.
- lcd.clear(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 화면의 모든 표시를 지우고 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.home(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.setCursor(행, 열); lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 원하는 위치로 이동시킨다.
- lcd.print(데이터); lcd란 이름의 LCD 모듈에 데이터를 출력한다.
- lcd.noBacklight(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 소등한다.
- lcd.backlight(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 점등한다.



6.2.3 조도 센서 (빛의 밝기 측정)

빛 입력 (3/3) EX 6.2

- Sketch 구성 1. CdS 센서로부터 읽은 빛의 밝기를 I2C 16X2 LCD 모듈로 출력하기 위해 CdS 센서 입력 핀 설정과 LCD 모듈 설정을 한다.
 - 2. CdS 센서로부터 읽은 ADC값을 LCD에 출력하고 밝기를 %로 나타낸다.
 - 실습 결과 ADC 값과 조도값이 표시된다..

ADC: 500 Illuminance: 50 %





6.2.4 조도 센서 (빛의 밝기 측정): code-1

```
6 // I2C 통신 라이브러리 설정
7 #include <Wire.h>
8 // I2C LCD 라리브러리 설정
9 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
10
11 // LCD I2C address 설정
12 LiquidCrystal_I2C Icd(0x3f,16,2);
13
14 // 0번 아날로그핀을 CdS 셀 입력으로 설정한다.
15 const int CdSPin = 0;
```

```
17 void setup() {
18
19|// 16X2 LCD 모듈 설정하고 백라이트를 켠다.
   Icd.init(); // LCD 설정
    lcd.backlight();
23 // 메세지를 표시한다.
    lcd.print("ex 6.2");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("CdS Cell Test");
27 // 3초동안 메세지를 표시한다.
   delay(3000);
29
30 // 모든 메세지를 삭체한 뒤
31 // 숫자를 제외한 부분들을 미리 출력시킨다.
321
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0.0);
   lcd.print("ADC : ");
341
   lcd.setCursor(0.1);
351
   lcd.print("|||uminance:");
  lcd.setCursor(15.1);
  !lcd.print("%");
39|}
```



6.2.4 조도 센서 (빛의 밝기 측정): code-2

```
41 void loop(){
42
   int adcValue; // 실제 센서로부터 읽은 값 (0~1023)
   int illuminance; // 현재의 밝기. 0~100%
44
45
46
   // CdS cell을 통하여 입력되는 전압을 읽는다.
   adcValue = analogRead(CdSPin);
   // 아날로그 입력 값을 0~100의 범위로 변경한다.
48
   illuminance = map(adcValue, 0, 1023, 100, 0);
   // 전에 표시했던 내용을 지우고
   // LCD에 ADC 값과 밝기를 출력한다.
   // 지우지 않으면 이전에 표시했던 값이 남게 된다.
54
```

```
ADC: 803
Illuminance: 22 %
```

ARnn_cds.png ^{로 저장}...

```
// 전에 표시했던 내용을 지운다.
56 | | lcd.setCursor(9,0);
57 | Icd.print(" ");
   // ADC 값을 표시한다
   lcd.setCursor(9,0);
   lcd.print(adcValue);
   -// 전에 표시했던 내용을 지운다.
63 | lcd.setCursor(13,1);
64 | Icd.print(" ");
   // 밝기를 표시한다
65 l
   lcd.setCursor(12.1);
66
   lcd.print(illuminance);
68
   delay(1000);
70|}
```



6.2.5 조도 센서 (빛의 밝기 측정) - DIY

DIY

응용 문제

1. 손으로 가렸을 때 LCD 모듈의 백라이트가 켜지고, 가리지 않았을 때 백라이트가 꺼지도록 수정하여 보자.


2. 손으로 가렸을 때 13번핀에 연결된 LED가 켜지고, 가리지 않았을 때 꺼지도록 수정하여 보자.

위의 1, 2가 동시에 실행되는 아두이노 코드를 완성하시오.

→ ARnn_cds_project.ino 로 저장 제출



CdS 센서 회로

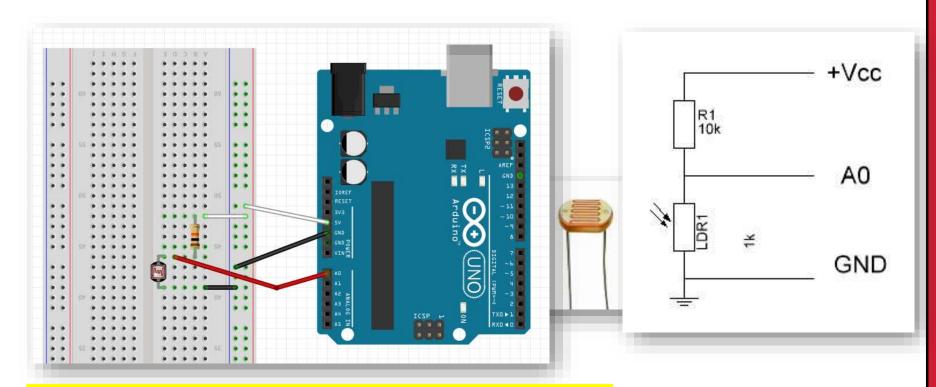


Parts: 20 mm photocell CdS, R (10 k Ω X 1)

저항과 광센서 사이에서 전압 값을 A0로 측정



CdS 센서 회로 - 측정 1.


```
CdS_start
 1 #define CDS INPUT 0
 3 void setup() {
    Serial.begin(9600);
 5 }
 7 void loop() {
 8
     int value = analogRead(CDS_INPUT);
10
    Serial.println(value);
11
12
    delay(1000);
13 }
14
```

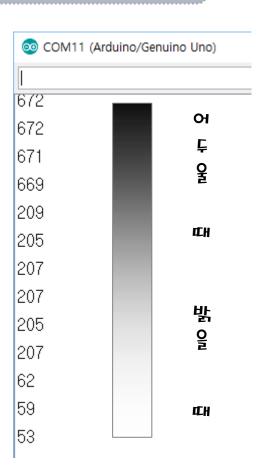

어두우면 측정 값이 커지고 밝을수록 값이 작아진다 ???



CdS 센서 회로 분석 (1/2)

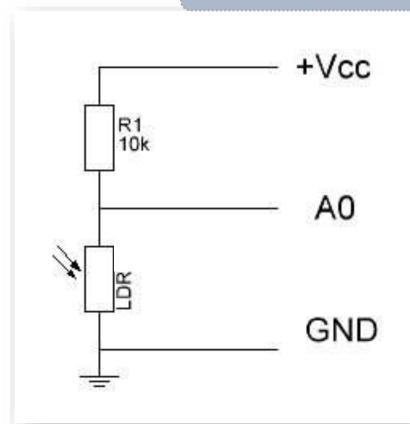

LDR's (Light dependent resistors) have a low resistance in bright light and a high resistance in the darkness.

If you would us the LDR as the lower part of a voltage divider, then in darkness there would be a high voltage over the LDR, while in bright light, there would be a low voltage over that resistor.


어두우면 측정 값이 작아지고 밝을수록 값이 커져야 된다. 그리고 측정 값은 lux로 표현된다.

$$V_{out} = \frac{R_{ldr}}{R_1 + R_{ldr}} * V_{cc}$$

A0에서 측정되는 **LDR** 양단의 전압 = **V**_{out}



CdS 센서 회로 분석 (2/2)

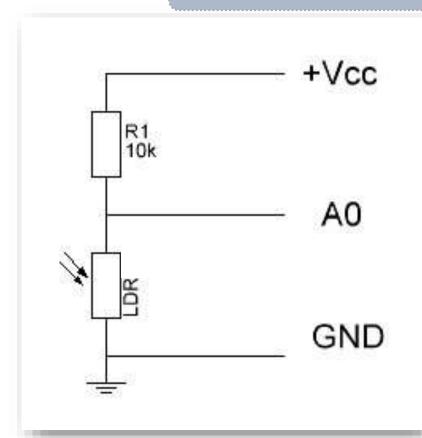

(a)
$$V_{out} = \frac{R_{ldr}}{(R_1 + R_{ldr})} * V_{CC}$$
,

(b)
$$R_{ldr} = \frac{10 * V_{out}}{(5 - V_{out})} (k\Omega)$$
,

(c)
$$V_{out} = value * V_{CC}/1023$$
,

$$(d) \ Lux = \frac{500}{R_{ldr}} \ ,$$

$$(e) \;\; Lux = (rac{2500}{V_{out}} - 500)/10 \; (lux).$$


$$V_{out} = \frac{R_{ldr}}{R_1 + R_{ldr}} * V_{cc}$$

A0^{에서 측정되는} LDR 양단의 전압 = V_{out}



CdS 센서 회로 - 측정 2.

```
sketch08_CdS2
 1 // lux
2 #define CDS INPUT 0
4 void setup() {
5 Serial begin(9600);
6 }
7 void loop() {
8 int value = analogRead(CDS_INPUT);
   Serial.println(int(luminosity(value)));
   delay(1000);
10
11 }
13 //Yoltage to Lux
14 double luminosity (int RawADCO){
    double Vout=RawADC0*5.0/1023; // 5/1023 (Vin = 5 V)
    double lux=(2500/Yout-500)/10;
    // lux = 500 / Rldr, Yout = Ildr*Rldr = (5/(10 + Rldr))*Rldr
    return lux;
```

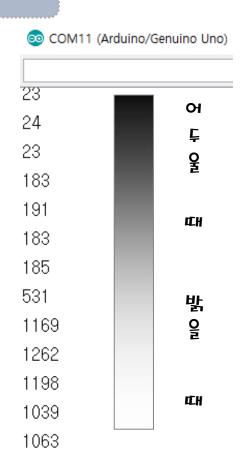

밝을수록 측정 값이 커지고 어두을수록 값이 작아진다 !!!



6.3 LM35, TMP36

온도센서





6.3 온도 센서 (주변 온도측정)


LM35



- ✓ 온도 측정을 위한 센서 (-55°C and 150°C)
- ✓ 전원과 접지를 연결하면 Vout에 0~500도까지 0.01V 단위로 전압 출력이 발생
- ✓ ADC를 이용하여 이 값을 읽어 온도를 측정



6.3 온도 센서 (주변 온도측정

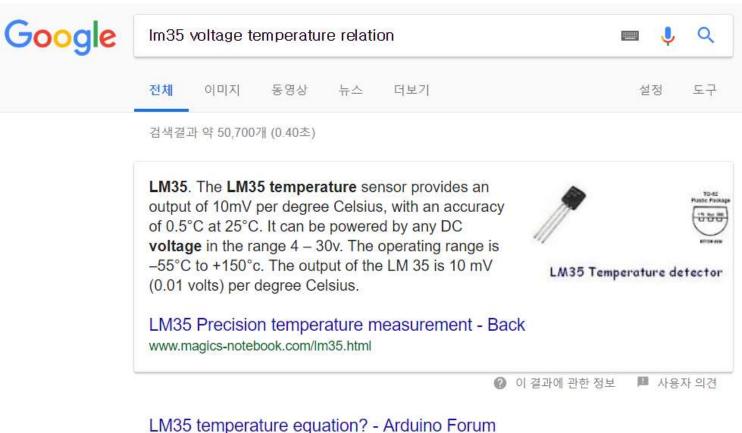

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=99421.0 ▼ 이 페이지 번역하기

2012. 4. 1. - 답글 4개 - 작성자 3명

Equation to get temperature using LM35: temp = (5.0 ... supply you use, the analog voltage reading will range from about 0V (ground) to about ...

LM35: Temperature Readings are not right 게시물 15개 2015년 4월 5일 Guide: accurately read an LM35 게시물 15개 2010년 2월 7일 게시물 15개 2008년 10월 18일 LM35 thermometer

forum.arduino.cc 검색결과 더보기


what is conversion system of LM35 (temperature sensor) in Celsius ...




6.3 온도 센서 (주변 온도측정)

LM35 온도-전압 특성

LM35

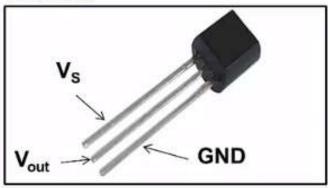

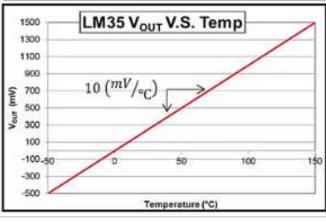

- Three-Pin
 - TO-92 Package
 - Easy to Use
 - 4V-20V Operating Range
 - 60µA Max Current Draw
- Analog Output
 - 0.5°C Accuracy at 25°C
 - Easily read by Arduino
 - Highly Linear Transfer Function
 - 10 (mV/_℃) Slope

✓ 전원과 접지를 연결하면 Vout에 0~500 °C 까지 0.01V 단위로 전압 출력(0~5000mV)이 발생




6.3.1 온도 센서 (주변 온도측정)

EX 6.3 온도 측정 (1/3)

- 실습목표
- 1. LM35 센서로부터 현재 온도를 아날로그 입력핀으로 측정한다.
- 2. 측정된 값을 LCD에 표시해 보자.

Hardware

- 1. LM35의 Vs와 G 핀을 Arduino의 5V와 GND에 연결한다.
- 2. LM35의 Vout을 아날로그입력핀 A0에 연결한다.
- 3. I2C LCD 모듈의 Vcc, GND를 Arduino의 5V, GND에 연결한다.
- 4. I2C LCD 모듈의 SDA는 A4에 SCL은 A5에 연결한다.

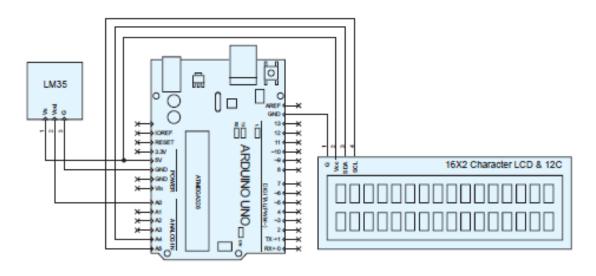



6.3.2 온도 센서 (주변 온도측정)

EX 6.3 온도 측정 (2/3)

Commands

- analogRead(아날로그 핀번호)
- 아날로그 핀에서 아날로그 값을 읽는다. 0~5V사이의 전압을 0~1023 사이의 값으로 표현한다.
- map(변수명, 범위1 최소값, 범위1 최대값, 범위2 최소값, 범위2 최대값)

변수명의 변수의 범위1의 범위와 범위2의 범위에 매칭시킨다. 즉 변수가 0~100의 범위를 갖고 이를 50~200의 범위로 매칭하려면 'map(변수명, 0, 100, 50, 200)'의 명령어로 매칭시킬 수 있다.

- LiquidCrytral_I2C(I2C 주소, 가로 글자수, 세로 글자수)
- LCD 모듈이 연결된 I2C 주소와 LCD의 가로, 세로 글자수를 설정한다.
- lcd.init(); LCD 모듈을 설정한다.
- lcd.clear(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 화면의 모든 표시를 지우고 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.home(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 왼쪽 위로 옮긴다.
- lcd.setCursor(행, 열); lcd란 이름의 LCD 모듈의 커서를 원하는 위치로 이동시킨다.
- lcd.print(데이터); lcd란 이름의 LCD 모듈에 데이터를 출력한다.
- lcd,noBacklight(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 소등한다.
- lcd.backlight(); lcd란 이름의 LCD 모듈의 백라이트를 점등한다.



6.3.3 온도 센서 (주변 온도측정)

온도 측정 (3/3)

- Sketch 구성 1. LM35 입력을 받기 위한 아날로그 핀을 설정한다.
 - 2. ADC로 읽은 값과 실제 온도와의 관계는 연산을 통하여 계산한다.
 - 3. I2C LCD 모듈에 ADC값과 현재 온도를 출력한다.
 - 4. 온도를 출력 할 때 ''' 기호는 표 3.1 LCD 문자 코드표에서 찾아 코드를 이용하여 출력한다.

실습 결과 ACD 값과 온도가 표시된다.

ADC: 250 Temp. is 25 °C





6.3.4 온도 센서 (주변 온도측정): code-1

```
ex_6_3
 1 /*
 2 예제 6.3
 3 LM35를 이용한 온도 측정
 4 */
 6 // I2C 통신 라이브러리 설정
 7 #include <Wire.h>
8 // I2C LCD 라리브러리 설정
9 #include < LiquidCrystal 12C.h>
10
|11|// LCD |2C address 설정
12 // PCF8574:0x27, PCF8574A:0x3F
13 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
14
15 // 0번 아날로그핀을 LM35 입력으로 설정한다.
16 const int LM35Pin = 0:
```

```
18 void setup() {
19
   // 16X2 LCD 모듈 설정하고 백라이트를 켠다.
20
21
    Icd.init(); // LCD 설정
    lcd.backlight();
23
    // 메세지를 표시한다.
24
25
    lcd.print("ex 6.3");
26
    lcd.setCursor(0,1);
27
    lcd.print("Checking Temp.");
28
29
   // 3초동안 메세지를 표시한다.
301
   delay(3000);
31
   // 모든 메세지를 삭체한 뒤
32
   // 숫자를 제외한 부분들을 미리 출력시킨다.
34 | Icd.clear();
35 | Icd.setCursor(0,0);
   lcd.print("ADC : ");
   lcd.setCursor(0,1);
37
    lcd.print("Temp. is ");
39
   //LCD 문자표에서 '°' 기호를 직접 써준다
   ! Icd.setCursor(13,1);
  【Icd.write(B11011111); // '°' 기호 문자코드
43
   lcd.setCursor(14,1);
    Icd.print("C"); // 'C'를 표시한다.
45|}
```



6.3.4 온도 센서 (주변 온도측정): code-2

```
47 void loop(){
    int adcValue; // 실제 센서로부터 읽은 값 (0~1023)
   long temp; // 현재의 온도
50
   // LM35의 Vout을 읽는다.
   adcValue = analogRead(LM35Pin);
   // 온도값으로 환산한다. 오버플로우 방지를 위하여 500L로 표시한다.
   -// 500L의 경우 500을 32비트 long 형태의 숫자로 나타내 준다.
  itemp = (adcValue * 500L) / 1023;
55
56
   // 전에 표시했던 내용을 지우고 LCD에 ADC 값과 온도를 출력한다.
   // 지우지 않으면 이전에 표시했던 값이 남게 된다.
   lcd.setCursor(9.0);
59
   lcd.print(" ");
60
   // ADC 값을 표시한다
61
62
    lcd.setCursor(9.0);
    lcd.print(adcValue);
63
64
   // 전에 표시했던 내용을 지운다.
   lcd.setCursor(10.1);
66
    lcd.print(" ");
   // 온도를 표시한다
  i lcd.setCursor(10.1);
  ! lcd.print(temp);
   de lay(2000);
```





6.3.5 온도 센서 (주변 온도측정)

DIY

예제 6.2를 참고하여 LCD에 현재 온도, 조도를 함께 표시해 보자.

응용 문제

아두이노 코드를 완성하시오.

→ ARnn_cds_lm35.ino 로 저장하고 제출



→ ARnn_cds_lm35.png 로 저장하고 제출



[Practice]

- **♦** [wk10]
- Arduino : Analog input
- Complete your project
- Submit file : Arnn_Rpt07.zip

wk10: Practice-07: ARnn_Rpt07.zip



- [Target of this week]
 - Complete your works
 - Save your outcomes and compress all.

```
제출파일명 : ARnn_Rpt07.zip
```

- 압축할 파일들
 - ① ARnn_pwm.png
 - 2 ARnn_cds.png
 - 3 ARnn_cds_project.ino
 - 4 ARnn_cds_lm35.ino
 - **5** ARnn_cds_lm35.png

Email: <u>chaos21c@gmail.com</u> [제목: id, 이름 (수정)]

Lecture materials




References & good sites

- ✓ http://www.arduino.cc Arduino Homepage
- http://www.github.com GitHub
- √ http://www.google.com Googling
- ✓ https://www.youtube.com Youtube


Github.com/Redwoods/Arduino



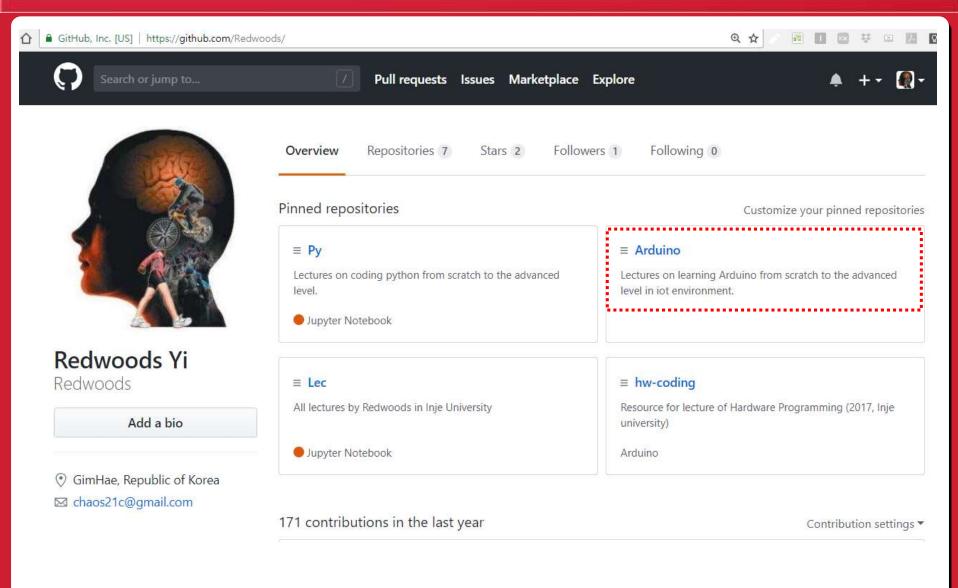

Github.com/Redwoods/Arduino




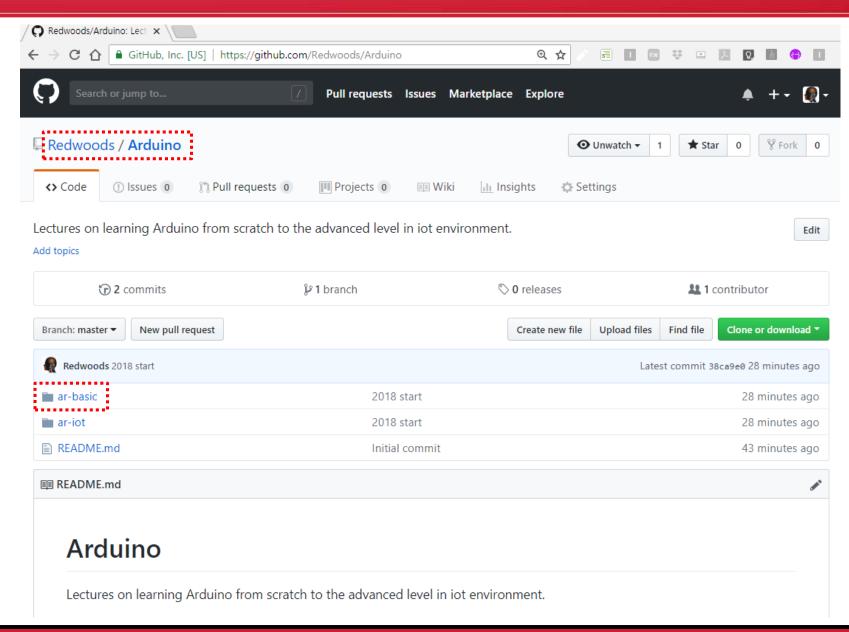




주교재

Uno team

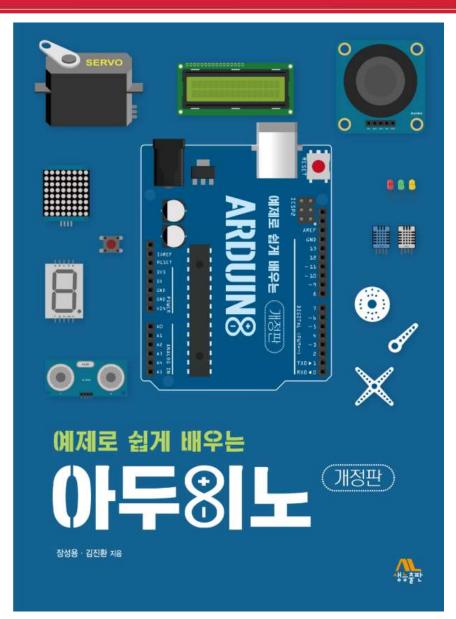

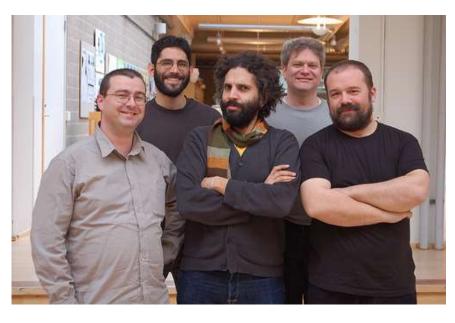



아두이노 키트(Kit)





http://arduinostory.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000306



아두이노 키트(Kit): Part-1





아두이노 키트(Kit): Part-2





[참고: 저항 값 읽기]

