Projet automatique

David Castro et Anatole Hernot

16 décembre 2021

1 Système en boucle ouverte

Équation d'état

État $X=(x,v=\dot{x},\theta,q=\dot{\theta}),\,u,$ l'entrée de commande, d, l'entrée de perturbation, x_m et θ_m les mesures et x_m la sortie à commander.

On a alors :
$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{\theta} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ xq^2 + g\sin\theta \\ q \\ \frac{gx\cos\theta + u + d - 2xqv}{\alpha + x^2} \end{bmatrix}$$
 avec $\alpha = \frac{J}{m}$.

Point d'équilibre

$$\begin{cases} \bar{v} = 0 \\ \bar{x}\bar{q}^2 + g\sin\bar{\theta} = 0 \\ \bar{q} = 0 \\ \frac{g\bar{x}\cos\bar{\theta} + \bar{u} + \bar{d} - 2\bar{x}\bar{q}\bar{v}}{\alpha + \bar{x}^2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{v} = 0 \\ \sin\bar{\theta} = 0 \\ \bar{q} = 0 \\ g\bar{x}\cos\bar{\theta} + \bar{u} + \bar{d} = 0 \end{cases}$$

Il y a donc deux points d'équilibre : $\left(-\frac{\bar{u}+\bar{d}}{g},0,0,0\right)$ et $\left(\frac{\bar{u}+\bar{d}}{g},0,\pi,0\right)$.

Linéarisation

On linéarise au premier point d'équilibre car si on atteint $\theta=\pi$, cela signifie que le rail s'est retourné et donc que la bille est tombée.

Le système linéarisé tangent en ce point est :

$$\delta \dot{X} = \begin{bmatrix} \delta v \\ 2\bar{x}\bar{q}\delta q + g\delta\theta \\ \delta q \\ \frac{g\delta x + \delta u + \delta d - 2\bar{q}\bar{v}\delta x}{\alpha + \bar{x}^2} - 2\bar{x}\delta x \frac{g\bar{x} + \bar{u} + \bar{d}}{(\alpha + \bar{x}^2)^2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \delta v \\ g\delta\theta \\ \delta q \\ \frac{g\delta x + \delta u + \delta d}{\alpha + \bar{x}^2} \end{bmatrix} \text{ le second terme de } \delta \dot{q} \text{ s'annulant par définition de } \bar{x}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \delta X + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} \end{bmatrix}}_{B} \delta e$$

Calcul des valeurs propres

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix}
X & -1 & 0 & 0 \\
0 & X & -g & 0 \\
0 & 0 & X & -1 \\
-\frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & 0 & X
\end{vmatrix}
= X \begin{vmatrix}
X & -g & 0 \\
0 & X & -1 \\
0 & 0 & X
\end{vmatrix} + \frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} \begin{vmatrix}
-1 & 0 & 0 \\
X & -g & 0 \\
0 & X & -1
\end{vmatrix}
= X^4 - \frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2}$$

D'où Sp $(A) = \{\beta; -\beta; \beta i; -\beta i\}$ avec $\beta = \sqrt[4]{\frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2}} > 0$. Donc le système linéarisé est ue-instable.

2 Étude préliminaire en boucle fermée

Ajout d'un contrôleur sur x

Pour tâcher de rendre le système stable au point d'équilibre, on pose un contrôleur proportionnel-dérivé au niveau de la position :

$$\delta u = -k(\delta x_m - \delta x_r) - k_d \delta \dot{x}_m$$

En notant x_r la consigne de position. Alors en négligeant ν_x le bruit de mesure de x, on a $x_m=x$ et $\dot{x}_m=v$ donc :

$$\begin{split} \delta \dot{X} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \delta X + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k(\delta x - \delta x_r) - k_d \delta v \\ \delta d \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{g - k}{\alpha + \bar{x}^2} & -\frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A'} \delta X + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \delta x_r \\ \delta d \end{bmatrix} \end{split}$$

On obtient alors le polynôme caractéristique :

$$\chi_{A'}(X) = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 & 0 \\ 0 & X & -g & 0 \\ 0 & 0 & X & -1 \\ -\frac{g-k}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & X \end{vmatrix}$$

$$= X \begin{vmatrix} X & -g & 0 \\ 0 & X & -1 \\ \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & X \end{vmatrix} + \frac{g-k}{\alpha + \bar{x}^2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ X & -g & 0 \\ 0 & X & -1 \end{vmatrix}$$

$$= X \left(X^3 + \frac{gk_d}{\alpha + \bar{x}^2} \right) - \frac{g(g-k)}{\alpha + \bar{x}^2}$$

$$= X^4 + \frac{gk_d}{\alpha + \bar{x}^2} X - \frac{g(g-k)}{\alpha + \bar{x}^2}$$

Le coefficient d'ordre 3, c'est-à-dire en l'occurrence n-1 où n=4 est le degré du polynôme, est nul. Le critère de Routh donne donc directement que le système linéarisé n'est pas stable car A' n'a pas toutes ses valeurs propres à partie réelle strictement positive.

Ajout d'un contrôleur sur θ

On pose cette fois le contrôleur proportionnel-dérivé au niveau de θ :

$$\delta u = -k(\delta\theta_m - \delta\theta_r) - k_d \delta\dot{\theta}_m$$

En notant θ_r la consigne de position. Alors en négligeant ν_θ le bruit de mesure de θ :

$$\begin{split} \delta \dot{X} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \delta X + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k(\delta \theta - \delta \theta_r) - k_d \delta q \\ \delta d \end{bmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & -\frac{k}{\alpha + \bar{x}^2} & -\frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} \end{bmatrix}}_{A''} \delta X + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \delta \theta_r \\ \delta d \end{bmatrix} \end{split}$$

On obtient alors le polynôme caractéristique :

$$\chi_{A''}(X) = \begin{vmatrix}
X & -1 & 0 & 0 \\
0 & X & -g & 0 \\
0 & 0 & X & -1 \\
-\frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & \frac{k}{\alpha + \bar{x}^2} & X + \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2}
\end{vmatrix}
= X \begin{vmatrix}
X & -g & 0 \\
0 & X & -1 \\
0 & \frac{k}{\alpha + \bar{x}^2} & X + \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2}
\end{vmatrix} + \frac{g}{\alpha + \bar{x}^2} \begin{vmatrix}
-1 & 0 & 0 \\
X & -g & 0 \\
0 & X & -1
\end{vmatrix}
= X \left[X^2 \left(X + \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2}\right) + \frac{k}{\alpha + \bar{x}^2}X\right] - \frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2}
= X^4 + \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2}X^3 + \frac{k}{\alpha + \bar{x}^2}X^2 - \frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2}$$

On applique le critère de Routh :

$$\begin{vmatrix} \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} & 1 & 0\\ 0 & \frac{k}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} \\ 0 & -\frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 \end{vmatrix} > 0$$
 (condition 3)
$$\begin{vmatrix} \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} & 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{k}{\alpha + \bar{x}^2} & \frac{k_d}{\alpha + \bar{x}^2} & 1\\ 0 & -\frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2} & 0 & \frac{gk}{\alpha + \bar{x}^2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2} \end{vmatrix} > 0$$
 (condition 4)

En notant D le premier déterminant, on obtient en développant le second déterminant selon la dernière ligne le système :

$$\begin{cases} D > 0 \\ -\frac{g^2}{\alpha + \bar{x}^2} D > 0 \end{cases}$$

C'est impossible donc A'' admet des valeurs propres à partie réelle négative et le système linéarisé n'est pas stable.

Conclusion sur la question 1

Il n'est donc pas possible de commander le système en utilisant une seule des deux mesures : dans les deux cas, on n'obtient pas un système stable. Il va donc falloir utiliser les deux.

3 Système en boucle fermé

Bouclage du système

Pour ce faire, on distingue deux sous-parties du système :

- θ est considérée comme une variable rapide car c'est sur elle qu'influe directement la commande u;
- x est considéré comme une variable lente car ses variations sont consécutives à celles de θ et pas directement à la commande.

On va donc contrôler le système rapide par un un PD et le système lent par un PID, comme suit :

$$\begin{cases} \theta_r = -k_i \eta - k x_m - k_d \dot{x}_m \\ \dot{\eta} = x_m - x_r \\ u = -\lambda (\theta_m - \theta_r) - \mu \dot{\theta}_m \end{cases}$$

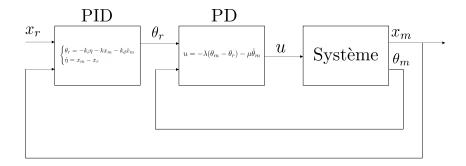


Figure 1: Architecture du système bouclé

Paramétrage du système rapide

En négligeant toujours les bruits de mesure, le système rapide vérifie :

$$\begin{cases} \dot{\theta} = q \\ \dot{q} = \frac{gx\cos\theta - \lambda(\theta + k_i\eta + kx + k_dv) - \mu q + d - 2xqv}{\alpha + x^2} \end{cases}$$

Cela donne le linéarisé, en notant $\gamma = \frac{1}{\alpha + \bar{x}^2} > 0$:

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{\theta} \\ \delta \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\gamma \lambda & -\gamma \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \theta \\ \delta q \end{bmatrix} + B_x \delta x + B_v \delta v + B_\eta \delta \eta + B_d \delta d$$

Puis le polynôme caractéristique :

$$\begin{vmatrix} X & -1 \\ \gamma \lambda & X + \gamma \mu \end{vmatrix} = X^2 + \gamma \mu X + \gamma \lambda$$

D'après le critère de Routh, le système rapide est donc stable si $\lambda>0$ et $\mu>0$. On souhaite imposer un temps de réponse de 0,1s. On se propose d'identifier le polynôme caractéristique précédent avec $X^2+2\xi\omega_0X+\omega_0^2$ où $\omega_0=\frac{2\pi}{0,1}=20\pi$ et $\xi=\frac{\sqrt{2}}{2}$. Alors :

$$\lambda = \frac{\omega_0^2}{\gamma} = \frac{(20\pi)^2}{\gamma} > 0$$
$$\mu = 20\sqrt{2}\pi > 0$$

Le critère de Routh est bien vérifié par ce paramétrage du système rapide.

Paramétrage du système lent

La branche d'équilibre est donnée par : $\delta q = \delta \dot{q} = 0$. D'où :

$$0 = \gamma \left[g\delta x + \delta d - \lambda (\delta \theta + k_i \delta \eta + k \delta x + k_d \delta v) - \mu \delta q \right]$$
$$\lambda \delta \theta = g\delta x + \delta d - \lambda k_i \delta \eta - \lambda k \delta x - \lambda k_d \delta v$$

Le système lent est d'autre part régi par :

$$\begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = g\sin\theta + xq^2 \\ \dot{\eta} = x - x_r \end{cases}$$

 $\mathrm{Donc}:$

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{x} \\ \delta \dot{v} \\ \delta \dot{\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta v \\ g \delta \theta \\ \delta x - \delta x_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ g(\frac{g}{\lambda} - k) & -gk_d & -gk_i \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + B_d' \delta d + B_r' \delta x_r$$

$$\begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ g(k - \frac{g}{\lambda}) & X + gk_d & gk_i \\ -1 & 0 & X \end{vmatrix} = X^3 + gk_dX^2 + g(k - \frac{g}{\lambda})X + gk_i$$

Le critère de Routh donne donc pour condition à la stabilité que $k_d > 0$, $k_i > 0$ et $gk_d(k - \frac{g}{\lambda}) > k_i$. On identifie alors avec le transfert standard $s^3 + \sigma\sqrt{6}s^2 + \sigma^2\sqrt{6}s + \sigma^3$ en vérifiant que cela permet toujours de vérifier les inégalités précédentes. Cela donne :

$$k_d = \frac{\sigma\sqrt{6}}{g}$$

$$k = \frac{\sigma^2\sqrt{6}}{g} + \frac{g}{\lambda}$$

$$k_i = \frac{\sigma^3}{g}$$

Les deux premières inégalités sont clairement vérifiées avec $\sigma > 0$. De même pour la dernière, en effet, dans ces conditions :

$$g^{2}k_{d}(k-\frac{g}{\lambda})-gk_{i}=(\sigma\sqrt{6})(\sigma^{2}\sqrt{6})-\sigma^{3}=5\sigma^{3}>0$$

Conclusion sur la question 2

On a bien les systèmes lents et rapides stables. En prenant $\omega_0 = 0, 1s$ et $\sigma = 1$, on a alors une réponse temporelle de ...

Conclusion sur la question 3

On impose $\bar{u} = ...$ de sorte à avoir $\bar{x} = 0, 4$ avec la condition initiale $x_{t=0} = 0$.

- Obsolète

Le système étant rapide, on considère λ grand donc $\varepsilon = \frac{1}{\lambda}$ petit. La dernière équation devient alors, en négligeant toujours les deux bruits de mesure ν_x et ν_θ :

$$\varepsilon \dot{q} = \frac{\varepsilon g x \cos \theta - (\theta + k_i \eta + k x + k_d v) + \varepsilon d - 2\varepsilon x q v}{\alpha + x^2}$$

$$= -\frac{\theta + k_i \eta + k x + k_d v}{\alpha + x^2} + O(\varepsilon)$$

$$:= g(x, v, \theta, q, \eta, \varepsilon)$$

Si on fait maintenant $\varepsilon=0,$ on obtient l'équation algébrique :

$$0 = -\frac{\theta + k_i \eta + kx + k_d v}{\alpha + x^2}$$

D'où la simplification : $\theta=-k_i\eta-kx-k_dv$ (*). La branche d'équilibre est ue-stable car :

$$\partial_{\theta}g|_{\theta=-k_i\eta-kx-k_dv} = -\frac{1}{\alpha+x^2} < 0$$