ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP
Public air traffic

VALREAS VISAN AD 2 LFNV ATT 01

01 FEB 18






ALT AD: 472 (17 hPa) LAT: 44 20 09 N LONG: 004 54 25 E

LFNV VAR : 1°E (15)

APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.500

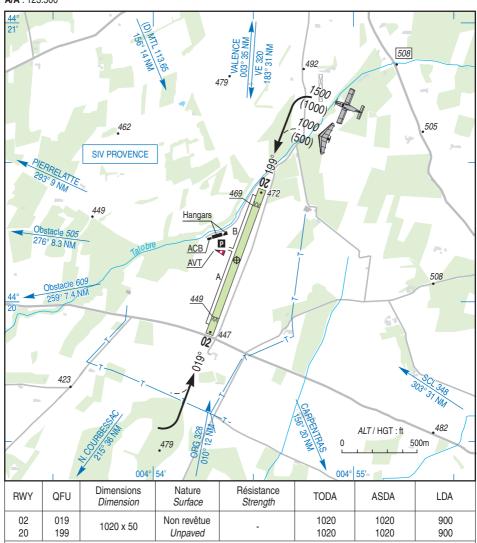

Aides lumineuses : NIL

Lighting aids: N/L

VALREAS VISAN

Consignes particulières / Special instructions

Procédures et consignes particulières

Cause environnement, entraînements tours de piste inférieurs à 1500 (1000) interdits aux ACFT non basés.

 TWY A : largeur 16 m. Présence d'un talus de hauteur 1 m à 10 m du bord Ouest du TWY A, prudence recommandée.

L'utilisation simultanée de la piste et du TWY par des ACFT est interdite, à l'exception des ACFT en attente aux seuils 02 et 20 perpendiculairement à la RWY avec l'avant de l'appareil positionné au-dessus des dalles de béton de 6 m X 6 m aux seuils respectifs. L'attention des pilotes est attirée sur la présence

Lattention des pilotes est attiree sur la presence possible de paramoteur en partie EST de la piste avec circuits préférentiels main gauche au QFU 199 et main droite au QFU 019

Les ACFT non basés ne pourront pas faire plus de deux tours de piste.

Roulage interdit hors RWY et TWY.

PRKG devant les hangars réservé aux ACFT basés.

PRKG visiteur situé de part et d'autre de la manche à air

Activités diverses

Voltige sur AD (N° 6900) : verticale RWY orientée 019/199 , longueur 2000 m, 1650 ft/FL 045.

LUN-VEN: 1400-SS, SAM-DIM: 1000-1200, 1400-SS. PPR ACB

Procedures and special instructions

Due to environmental matters, training traffic patterns below 1500 (1000) prohibited for non home-based ACFT.

TWY A: width 16 m. Presence of an embankment of 1 m high at 10 m from the West side of TWY A, recommended caution.

Simultaneous use of RWY and TWY by ACFT is prohibited, except for ACFT holding at THR 02 and THR 20, perpendicular to RWY with the front of the ACFT positioned above concrete slabs of 6 m X 6 m at respective THR.

Pilots' attention is drawn to possible presence of paramotor at EAST side of the RWY with preferential circuits left hand QFU 199 and right hand QFU 019.

Non home-based ACFT are not allowed to perform more than two traffic patterns.

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

PRKG in front of hangars reserved for home-based ACFT.

PRKG for visitors located on both sides of the windsock.

Special activities

Aerobatics on AD (NR 6900): overhead RWY center line 019/199, 2000 m length, 1650 ft /FL 045.

MON-FRI: 1400-SS, SAT-SUN: 1000-1200, 1400-SS. PPR from ACB

VALREAS VISAN

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SUM SKED:-1HR

1 - Situation / Location: 8 km SW Valréas (84-Vaucluse).

2 - ATS: NIL.

3 - VFR de nuit / Night VFR : NIL.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : ACB.

← 5 - CAA : DSAC Sud-Est (voir / see GEN).

6 - BRIA: MARSEILLE (voir / see GEN)

← 7 - Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement FPL VFR / Adressing VFR FPL : voir / see GEN12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : NIL.

← 10 - AVT : Carburant / Fuel: 100 LL.

Lubrifiant / Lubricant: DM 15 W 50

LUN-VEN / MON-FRI : HX, contacter / contact ACB

SAM-DIM / SAT-SUN: 1000-1700, contacter / contact ACB

Paiement par CB, chèque, espèces, carte TOTAL, pas d'automate / payment by credit card, check,

cash, TOTAL credit card, no dispenser.

← 11 - RFFS : Niveau 1 / Level 1.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : NIL.

← 15 - ACB: du Haut Comtat

1253 chemin des abeillers, 84820 Visan TEL: +334 90 41 91 71 / +337 68 59 86 69

E-mail: achc@free.fr Web: www.achc.fr