Содержание 2 Введение 3 1 $\mathbf{2}$ 4 3 6 3.1 6 Среднечастотный участок ЛАЧХ.......... 3.2 7 3.3 7 9 5 10 12КСУИ.207.435.001 ПЗ Изм Лист Подп. № докум. Дата Разраб. Овчаров А.О Лит. Лист Листов Пров. 14 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Н. контр. y_{TB} .

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Введение

В данной работе мы синтезируем регулятор методом коррекции ЛАЧХ. Выполяется построение желаемой ЛАЧХ разомкнутой системы на основе ЛАЧХ неизменяемой части и заданных показателей качества.

Построение желаемой характерисики разбивается на три части: низкочастотную, среднечастотную и высокочастонтую. Высокочастотная часть не оказывает никакого влияния на систему. Среднечастотная и низкочастотная части влияют на время пререхоного процесса, запас устойчивости по фазе и амплитуде и соотвественно на перерегулирование.

После построения желаемой ЛАЧХ системы, мы можем найти передаточную функцию регулятора, выполняющего "коррекцию" неизменяемой части системы в соотвествии с заданными показаетелями качества.

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		Лист 2 Формат А4

1 Постановка задачи

Задан объект управления, описание которого определяется Wнч(s) – передаточной функцией неизменяемой части системы. Структурная схема следящей системы представлена на рисунке 1.

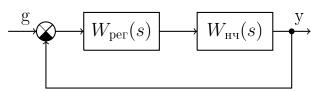


Рисунок 1 – Структурная схема проектируемой следящей системы

Требуется спроектировать регулятор, включенный последовательно с неизменяемой частью (нч) системы в контуре ошибки, с передаточной функцией $W_{\rm per}(s)$, который обеспечивает в замкнутой следящей системе с единичной обратной связью заданый набор показателей качества. Показатели качества указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Данные

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

$W_{ ext{ iny HY}}(s)$	K	T_1	T_2	$t_{\scriptscriptstyle \Pi}$	σ	g_{max}	g_{0max}	e_{max}
$\frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)s}$	210	0.04	0.2	0.1	27	5	0.8	0.015

Здесь К - коэффициент передачи неизменяемой части системы; T_1 , T_2 - постоянные времени (сек.); $t_{\rm II}$ - время переходного процесса (сек.); σ - перерегулирование (%); g_{max} - максимально-допустимое значение скорости (м/с); g_{0max} - максимально-допустимое значение амплитуды гармонического сигнала; e_{max} - максимально-допустимое значение установившейся ошибки,

Изм Лист № докум. Подп. Дата

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$


Неизменяемая часть НЧ представлена передаточной функцией:

$$W_{\text{HY}} = \frac{210}{(0.04s+1)(0.2s+1)s} = \frac{210}{0.008s^3 + 0.24s^2 + s} \tag{1}$$

Также найдем полюса передаточной функции (1) для оценки устойчивости системы, они представлены ниже:

$$p_1 = 0 p_2 = -25 p_3 = -5$$

Соответственно по корневому критерию устойчивости система находится на границе устойчивости. Переходной процесс при нулевом входном воздействии и ненулевых начальных условиях (y(0)=1) представлен на рисунке 2.

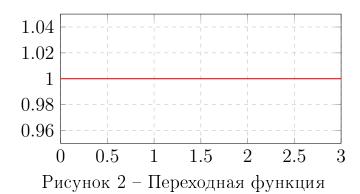

Как видно из рисунка 2 и полюсов системы (1) системы находится на границе устойчивости нейтрального типа. Давайте замкнем единичной отрицательной обратной связью систему и проведен ее анализ.

Передаточная функция замкнутой системы выглядит следующим образом:

$$W(s) = \frac{W_{\text{HY}}}{W_{\text{HY}} + 1} = \frac{210}{(0.04s + 1)(0.2s + 1)s + 210}$$

Раскрыв скобки получм:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

$$W(s) = \frac{210}{0.008s^3 + 0.24s^2 + s + 210}$$
 (2)

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$

Для анализа устойчивости замкнутой системы построим матрицу гурвица на основании характеристического уравнения.

$$H_3 = \begin{bmatrix} 0.24 & 210 & 0 \\ 0.008 & 1 & 0 \\ 0 & 0.24 & 210 \end{bmatrix} \tag{3}$$


Нейдем главные миноры данной матрицы и воспользуемся критерием Гурвица.

$$\Delta_1 = 0.24 > 0$$

$$\Delta_2 = -1.44 < 0$$

$$\Delta_3 = -302.4 < 0$$

В соответсвии с критерием гурвица, поскольку система имеет отрицательные миноры, она не устойчва. Это также можно увидеть, получив переходную характеристику замкнутой системы, которая изображена ниже.

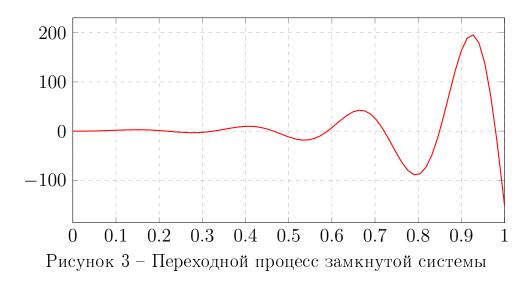

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3 Синтез регулятора

Регулятор синтузируется методом коррекции ЛАЧХ, для чего нужно построить желаемую ЛАЧХ $L_{\rm w}$ и по ней найти желаемую передаточную функцию $W_{\mathbf{x}}$. Данная функция $\Pi\Phi$ ялвяется произведением $\Pi\Phi$ регулятори и незименяемой части (выражение 2). Из него можем выражить выражение для ПФ регулятора (выражение 3).

$$W_{\mathbf{m}} = W_{\mathbf{per}} W_{\mathbf{H}\mathbf{q}} \tag{4}$$

$$W_{\rm per} = \frac{W_{\rm m}}{W_{\rm HY}} \tag{5}$$

Низкочастотный участок ЛАЧХ 3.1

Для системы с астатизмом первого порядка первая низкочастотная асимптота проводится так, чтобы она имела наклон -20 дБ/дек и пересекала желаемую добротность по скорости K_d . При этом вся низкочастотная часть не должна пересекать запрещенную зону, которая формируется из желаемой добротности по скорости K_v и критичксокй частоты гармонического сигнала ω_k .

Давайте найдем все необходимые параметы запретной зоны:

$$K_v = \frac{g_{max}}{e_{max}} \approx 333.33 \tag{6}$$

$$K_v = \frac{g_{max}}{e_{max}} \approx 333.33$$

$$\omega_k = \frac{g_{max}}{g_{0max}} = 6.25$$

$$(6)$$

$$(7)$$

Для упрощения регулятора можно выбрать сопрягающую частоту $\omega_1 =$ $1/T_2 = 5$, тогда необходимо увеличить желаемую добротность по скорости. Давайте найдем K_d , учитывая ω_1 .

$$K_d = K_v \omega_k T_2 \approx 416.67 \tag{8}$$

Подп. Лист № докум. Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$

3.2 Среднечастотный участок ЛАЧХ

Среднечастотный участок желаемой ЛАЧХ образуется асимптотой с наклоном -20 дБ/дек, проводимой так, чтобы она пересекала ось частот при ω_c . Этот участок проводится влево и вправо до достижения модулей, равных L_1 и L_2 . Затем производится сопряжение средпечастотного участка с низкочастотными асимптотами и высокочастотной частью. Для нахождения частоты среза ω_c необходимо найти частоту положительности ω_n , которую можно найти соотвественно из диаграмм в учебнике Бесекерского (выражение 5, 6).

$$\omega_{\Pi}|_{\sigma=27\%} = \frac{4\pi}{t_{\Pi}} \approx 125.66 \, \frac{1}{c}$$
 (9)

$$\omega_c = 0.9\omega_{\pi} \approx 113.1 \frac{1}{c} \tag{10}$$

Амплитуды L_1 и L_2 также находятся по диаграммам в учебнике Бесекерского исходя из заданных показателей качества. В нашем случае они имеют следующие значения:

$$L_1 = 18$$
 дБ $L_2 = -18$ дБ

Для качественнго выполнения заданных показателей качества среднечастотаня асимтота может превышать данные значения по модулю, но не наоборот.

Для сопряжения среднечастотного участка и низкочастотного строится прямая, имеющая накол 40 - 60 дБ/дек. Эта прямая определяется сопрягающими частотами ω_1 , ω_2 . Из пересечения среднечастотной асимптоты и сопрягающей можем найти ω_2 .

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{K_d w_1^2}{w_c}} \approx 9.6 \tag{11}$$

3.3 Высокочастотный участок

Данный участок не вносит большого вклада в показатели качества, поэтому его выбирают максимально удобным для составления регулятора. Теперь

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$

только осталось найти сопрягающую частоту ω_3 :

$$\omega_3 = \frac{\omega_c}{10^{L_2/20}} \approx 898.36 \, \frac{1}{c} \tag{12}$$

По найденым ниже параметрам можем построить желаемую ЛАЧХ, изображенную на рисунке ниже.

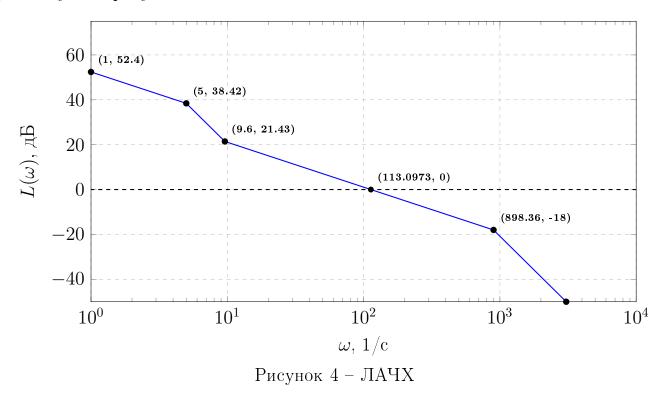

Теперь можем построить передаточную функцию желаемой системы:

$$W_{\mathcal{K}} = \frac{K_d \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1\right)^2}{s(T_2 s + 1)^2 \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1\right)^2}$$
(13)

И соответсвенно передаточную функцию регулятора:

$$W_{\text{per}} = \frac{K_d/K \left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)^2 (T_1s + 1)}{\left(\frac{1}{\omega_3}s + 1\right)^2 (T_2s + 1)}$$
(14)

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

4 Проверочный расчет

Выполним проверочный расчет на заданные показатели качества. А именно посчитаем предельное значение ошибки при линейно возрастающем воздействии со скоростью g_{max} .

$$\varepsilon_{1} = \frac{1}{1 + W_{\mathbb{K}}(s)} G(s) \Big|_{s \to 0} =$$

$$= \frac{s(T_{2}s + 1)^{2} \left(\frac{1}{\omega_{3}}s + 1\right)^{2}}{s(T_{2}s + 1)^{2} \left(\frac{1}{\omega_{3}}s + 1\right)^{2} + K_{d} \left(\frac{1}{\omega_{2}}s + 1\right)^{2}} \frac{g_{max}}{s} \Big|_{s \to 0} = \frac{g_{max}}{K_{d}} = 0.012 < e_{max}$$

Теперь нужно убедиться, что разомкнутая система обладает достаточным запасом устойчивости по фазе и амплитуде.

$$\mu = 180 - 90 - 2 \arctan \frac{\omega_c}{\omega_3} - 2 \arctan \omega_c T_2 + 2 \arctan \frac{\omega_c}{\omega_2} \approx 90^{\circ}$$
 (15)

$$L = 23.8 \text{ дБ}$$
 (16)

где μ - запас по фазе, L - запас по амплитуде при частоте $\omega=889~1/{\rm c}.$


Осталось проверить качество выполнения перерегулирования и

№ дубл. Подп. 1	
M_{HB} . \mathbb{A}	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
подл.	
Β. №	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5 Реализация регулятора

На рисунке ниже представлена электрическая схема передаточной функции регулятора.

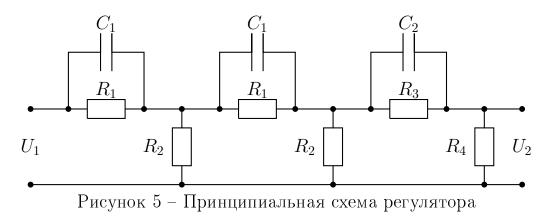

Давайте покажем, что указанная схема действительно представляет регулятор. Условно схему можно резделить на 3 похожие части. Давайте составим передаточную функцию одной такой части $(U_1 - R_1 || C_1 - R_2 - U_1)$, тогда не сложно будет представить и функцию всей системы. Выпишем первое и второе правила Кирхгофа:

$$\begin{cases} I_{R_2} = I_{R_1} + C_1 \frac{dU_{C_1}}{dt} \\ I_{R_1}R_1 = U_{C_1} \\ U_1 = U_{C_1} + U_{R_2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I_{R_2} = \frac{U_{C_1}}{R_1} + C_1 \frac{dU_{C_1}}{dt} \\ I_{R_1} = \frac{U_{C_1}}{R_1} \\ U_1 = U_{C_1} + I_{R_2}R_2 \\ U_{R_2} = I_{R_2}R_2 \end{cases}$$

из полученной системы можем выразить отдельно U_1 и U_{R_2} :

$$\begin{cases} U_1 = U_{C_1} + \frac{R_2}{R_1} U_{C_1} + R_2 C_1 \frac{dU_{C_1}}{dt} \\ U_{R_2} = \frac{R_2}{R_1} U_{C_1} + R_2 C_1 \frac{dU_{C_1}}{dt} \end{cases}$$

Полученное выражение теперь представим в операторном виде:

$$\begin{cases} U_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 p\right) U_{C_1} \\ U_{R_2} = \left(\frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 p\right) U_{C_1} \end{cases}$$

Остается только найти саму передаточную функцию:

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$

$$W_1(p) = \frac{U_{R_2}}{U_1} = \frac{\frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 p}{1 + \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 p} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} (R_1 C_1 p + 1)}{\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_1 p + 1\right)}$$
(17)

Далее по аналогии строятся передаточные функции U_{R_2}/U_{R_2} , U_{R_2}/U_2 . В итоге получим следущую передаточную функцию:

$$W(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{K(T_1p+1)^2(T_3p+1)}{(T_2p+1)^2(T_4p+1)}$$
(18)

$$K = \frac{R_2^2 R_4}{(R_1 + R_2)^2 (R_3 + R_4)} \tag{19}$$

$$T_1 = R_1 C_1 \tag{20}$$

$$T_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_1 \tag{21}$$

$$T_3 = R_3 C_2 \tag{22}$$

$$T_4 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} C_2 \tag{23}$$

Поскольку в данном уравнении 6 неизвестных и 5 уравнений, зададим $C_1=10^{-6}~\Phi.$ Тогда можем найти R_1 и $R_2.$

$$R_1 = \frac{T_1}{C_1} \approx 104166$$

$$R_2 = \frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2 C_1} = 1125$$

Подставляя полученные R_1 и R_2 , а также выразим R_3 и R_4 из выражений (22) и (23).

$$R_{3} = \frac{T_{3}}{C_{2}}$$

$$K = \frac{R_{4}}{R_{3} + R_{4}} 1.41 \cdot 10^{-4} = \frac{T_{4}C_{2}}{C_{2}(T_{3} + T_{4}) - T_{4}} \Rightarrow C_{2} = \frac{T_{4}}{T_{3}}$$

$$R_{4} = \frac{T_{3}T_{4}}{T_{3} - T_{4}C_{2}}$$

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

6 Математическое моделирование

В ходе работы была построяна схема моделирования полученноой желаемой передаточной функции, она указана на рисунке ниже:





Рисунок 6 - Схема моделирования

В результате мы получили различные графики при линейно нарастающем входном воздействии и синусоидальном а также переходная функция.

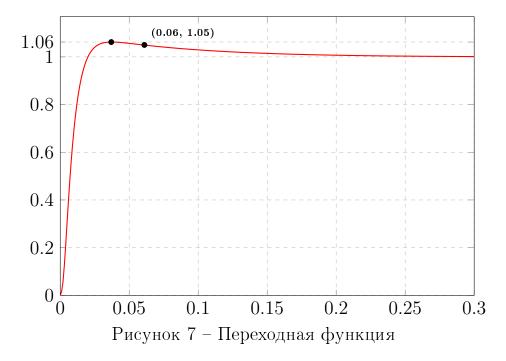

Как видно из рисунка 6 были получены следующие показатели:

$$t_{\rm m}=0.06~{\rm c}$$

$$\sigma = 6 \%$$

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ном воздействии, здесь $\varepsilon = 0.012$, как и получилось при проверочном расчете. 0.04 0.2 0.03 0.15Ŋ 0.02 0.1 0.0**£** 0.05 0 0 0.01 $0.1 \ 0.15 \ 0.2 \ 0.25 \ 0.3$ 0.030 0.020.040.050 0.05t, c t, c Рисунок 8 – Графики переходных процессов при q=5tОсталось рассмотреть реакцию системы на синусоидально воздействие q= $0.8 \sin 3t$. Как видно из рисунка 8, при синусоидально воздействии и $\omega = 3$ ошибка 0.020.015 0.50.01 0 0 -0.5-0.01-0.015 -0.02^{\perp}_{0} 2 3 1 4 5 0 2 5 t, c t, c Рисунок 9 – Графики переходных процессов при $g=0.8\sin 3t$ меньше 0.015. Лист $KCУИ.207.435.001\ \Pi 3$ 13 Подп. Дата Лист № докум.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Далее не рисунке 7 представлен график при линейно нарастающем вход-

Вывод

В данной работе мы синетзировали регулятор, выполняющий заданные показатели качества. Для синтеза использовался метод коррекции ЛАЧХ, придуманные Солодовниковым В. В. В данном методе ЛАЧХ неизменяемой части корректируется таким образом, чтобы при реакции на ступенчатый сигнал, показатели качества не превышали заданных значений.

Как видно в проевочных расчетах и на рисунках 6, 7 и 8 данный регулятор успешно справляется со своими задачами.

При подаче на вход гармонического сигнала, его частота, помножанная на амплитуду не должны превышать значение g_{max} .

Также мы получили электрическую схему, характерезующую передаточную функцию.

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
подл.		
Инв. № подл.		Лист 14
	Изм Лист № докум. Подп. Дата Копировал	Формат А4