

Henkel Ltda

Av. Prof. Vernon Krieble, 91 06690-111 - Itapevi São Paulo - Brasil Fone: 55-11-4143-7000

Folha de Dados Técnicos Loctite 648

Produtos Industriais, Junho 2002

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O produto Loctite® 648 é um adesivo de fixação monocomponente anaeróbico que rapidamente desenvolve alta resistência quando confinado na ausência de ar, entre superfícies metálicas. Este produto apresenta resistência a temperaturas altas.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Usado para unir partes cilíndricas de conexão, principalmente onde se requer resistência a altas temperaturas. Dentre suas aplicações, incluem-se a fixação de engrenagens e pinhões em eixos de caixas de engrenagens e rotores em eixos de motores elétricos.


PROPRIEDADES DO MATERIAL NÃO-CURADO

	Tipicos		
	Valor	Faixa	
Tipo químico:	Uretano metacrílico		
Aparência:	Líquido verde		
	fluorescente		
Densidade @ 25°C	1,13		
Viscosidade @ 25°C, mPa.s			
(cP)			
Brookfield RVT			
Haste 2 @ 20 rpm	500	450 a 550	
DIN-54453, MV			
D = 129 s ⁻¹ após t = 180 s	450	300 a 600	
Ponto de fulgor (COC), °C	>100		

DESEMPENHO TÍPICO DE CURA


Velocidade de cura vs. substrato

A velocidade de cura depende do substrato usado. O gráfico abaixo mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo em pinos e colares de aco comparada em diferentes materiais e testada de acordo com a ISO-10123.

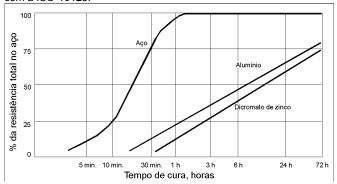


Velocidade de cura vs. folga entre as partes

A velocidade de cura depende da folga entre as partes. O gráfico a seguir mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo em pinos e colares de aço sob diferentes folgas controladas e testadas de acordo com a ISO-10123.

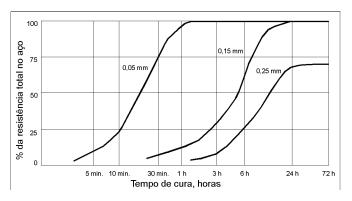


Velocidade de cura vs. temperatura

A velocidade de cura depende da temperatura ambiente. O gráfico abaixo mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo em pinos e colares de aço sob diferentes temperaturas, testados de acordo com a ISO-10123.

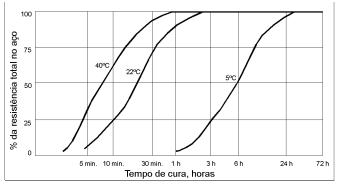

Velocidade de cura vs. ativador

Em presença de grandes folgas ou quando o tempo de cura for inaceitavelmente longo, a aplicação de um ativador na superfície aumentará a velocidade de cura. O gráfico abaixo mostra a resistência ao cisalhamento evoluindo com o tempo usando-se os ativadores N e T em pinos e colares de aço com dicromato de zinco, testados de acordo com a ISO-10123.

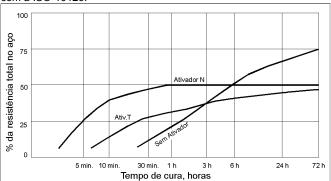

PROPRIEDADES TÍPICAS DO MATERIAL CURADO Propriedades Físicas

80 x 10⁻⁶ Coeficiente de dilatação térmica, ASTM-D696, K⁻¹ Coeficiente de condutividade térmica, ASTM-C177, W.m⁻¹ K⁻¹ 0,1 Calor específico, kJ.kg⁻¹ K⁻¹ 0,3

DESEMPENHO DO MATERIAL CURADO

(Após 24 h a 22°C sobre aço)

(7 tpos 2+ 11 a 22 o sobie aço	,			
		Típicos		
	Valor	Faixa		
Resistência ao cisalh., ISO-10 N/mm²	123, 30	25 a 35		
(psi)	(4.400)	(3650 a 5.100)		
Resistência ao cisalh., DÍN-54 N/mm²	452, ` 23 [′]	` 16 a 30 ´		
(psi)	(3.300)	(2.300 a 4.400)		


RESISTÊNCIA TÍPICA À VARIAÇÃO AMBIENTAL

Procedimento de teste: Resistência ao cisalham., ISO-10123 Substrato: Pinos e colares de aço

Procedimento de cura: 1 semana a 22°C


Resistência ao calor

Testado à temperatura

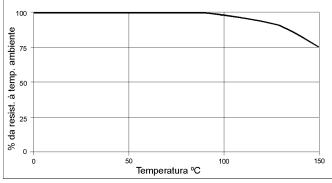

Envelhecimento ao calor

Envelhecido à temperatura indicada e testado a 22°C.

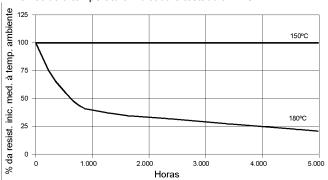

Resistência química a solventes

Envelhecido sob as condições indicadas e testado a 22°C.

Solvente	Temp.	% da resist. Inicial retida a		
		100 h	500 h	1.000 h
Óleo de motor	125°C	100	100	100
Gasolina sem chumbo	22°C	100	100	100
Fluido de freio	22°C	100	100	100
Água/Glicol (50%/50%)	87°C	100	90	75
Etanol	22°C	100	100	100
Acetona	22°C	100	100	100

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Folha de Dados de Segurança do Produto (FDSP).

Quando sistemas de desengraxe com soluções aquosas forem utilizados para limpar as superfícies antes da fixação, será importante verificar a compatibilidade da solução desengraxante com o adesivo. Há casos em que esta solução poderá afetar a cura e o desempenho do adesivo.

Normalmente não se recomenda este produto para uso em plásticos (principalmente termoplásticos, onde podem surgir stress). Recomendamos aos usuários confirmarem a compatibilidade do produto com tais substratos.

Instruções de uso

Para o melhor desempenho, as superfícies devem estar limpas e desengorduradas. Certifique-se de que a junção seja totalmente preenchida pelo adesivo. Para montagens por deslizamento isto se consegue aplicando-se o adesivo ao redor do pino e da borda externa da camisa e aplicando movimento rotativo durante a montagem, para garantir uma boa cobertura. Para montagens por pressão, o adesivo deve ser aplicado em quantidade suficiente às duas superfícies a serem unidas, visando um preenchimento total da área a ser fixada durante a montagem , encaixando-as sob alta pressão conforme especificado. Para montagens por termo-contração, deve-se revestir o pino com adesivo e aquecer a camisa, criando folga suficiente para permitir fácil montagem. Deixar as peças em repouso até atingirem suficiente resistência ao manuseio. Para mais informações a respeito de adesivos de fixação, consulte o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

FÓRMULAS MATEMÁTICAS UTILIZADAS

F = Ra.A

Onde:

F= Força axial

Ra = Resistência axial do produto

A = área de contato

Armazenagem

Em condições ideais, os produtos devem ficar armazenados em um local frio e seco, em suas embalagens fechadas, a uma temperatura entre 8°C-21°C ,salvo indicação em contrário na etiqueta. Para evitar contaminação de material não-utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Para informações mais específicas a respeito do produto, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

Amplitude dos dados

Os dados contidos na presente podem ser considerados valores típicos e/ou de faixa (baseados em desvio padrão de valor médio \pm 2). Os valores baseiam-se em dados de testes reais e são verificados periodicamente.

Nota

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda especificamente repudia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comerciabilidade ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda especificamente repudia qualquer responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países.