

## 经济型数字气压传感器 WF183DE

### 主要特点

- 数字压力温度直接读取
- ◆ 工作电压: 2.4V~5.5V
- ◆ 压力量程: 0~1500kPa(绝压)
- 内补算法
- ◆ 工厂免校准
- → 高精度
- ◆ 工作电流: 1.5mA
- ◆ 待机电功耗: 2uA
- 工作温度: -40~+125℃
- ◆ 通信接口: IIC, UART, OWI三选一
- 尺寸: 3.8 X3.6 X0.8mm

### 典型应用

- 手持胎压计、TPMS
- 天气预报
- 工业压力和温度传感器系统
- 运动手表
- 电子烟

### 产品描述

WF183DE 是一颗经济型数字压力温度传感器,内部包含一个MEMS压力传感器和一个高分辨率24 位△∑ ADC及DSP。WF183DE 通 过 多种通信接口提供高精度已校准压力和温度数字输出。

产品出厂前已完成压力温度校准,可以即插即用,无需客户再生产校准。

多种通信接口可选, 方 便 M C U 选 型, 降 低 客 户 整 机 成 本。

WF183DE 防水等级达到IP65,满足大部分防水产品要求。







## 1. 方框图

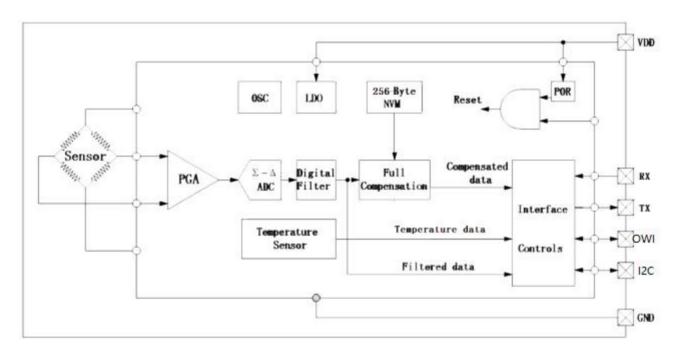


图 1: 内部框图

### 2. 引脚配置

脚位	名字	方向	功能
1	SCL	输入	IIC 时钟输入
2	GND	输入	供电电源地
3	VDD	输入	供电电源正
4	VS	输出	外接电容(必须)
5	RX	输入	串口数据输入
6	TX	输出	串口数据输出
7	OWI	输入/输出	单线通讯
8	SDA	输入/输出	IIC 数据口

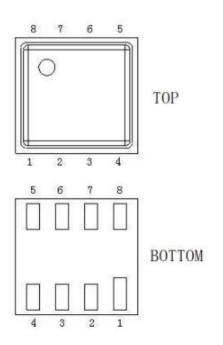


图 2: 引脚图



## 3. 电气特性

### 3.1 极限参数

参数	符号	状态	最小	最大	单位
过压	P <sub>MAX</sub>			2X	2倍
电源电压	$V_{DD}$		-0.2	5.5	V
接口电压	V <sub>IF</sub>		-0.3	$V_{DD}$ +0.3	V
操作范围温度	T <sub>OP</sub>		-40	125	${\mathbb C}$
存储温度范围	T <sub>STG</sub>		-50	150	${\mathbb C}$
最大焊接温度	T <sub>MS</sub>	最长40秒		250	${\mathbb C}$

### 3.2 电气参数

参数	符号	环境条件	最小	标准	最大	单位
峰值电流	I <sub>PEAK</sub>	在转换过程中		1.5		mA
静态电流	I <sub>STB</sub>			2	3.5	uA
串行通信波特率				9600		Hz
数字输入高电压	V <sub>IH</sub>		0.8			V
数字输入低电压	V <sub>IL</sub>				0.2	V
数字输出高电压	V <sub>OH</sub>	$I_0 = 0.5 \text{ mA}$	0.9			V
数字输出低电压	V <sub>OL</sub>	$I_0 = 0.5 \text{ mA}$			0.1	V
IIC时钟	Fscl				400	kHz

### 3.3 压力温度参数

参数	符号	条件	最小	标准	最大	单位
压力测量范围	P <sub>FS</sub>		0		1500	kPa
绝对压力精度		10 ℃ 至 80 ℃ 标准大气压		1.5		kPa
		-20℃ 至 125℃ 标准大气压		3.5		kPa
相对压力精度		在 <b>25</b> ℃		0.5		kPa
		从 0 ℃ 至 70 ℃		1.5		kPa
最大误差(电压影响)		电压 2.4V 到 5.5V			2.5	kPa
压力/高度分辨率		压力模式		0.01		kPa
过回流焊漂移		回流焊后		0.5		kPa
长期漂移		经过1年后		1.5		kPa
回流焊的曲线		IPC/JEDEC J-STD-020C		0.5		kPa

Tel: +86-755-23311175 E-mail: sales@weifengheng.com http://www.weifengheng.com



### 4. UART通信模式

#### 串口配置

波特率	开始位	数据位	停止位	校验位
9600	1	8	1	NO

#### 串口命令格式

起始标志	数据长度	控制指令	校验位
0x55	1byte	1byte	1byte

#### 串口控制指令集

控制指令	命令字	命令功能	备注
CMD_CAL_T	0x0E	获取实时温度	计算一次当前温度并返回,读气压前一定要读一次温度
CMD_CAL_T1	0x27	获取高精度温度	计算高精度温度并返回,适合温度波动场合测量
CMD_CAL_P1	0x0D	获取实时气压	计算一次当前气压并返回
CMD_CAL_P2	0x26	获取高精度气压	计算高精度气压并返回,适合气压波动场合测量
CMD_CAL_P3	0X3C	获取预测气压	计算预测气压并返回,适合气压波动场合测量

#### 串口返回值格式

起始标志	数据长度	数据类型	返回数据	校验位
OxAA	1 byte	1 byte	n byte	1byte

#### 串口返回值数据类型

值返数据类型	类型字	返回内容	返回内容格式
RET_T	0x0A	温度值	\$16
RET_P1	0x09	气压值	U32
RET_P2	0x18	气压值	U32
RET_P3	0x3C	气压值	U32

#### 校验位说明

# CRC 格式为: CRC-8/MAXIM x8+x5+x4+1 例程:

```
u8 Cal_uart_buf_CRC(u8 *arr, u8 len)
{
    u8 crc=0;
    u8 i=0;
while(len--)
    {
    crc ^= *arr++;

    for(i = 0; i < 8; i++)
        {
        if(crc & 0x01) crc = (crc >> 1) ^ 0x8c;
        else crc >>= 1;
        }
    }
return crc;
}
```

Tel: +86-755-23311175



#### 其他说明

转换当前压力的操作流程: 先获取温度,再获取压力。由于转换压力需要根据当前温度进行补尝,所以需要先进行采集转换温度。发送获取温度即可转换当前温度。

在普通模式下: 串口接收无信号持续3S左右后自动进入待机

#### 举例说明

#### 1. 获取实时温度值(CMD\_CAL\_T)

TX: 55 04 0E 6A,


RX: AA 06 0A 02 01 22 返回结果(s16) 0x0102 =258 258/10= 25.8°C

#### 2. 获取实时压力值 (CMD\_CAL\_P1)

TX: 55 04 0D 88

RX: AA 08 09 AO 86 01 00 7F 返回结果(u32): 0x0186AO = 100000 100000/1000= 100kPa


### UART应用电路

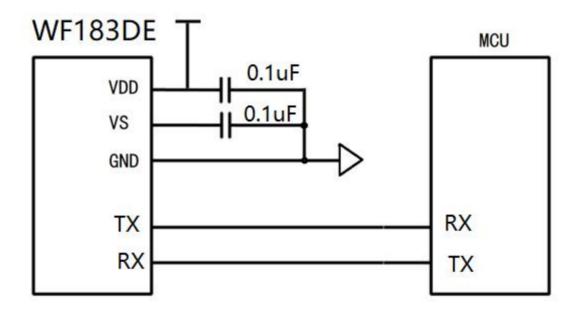



### 5. OWI 通信模式

传感器待机时单总线为输入状态(内部上拉),MCU拉低 0.2 m S,后进入输入状态等待传感器发送压力数据,传感器数据发送完成后回到输入状态。 通讯时序(1T 为 25 u S)

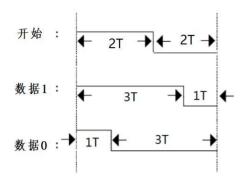


起始标志	气压高字节	奇偶校验位	起始标志	气压低字节	奇偶校验位	起始标志	校验字节	奇偶校验位
Start	1 byte	1 bit	Start	1 byte	1 bit	Start	1 byte	1 bit
开始	压力<15:8>	偶数=0	开始	压力<7:0>	偶数=0	开始	压力<15:8>+压力<7:0>	偶数=0
7,74	,,,	奇数=1	71.7H		奇数=1	7176	的和取低 8 位数据	奇数=1

#### 举例说明:

高字节<15:8>: 0x01 低字节< 7:0>: 0x2C 校验字节 : 0x2D 气压: 0x12C = 300KPA

### OWI应用电路

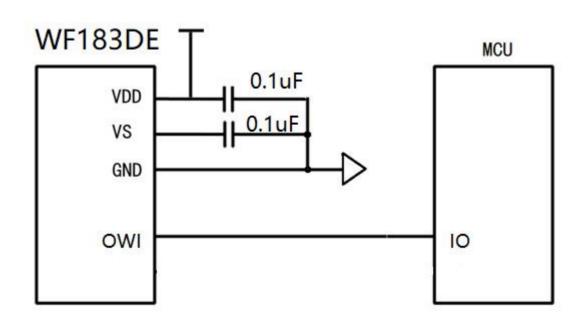



## 6. IIC 通信模式

从设备地址: OxDA

A7	A6	A5	A4	А3	A2	A1	写/读
1	1	0	1	1	0	1	0/1

#### 寄存器

地址	描述	读/写	位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	缺省值
0x0A	命令	只写		0000 0110 (压力) / 0100 (温度)						0x00	
0x0B	压力高位	只读				压力值<	31:24>				0x00
0x0C	压力高位	只读				压力值<	:23:16>				0x00
0x0D	压力低位	只读				压力值<	:15:8>				0x00
0x0E	压力低位	只读				压力值<	7:0>				0x00
0x0F	温度高位	只读				温度值<	:15:8>				0x00
0x10	温度低位	只读		温度值<7:0>						0x00	
0x13	状态	只读				保留				1完成	0x00

#### 时序

写命令	开始	从设备地址 0	应答	寄存器地址	应答	命令	应答	停止
压力	start	OxDA	Ack	OxOA	Ack	0x06	Ack	stop
温度	start	OxDA	Ack	Ox0A	Ack	0x04	Ack	stop

查状态	开始	从设备地址	0	应答	寄存器地址	应答	开始	从设备地址	1	应答	读数据	不应答	停止
	start	0xDA		Ack	0x13	Ack	start	0xDB		Ack	<7:0>	Nack	stop

读数	据 开始	从设备地址	0	应答	寄存器	应答	开始	从设备地址	1	应答	读数据	应答	读数据	应答	读数据	应答	读数据	不应答	停止
温度		OxDA		Ack	0x0F	Ack	start	0xDB		Ack	<15:8>	Ack	<7:0>					Nack	stop
压力	J start	0xDA		Ack	0x0B	Ack	start	0xDB		Ack	<31:24>	Ack	<23:16>	Ack	<15:8>	Ack	<7:0>	Nack	stop

#### 数据换算举例

温度: 0x0F= 0x01 ,0x10=0x02 ;


0x0102=258; 258/10=25.8 ° C

压力: 0x0B= 0x00 , 0x0C=0x1, 0x0D=0x86, 0x0E=0xA0 ; 0x186A0=100000; 100000/1000= 100 kPa

注意: 测量压力前一定要测量一次温度




### IIC应用电路

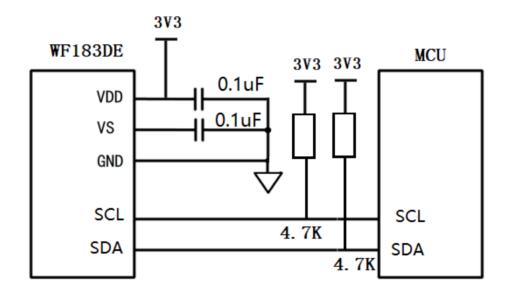




## 7. 封装(LGA8)

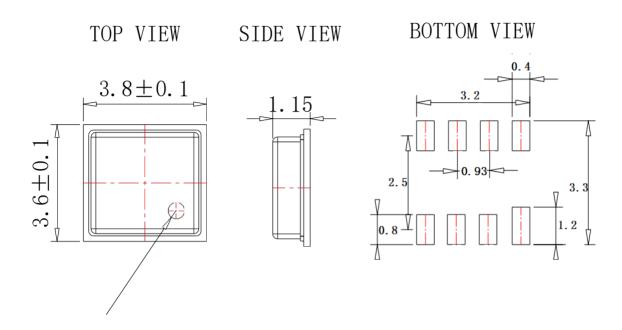


## 8. 包装说明

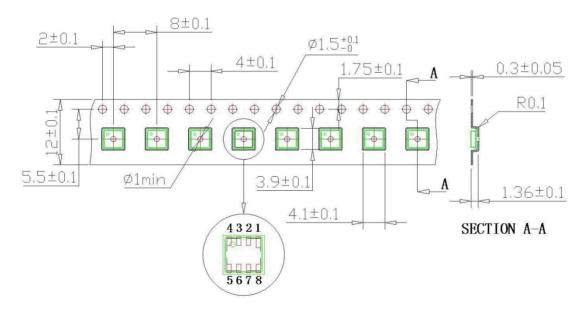



## 9. 回流焊建议

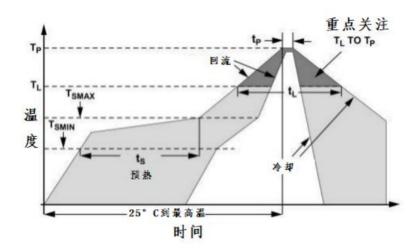

阶段	指导值 (无铅)
升温速度 TsMax至TP	小于等于3°C/秒
预热最低温度 TsMin	150° C
预热最高温度 TsMax	200° C
预热时间 Ts (TsMin至TsMax)	60秒到180秒
回流最低温度 TL	217° C
回流时间 t <sub>L</sub>	60秒到150秒
回流最高温度 T <sub>p</sub>	250° C
最高温度时间 t <sub>p</sub>	20秒到40秒
冷却速度	小于等于4°C/秒
25°C到最高温时间	最长8分钟