Vol. 25 No. 7 Jul. 2012

Error Compensation Method for Three-Axis Magnetic Sensor **Based on Ellipsoid Fitting***

LI Yong¹ LIU Wenyi¹ ²* LI Jie¹ ZHANG Xiaoming¹ JIANG Qiao¹

(1. North University of China Science and Technology on Electronic Test & Measurement Laboratory Taiyuan 030051 China;

2. Key Laboratory of Instrumentation Science & Dynamic Measurement (North University of China) Ministry of Education Taiyuan 030051 China)

Abstract: In view of the problem that the existing calibration and compensating method for three-axis magnetic sensor existed Large amount of computation a long operation time a large area and demanding calibration equipment, an error compensation research for three-axis magnetic sensor based on ellipsoid fitting was presented. On the base of the analysis of sensor error establish the error model of three-axis magnetic sensor derive the solution formula of the error factor and make use of ellipsoid fitting method to compensate the error in high accuracy. The results show that the method can correctly and effectively compensate the non-orthogonal sensor error sensitivity error and bias error of the three-axis magnetic sensor. The correction process is simple time-saving not depending on precision instruments to offer the baseline direction and datum and can be widely used in the calibration and compensation of multi-axis vector sensor error.

Key words: three-axis magnetic sensor; error analysis; calibration and compensation; ellipsoid fitting

doi: 10.3969/j. issn. 1004-1699. 2012. 07. 010 EEACC: 7220; 7310L

基于椭球拟合的三轴磁传感器误差补偿方法*

李 勇' 刘文怡' 2* 李 杰' 张晓明' 蒋 窍'

(1.中北大学电子测试技术重点实验室,太原030051;2.中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051)

要: 考虑现有多轴磁传感器的标定补偿方法普遍存在计算量较大、操作时间长、场地要求面积大、标定设备要求高等问 题 提出了基于椭球拟合的三轴磁传感器误差标定补偿方法。在分析传感器误差产生机理的基础上 建立了磁传感器误差模 型,推导了误差系数的解算公式,并利用椭球拟合的方法对三轴磁传感器进行了测试标定与误差补偿。实验结果表明,该方 法能够正确、有效地标定补偿三轴磁传感器不正交误差、灵敏度误差和零偏误差,具有修正过程简捷、省时、精度高特点不依 赖于精密仪器提供准确的方向基准、水平基准等,能够广泛应用于多轴矢量传感器的误差标定和有效补偿。

关键词: 三轴磁传感器: 误差分析: 标定补偿: 椭球拟合

中图分类号: V241.61 文献标识码: A

随着现代科学技术的进步,许多工业领域对载 体姿态测量精度的要求越来越高。为了获得高精 度、高可靠性的导航信息 就必须对传感器进行有效 的误差标定与补偿[1]。传统的传感器标定补偿方 法主要有四位置法、八位置法等,存在计算量大、操 作复杂、不易实现等不足 尤其是三轴磁传感器的标 定补偿 对标定设备要求极高 十分容易引入外界磁 干扰 从而导致结果不准确。加之 现有多轴矢量传 感器性能参数的标定补偿方法主要是针对各单轴传

感器的安装误差进行补偿 ,而忽略了对多轴矢量传 感器中各单轴传感器的零偏误差、灵敏度误差的同 时补偿. 针对上述问题 本文以三轴磁传感器的制造 误差为例,分析误差产生机理,建立误差模型,再利 用基于椭球假设的三轴磁传感器误差标定方法进行 标定补偿。

误差产生机理分析及建模

文章编号: 1004-1699(2012) 07-0917-04

根据传感器误差产生机理的不同,可将三轴磁

项目来源: 国家自然科学基金项目(61004127)

收稿日期: 2011-12-28 修改日期: 2012-05-30 传感器的制造误差大致分为三类: 不正交误差、灵敏度误差、零位误差^[2-8]。

1.1 不正交误差

三轴磁传感器轴间的不正交误差是指由于在制造过程中三个磁传感器的测量轴无法保证两两完全正交所引起,其不正交角模型如图 1 所示。

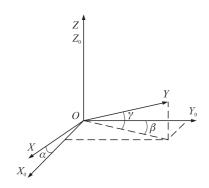


图 1 不正交角模型

如图 1 所示 X_0 、 Y_0 、 Z_0 表示理想正交模型中三轴磁传感器的矢量指向; X、Y、Z 表示实际磁传感器三轴的指向; 假设 Z 轴与正交模型中的 Z_0 轴重合,且 XOZ 面与 X_0OZ_0 面重合 α 为 X 轴在 XOZ 面与轴 X_0 的夹角; β 为 Y 在 X_0OY_0 面的投影与 Y_0 的夹角; γ 为 Y 与 X_0OY_0 面的夹角。由此可建立三轴磁传感器不正交角的数学模型如下:

$$\begin{pmatrix}
X_1 \\
Y_1 \\
Z_1
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\cos\alpha & 0 & \sin\alpha \\
\sin\beta\cos\alpha & \cos\beta\cos\gamma & \sin\gamma \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
X_0 \\
Y_0 \\
Z_0
\end{pmatrix} \quad (1)$$

式中: X_1 、 Y_1 、 Z_1 为存在不正交误差情况下的三维磁场强度; X_0 、 Y_0 、 Z_0 为三轴磁传感器的理论输出值; α 、 β 、 γ 为三轴磁传感器轴间的不正交误差角,具体定义如图 1。

1.2 灵敏度误差

轴间静态灵敏度误差是由于三轴磁传感器各轴的灵敏度不同、测量信号的放大电路特性不完全相同而引起的测量误差 其数学模型为:

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$$
 (2)

式中: X_2 、 Y_2 、 Z_2 为存在灵敏度误差、不正交误差情况下的三维磁场强度; X_1 、 Y_1 、 Z_1 为存在不正交误差情况下的三维磁场强度; k_x 、 k_y 、 k_z 为三轴磁传感器的灵敏度。

1.3 零点偏移误差

由于实际使用时,传感器、模拟电路和 A/D 转换的零点不为零而产生了零点偏移误差,其数学模

型为:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{3}$$

式中: x,y,z 为三轴磁传感器的零偏 X,Y,Z 为存在零点偏移误差、灵敏度误差、不正交误差情况下的三维磁场强度。

1.4 误差建模

综上所述,建立三轴磁传感器误差的数学模型: $G=KG_0+g$ (4)

式中: $G = (X \ Y \ Z)^{\mathsf{T}}$ 为存在各种制造误差情况下

三维磁传感器的实际输出;
$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{pmatrix} \times$$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ \sin \beta \cos \alpha & \cos \beta \cos \gamma & \sin \gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
为误差系数矩阵; k_x 、

 k_y 、 k_z 为三轴磁传感器的灵敏度; $G_0 = (X_0 \quad Y_0 \quad Z_0)^{\mathrm{T}}$ 为理想情况下三维磁传感器的输出; $g = (x \quad y \quad z)^{\mathrm{T}}$ 为三轴磁传感器零偏 ,均可由传感器芯片资料或标定实验得出; α 、 β 、 γ 为三轴磁传感器轴间的不正交误差角。

2 误差标定与补偿

2.1 误差标定

理想情况下 ,三轴磁传感器的理论输出值 X_0 、 Y_0 、 Z_0 可构成圆球面 ,但是由于制造误差的存在 ,圆球面畸变成原点平移的椭球面 $^{[9-12]}$ 。

先记理论三维矢量和为 G_b ,则方程(4) 可表示为:

$$(G-g)^{\mathrm{T}} \frac{(K^{-1})^{\mathrm{T}}K^{-1}}{\|G_b\|^2} (G-g) = 1$$
 (5)

式中 K 为误差系数矩阵; G 为三轴磁传感器理论输出; g 为三轴磁传感器零偏。假设最佳拟合椭球曲面的二次型函数 $F(\xi Z)$ 用矩阵记号表示为:

$$(X-X_0)^{\mathrm{T}}A(X-X_0)=1$$
 (6)

式中:
$$A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}$$
 为参数矩阵 $A^{-1} = \begin{bmatrix} a' & d' & e' \\ d' & b' & f' \\ e' & f' & c' \end{bmatrix}$ 为

参数矩阵 A 的逆矩阵 $^{[4-6]}$; 最佳拟合椭球曲面的中心点

坐标为
$$X_0 = -A^{-1} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

根据式(5)和式(6)可得到:

$$A = \frac{(K^{-1})^{T}K^{-1}}{\|G_{b}\|^{2}}$$
 (7)

$$\mathbf{g} = -\mathbf{A}^{-1} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \tag{8}$$

根据式(7)、式(8) 可以计算得到式(4) 其中参数 $k_x \cdot k_y \cdot k_z \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 的估计值如下:

$$\begin{cases} k_{x} = \sqrt{a'} / \parallel G_{b} \parallel \\ k_{y} = \sqrt{b'} / \parallel G_{b} \parallel \\ k_{z} = \sqrt{c'} / \parallel G_{b} \parallel \\ \alpha = \arcsin(e' / \sqrt{a'c'}) \\ \beta = \arcsin\left[\left(d'c' - e'f' \right) / \sqrt{\left(a'c' - e'^{2} \right) \left(b'c' - f'^{2} \right)} \right] \\ \gamma = \arcsin\left(f' / \sqrt{b'c'} \right) \end{cases}$$

$$(9)$$

2.2 误差补偿

在误差模型的基础上,根据式(4)可求得传感器的理论输出:

$$\begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{pmatrix} = \mathbf{K}^{-1} \begin{pmatrix} X - x \\ Y - y \\ Z - z \end{pmatrix} \tag{10}$$

式中:

$$\mathbf{K}^{-1} = \begin{pmatrix} \sec \alpha / k_x & 0 & -\tan \alpha / k_z \\ -\sec \alpha \tan \beta / k_x & \sec \beta \sec \gamma k_y & (-\sec \beta \tan \gamma + \sec \alpha \tan \beta) / k_z \\ 0 & 0 & 1 / k_z \end{pmatrix}$$

为误差补偿系数矩阵 $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 可由误差标定得出 $(x y z)^{\mathrm{T}}$ 为标定得到的三轴磁传感器零偏 $k_x \cdot k_y \cdot k_z$ 为三轴磁传感器的灵敏度。

将计算结果代入式(10) 即可得到三轴磁传感器的误差修正数学模型 依据所获得的误补偿数学模型即可对该三轴磁传感器的测量结果进行误差补偿。

3 实验验证

为了验证该误差补偿方法的正确性和有效性,本文以三轴磁传感器 HMC1043 为例,采集磁传感器的实时输出,根据本文所提出的补偿方法进行误差补偿,并利用 MATLAB 软件进行试验数据处理。

首先 选择磁环境较为洁净的地方 在空间全范围内旋转三轴磁传感器 并进行实时测量 从而获得一系列丰富的测量值。试验后 利用 MATLAB 软件绘制出采集的三维磁场数据如图 2 所示。

根据上述三维磁传感器误差标定方法,解算出磁传感器的误差补偿系数:

 $k_x = 0.281 \text{ } 6 \times 10^{-4} \text{ V/nT } k_y = 0.280 \text{ } 8 \times 10^{-4} \text{ V/nT}$,

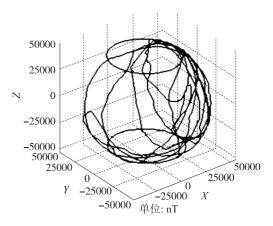


图 2 三维磁场计输出数据

 $k_z = 0.279 \text{ } 4 \times 10^{-4} \text{ V/nT}$, $\alpha = 1.754 \text{ } 7^{\circ}$, $\beta = -0.829$ 5° , $\gamma = -0.157$ 6° , $H_{0x} = 2.457$ 6 V $H_{0y} = 2.565$ 3 V $H_{0z} = 2.698$ 9 V \circ

理论上,三维磁场的矢量和是一个固定常值,但由于实际环境、标定设备等的影响,实际测得三维磁场矢量和波动往往比较大。本次试验将补偿前后三维磁测数据模值标定前后进行对比,补偿前三维磁测数据模值的波动高达3000 nT,而补偿后三维磁场模值的波动为400 nT左右,具体如图3所示。

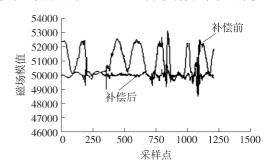


图 3 补偿前后磁场模值

实验结果表明该方法能够正确地标定三维磁传感器的误差系数,有效地将已平移的椭球面逆变成圆球面,实际使用误差控制在1°以内,实现了三轴磁传感器制造误差的高精度补偿。

4 结束语

本文所提出的误差补偿方法是基于圆球面畸变成原点平移的椭球面的假设提出的 其逆过程就是误差补偿过程。应用椭球拟合方法来确定矢量传感器的误差修正系数 修正过程简捷、省时、易于实现 能够广泛应用于三轴矢量传感器的误差标定和有效补偿。


参考文献:

[1] 杨晓东, 汪炜. 地磁导航原理[M]. 北京: 国防工业出版社, 2009:67-80.

- [2] 袁智荣. 磁航向传感器使用中的误差补偿[J]. 测控技术, 2001 20(1):58-59.
- [3] 李秉玺 赵忠 孙照鑫. 磁阻传感器的捷联式磁、航向仪及误差 补偿[J]. 传感技术学报 2003 6(2):191-194.
- [4] 张晓明 赵剡. 一种快速载体磁场补偿方法研究[J]. 中北大学 学报(自然科学版) 2009 30(3):286-291.
- [5] 杜英 李杰 孔祥雷 等. 无航向基准条件下电子罗盘的误差补 偿方法研究[J]. 传感技术学报 2010 23(9):1285-1288.
- [6] Grammalidis N G Strintzis M. Head Detection and Tracking by 2-D and 3-D Ellipsoid Fitting [A]. IEEE Computer Graphics. International [C] //Geneva: IEEE 2000: 221-226.
- [7] 臧爱云 原魁 ,严志刚. 磁传感器在导航系统中的应用[J]. 高

技术通讯 2004 10:53-56.

- [8] Li Q G , Griffiths J. Least Squares Ellipsoid Specific Fitting [A]. IEEE ,Proceedings of the Geometric Modeling and Processing 2004 [C]//Beijing: IEEE 2004: 335-340.
- [9] 雷芳. 地磁陀螺组合的姿态敏感技术 [D]. 太原: 中北大
- [10] 闫蓓 汪斌 李媛. 基于最小二乘法的椭圆拟合改进算法[J]. 北京航空航天大学学报 2008 34(3):295-298.
- [11] 郭鹏飞 华春红 任章 筹. 基于递推最小二乘的航姿系统罗差 校正[J]. 中国惯性技术学报 2008 ,16(1):24-27.
- [12] 王永强. 基于地磁测量的数字罗盘研究[D]. 上海: 上海交通 大学 2007.



李 勇(1987-) 男 山西岚县人 现为 中北大学在读硕士研究生,目前主要 从事高速采集存储、测试系统集成等 方面的研究 3920658@163.com;



刘文怡(1970-),男,山西岚县人,博 士 教授 博士生导师 ,主要从事测试 系统集成技术与应用软件、智能仪器 与通讯技术方面的研究 ,Fengyh_www @ hotmial. com.

论文发表、论文降重、论文润色请扫码



免费论文查重,传递门 >> http://free.paperyy.com

阅读此文的还阅读了:

- 1. 十兰微电子推出三轴加速度传感器和三轴磁传感器
- 2. 华虹半导体与矽睿科技联手推单芯片三轴陀螺仪
- 3. 三轴地磁传感器误差的自适应校正方法
- 4. 基于椭球曲面拟合的三维磁罗盘误差补偿算法
- 5. 线性拟合解谱时 σ 的选取及其对峰位漂移...
- 6. 基于磁通门的三轴电子罗盘自动误差补偿方法
- 7. 一种三轴磁传感器正交误差校正的简便方法
- 8. 饱和砂土三轴试验中的若干问题
- 9. 基于椭球拟合的三轴磁传感器误差补偿方法
- 10. 三轴弱磁传感器误差补偿方法
- 11. 深迪半导体发布三轴磁力计
- 12. 基于椭球拟合的三轴磁传感器快速标定补偿方法
- 13. 三维变异函数的计算和拟合
- 14. 基于椭球拟合的三轴加速度计误差补偿方法
- 15. 基于椭球假设的三轴电子罗盘罗差补偿研究