Зміст	
1 Bcmyn	2
2 Синтез автомата	2
3 Синтез комбінаційних схем	9
3.1 Bcmyn	9
3.2 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Буля	9
3.3 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Жегалкіна	9
3.4 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Пірса	10
3.5 Представлення функцій f4 в канонічній формі алгебри Шеффера	10
3.6 Визначення належності функції f4 до n'яти передповних класів	10
3.7 Мінімізація функції f4 методом невизначених коефіцієнтів	11
3.8 Мінімізація функції f4 методом Квайна-Мак-Класкі	12
3.9 Мінімізація функції f4 методом діаграм Вейча	12
3.10 Спільна мінімізація функцій f1, f2, f3	13
3.11 Спільна мінімізація заперечень функцій f1, f2, f3	14
3.12 Одержання операторних форм для комбінаційних схем	15

3.12 Одержання операторних форм для реалізації на ПЛМ

4 Висновок

5 Список літератури

					IA/ILI.463626.004
		№ докум.	Підпис	Дата	·
Po	зроб.	Долинний О.В.			
Пер	ревір.	Поспішний О.С.			Пояснювальна
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Н. к	контр.				3αηυςκα
Заг	πв.	Жабін В.І.			

74	//	3				
	Літ.		Аркуш	Аркушів		
			1	22		
—— ΗΤΥΥ "ΚΠΙ" ΦΙΟΤ Γρупа 10–31						

18

21

22

1 Bcmyn

У даній курсовій роботі необхідно виконати синтез автомата і синтез комбінаційних схем. Розробка виконується на підставі «Технічного завдання ІАЛЦ.463626.002 ТЗ».

2 Синтез автомата

Згідно з завданням будуємо графічну схему алгоритму та виконуємо розмітку станів автомата (рисунок 4.2):

Згідно з блок-схемою алгоритму (рисунок 4.2) побудуємо граф автомата Мілі (рисунок 4.1).

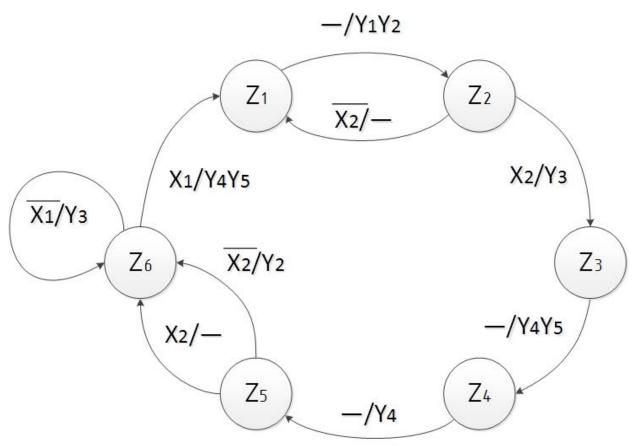


Рисунок 4.1. Граф автомата

Так як абстрактний автомат має 6 станів, то для кодування станів треба використовувати як мінімум 3-x розрядні двійкові числа (кількість розрядів знайдемо за формулою $K \ge \lceil \log_2 N \rceil = \lceil \log_2 6 \rceil = 3$, звідки K = 3).

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата

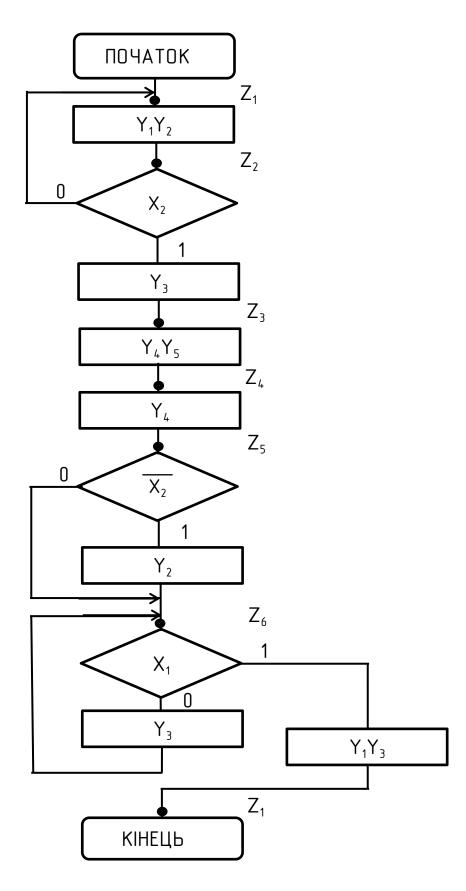


Рисунок 4.2. Розмітка станів автомата

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата

Побудуємо граф автомата з кодуванням (рисунок 4.3).

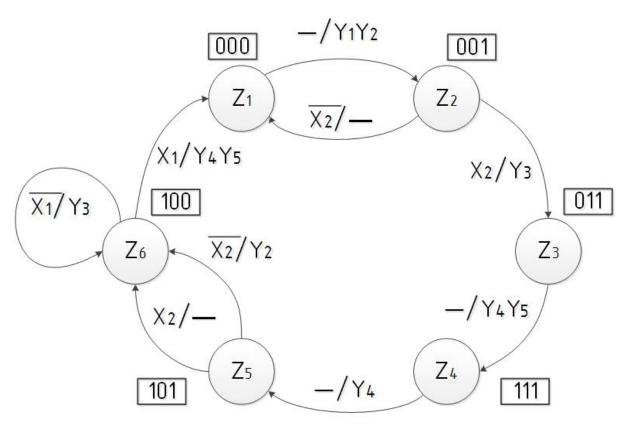


Рисунок 4.3. Граф автомата з кодуванням

Для синтезу логічної схеми автомату необхідно виконати синтез функцій збудження тригерів та вихідних функцій автомата. Оскільки кількість станів автомата дорівнює 3, кількість тригерів дорівнює 3. Так як для побудови даного автомата необхідно використовувати JK-тригери, запишемо таблицю переходів цього типу тригерів (рисунок 4.4).

$$\begin{array}{ccc}
J & K \\
0 & \xrightarrow{0} & \xrightarrow{0} & 0 \\
0 & \xrightarrow{1} & \xrightarrow{1} & 1 \\
1 & \xrightarrow{1} & 0 & 1
\end{array}$$

Рисунок 4.4. Таблиця переходів ЈК-тригера

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата

На основі графа автомата (рисунок 4.1) та таблиці переходів JK-тригера (рисунок 4.4) складемо структурну таблицю автомата (таблиця 4.1).

Таблиця 4.1. Структурна таблиця автомата

Пер.	Ст. стан	Нов. стан	Вх.сигн	Вих. сигн.	Функцї	mpuzep	iβ
$Z_i \rightarrow Z_i$	$Q_3Q_2Q_1$	$Q_3Q_2Q_1$	$X_2 X_1$	$Y_1Y_2Y_3Y_4Y_5$	J_3K_3	J_2K_2	J ₁ K ₁
$Z_1 \rightarrow Z_2$	000	001		11000	0 -	0 -	1 -
$Z_2 \rightarrow Z_1$	001	000	0 -	00000	0 -	0 -	- 1
$Z_2 \rightarrow Z_3$	001	011	1 -	0 0 1 0 0	0 -	1 -	- 0
$Z_3 \rightarrow Z_4$	011	111		0 0 0 1 1	1 -	- 0	- 0
$Z_4 \rightarrow Z_5$	111	101		00010	- 0	- 1	- 0
$Z_5 \rightarrow Z_6$	101	100	0 -	01000	- 0	0 -	- 1
$Z_5 \rightarrow Z_6$	101	100	1 -	00000	- 0	0 -	- 1
$Z_6 \rightarrow Z_6$	100	100	- 0	0 0 1 0 0	- 0	0 -	0 -
$Z_6 \rightarrow Z_1$	100	000	- 1	10100	- 1	0 -	0 -

На основі структурної таблиці автомата (таблиці 4.1) виконаємо синтез комбінаційних схем для вихідних сигналів і функцій збудження тригерів. Аргументами функцій збудження тригерів і вихідних функцій є коди станів та вхідні сигнали. Виконаємо мінімізацію вищевказаних функцій методом діаграм Вейча (рисунки 4.5 — 4.6).

Отримали наступні МДНФ:

$$J_{1}=\overline{\mathbb{Q}_{3}}$$

$$K_{1}=\overline{\mathbb{Q}_{2}}\overline{X_{2}}\vee\mathbb{Q}_{3}\overline{\mathbb{Q}_{2}}$$

$$J_{2}=\mathbb{Q}_{3}\mathbb{Q}_{1}X_{2}$$

$$K_{2}=\overline{\mathbb{Q}_{3}}$$

$$J_{3}=\mathbb{Q}_{2}$$

$$K_{3}=\overline{\mathbb{Q}_{1}}X_{1}$$

$$Y_{1}=\overline{\mathbb{Q}_{2}}\overline{\mathbb{Q}_{1}}X_{1}\vee\overline{\mathbb{Q}_{3}}\overline{\mathbb{Q}_{2}}\overline{\mathbb{Q}_{1}}$$

$$Y_{2}=\overline{\mathbb{Q}_{3}}\overline{\mathbb{Q}_{2}}\overline{\mathbb{Q}_{1}}\vee\overline{\mathbb{Q}_{3}}\overline{\mathbb{Q}_{2}}\overline{\mathbb{Q}_{1}}$$

$$Y_{3}=\overline{\mathbb{Q}_{3}}\overline{\mathbb{Q}_{2}}\mathbb{Q}_{1}X_{2}\vee\mathbb{Q}_{3}\overline{\mathbb{Q}_{2}}\overline{\mathbb{Q}_{1}}$$

$$Y_{4}=\mathbb{Q}_{2}\mathbb{Q}_{1}$$

$$Y_{5}=\overline{\mathbb{Q}_{3}}\mathbb{Q}_{2}\mathbb{Q}_{1}$$

ı					
	Зм.	Απκ.	№ докум.	Підп.	Дата

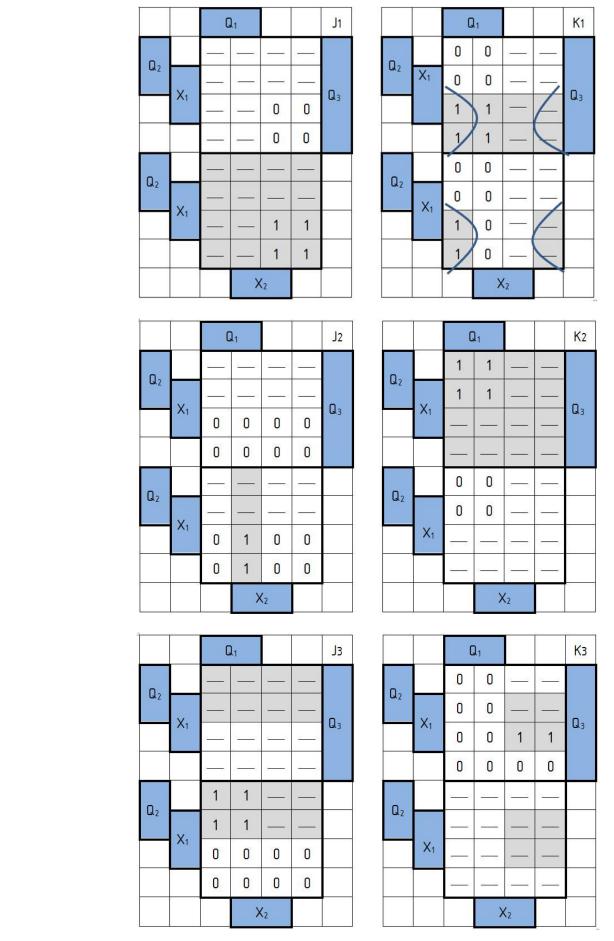


Рисунок 4.5. Мінімізація функцій тригерів методом діаграм Вейча

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата

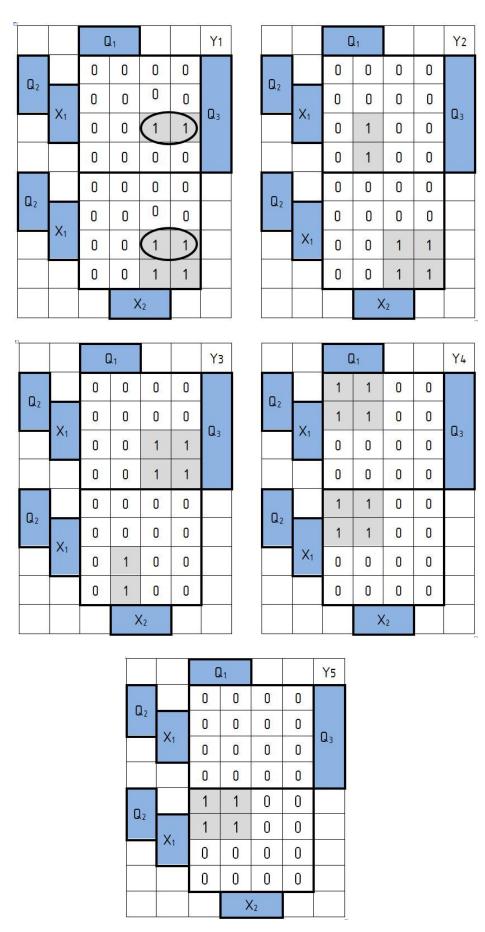


Рисунок 4.6. Мінімізація функцій керуючих сигналів методом діаграм Вейча

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата

Після мінімізації функцію потрібно подати в заданному базисі {31, ЗАБО-НЕ}:

$$J_{1}=\overline{\overline{Q_{3}}}$$

$$K_{1}=\overline{\overline{Q_{2}}}\overline{X_{2}}\sqrt{Q_{3}}\overline{Q_{2}}$$

$$J_{2}=Q_{3}Q_{1}X_{2}$$

$$K_{2}=\overline{Q_{3}}$$

$$J_{3}=Q_{2}$$

$$K_{3}=\overline{\overline{Q_{1}}}X_{1}$$

$$Y_{1}=\overline{\overline{Q_{2}}\overline{Q_{1}}X_{1}\sqrt{Q_{3}}\overline{Q_{2}}\overline{Q_{1}}}$$

$$Y_{2}=\overline{\overline{Q_{3}}\overline{Q_{2}}\overline{Q_{1}}\sqrt{(Q_{3}\overline{Q_{2}}Q_{1})\overline{X_{2}})}}$$

$$Y_{3}=\overline{((\overline{Q_{3}}\overline{Q_{2}}Q_{1})X_{2})\sqrt{Q_{3}}\overline{Q_{2}}\overline{Q_{1}}}$$

$$Y_{4}=Q_{2}Q_{1}$$

$$Y_{5}=\overline{Q_{3}}Q_{2}Q_{1}$$

Даних достатьо для побудови комбінаційних схем функцій збудження тригерів та функцій сигналу виходу, таким чином, і всієї комбінаційної схеми. Автомат будуємо на JK-тригерах. Автомат є синхронним, так як його роботу синхронізує генератор.

Схема даного автомату виконана згідно з єдиною системою конструкторської документації (ЕСКД) і наведена у документі «Керуючий автомат. Схема електрична функціональна ІАЛЦ.463626.003 E2».

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата