



Théorie des mécanismes

Vous devez être capables de modéliser le contact entre deux pièces (ou classes d'équivalences) par une liaison.

- Quelles sont les types de liaison,
- Comment paramétrer une liaison,
- Comment représenter une liaison.

La liaison entre deux classes d'équivalence peut avoir ses mobilités contraintes par plus d'une liaison élémentaire.

- Problème: Comment trouver les mobilités de la liaison globale à partir des mobilités des liaisons élémentaires ?
- Perspectives: Savoir trouver la liaison globale entre deux classes d'équivalence.

Problematique

Liaisons équivalentes

- Les liaisons équivalentes sont constituées à partir d'un groupe de liaisons élémentaires.
- Elles apparaissent entre deux solides dont les mouvements relatifs sont déterminés par au moins deux liaisons.
- Ainsi, les mobilités de la liaison globale sont déterminées grâce à la combinaison de ces liaisons élémentaires.

Exemple

Ex: La liaison globale entre une table et le sol constituée de 4 liaisons ponctuelles et une liaison appui plan. Vrai si le nombre de pieds est supérieur ou égal à 3.



S04 - C02



Renaud Costadoat

∢□▶◀♬▶◀臺▶◀臺▶

 $\frac{3}{21}$

200

Introduction

Les liaisons en parallèle

Les liaisons en série

Méthode d'étude des mécanismes

Remarque

- L'étude d'un mécanisme ne peut s'effectuer qu'après avoir réussi sa modélisation.
- Afin de le modéliser il faut avoir compris le fonctionnement d'un mécanisme, ce qui n'est pas simple surtout si ce dernier est complexe (beaucoup de pièces...)
- L'utilisation de la méthode suivante permet de simplifier cette étude.
- À partir du dessin d'ensemble ou du système réel, regrouper les pièces liées par des liaisons encastrement (liaisons à mobilité nulle).
- 2. En examinant les surfaces de contact, et *en enlevant les éléments intermédiaires* comme les roulements, les ressorts,... définir les liaisons entre ces solides, *deux à deux*, en déterminant les **mouvements relatifs possibles**.
- Numéroter les solides en attribuant conventionnellement le numéro 0 au bâti ou au solide de référence.

◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 かへ○



Renaud Costadoat

Modélisation d'un mécanisme, méthode d'analyse

- Un mécanisme étant un ensemble de solides et de liaisons organisé, il est indispensable d'en faire une analyse et une représentation logique, conforme à sa représentation.
- Outils appropriés disponibles par type d'étude:
 - Étude **géométrique** et/ou **cinématique**: Le graphe de structure (ou des liaisons) et le schéma cinématique
 - Les solides sont les classes d'équivalence (pièces liées par encastrement)
 - Les liaisons représentées sont des liaisons globales (1 liaison entre 2 solides)
 - Étude des efforts dans les liaisons, en **statique** ou **dynamique**: Le graphe des contacts et le schéma d'architecture
 - Les solides sont les classes d'équivalence,
 - Les liaisons représentées sont des liaisons élémentaires (1 ou plusieurs liaison(s) entre 2 solides)




Introduction

Les liaisons en parallèle

Les liaisons en série


Graphes associés au mécanisme

Le **graphe associé au mécanisme** est construit en associant à chacun des solides un sommet et à chacune des liaisons mécaniques un arc matérialisé par un segment de droite. Les sommets sont numérotés en correspondance avec le schéma cinématique.

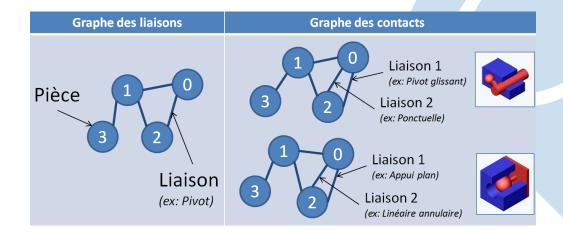

Chaîne fermée simple ou cycle

- Un cycle est un chemin du graphe qui part d'un sommet et y revient sans passer plus d'une fois par un sommet
- γ est le nombre de boucles indépendantes d'un graphe

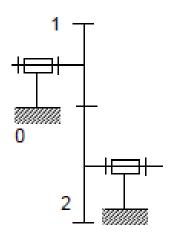

DORAN

Renaud Costadoat

S04 - C02

21


Introduction

Les liaisons en parallèle

Les liaisons en série

Chaîne ouverte


 Un mécanisme est dit à chaîne ouverte s'il n'existe pas de cycle. En partant du bâti, on va de solide en solide vers un solide terminal.

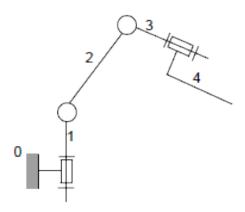

Renaud Costadoat

Chaîne fermée complexe

 Un mécanisme est dit à chaîne fermée complexe, s'il existe des cycles ayant un ou plusieurs arcs communs.

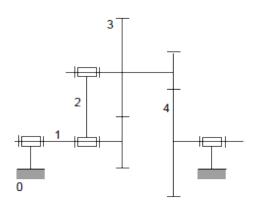



Renaud Costadoat



S04 - C02

9 $\frac{9}{21}$

Introduction

Les liaisons en parallèle

Les liaisons en série

Théorie des graphes


- La théorie des graphes montre que le nombre de cycles indépendants d'une chaîne fermée complexe se calcule par la relation : $\gamma = I n + 1$,
- Dans laquelle :
 - γ: nombre de cycles indépendants,
 - /: nombre de liaisons,
 - n: nombre de solides (y compris le bâti).
- Le nombre γ permettra de déterminer le degré de mobilité et le degré d'hyperstatisme d'une chaîne complexe fermée,
- Un mécanisme est dit à chaîne fermée complexe, s'il existe des cycles ayant un ou plusieurs arcs communs
- L'hyperstatisme apparaît lorsque les pièces subissent plus de contraintes que ce qui est strictement nécessaire pour les maintenir; au moins un degré de mobilité d'une pièce est supprimé plusieurs fois

DOR

Renaud Costadoat

Liaison équivalente

La **liaison équivalente** $Ie_{1/2}$ à l'ensemble des liaisons situées entre S_1 et S_2 est une liaison théorique qui aurait le même comportement, c'est à dire transmission de la même action mécanique et autorisation du même mouvement.

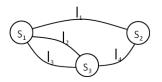

Le torseur d'actions mécaniques de la liaison équivalente est noté à $\{T_{e(S_1/S_2)}\}$.



Le torseur cinématique de la liaison équivalente est noté $\{V_{e(S_1/S_2)}\}.$



Renaud Costadoat

4□▶ 4□▶ 4 □ ▶ 4 □ ▶ 4 □ ▶ 4 □ ▶ 4

S04 - C02

 $\frac{11}{21}$

Introduction

Les liaisons en parallèle

Les liaisons en série

Liaisons en parallèle

Des liaisons sont en parallèles si il existe au moins deux liaisons entre deux pièces.

 $\{T_0\}$ représente le torseur des autres actions mécaniques extérieures s'exerçant sur S_2 .

Le P.F.S. sur S₂ avec les n liaisons en parallèles s'écrit: $\sum_{i=1}^{n} \left\{ \mathsf{T}_{i(\mathsf{S}_{2} \to \mathsf{S}_{1})} \right\} + \left\{ \mathsf{T}_{0} \right\} = \left\{ 0 \right\}$

Le P.F.S. sur S₂ avec la liaison équivalente s'écrit: $\{T_{e(S_1/S_2)}\} + \{T_0\} = \{0\}$

D'où
$$\{T_{e(S_1/S_2)}\} = \sum_{i=1}^{n} \{T_{i(S_2 \to S_1)}\}$$

Si un mouvement élémentaire est empêché par une liaison, il est aussi impossible sur les autres liaisons et par suite sur la liaison équivalente.

D'où:


$$\left\{ \mathsf{V}_{e(\mathsf{S}_1/\mathsf{S}_2)} \right\} = \left\{ \mathsf{V}_{1(\mathsf{S}_1/\mathsf{S}_2)} \right\} = \left\{ \mathsf{V}_{2(\mathsf{S}_1/\mathsf{S}_2)} \right\} = \ldots = \left\{ \mathsf{V}_{n(\mathsf{S}_1/\mathsf{S}_2)} \right\}$$

DORAN

Renaud Costadoat

Liaisons en parallèle: Exemple de résolution

- 1. Chercher le torseur cinématique de la liaison $\{V_{e(1/0)}\}$.
- 2. Chercher le torseur statique de la liaison $\{T_{e(1/0)}\}$.
- 3. Donner le nom de la liaison équivalente.

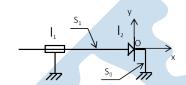



Renaud Costadoat

_ _ _

S04 - C02

 $9 < \frac{13}{21}$

Les liaisons en parallèle

Les liaisons en série

Liaisons en parallèle: Hyperstatisme et mobilités

Le nombre total d'inconnues statiques dans les n liaisons en parallèle est:

$$N_{S} = \sum_{i=1}^{n} n_{si}$$

r est le nombre d'équations scalaires indépendantes obtenues par le P.F.S. ($r_s \leq 6$).

Le **degré d'hyperstatisme** h de la liaison équivalente aux n liaisons en parallèle est égal au nombre total N_S d'inconnues statiques moins le nombre r_S de relations indépendantes entre ces inconnues: $h = N_S - r_S$

Le nombre d'équations indépendantes s'écrit alors $r_S = 6(p-1) - m$.

Avec:

- p: nombre de pièces incluant le bâti,
- *m*: nombre total de mobilité dans le système.

◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 かへ○



Renaud Costadoat

Liaisons en parallèle: Hyperstatisme et mobilités

Le calcul peut être réalisé avec une étude cinématique.

Ainsi, le nombre total d'inconnues cinématiques dans les *n* liaisons en parallèle est:

$$I_{C} = \sum_{i=1}^{n} n_{ci}$$

Avec $m = I_C - Rg(E)$, Rg(E) étant le rang du système et donc le nombre d'équations indépendantes.

Les liaisons en parallèle

Le degré d'hyperstatisme se calcule ainsi:

- h = E Rg(E) ou,
- $h = m I_C + E$.

DOR

Renaud Costadoat


9 Q $\frac{15}{21}$

S04 - C02

Les liaisons en série

Liaisons en parallèle: Exemple de résolution

- Déterminer le torseur d'actions mécaniques de la liaison. En déduire le nom de cette liaison.
- 2. Déterminer le degré hyperstatisme et de mobilité de la liaison.
- 3. Localiser les inconnues hyperstatiques. En déduire les contraintes géométriques de position relative des deux liaisons.

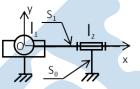

DOR)AN


Liaisons en série

Introduction

n liaisons sont en série entre deux solides S_0 et S_n , si elles sont disposées à la suite l'une de l'autre par l'intermédiaire de (n-1) solides. Le solide S_i (i variant de 1 à n-1) n'est soumis qu'à l'action mécanique des solides S_{i-1} et S_{i+1} .





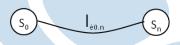

Il s'agit d'une chaîne ouverte.



Renaud Costadoat



୬ <u>୯</u> ୯

S04 - C02

, .

21

IIIIOddciioii

Les liaisons en parallèle

Les liaisons en série

Liaisons en série

Des liaisons sont en série s'il n'existe qu'un seul chemin entre deux pièces.

 $\{T_0\}$: torseur des autres **actions mécaniques extérieures** s'exerçant sur S_2 .

 $\{T_i\}$: torseur d'actions mécaniques de la liaison I_i (action mécanique de S_{i-1} sur S_i).

- PFS à S₀: $\{T_0\} \{T_1\} = \{0\} \rightarrow \{T_0\} = \{T_1\}$
- \bullet PFS à S_0 et $S_1\colon \{T_0\}-\{T_2\}=\{0\} \to \{T_0\}=\{T_2\}$
- PFS à $S_0,...,S_n$: $\{T_0\} \{T_n\} = \{0\} \rightarrow \{T_0\} = \{T_n\}$ soit, $\{T_{e(0.n)}\} = \{T_1\} = \{T_2\} = ... = \{T_n\}$

 $\{V_{i(S_i \to S_{i-1})}\}$: torseur cinématique de la liaison I_i de S_i par rapport à S_{i-1} .

 $\{V_{e(S_n/S_0)}\}$: torseur cinématique de la liaison équivalente $Ie_{0/n}$ de S_n par rapport à S_0

En utilisant la composition des torseurs cinématiques, on écrit :

$$\left\{\mathsf{V}_{\mathsf{S}_{n}/\mathsf{S}_{0}}\right\} = \left\{\mathsf{V}_{\mathsf{S}_{n}/\mathsf{S}_{n-1}}\right\} + \left\{\mathsf{V}_{\mathsf{S}_{n-1}/\mathsf{S}_{n-2}}\right\} + \ldots + \left\{\mathsf{V}_{\mathsf{S}_{1}/\mathsf{S}_{0}}\right\}, \, \mathsf{soit} \, \left\{\mathsf{V}_{e(\mathsf{S}_{n}/\mathsf{S}_{0})}\right\} = \sum_{i=1}^{n} \left\{\mathsf{V}_{i}\right\}$$

DORAN

Renaud Costadoat

S04 - C02

Liaisons en série: Hyperstatisme et mobilité

Hyperstatisme

Introduction

La relation précédente permet de calculer toutes les composantes des torseurs d'actions mécaniques $\{T_i\}$ en fonction de celle de $\{T_{e(0/n)}\}$

D'où la liaison équivalente $le_{0/n}$ est toujours isostatique : h = 0.

Mobilité

Le **degré de mobilité** m_u de la liaison équivalente est égal au nombre d'inconnues cinématiques indépendantes du torseur cinématique de la liaison équivalente.

 m_u est aussi le degré de mobilité utile de la chaîne continue ouverte, soit $N_C = \sum_{i=1}^n n_{Ci}$

Aucun mouvement élémentaire de la liaison I_i est interdit par une autre liaison entre S_0 et S_n , donc le degré de mobilité m de la chaîne continue ouverte est égal à N_C .

On pose : $m = m_u + m_i$, m_i est le degré de mobilité interne de la chaîne continue ouverte.


Exemple : rotation sur lui même de l'axe d'un vérin.

DOR AN Renaud Costadoat S04 - C02

oduction Les liaisons en parallèle Les liaisons en série

Liaisons en série: Exemple

- 1. Déterminer le torseur statique de la liaison entre S_0 et S_2 .
- 2. Déterminer le torseur cinématique de la liaison entre S_0 et S_2 . Quel est le nom de cette liaison équivalente.
- 3. Déterminer m_i .

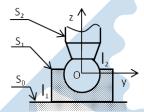



◆□▶◆□▶◆≣▶◆≣▶ ■ かへ♡

ク Q (へ 19

Théorie des mécanismes

 Vous devez être capables de modéliser et de résoudre n'importe quel problème de cinématique,

 La modélisation des problèmes hyperstatiques doit être effectuée en prenant des précautions.

Objectif

• Déterminer les lois d'entrée/sortie de mécanismes à partir de la fermeture de chaînes mécaniques.



Renaud Costadoat

S04 - C02

 $\frac{21}{21}$