ГОСТ 1583-93

Группа В51

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

Технические условия

Aluminium casting alloys. Specifications

MKC 77.120.10 ОКП 17 1221 17 1321

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Донецким государственным институтом цветных металлов ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации протокол N 4 от 21 октября 1993 г. За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Республика Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. N 402 межгосударственный стандарт ГОСТ 1583-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

4 B3AMEH <u>FOCT 1583-89</u>

5 ИЗДАНИЕ с Поправками (ИУС 6-98, 3-2000, 7-2004)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые литейные сплавы в чушках (металлошихта) и в отливках, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования 3.3, 4.3.5 и 4.3.6 настоящего стандарта являются

Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в приложении A.

(Поправка, ИУС 6-98).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные щества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.009-80 Система стандартов безопасности труда. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.013-85* Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97** С 1 июля 2008 года на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. нтиляционные. Общие требования ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытания на растяжение ГОСТ 1762.0-71 Силумин в чушках. Общие требования к методам анализа ГОСТ 1762.1-71 Силумин в чушках. Методы определения кремния ГОСТ 1762.2-71 Силумин в чушках. Методы определения железа ГОСТ 1762.3-71 Силумин в чушках. Методы определения кальция ГОСТ 1762.4-71 Силумин в чушках. Методы определения титана ГОСТ 1762.5-71 Силумин в чушках. Методы определения марганца ГОСТ 1762.6-71 Силумин в чушках. Методы определения меди ГОСТ 1762.7-71 Силумин в чушках. Методы определения цинка ГОСТ 7727-81 Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 11739.1-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые Методы определения оксида алюминия ГОСТ 11739.2-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бора ГОСТ 11739.3-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бериллия ГОСТ 11739.4-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения висмута ГОСТ 11739.5-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируег Методы определения ванадия ГОСТ 11739.6-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения железа ГОСТ 11739.7-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кремния ГОСТ 11739.8-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения калия ГОСТ 11739.9-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кадмия ГОСТ 11739.10-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения лития ГОСТ 11739.11-98 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения магния ГОСТ 11739.12-98 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения марганца ГОСТ 11739.13-98 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения меди ГОСТ 11739.14-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения мышьяка ГОСТ 11739.15-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения натрия ГОСТ 11739.16-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения никеля ГОСТ 11739.17-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения олова ГОСТ 11739.18-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения свинца ГОСТ 11739.19-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. ГОСТ 11739.20-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения титана ГОСТ 11739.21-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения хрома ГОСТ 11739.22-90 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения редкоземельных элементов и иттрия ГОСТ 11739.23-99 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения циркония ГОСТ 11739.24-98 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения цинка ГОСТ 13843-78 Катанка алюминиевая. Технические условия ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов ГОСТ 21132.0-75 Алюминий и сплавы алюминиевые. Метод определения держания водорода в жидком металле

ГОСТ 21132.1-98 Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы определения

водорода в твердом металле вакуум-нагревом ГОСТ 21399-75 Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных

металлов. Общие требования
ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов

транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24231-80 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры ГОСТ 25086-87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к

методам анализа

3 МАРКИ

3.1 Марки и химический состав алюминиевых литейных сплавов должны соответствовать приведенным в таблице 1

Таблица 1

Группа сплава	Марка сплава	Вид продук- ции	Массов	ая доля, %																		
			основн	ых компоне	ентов					прим	иесей,	не бол	1ee								іа ываем есей	
			магния	кремния	марганца	меди	титана	никеля	алю- миния	желе	за		мар- ганца	меди	цинка	никеля	свинца	олова	крем- ния	3, B	К	Д
										3, B	К	Д										
I (Сплавы на основе системы алюминий- кремний- магний)	АК12 (АЛ2)	<u>Чушка</u> Отливка	-	10-13	-	-	-	-	Основа	<u>0,7</u> 0,7	<u>0,7</u> 1,0	<u>0,7</u> 1,5	0,5	0,60	0,30		Титана 0,10	-	Цирко- ния 0,10	<u>2,1</u> 2,1	<u>2,1</u> 2,2	2,1 2,7
	AK13 (AK13)	<u>Чушка</u> Отливка	0,01- 0,2 0,1-0,2	11,0-13,5 11,0-13,5	0,01-0,5 0,1-0,5	-	-	-		<u>0,9</u> 0,9	<u>0,9</u> 1,0	<u>0,9</u> 1,1	-	0,10	0,15	-	Титана 0,20	-	-	<u>1,35</u> 1,35	<u>1,35</u> 1,45	<u>1,35</u> 1,55
	AK9 (AK9)	<u>Чушка</u> Отливка	0,25- 0,45 0,2-0,4	8-11	0,2-0,5	-	-	-		<u>0,8</u> 0,9	<u>0,8</u> 1,2	<u>0,8</u> 1,3	-	1,0	0,5	0,3	-	-	-	<u>2,4</u> 2,6	<u>2,4</u> 2,8	<u>2,4</u> 3,0
	AK9c (AK9c)	<u>Чушка</u> Отливка	0,2- 0,35	8-10,5	0,2-0,5	-	-	-	"	<u>0,7</u> 0,7	<u>0,7</u> 0,9	<u>0,7</u> 1,0	-	0,5	0,3	0,1	0,05	0,01	-	<u>1,35</u> 1,35	<u>1,35</u> 1,7	<u>1,35</u> 1,8
	АК9ч (АЛ4)	<u>Чушка</u> Отливка	0,2- 0,35 0,17- 0,30	8-10,5	0,2-0,5	-	-	-		<u>0,5</u> 0,6	<u>0,5</u> 0,9	<u>0.5</u> 1,0	Цирко- ния + титана <u>0,12</u> 0,15	0 <u>.3</u> 0,3	0 <u>.3</u> 0,3	0,10	0,03 0,05	0,008 0,01	Берил- лия 0,10	<u>1,1</u> 1,1	<u>1,1</u> 1,4	<u>1,1</u> 1,5
	АК9пч (АЛ4-1)	<u>Чушка</u> Отливка	0,25- 0,35 0,23- 0,30	9-10,5	0,2-0,35	-	0,08- 0,15	-		0,3	0,3	0,3	Бора 0,1	0,10	0,30	Берил- лия 0,1	0,03	0,005	Цирко- ния 0,15	0,6	0,6	0,6
	АК8л (АЛ34)	<u>Чушка</u> Отливка	0,40- 0,60 0,35- 0,55	6,5-8,5	-	-	0,1-0,3	Берил- лия 0,15- 0,4	Основа	<u>0,5</u> 0,6	<u>0,5</u> 0,6	-	0,10	0,3	0,30	-	Бора 0,10	Цирко- ния 0,20	-	<u>0,9</u> 1,0	<u>0,9</u> 1,0	-
	AK7 (AK7)	<u>Чушка</u> Отливка	0,2- 0,55 0,2-0,5	6,0-8,0	0,2-0,6	-	-	-		<u>1,0</u> 1,1	<u>1,0</u> 1,2	<u>1,0</u> 1,3	-	1,5	0,5	0,3	-	-	-	<u>3,0</u> 3,1	<u>3,0</u> 3,2	3,0 3,3
	АК7ч (АЛ9)	<u>Чушка</u> Отливка	0,25- 0,45 0,2-0,4	6,0-8,0	-	-	-	-		<u>0,5</u> 0,6	<u>0,5</u> 1,0	<u>0,5</u> 1,5	0,5	0,20	0,30	Титана + цирко- ния 0,15	0,05	0,01	Берил- лия 0,1	<u>1,0</u> 1,1	<u>1,0</u> 1,5	1,0 2,0
	АК7пч (АЛ9-1)	<u>Чушка</u> Отливка	0,25- 0,45 0,25- 0,40	7,0-8,0	-	-	0,08- 0,15	-		0,3	0,4	0,5	0,10	0,10	0,20	Бора 0,1 Цирко- ния 0,15	0,03	0,005	Берил- лия 0,1	0,6	0,7	0,8
	AK10Cy (AK10Cy)	<u>Чушка</u> Отливка	0,15- 0,55 0,1-0,5	9-11	0,3-0,6	-	-	Сурьмы 0,1-0,25	"	-	-	<u>1,1</u> 1,2	-	1,8	1,8	0,5	-	-	-	-	-	<u>4.6</u> 4,8
II (Сплавы на основе системы алюминий- кремний- медь)	АК5М (АЛ5)	<u>Чушка</u> Отливка	0,4- 0,65 0,35- 0,6	4,5-5,5	-	1,0-1,5	-	-	Основа	<u>0,6</u> 0,6	<u>0,6</u> 1,0	<u>0.6</u> 1,5	0,5	-	0,3	Титана + цирко- ния 0,15	-	0,01	Берил- лия 0,1	<u>0,9</u> 1,0	<u>0,9</u> 1,3	<u>0.9</u> 1,7
	АК5Мч (АЛ5-1)	<u>Чушка</u> Отливка	0,45- 0,60 0,40- 0,55	4,5-5,5	-	1,0-1,5	0,08- 0,15	-	То же	0,3	0,4	0,5	0,1	-	0,3	Цирко- ния 0,15	Бора 0,1	0,01	-	0,6	0,7	0,8
	AK5M2 (AK5M2)	<u>Чушка</u> Отливка	0,2- 0,85 0,2-0,8	4,0-6,0	0,2-0,8	1,5-3,5	0,05- 0,20	-	"	<u>1,0</u> 1,0	<u>1,0</u> 1,3	1,0 1,3	-	-	1,5	0,5	-	-	-	<u>2,8</u> 2,8	<u>2,8</u> 3,0	<u>2,8</u> 3,0

	AK5M7 (AK5M7)	<u>Чушка</u> Отливка	0,3-0,6 0,2-0,5	4,5-6,5	-	6,0-8,0	-	-	"	<u>1,1</u> 1,2	<u>1,1</u> 1,2	1,1 1,3	0,5	-	0,6	0,5	Свинца + олова + сурьмы 0,3			<u>2,6</u> 2,7	2,6 2,7	<u>2,6</u> 3,0
	AK6M2 (AK6M2)	<u>Чушка</u> Отливка	0,35- 0,50 0,30- 0,45	5,5-6,5	-	1,8-2,3	0,1-0,2	-		<u>0,5</u> 0,6	<u>0,5</u> 0,6	-	0,1	-	0,06	0,05	-	-	 - 	0,7	0,7	- -
	АК8М (АЛ32)	<u>Чушка</u> Отливка	0,35- 0,55 0,3-0,5	7,5-9	0,3-0,5	1,0-1,5	0,1-0,3	-	"	<u>0,6</u> 0,7	<u>0,6</u> 0,8	<u>0,6</u> 0,9	-	-	0,30	-	-	-	Цирко- ния 0,1	<u>0,8</u> 0,9	<u>0,8</u> 1,0	<u>0,8</u> 1,1
	AK5M4 (AK5M4)	<u>Чушка</u> Отливка	<u>0,25-</u> <u>0,55</u> 0,2-0,5	3,5-6,0	0,2-0,6	3,0-5,0	0,05- 0,20	-	Основа	<u>1,0</u> 1,0	<u>1,0</u> 1,2	<u>1,0</u> 1,4	-	-	1,5	0,5	<u> </u> -	-	-	<u>2,8</u> 2,8	<u>2,8</u> 3,0	<u>2,8</u> 3,2
	AK8M3 (AK8M3)	<u>Чушка</u> Отливка	-	7,5-10	-	2,0-4,5	-	-	То же		-	1,3	0,5	Магния 0,45	1,2	0,5	Свинца + олова 0,3	-	 -	-	-	<u>4,1</u> 4,2
	АК8М3ч (ВАЛ8)	<u>Чушка</u> Отливка	0,25- 0,50 0,2- 0,45	7,0-8,5	Цинка 0,5-1,0	2,5-3,5	0,1-0,25	Бора 0,005- 0,1; берил- лия 0,05- 0,25		0,4	0,4	0,4	Кадмия 0,15	-	Цирко- ния 0,15	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6
	AK9M2 (AK9M2)	<u>Чушка</u> Отливка	0,25- 0,85 0,2-0,8	7,5-10	0,1-0,4	0,5-2,0	0,05- 0,20	-		-	<u>0,9</u> 1,0	<u>0,9</u> 1,2	-	-	1,2	0,5	Свинца + олова 0,15	-	Хрома 0,1	-	<u>2,5</u> 2,6	<u>2,5</u> 2,8
	AK12M2 (AK11M2, AK12M2, AK12M2p)	<u>Чушка</u> Отливка	-	11-13	-	1,8-2,5	Железа <u>0,6-0,9</u> 0,6-1,0	-	Основа	=	=	-	0,5	Магния <u>0,20</u> 0,15	0,8	0,3	0,15	0,1	Титана 0,20	-	=	<u>2,1</u> 2,2
	АК12ММгН (АЛ30)	<u>Чушка</u> Отливка	0,85- 1,35 0,8-1,3	11-13	-	0,8-1,5	-	0,8-1,3	То же	-	<u>0,6</u> 0,7	-	Хрома 0,2	-	0,2	Мар- ганца 0,2	0,05	0,01	Титана 0,20	-	<u>1,0</u> 1,1	-
	АК12М2МгН (АЛ25)	<u>Чушка</u> Отливка	0,85- 1,35 0,8-1,3	11-13	0,3-0,6	1,5-3,0	0,05- 0,20	0,8-1,3		-	<u>0,7</u> 0,8	-	Хрома 0,2	-	0,5	-	0,10	0,02	-	-	<u>1,2</u> 1,3	-
	АК21М2, 5H2,5 (ВКЖЛС-2)	<u>Чушка</u> Отливка	0,3-0,6	20-22	0,2-0,4	2,2-3,0	0,1-0,3	2,2-2,8 Хрома 0,2-0,4	"		<u>0,5</u> 0,9	-	-	-	0,2	-	0,05	0,01	-	-	<u>0,7</u> 1,1	-
III (Сплавы на основе системы алюминий- медь)	AM5 (АЛ 19)	<u>Чушка</u> Отливка	-	-	0,6-1,0	4,5-5,3	0,15- 0,35	-		<u>0,15</u> 0,20	<u>0,15</u> 0,30	-	Магния 0,05	-	0,20	0,10	Цирко- ния 0,20	-	0,30	0,9	0,9	_
	АМ4,5Кд (ВАЛ10)	<u>Чушка</u> Отливка	-	-	0,35-0,8	4,5-5,1	0,15- 0,35	Кадмия 0,07- 0,25		<u>0,10</u> 0,15	<u>0,10</u> 0,15	-	Магния 0,05	-	0,1	-	Цирко- ния 0,15	-	0,20	0,60	0,60	 -
IV (Сплавы на основе системы алюминий- магний)	AMr4K1,5M (AMr4K1, 5M1)	<u>Чушка</u> Отливка	4,5-5,2	1,3-1,7	0,6-0,9	0,7-1,0	0,10- 0,25	Берил- лия 0,002- 0,004	Основа	-	<u>0,30</u> 0,40	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	<u>0,1</u> 0,3	-
	АМг5К (АЛ 13)	<u>Чушка</u> Отливка	4,5-5,5	0,8-1,3	0,1-0,4	-	-	-	То же	<u>0,4</u> 0,5	<u>0,4</u> 0,5	<u>0,4</u> 1,5	-	0,10	0,20	-	Цирко- ния 0,15	-	 - 	<u>0,5</u> 0,6	<u>0,5</u> 0,6	<u>0,5</u> 1,8
	АМг5Мц (АЛ28)	<u>Чушка</u> Отливка	4,8-6,3	-	0,4-1,0	-	0,05- 0,15	-		<u>0,25</u> 0,30	<u>0,25</u> 0,40	<u>0,25</u> 0,5	-	0,30	-	-	Цирко- ния 0,10	-	0,30	<u>0,4</u> 0,5	<u>0,4</u> 0,6	<u>0,4</u> 0,7
	АМг6л (АЛ23)	<u>Чушка</u> Отливка	6,0-7,0	Циркония 0,05-0,20	Бериллия 0,02-0,10	-	0,05- 0,15	-		0,20	0,20	-	0,10	0,15	0,10	-	-	-	0,20	0,50	0,50	<u> </u> -
	АМг6лч (АЛ23-1)	<u>Чушка</u> Отливка		Циркония 0,05-0,20	Бериллия 0,02-0,10	-	0,05- 0,15	-	"	0,05	0,05	-	0,10	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,20	0,20	-
	AMr10 (AЛ27)	<u>Чушка</u> Отливка	9,5- 10,5	Циркония 0,05-0,20	Бериллия 0,05-0,15	-	0,05- 0,15	-		0,20	0,20	0,20	0,10	0,15	0,10	-	-	-	0,20	0,50	0,50	0,50

	АМг10ч (АЛ27-1)	<u>Чушка</u> Отливка	9,5- 10,5	-		Берил- лия 0,05- 0,15		Цирко- ния 0,05- 0,20	Основа	0,05	0,05	0,05	0,1	0,05	0,005	-	-	-	0,05	0,20	0,20	0,20
	АМг11 (АЛ22)	<u>Чушка</u> Отливка	10,5- 13,0	0,8-1,2	-	-		Берил- лия 0,03- 0,07	То же	<u>0.4</u> 0,5		1,1 1,2 Цир- кония 0,2	-	-	0,10	-	-	-	-	<u>0,5</u> 0,6	<u>1,0</u> 1,1	1.2 1,3
	АМг7 (АЛ29)	<u>Чушка</u> Отливка	6,0-8,0	0,5-1,0	0,25-0,60	-	-	-	"	-	-	<u>0,8</u> 0,9	-	0,1	0,2	Берил- лия 0,01	-	-	-	-	-	<u>0,9</u> 1,0
V (Сплавы на основе системы алюминий- прочие компо- ненты)		<u>Чушка</u> Отливка	0,15- 0,35 0,1-0,3		Цинка 7,0-12,0	-	-	-	"	<u>0,7</u> 0,7	<u>0,7</u> 1,2	<u>0,7</u> 1,5	0,5	0,60	-	-	-	-	-	<u>1,7</u> 1,7	<u>1,7</u> 1,9	<u>1.7</u> 2,5
	АК9Ц6 (АК9Ц6р)	<u>Чушка</u> Отливка	0,35- 0,55 0,3-0,5		0,1-0,6	0,3-1,5	Цинка 5,0-7,0	Желе- за 0,3- 1,0	"	-	-	-	-	-	-	0,3	Свинца + олова 0,3	-	-	-	0,6	-
	АЦ4Мг (АЛ24)	<u>Чушка</u> Отливка	<u>1,55-</u> <u>2,05</u> 1,5-2,0	-	0,2-0,5	Цинка 3,5-4,5	0,1-0,2	-	"	0,50	-	-	-	0,20	лия	Цирко- ния 0,10	-	-	0,30	0,90	1	-

Примечания

1 Обозначение марок сплавов:

ч - чистый;

пч - повышенной чистоты;

оч - особой чистоты;

л - литейные сплавы;

с - селективный.

В скобках указаны обозначения марок сплавов по ГОСТ 1583, ОСТ 48-178 и по техническим условиям.

- 2 Обозначение способов литья:
- 3 литье в песчаные формы;
- В литье по выплавляемым моделям;
- К литье в кокиль;
- Д литье под давлением.

Сумма учитываемых примесей для литья по выплавляемым моделям распространяется также на литье в оболочковые формы.

- 3 Допускается не определять массовую долю примесей в сплавах при производстве отливок из металлошихты известного химсостава (за исключением примеси железа).
- 4 При применении сплавов марок АК12 (АП2) и АМг5Мц и (АП28) для деталей, работающих в морской воде, массовая доля меди не должна превышать: в сплаве марки АК12 (АП2) 0,30%, в сплаве марки АМг5Мц (АП28) 0,1%
- 5 При применении сплавов для литья под давлением допускается в сплаве марки АК7Ц9 (АЛ11) отсутствие магния; в сплаве марки AMr11 (АЛ22) содержание магния 8,0-13,0%, кремния 0,8-1,6%, марганца до 0,5% и отсутствие титана.
 - 6 Сплавы марок АК5М7 (А5М7), АМг5К (АП13), АМг10 (АП27), АМг10ч (АП27-1) не рекомендуются к использованию в новых конструкциях.
- 7 В сплаве АК8М3ч (ВАЛ8) допускается отсутствие бора при условии обеспечения уровня механических характеристик, предусмотренных настоящим стандартом. При изготовлении деталей из сплава АК8М3ч (ВАЛ8) методом жидкой штамповки массовая доля железа должна быть не более 0,4%.
- 8 При литье под давлением в сплаве АКВл (АП34) допускается снижение предела массовой доли бериллия до 0,06%, повышение допустимой массовой доли железа до 1,0% при суммарной массовой доле примесей не более 1,2% и отсутствие титана.
 - 9 Для модифицирования структуры в сплавы АК9ч (АЛ4), АК9пч (АЛ4-1), АК7ч (АЛ9), АК7пч (АЛ9-1) допускается введение стронция до 0,08%.
 - 10 Примеси, обозначенные прочерком, учитываются в общей сумме примесей, при этом содержание каждого из элементов не превышает 0,020%.
 - 11 Рафинированные сплавы в чушках обозначают буквой "р", которая ставится после обозначения марки сплава.
- 12 В заказе, в конструкторской документации, при маркировке отливок допускается указывать марку сплава без дополнительного обозначения марки в скобках или марку, обозначенную в скобках.
- 13 По соглашению с потребителем допускается изготавливать чушки, состав которых по массовым долям отдельных элементов (основных компонентов и примесей) отличается от указанного в таблице 1.
 - 14 При применении сплавов для литья под давлением допускается в сплаве АМг7 (АЛ29) содержание примесей бериллия до 0,03% и кремния до 1,5%.
 - 15 В сплаве марки АМг11 (АЛ22) допускается отсутствие титана.
 - 16 Сплавы, предназначенные для изготовления изделий пищевого назначения, обозначаются буквой "П", которая ставится после обозначения марки сплава.

3.2 Силумины в чушках изготовляют со следующим химическим составом:

3.2 сил умили в чушках изготовляют со следующим химическим составом. АК124 (СИЛ-1) - кремний 10-13%, алкоминий - основа, примесей, %, не более: железо - 0,50, мартанец - 0,40, кальций - 0,08, титан - 0,13, медь - 0,02,

АК12гч (СИЛ-о) - кремний 10-13%, алюминий - основа, примесей, %, не более: железо - 0,35, марганец - 0,08, кальций - 0,08, титан - 0,08, медь - 0,02,

более: железо - 0,20, марганец - 0,03, кальций - 0,04, титан - 0,03, медь - 0,02,

АК12ж (СИЛ-2) - кремний 10-13%, алюминий - основа, примесей, %, не более; железо - 0,7, марганец - 0,5, кальций - 0,2, титан - 0,2, медь - 0,03, цинк -

По соглашению изготовителя с потребителем в силумине марки АК12ж (СИЛ-2) допускается содержание железа до 0,9%, марганца - до 0,8%, титана до 0.25%

3.3 Для изготовления изделий пищевого назначения применяют сплавы АК7, АК5М2, АК9, АК12. Применение других марок сплавов для изготовления изделий и оборудования, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами, в каждом отдельном случае должно быть разрешено органами здравоохранения.

В алюминиевых сплавах, предназначенных для изготовления изделий пищевого назначения, массовая доля свинца должна быть не более 0,15%, мышьяка - не более 0,015%, цинка - не более 0,3%, бериллия - не более

4 СПЛАВЫ В ЧУШКАХ (МЕТАЛЛОШИХТА)

4.1 Технические требования

- 4.1.1 Сплавы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке.
- 4.1.2 Сплавы изготовляются в виде чушек массой до 20 кг, по соглашению с потребителем - массой более 200 кг и в расплаве.
- 4.1.3 На поверхности чушек не должно быть шлаковых и других инородных включений, видимых невооруженным глазом.

Допускаются усадочные раковины, трещины (на чушках массой более 200 кг), следы зачистки и вырубки.

Допускается на поверхности чушек наличие краски, используемой для покраски изложниц.

Общая площадь поверхности, занимаемой оксидными пленками и пленами на чушках алюминиево-кремниевых сплавов, не должна превышать 5% всей поверхности чушек.

Допускаются на поверхности чушек заэвтектических алюминиевокремниевых сплавов ликвации кремния и рыхлоты.

4.1.4 В изломе чушек массой до 20 кг не допускаются шлаковые и другие

инородные включения, видимые невооруженным глазом. Допускается наличие в изломе кремния, образовавшегося в процессе кристаллизации алюминиево-кремниевых сплавов

4.1.5 Чушки рафинированных сплавов изготовляются по соглашению изготовителя с потребителем.

В рафинированных сплавах содержание водорода должно быть не более $0,25\ cm^3/100\ r$ металла для доэвтектических силуминов, $0,35\ cm^3/100\ r$ - для зазвтектических силуминов, 0,5 см 3 /100 г - для алюминиево-магниевых сплавов; пористость должна быть не более 3 баллов.

Выбор контролируемого показателя (балл пористости или содержание водорода) определяется предприятием-изготовителем.

4.1.6 Маркировка

4.1.6.1 На каждой чушке должны быть нанесены:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятияизготовителя, номер плавки и маркировка сплава;

по соглашению с потребителем для крупногабаритных чушек массой более несмываемой краской цифровое значение массы чушки в килограммах.

. Допускается по соглашению с потребителем наносить номер плавки, товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя на 80% чушек при условии формирования пакета из чушек одной плавки.

Чушки, предназначенные для изготовления изделий и оборудования контактирующих с пищевыми продуктами, маркируются при отсутствии цветной маркировки дополнительной буквой "П", которая ставится после обозначения марки сплава.

(вертикальные полосы, кресты, треугольники) или металлическим клей поверхности чушки: АК12 (АЛ2) - белой, зеленой, зеленой АК12П - белой, белой, зеленой, зеленой; АК13 - зеленой, желтой; АК9 (АК9) - белой, желтой; АК9П - белой, белой, желтой; АК9ч (АЛ4) - коричневый треугольник; АК9пч (АЛ4-1) - два зеленых треугольника; АК8л (АЛ34) - два желтых треугольника; АК9с (АК9с) - белой, желтой, желтой; АК7 (АК7) - белой, красной; АК7П (АК7П) - белой, красной, красной; АК7ч (АЛ9) - желтый треугольник; АК7пч (АЛ9-1) - два зеленых креста; АК10Су (АК10Су) - черной; АК5М (АЛ5) - белой, черной, белой; АК5Мч (АЛ5-1) - красной, синей, зеленой; АК5M2 (АК5M2) - черной, синей; АК5M2П (АК5M2П) - черной, синей, красной; АК6М2 (АК6М2) - два синих креста; АК8М (АЛ32) - зеленый треугольник АК5М4 (АК5М4) - черной, синей, синей; АК5М7 (АК5М7) - черной, красной; АК8МЗ (АК8МЗ) - белой, синей; АК8М3ч (ВАЛ8) - два белых креста; АК9М2 (АК9М2) - белой, желтой, белой; AK12M2 (AK11M2, AK12M2, AK12M2p) - два красных креста; AK12MMrH (АЛ30) - белой, черной, черной; АК12M2MrH (АЛ25) - белой, черной; АК21M2,5H2,5 (ВКЖЛС-2) - черной, черной, черной; АМ5 (АЛ19) - белый треугольник; АМ4,5Кд (ВАЛ10) - синий треугольник; АМг4К1, 5М (АМ4К1, 5М1) - красной, желтой, желтой; АМг5К (АЛ13) - коричневый крест; АМг5Мц (АЛ28) - зеленый крест; АМг6л (АЛ23) - белый крест: АМг6лч (АЛ23-1) - желтый крест; АМг10 (АЛ27) - черной, черной, синей; АМг10ч (АЛ27-1) - красный треугольник; АМг11 (АЛ22) - красный крест; АМг7 (АЛ29) - две полосы: зеленая и красная; АК7Ц9 (АЛ11) - белой, белой, зеленой; АК9Ц6 (АК9Ц6р) - синей, синей, синей; АЦ4Мг (АЛ24) - черный крест; АК12ч (СИЛ-1) - красная буква С; АК12пч (СИЛ-0) - белая буква С; АК12оч (СИЛ-00) - синяя буква С; АК12ж (СИЛ-2) - черная буква С. По соглашению с потребителем допускается применять другой способ

4.1.6.2 Чушки на торце маркируют несмываемой цветной краской

- 4.1.6.3 По требованию потребителя на каждой части ломаной чушки должны быть нанесены номер плавки и цветная маркировка
- 4.1.6.4 Для рафинированных сплавов на чушках верхнего ряда каждого пакета с четырех сторон красной несмываемой краской наносится буква "р".
- 4.1.6.5 По соглашению с потребителем допускается наносить маркировку только на чушки верхнего ряда пакета.

4.1.7 Упаковка

4.1.7.1 Чушки массой до 20 кг формируют в пакеты массой не более 1,5 т с учетом общих требований ГОСТ 21399, ГОСТ 24597.

Пакеты должны состоять из чушек одной марки сплава

Пакеты скрепляют двумя полосами по два витка алюминиевой катанкой диаметром 9 мм по <u>ГОСТ 13843</u>. При формировании пакета узол обвязки должен располагаться на боковой стороне пакета. Допускается по согласованию с потребителем применение других средств скрепления по <u>ГОСТ 21650</u> при условии сохранности пакетов при транспортировании. Масса алюминиевой катанки, применяемой для обвязки пакетов, входит в массу нетто пакета и партии

Чушки массой более 200 кг не формируют в пакеты.

4.2.1 Чушки предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из чушек одной марки сплава, одной или нескольких плавок и быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятияизготовителя:

марку сплава

номер плавки, плавок;

результаты химического анализа плавки, плавок;

массу партии;

содержание водорода или балл пористости для рафинированных сплавов; дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

Каждую партию чушек массой более 200 кг изготовитель сопровождает специально отлитыми пробами для определения химического состава и водорода в рафинированных сплавах - по одной пробе от каждой плавки.

- 4.2.2 В партии чушек массой по 20 кг допускается не более 5% ломаных чушек от массы всей партии. Ломаные чушки на экспорт не допускаются.
- 4.2.3 Проверке внешнего вида подвергают не менее 1% чушек массой по 20 кг от каждой плавки, но не менее двух чушек и не менее одной чушки массой более 200 кг от каждой плавки.
- 4.2.4 Для контроля качества излома чушек массой до 20 кг от каждой плавки отбирают не менее двух чушек. Контроль качества излома проводится по требованию потребителя

4.2.5 Для проверки химического состава и контроля содержания водорода в рафинированных сплавах от каждой плавки отбирают не менее двух чушек. Допускается на предприятии-изготовителе отбирать пробы от жидкого метапла

Сплавы в чушках предприятие-изготовитель контролирует на содержание основных компонентов, примеси железа, вредных примесей в пищевых сплавах в каждой плавке. Содержание остальных примесей контролируют по требованию потребителя.

4.2.6 Для оценки газовой пористости рафинированных сплавов, отливаемых в чушки массой по $20~{\rm kr}$, от каждой плавки отбирают по две чушки. Из обеих чушек вырезают поперечные темплеты толщиной не менее $10~{\rm mm}$ на расстоянии $\frac{1}{2}$ длины от торца чушки.

Оценку газовой пористости рафинированных сплавов в чушках массой более 200 кг проводят на поперечных темплетах толщиной не менее 10 мм, вырезанных на расстоянии $\frac{1}{3}$ длины от торца пробы, отлитой в изложницу (рисунок 1).

Рисунок 1 - Изложница

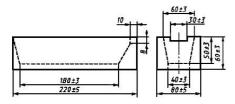


Рисунок 1 - Изложница

- 4.2.7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве образцов, взятых от той же плавки. Результаты повторного испытания распространяют на всю плавку.
 - 4.3 Методы испытаний
- 4.3.1 Проверку качества поверхности и излома чушек проводят визуально, без применения увеличительных приборов.

Для получения излома допускается надрезать меньшую сторону чушки не более чем на $\frac{1}{12}$ ее высоты.

- 4.3.2 Отбор и подготовка проб для химического анализа чушек массой до $20~\mathrm{kr}$ по Γ CCT 24231.
- 4.3.3 Для контроля химического состава и содержания водорода в рафинированных сплавах чушек массой более 200 кг на предприятии-изготовителе в середине разливки каждой плавки отливают пробы массой (1±0,2) кг в изложницу (рисунок 1). Отбор и подготовку проб для химического анализа чушек массой более 200 кг проводят по ГОСТ 24231 от пробы, отлитой по рисунку 1.
- 4.3.4 Химический состав сплавов определяют по ГОСТ 25086, ГОСТ 11739.1 ГОСТ 11739.24, ГОСТ 7727, ГОСТ 1762.0 ГОСТ 1762.7. Допускается определять химический состав другими методами, не уступающими по точности стандартным.

При разногласиях в оценке химического состава анализ проводят по <u>ГОСТ</u> 25086, <u>ГОСТ 11739.1 - ГОСТ 11739.24</u>, <u>ГОСТ 1762.0 - ГОСТ 1762.7</u>.

- 4.3.5 При отборе, подготовке проб и проведении химических анализов следует соблюдать требования безопасности в соответствии с <u>ГОСТ 12.2.009</u>, <u>ГОСТ 12.1.005</u>, <u>ГОСТ 12.1.007</u>, а также другой нормативной документацией по безопасному ведению этих работ с учетом использования средств защиты по <u>ГОСТ 12.4.013</u>, <u>ГОСТ 12.4.021</u>.
- 4.3.6 При работе со сплавами, содержащими бериллий, следует руководствоваться правилами при работе с бериллием и его соединениями, утвержденными органами здравоохранения.
- 4.3.7 Содержание водорода в сплавах определяют по <u>ГОСТ 21132.0</u>, <u>ГОСТ 21132.1</u> или по нормативно-технической документации.
- 4.3.8 Газовая пористость определяется по методике, приведенной в приложении Б. При определении газовой пористости следует соблюдать требования безопасности по <u>ГОСТ 12.2.009</u>, <u>ГОСТ 12.1.005</u>, <u>ГОСТ 12.4.013</u>, <u>ГОСТ 12.4.021</u>.
 - 4.4 Транспортирование и хранение
- 4.4.1 Чушки транспортируют железнодорожным, водным, автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Чушки массой до 20 кг транспортируют в пакетах.
- 4.4.2 Железнодорожные перевозки чушек проводят транспортными пакетами с учетом общих требований <u>ГОСТ 21399, ГОСТ 24597</u>.

Схемы и размеры пакетов, а также размещение и крепление их в транспортных средствах должны устанавливаться нормативной документацией.

Крупногабаритные чушки транспортируют на открытом подвижном составе.

- 4.4.3 На боковой стороне пакета к средству обвязки крепится ярлык
- При отгрузке чушек в пакетах крупными партиями более 50 т в адрес одного получателя допускается по соглашению с ним сопровождение ярлыками не менее 10% пакетов от всей партии.

Транспортная маркировка - по <u>ГОСТ 14192</u>.

- 4.4.4 Маркировку продукции, предназначенной для экспорта, проводят в соответствии с требованиями, предусмотренными контрактом.
- 4.4.5 Цветная маркировка и масса крупногабаритных чушек наносится на боковой стороне чушки. На чушках, имеющих скобу для грузоподъемных механизмов, маркировка и масса наносятся на торцевой верхней части.

4.4.6 На пакете, содержащем чушки разных плавок, на чушках верхнего ряда пакета несмываемой краской наносят номера всех плавок, содержащихся в пакете.

4.4.7 Чушки должны храниться в крытых помещениях. Допускается хранение чушек нерафинированных сплавов на открытых площадках сроком не более двух месяцев.

5 СПЛАВЫ В ОТЛИВКАХ

- 5.1 Технические требования
- 5.1.1 Механические свойства сплавов должны соответствовать приведенным в таблице 2. Таблица 2

Группа сплава	Марка сплава	Способ литья	Вид термической обработки	Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Твердость по Бринеллю, НВ
				не менее		
	АК12 (АЛ2)	3M, BM, KM	-	147 (15,0)	4,0	50,0
		к	-	157 (16,0)	2,0	50,0
		Д	-	157 (16,0)	1,0	50,0
		3M, BM, KM	T2	137 (14,0)	4,0	50,0
		κ	T2	147 (15,0)	3,0	50,0
		Д	T2	147 (15,0)	2,0	50,0
	AK13 (AK13)	Д	-	176 (18,0)	1,5	60,0
	AK9 (AK9)	3, в, к, Д, ПД	-	157 (16,0)	1,0	60,0
		к, д, ПД	T1	196 (20,0)	0,5	70,0
		ЗМ, ВМ	Т6	235 (24,0)	1,0	80,0
		K, KM	Т6	245 (25,0)	1,0	90,0
	AK9c (AK9c)	К, Д	-	147 (15,0)	2,0	50,0
		к	T1	196 (20,0)	1,5	70,0
		к	Т6	235 (24,0)	3,5	70,0
	АК9ч (АЛ4)	3, В, К, Д	-	147 (15,0)	2,0	50,0
		К, Д, ПД, КМ, ЗМ	Т1	196 (20,0)	1,5	60,0
		3M, BM	Т6	225 (23,0)	3,0	70,0
		к, км	Т6	235 (24,0)	3,0	70,0
		3	Т6	225 (23,0)	2,0	70,0
	АК9пч (АЛ4-1)	3, В, К, Д	-	157 (16,0)	3,0	50,0
		к, д, ПД	T1	196 (20,0)	2,0	70,0
		3M, BM	Т6	245 (25,0)	3,5	70,0
		К, КМ	Т6	265 (27,0)	4,0	70,0
	АК8л (АЛ34)	3	T5	294 (30,0)	2,0	85,0
		3	T4	255 (26,0)	4,0	70,0
		κ	T5	333 (34,0)	4,0	90,0
		κ	T4	274 (28,0)	6,0	80,0
		д	-	206 (21,0)	2,0	70,0
		Д	T1	225 (23,0)	1,0	80,0
. !	•				••	•

	Д	T2	176 (18,0)	2,5	60,0
AK7 (AK7)	3	-	127 (13,0)	0,5	60,0
	к	-	157 (16,0)	1,0	60,0
	3	T5	176 (18,0)	0,5	75,0
	к	T5	196 (20,0)	0,5	75,0
	Д	-	167 (17,0)	1,0	50,0
	пд	-	147 (15,0)	0,5	65,0
АК7ч (АЛ9)	3, B, K	-	157 (16,0)	2,0	50,0
	Д	-	167 (17,0)	1,0	50,0
АК7ч (АЛ9)	3, В, К, Д	T2	137 (14,0)	2,0	45,0
	КМ	T4	186 (19,0)	4,0	50,0
	3, B	T4	176 (18,0)	4,0	50,0
	к, км	T5	206 (21,0)	2,0	60,0
	3, B	T5	196 (20,0)	2,0	60,0
	ЗМ, ВМ	T5	196 (20,0)	2,0	60,0
	ЗМ, ВМ	Т6	225 (23,0)	1,0	70,0
	ЗМ, ВМ	Т7	196 (20,0)	2,0	60,0
	ЗМ, ВМ	Т8	157 (16,0)	3,0	55,0
	К	Т6	235 (24,0)	1,0	70,0
	κ	Т7	196 (20,0)	2,0	60,0
	к	Т8	157 (16,0)	3,0	55,0
АК7пч (АЛ9-1)	3, B	T4	196 (20,0)	5,0	50,0
	K, KM	T4	225 (23,0)	5,0	50,0
	3, B	T5	235 (24,0)	4,0	60,0
	ЗМ, ВМ	T5	235 (24,0)	4,0	60,0
	K, KM	T5	265 (27,0)	4,0	60,0
	ЗМ, ВМ	Т6	274 (28,0)	2,0	70,0
	K, BM	Т6	294 (30,0)	3,0	70,0
	Д	-	196 (20,0)	1,0	50,0
	Д	T2	167 (17,0)	2,0	45,0
	ЗМ, ВМ	Т7	206 (21,0)	2,5	60,0
	3M, BM	Т8	167 (17,0)	3,5	55,0
AK10Cy(AK10Cy)	к	-	167 (17,0)	1,0	70,0
AK5M2 (AK5M2)	3	-	118 (12,0)	-	65,0
	κ	-	157 (16,0)	0,5	65,0
II	II .			1	II

ı	II	I . 1	I I	L	II	II o
		3	T5	196 (20,0)	- 	75,0
		К	T5	206 (21,0)	0,5	75,0
		3	Т8	147 (15,0)	1,0	65,0
		К	Т8	176 (18,0)	2,0	65,0
		Д	-	147 (15,0)	0,5	65,0
11	АК5М (АЛ5)	3, B, K	T1	157 (16,0)	0,5	65,0
		3, B	T5	196 (20,0)	0,5	70,0
		К	T5	216 (22,0)	0,5	70,0
		3, B	Т6	225 (23,0)	0,5	70,0
		3, B, K	Т7	176 (18,0)	1,0	65,0
		К	Т6	235 (24,0)	1,0	70,0
	АК5Мч (АЛ5-1)	3, B, K	T1	176 (18,0)	1,0	65,0
		3, B	T5	274 (28,0)	1,0	70,0
		K, KM	T5	294 (30,0)	1,5	70,0
		3, B, K	Т7	206 (21,0)	1,5	65,0
	AK6M2 (AK6M2)	к	T1	196 (20,0)	1,0	70,0
		К	-	230 (23,5)	2,0	78,4
		К	T5	294 (30,0)	1,0	75,0
	АК8М (АЛ32)	3	Т6	245 (25,0)	1,5	60,0
		К	T1	196 (20,0)	1,5	70,0
		К	Т6	265 (27,0)	2,0	70,0
		Д	-	255 (26,0)	2,0	70,0
		Д	T2-1	255 (26,0)	1,7	70,0
		3	T5	235 (24,0)	2,0	60,0
		К	T5	255 (26,0)	2,0	70,0
		3	Т7	225 (23,0)	2,0	60,0
		К	Т7	245 (25,0)	2,0	60,0
		3	T1	176 (18,0)	0,5	60,0
		Д	T1	284 (29,0)	1,0	90,0
		Д	T2	235 (24,0)	2,0	60,0
	AK5M4 (AK5M4)	3	_	118 (12,0)		60,0
	. 2.0 (/ 1.0077)	К		157 (16,0)	1,0	70,0
		K	т6	196 (20,0)	0,5	90,0
	AVENT (AVENT)		10		0,0	
	AK5M7 (AK5M7)	3	-	127 (13,0)	-	70,0
		К	- -	157 (16,0)	- 	70,0
I	I	К	T1	167 (17,0)	II-	90,0

ı	Ì	I 1	II i	ı	ii i	II
Ī		3	T1	147 (15,0)	-	80,0
		Д	-	118 (12,0)	-	80,0
	AK8M3 (AK8M3)	К	-	147 (15,0)	1,0	70,0
		К	Т6	216 (22,0)	0,5	90,0
	АК8М3ч (ВАЛ8)	к, ПД	T4	343 (35,0)	5,0	90,0
		к, пд	T5	392 (40,0)	4,0	110
		Д	-	294 (30,0)	2,0	75,0
		Д	T5	343 (35,0)	2,0	90,0
		Д	T2	215 (22,0)	1,5	60,0
		3	T5	345 (35,0)	1,0	90,0
		В	T5	345 (35,0)	2,0	90,0
		3	Т7	270 (27,0)	1,0	80,0
		К	Т7	295 (30,0)	2,5	85,0
	AK9M2 (AK9M2)	К	-	186 (19,0)	1,5	70,0
		Д	-	196 (20,0)	1,5	75,0
_		К	Т6	274 (28,0)	1,5	85,0
_		К	T1	206 (21,0)	1,4	80,0
	AK12M2 (AK12M2)	к	-	186 (19,0)	1,0	70,0
Ī		Д	T1	260 (26,5)	1,5	83,4
	АК12ММгН (АЛ30)	К	T1	196 (20,0)	0,5	90,0
		К	Т6	216 (22,0)	0,7	100,0
	АК12М2МгН (АЛ25)	к	T1	186 (19,0)	-	90,0
Ţ	AK21M2, 5H2,5	К	T2	157 (16,0)	-	90,0
Ï	(ВКЖЛС-2)	к	T1	186 (19,0)	-	100,0
	АМ5 (АЛ19)	3, B, K	T4	294 (30,0)	8,0	70,0
		3, B, K	T5	333 (34,0)	4,0	90,0
		3	Т7	314 (32,0)	2,0	80,0
	АМ4,5Кд (ВАЛ10)	3, B	T4	294 (30,0)	10,0	70,0
_		К	T4	314 (32,0)	12,0	80,0
j		3, B	T5	392 (40,0)	7,0	90,0
		к	T5	431 (44,0)	8,0	100,0
		3, B	Т6	421 (43,0)	4,0	110,0
		К	Т6	490 (50,0)	4,0	120,0
		3	Т7	323 (33,0)	5,0	90,0

Ш

1	11		II 1	1	II 1	11
IV	AMrK1,5	К	T2	211 (21,5)	2,0	81,0
	(AMr4K1,5M1)	К	Т6	265 (27,0)	2,3	104,0
	АМг5К (АЛ13)	3, B, K	-	147 (15,0)	1,0	55,0
		Д	-	167 (17,0)	0,5	55,0
	АМг5Мц (АЛ28)	3, B	-	196 (20,0)	4,0	55,0
		К	-	206 (21,0)	5,0	55,0
		Д	-	206 (21,0)	3,5	55,0
	АМг6л (АЛ23)	3, B	-	186 (19,0)	4,0	60,0
		к, д	-	216 (22,0)	6,0	60,0
		3, K, B	T4	225 (23,0)	6,0	60,0
	АМг6лч (АЛ23-1)	3, B	-	196 (20,0)	5,0	60,0
		к, д	-	235 (24,0)	10,0	60,0
		3, K, B	T4	245 (25,0)	10,0	60,0
	АМг10 (АЛ27)	3, к, д	T4	314 (32,0)	12,0	75,0
	АМг10ч (АЛ27-1)	3, О, К, Д	T4	343 (35,0)	15,0	75,0
	АМг11 (АЛ22)	3, B, K	-	176 (18,0)	1,0	90,0
		3, B, K	T4	225 (23,0)	1,5	90,0
		Д	-	196 (20,0)	1,0	90,0
	АМг7 (АЛ29)	Д	-	206 (21,0)	3,0	60,0
V	АК7Ц9 (АЛ11)	3, B	-	196 (20,0)	2,0	80,0
		к	-	206 (21,0)	1,0	80,0
		Д	-	176 (18,0)	1,0	60,0
		3, B, K	T2	216 (22,0)	2,0	80,0
	АК9Ц6 (АК9Ц6р)	3	-	147 (15,0)	0,8	70,0
		к, д	-	167 (17,0)	0,8	80,0
	АЦМг (АЛ24)	3, B	-	216 (22,0)	2,0	60,0
		3, B	T5	265 (27,0)	2,0	70,0
	·					

Примечания

- 1. Условные обозначения способов литья:
- 3 литье в песчаные формы;
- В литье по выплавляемым моделям;
- К литье в кокиль;
- Д литье под давлением;
- ПД литье с кристаллизацией под давлением (жидкая штамповка);
- О литье в оболочковые формы;
- М сплав подвергается модифицированию.
- 2. Условные обозначения видов термической обработки:
- Т1 искусственное старение без предварительной закалки;
- Т2 отжиг
- Т4 закалка;
- Т5 закалка и кратковременное (неполное) искусственное старение;
- Т6 закалка и полное искусственное старение;
- Т7 закалка и стабилизирующий отпуск;
- Т8 закалка и смягчающий отпуск.
- Механические свойства сплавов АК7Ц9 и АК9Ц6 определяются спустя не менее одних суток естественного старения.
- Механические свойства, указанные для способа литья В, распространяются также на литье в оболочковые формы.

(Поправка, ИУС 7-2004).

- 5.1.2 Рекомендуемые режимы термической обработки сплавов в отливках приведены в приложении В.
- 5.1.3 Механические свойства сплавов, при изготовлении отливок из которых применялись способы литья и термическая обработка, не приведенные в таблице 2, должны соответствовать требованиям нормативной документации на отливки.
 - 5.2 Методы испытаний
- 5.2.1 Химический состав определяют по <u>ГОСТ 25086, ГОСТ 11739.1 ГОСТ 11739.24, ГОСТ 7727.</u> Допускается определять химический состав другими методами, не уступающими по точности стандартным.

При разногласиях в оценке химического состава анализ проводят по $\underline{\text{ГОСТ}}$ 25086, $\underline{\text{ГОСТ 11739.1}}$ - $\underline{\text{ГОСТ 11739.24}}$.

- 5.2.2 Механические свойства сплавов определяют на отдельно отлитых образцах или образцах, выточенных из специально отлитой заготовки или из прилитой к отливке заготовки, отлитых в кокиль или песчаную форму.
- 5.2.3 Форма и размеры отдельно отлитых образцов при литье в песчаные формы и кокиль должны соответствовать приведенным на рисунке 2 и в таблице 3, а при литье под давлением на рисунке 3.

Рисунок 2 - Форма и размеры образца при литье в песчаную форму и кокиль

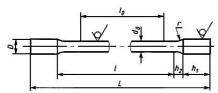


Рисунок 2 - Форма и размеры образца при литье в песчаную форму и кокиль

Таблица 3

Размеры, мм

Номер образца	d_0	l_0	1	D	h_1	h_2	r	L
2	12	60	72	18	52	12	25	200
1	10	50	60	15	40	10	25	160

Рисунок 3 - Форма и размеры образца при литье под давлением

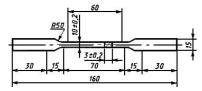


Рисунок 3 - Форма и размеры образца при литье под давлением

Допускаемая разность наибольшего и наименьшего диаметров по длине рабочей части образца должна быть не более 0,3 мм.

Допускается уменьшение длины головки образца, при этом длина головки определяется конструкцией захвата испытательной машины.

Для крупных образцов (литье в песчаные формы, в кокиль) расчетная длина образца должна быть $l_0=5d_0$.

Рекомендуется горизонтальное расположение отдельно отливаемых образцов в форме.

5.2.4 Заготовки, из которых вытачивают образцы, должны иметь диаметр 20 мм и должны соответствовать рисунку 4. Размеры, указанные на рисунке 4, являются справочными и даны для конструирования кокиля. Форма и размеры выточенных образцов должны соответствовать ГОСТ 1497. Диаметр расчетной длины образцов должен быть не менее 5 мм, расчетная длина $l_0 = 5d_0$.

Рисунок 4 - Заготовка для вырезки образцов

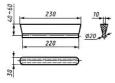


Рисунок 4 - Заготовка для вырезки образцов

Форма и размеры прилитых заготовок при литье в кокиль или песчаные формы устанавливаются в нормативной документации или изготовителем. (Поправка, ИУС 6-98).

5.2.5 Форма и размеры отдельно отлитых образцов при литье по выплавляемым моделям должны определяться нормативной документацией.

Расчетная длина должна быть l_0 = $5d_0$. Форма и размеры прилитых или отдельно отлитых заготовок устанавливаются изготовителем или нормативной документацией на отливки.

- 5.2.6 Отдельно отлитые образцы при всех видах литья испытывают с литейной коркой. Допускается нарушение сплошности литейной корки в местах зачистки поверхности образца.
- 5.2.7 При определении механических свойств на образцах с расчетной длиной менее 60 мм для сплавов, у которых установлен минимальный показатель относительного удлинения менее 1%, относительное удлинение не определяют.
- 5.2.8 Способ литья и вид термообработки образцов для испытания должны соответствовать способу литья и режиму термообработки, установленным для отливок из этих сплавов. Допускается для всех видов литья проводить проверки механических свойств на образцах, отлитых в кокиль или песчаные формы.
- 5.2.9 Показатели механических свойств образцов, вырезанных из отливок, должны быть установлены нормативной документацией на отливки.
- 5.2.10 Механические свойства определяют по $\underline{\text{ГОСТ}}$ 1497, твердость по $\underline{\text{Бринеллю}}$ по $\underline{\text{ГОСТ}}$ 9012 при диаметре шарика 10 мм и нагрузке 9806 H (1000 кгс) или при диаметре шарика 5 мм и нагрузке 2450 H (250 кгс) с выдержкой в обоих случаях от 10 до 30 с.
- 5.2.11 Газовая пористость отливок определяется непосредственно на отливках или образцах, вырезанных из отливок, в соответствии с 4.3.8.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Термины, применяемые в стандарте, и их определения

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Таблица А.1

Термин	Определение
1 Шлаковые включения	Полость, заполненная шлаком
2 Шлак	Расплав или твердое вещество переменного состава, покрывающее поверхность жидкого продукта при металлургических процессах, состоящие из пустой породы, флюсов, золы топлива, сульфидов и оксидов, продуктов взаимодействия обрабатываемых материалов и футеровки плавильных агрегатов
3 Усадочные раковины	Открытая или закрытая полость с грубой шероховатой, иногда окисленной поверхностью, образовавшвяся вследствие усадки при затвердении металла
	Поры, располагающиеся в центральной по сечению части чушек. Образуются по тем же причинам, что и усадочная раковина. Располагаются в верхней половине чушки
5 Газовая пористость	Дефект в виде мелких пор, образовавшихся в результате выделения газов из металла при его затвердении
6 Оксидная пленка	Дефект в виде металлического оксидного слоя на поверхности металла
7 Ликвация	Дефект в виде местных скоплений химических элементов или соединений, возникших в результате избирательной кристаллизации при затвердении
8 Рыхлота	Дефект в виде скопления мелких усадочных раковин
9 Инородные включения	Дефект в виде инородного металлического или неметаллического включения, имеющего поверхность раздела с металлом чушки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Методика определения газовой пористости в алюминиевых литейных сплавах

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Б.1 Изготовление макрошлифов

- Б.1.1 При определении пористости в алюминиевых литейных сплавах усадочная рыхлость или центральная пористость исключается.
- $5.1.2\,\mathrm{Дл}$ я определения газовой пористости темплеты, вырезанные из чушек по 4.2.6, отливки или образцы, вырезанные из отливок, обрабатывают до шероховатости Ra не более 1,6 мкм. При обработке с эмульсией поверхность темплета очищают бензином или ацетоном.
- Б.1.3 Макрошлиф готовят из темплетов последовательным шлифованием на шлифовальных шкурках различной зернистости: 80-100 мкм, 40-50 мкм, 10-14 мкм, промывают проточной водой и просушивают фильтровальной бумагой. Подготовку макрошлифа можно производить другими способами, обеспечивающими шероховатость не более 1,6 мкм.
- Б.1.4 Для определения газовой пористости макрошлиф травят 10-15%-м водным раствором едкого натра (NaOH) при температуре 60-80 °C. Макрошлиф погружают в реактив и выдерживают в течение 10-50 с (не выявляя макроструктуры), затем промывают проточной водой и просушивают фильтровальной бумагой. При необходимости осветления поверхности макрошлиф опускают в 20%-й раствор азотной кислоты на 2-5 с, промывают проточной водой и просушивают фильтровальной бумагой. (Поправка, ИУС 6-98)

Б.2 Проведение испытаний

Б.2.1 Для определения газовой пористости необходимо пользоваться шкалой, приведенной на рисунке Б.1. Степень пористости макрошлифов в баллах устанавливают сравнением их с эталонами шкалы.

Рисунок Б.1 - Шкала пористости алюминиевых сплавов

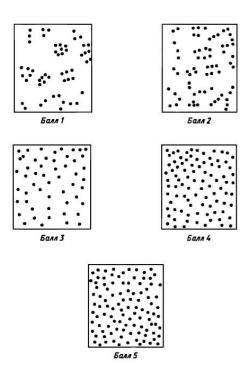


Рисунок Б.1 - Шкала пористости алюминиевых сплавов

Б.2.2 Газовая пористость темплетов чушек определяется на трех квадратах площадью 1 см2 каждый (рисунок Б.2). Количество пор и размер пор определяют как среднее арифметическое трех измерений.

Рисунок Б.2 - Схема расположения квадратов на макрошлифе

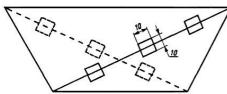


Рисунок Б.2 - Схема расположения квадратов на макрошлифе

При наличии отклонений по среднему количеству, размеру или процентному содержанию пор в сторону увеличения показатели пористости относят к более высокому баллу пористости.

Последовательность нанесения квадратов:

- а) на поверхности макрошлифа провести диагональ;
- б) измерить диагональ:
- в) разделить диагональ на две равные части для определения центра
- г) нанести средний квадрат на макрошлиф так, чтобы диагональ макрошлифа делила его на две равные части, а боковые стороны квадрата были перпендикулярны ей;
- д) измерить расстояние от края макрошлифа до боковой стороны квадрата по диагонали темплета;
- е) полученное расстояние разделить пополам для определения центров остальных двух квадратов;

ж) нанести остальные два квадрата (см. подпункт г).

Газовую пористость отливок определяют на трех квадратах площадью 1

 ${
m cm}^2$ каждый. Расположение квадратов произвольное в зависимости от конфигурации и размеров отливок, если нет особых требований в

конструкторской документации. На малогабаритных отливках газовую пористость допускается определять на меньшем количестве квадратов.

Б.2.3 Балл пористости, определенный по трем квадратам на двух макрошлифах темплетов чушек, распространяют на всю плавку.

Б.2.4 Контроль пористости проводят визуально, невооруженным глазом. Для определения диаметра пор можно пользоваться оптическими приборами с увеличением до 10 раз.

Б.2.5 Шкала состоит из пяти эталонов:

балл 1 - мелкая пористость;

балл 2 - пониженная пористость;

балл 3 - средняя пористость;

балл 4 - повышенная пористость:

(Поправка, ИУС 7-2004).

Б.2.6 Допускаемое количество пор на 1 см 2 поверхности шлифа и диаметр их в зависимости от номера эталона приведены в таблице Б.1. Таблица Б.1

Номер эталона	Диаметр пор, мм	Количество пор на 1 см 2 , шт.
1	До 0,1	До 5
2	До 0,1	До 8
	" 0,2	"2
3	До 0,3	До 12
	" 0,5	"3
4	До 0,5	До 14
	" 1,0	" 6
5	До 0,5	До 15
	" 1,0	" 8
	Св. 1,0	" 2

Б.2.7 Пользоваться эталонами степени пористости можно независимо от марки сплава.

ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое). Рекомендуемые режимы термической обработки сплавов

ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое)

Таблица В.1

Марка сплава	Вид термической обработки	Закалка			Старение	
		температура нагрева, °С	время выдержки, ч	охлаждающая среда, температура, °C	температура нагрева, °C	время выдержки, ч
АК12 (АЛ2)	T2	-	-	-	300±10	2-4
AK9 (AK9)	T1	-	-	-	175±5	5-17
	T6	535±5	2-6	Вода, 20-100	175±5	10-15
АК9ч (АЛ4)	T1	-	-	-	175±5	5-17
	T6	535±5	2-6	Вода, 20-100	175±5	10-15
АК9пч (АЛ4-1)	T1	-	-	-	175±5	5-17
	Т6	535±5	2-6	Вода, 20-100	175±5	10-15
АК8л (АЛ34)	T1	-	-	-	190±5	3-4
	T2	-	-	-	300±10	2-4
	T4	535±5	10-16	Вода, 20-100	-	-
	T5	535±5	10-16	Вода, 20-100	175±5	6
AK7 (AK7)	T5	535±5	2-7	Вода, 20-100	150±5	1-3
АК7ч (АЛ9)	T2	-	-	-	300±10	2-4
	T4	535±5	2-6	Вода, 20-100	-	-
	T5	535±5	2-6	Вода, 20-100	150±5	1-3
АК7ч (АЛ9)	T5	535±5	2-6		Двухступенчатый нагрев:	
					1) 190±10	0,5
					2) 150±5	2
	T6	535±5	2-6	Вода, 20-100	200±5	2-5
	Т7	535±5	2-6	Вода, 80-100	225±10	3-5
	Т8	535±5	2-6	Вода, 80-100	250±10	3-5
АК7пч (АЛ9-1)	T2	-	-	-	250±10	2-4
	T4	535±5	2-12	Вода, 20-50	-	-
	T5	535±5	2-12	Вода, 20-50	150±5	3-10
	Т6	535±5	2-12	Вода, 20-50	175±5	3-10
	T7	535±5	2-12	Вода, 80-100	225±10	3-5
	Т8	535±5	2-12	Вода, 80-100	250±10	3-5
AK5M2 (AK5M2)	T5	525±5	3-5	Вода, 20-100	175±5	5-10
	Т8	525±5	3-5	Вода, 20-100	250±10	3-5
АК5М (АЛ5)	T1	-	-	-	180±5	5-10

	T5	525±5	3-5	Вода, 20-100	175±5	5-10
	T5	Двухступенчатый нагрев:				
	T5	1) 515±5	3-5	-	-	-
		2) 525±5	1-3	Вода, 20-100	175±5	5-10
	T6	525±5	3-5	Вода, 20-100	200±5	3-5
	Т7	525±5	3-5	Вода, 20-100	230±10	3-5
		Двухступенчатый нагрев:				
		1) 515±5	3-5	-	-	-
		2) 525±5	1-3	Вода, 20-100	230±10	3-5
АК5Мч (АЛ5-1)	T1	-	-	-	180±5	5-10
	T5	525±5	3-10	Вода, 20-100	175±5	5-10
	T5	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 515±5	3-7	-	-	-
		2) 525±5	2-5	Вода, 20-100	175±5	5-10
	Т7	525±5	3-10	Вода, 20-100	230±10	3-5
	T7	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 515±5	3-7	-	-	-
		2) 525±5	2-5	Вода, 20-100	230±10	3-5
AK6M2 (AK6M2)	T1	-	-	-	180±5	5-10
	T5	525±5	3-5	Вода, 20-100	175±5	5-10
АК8М (АЛ32)	T1	-	-	-	200±10	5-8
	T2	-	-	-	280±10	5-8
	T5	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 505±5	4-6	-	-	-
		2) 515±5	4-8	Вода, 20-100	150±5	10-15
	T6	515±5	2-8	Вода, 20-50	170±5	8-16
	Т6	515±5	2-8	Вода, 20-50	Двухступенчатый нагрев:	
					1) 130±5	2-3
					2) 160±5	4-6
	T6	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 505±5	4-6	-	-	-
		2) 515±5	4-8	Вода, 20-100	170±5	8-16

Т6 515±5 4-8 Вода, 20-100 Деухступенчатый нагрев: 1) 130±5 2) 160±5 Т7 Даухступенчатый нагрев: 1) 505±5 4-6 2) 515±5 4-8 Вода, 20-100 170±10 АКБМ4 (АКБМ7) Т1 180±10 Т6 490±10 5-7 Вода, 20-100 185±5 АКВМ3 (АКВМ3) Т6 500±10 5-7 Вода, 20-100 180±10 АКВМ3 (АКВМ3) Т4 Трехступенчатый нагрев: 1) 490±5 4-6 2) 500±5 4-6 3) 510±5 4-6 Вода, 20-100 - Т5 510±5 4-6 Вода, 20-100 160±5 АКЗМ2 (АКЗМ2) Т5 510±5 4-6 Вода, 20-100 160±5 АКЗМ2 (АКЗМ2) Т6 515±5 5-7 Вода, 20-100 200±5	
Т7 Двухступенчатый нагрев: 1) 505±5 4-6	i
Т7 Двухступенчатый нагрев: 1) 505±5 4-6	2-3
HarpeB:	4-6
AK5M4 (AK5M4) T6 490±10 5-7 Boдa, 20-100 170±10 AK5M7 (AK5M7) T1 180±10 T6 490±10 5-7 Boдa, 20-100 185±5 AK8M3 (AK8M3) T6 500±10 5-7 Boдa, 20-100 180±10 AK8M34 (BAЛ8) T4 Трехступенчатый нагрев: 1) 490±5 4-6 2) 500±5 4-6 Boдa, 20-100 - T5 510±5 4-6 Boдa, 20-100 160±5 AK9M2 (AK9M2) T6 515±5 5-7 Boдa, 20-100 200±5	
АК5М4 (АК5M4) Т6 490±10 5-7 Вода, 20-100 170±10 АК5M7 (АК5M7) Т1 180±10 Т6 490±10 5-7 Вода, 20-100 185±5 АК8М3 (АК8М3) Т6 500±10 5-7 Вода, 20-100 180±10 АК8М3ч (ВАЛ8) Т4 Трехступенчатый нагрев: 1) 490±5 4-6 2) 500±5 4-6 3) 510±5 4-6 Вода, 20-100 160±5 АК9М2 (АК9М2) Т6 515±5 5-7 Вода, 20-100 200±5	-
(AK5M4) T1 - - - 180±10 AK5M7 (AK5M7) T1 - - - 180±10 T6 490±10 5-7 Boga, 20-100 185±5 AK8M3 (AK8M3) T6 500±10 5-7 Boga, 20-100 180±10 AK8M3ч (BAЛ8) T4 Трехступенчатый нагрев: - - - 1) 490±5 4-6 - - - 2) 500±5 4-6 - - - 3) 510±5 4-6 Boga, 20-100 - AK9M2 (AK9M2) T6 515±5 5-7 Boga, 20-100 200±5	3-5
(AK5M7) T6 490±10 5-7 Вода, 20-100 185±5 AK8M3 (AK8M3) T6 500±10 5-7 Вода, 20-100 180±10 AK8M3ч (ВАЛ8) T4 Трехступенчатый нагрев: - - - 1) 490±5 4-6 - - - 2) 500±5 4-6 - - - 3) 510±5 4-6 Вода, 20-100 - T5 510±5 4-6 Вода, 20-100 160±5 AK9M2 (АК9М2) T6 515±5 5-7 Вода, 20-100 200±5	5-7
АК8М3 (АК8М3) Т6 500±10 5-7 Вода, 20-100 180±10 АК8М3ч (ВАЛ8) Т4 Трехступенчатый нагрев: 1) 490±5 4-6 2) 500±5 4-6 Вода, 20-100 - Т5 510±5 4-6 Вода, 20-100 160±5 АК9М2 (АК9М2) Т6 515±5 5-7 Вода, 20-100 200±5	1-5
AK8M3+	1-2
(BAT8) Harpes:	5-10
2) 500±5 4-6	
3) 510±5 4-6 Вода, 20-100 - Т5 510±5 4-6 Вода, 20-100 160±5 АК9М2 (АК9М2) Т6 515±5 5-7 Вода, 20-100 200±5	-
T5 510±5 4-6 Вода, 20-100 160±5 АК9M2 (АК9M2) Т6 515±5 5-7 Вода, 20-100 200±5	-
АК9M2 (АК9M2) Т6 515±5 5-7 Вода, 20-100 200±5	-
(AK9M2)	6-12
	1-2
АК12MMrH (АЛЗ0) Т6 520±5 4-6 Вода, 20-100 180±5	6-8
T1 190±10	6-12
T6 520±5 1,5-6 Вода, 20-70 180±5 или 200±5	12-16 или 6-8
AK12M2MrH T1 210±10	10-12
АК5 (АЛ19) Т4 545 ⁺³ ₋₅ 10-12 Вода, 20-100 -	-
АМ5 (АЛ19) Т4 Двухступенчатый нагрев:	
1) 530±5 5-9 -	-
2) 545±3 5-9 Вода, 20-100 -	-
Т5 545 ⁺³ ₋₅ 10-12 Вода, 20-100 175±5	3-6
Двухступенчатый нагрев:	
1) 530±5 5-9	-
2) 545 ⁺³ ₋₅ 5-9 Вода, 20-100 175±5	3-6
Т7 545 ⁺³ 10-12 Вода, 80-100 250±10	3-10

	Т7	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 530±5	5-9	-	-	-
		2) 545 ⁺³ ₋₅	5-9	Вода, 80-100	250±10	3-10
АМ4,5Кд (ВАЛ10)	T4	545 ⁺³	10-14	Вода, 20-100	-	-
		Двухступенчатый нагрев:				
		1) 535±5	5-9	-	-	-
		2) 545 ⁺³ ₋₅	5-9	Вода, 20-100	-	-
	T5	545 ⁺³	10-14	Вода, 20-100	155±5	3-8
	T5	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 535±5	5-9	Вода, 20-100	155±5	3-8
		2) 545 ⁺³ ₋₅	5-9	-	-	-
	Т6	545 ⁺³	10-14	Вода, 20-100	170±5	6-10
	Т6	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 535±5	5-9	-	-	-
		2) 545 ⁺³ ₋₅	5-9	Вода, 20-100	170±5	6-10
	Т7	545 ⁺³	10-14	Вода, 80-100	250±5	3-10
	Т7	Двухступенчатый нагрев:				
		1) 545±5	5-9	-	-	-
		2) 545 ⁺³ ₋₅	5-9	Вода, 80-100	250±5	3-10
АМг6 (АЛ23)	T4	430±10	20	Вода, 100 или масло, 20	-	-
АМг6лч (АЛ23-1)	T4	430±10	20	Вода, 100 или масло, 20	-	-
AMr10 (AЛ27)	T4	430±10	20	Вода, 100	-	-
АК7Ц9 (АЛ11)	T2	300±10	2-4	-	-	-
АЦ4Мг (АЛ24)	T5	580±5	4-6	Вода, 100	120±5	8-10
AMr11 (AЛ22)	T4	425±5	15-20	Вода, 100 или масло, 40-50	- 175±5	- 5-17
AK9c	T1	-	-	-		
	Т6	535±5	2-6	Вода, 20-100	175±5	10-15

Примечания

- 1 Двухступенчатый режим нагрева под закалку для сплавов АК5М (АЛ5), АМ5 (АЛ19), АК8М (АЛ32), АМ4, БКд (ВАЛ10) рекомендуется применять при наличии массивных (выше 40 мм) участков в деталях во избежание пережога.
- 2 С целью уменьшения внутренних напряжений крупногабаритные сложные по конфигурации детали рекомендуется закаливать в воде с температурой 80-100 °C.
- 3 При необходимости получения более высокой (на 10-15%) прочности деталей из сплавов АК9ч (АП4), АК9пч (АП9-1) допускается повышение температуры нагрева под закалку до (545±5) °C при обязательном снижении содержания железа до 0,1-0,2% и марганца для сплава АП4 до 0,25-0,35%.
- 4 Получение оптимальных механических свойств сплава АК9пч (АЛ4-1) (режим Т5) обеспечивается соблюдением перерыва между закалкой и искусственным старением в течение 1-3 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. (Поправки, ИУС 3-2000, 7-2004). Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное издание Цветные металлы. Апюминий. Технические условия. Марки: Сборник ГОСТов. - М: Издательство стандартов, 2004