# Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta Aplikovaných Věd



# Sytém dvou spojených nádrží

Filip Jašek a Andrea Kadlecová


Předmět: LS1

# Obsah

1	Prvr	ní část zadání	
	1.1	Výpočet přepouštěcího a výtokového ventilu	
		Určení linearizovaného modelu	
	1.3	Simulace modelů pro různé hodnoty vstupu	
	1.4	Určení přenosu	
	1.5	Stavová reprezentace	
2	Druhá část zadání (advanced models)		
	2.1	Stavový model rozšířené soustavy	
	2.2	Řízení hladiny H2	
	2.3	Experimentální stabilizace systému	
	2.4	Experimentální hledání kritického zesílení	
	2.5	Odvození parametrů PI regulátoru	
	2.6	Dopravní zpoždění	

# Lineární systémy 1 - zadání referátu

1. Určete stavový popis spojitých nádob s řízeným přítokem kapaliny do 1. nádoby a s volným odtokem kapaliny z 2. nádoby (nelineární model systému).

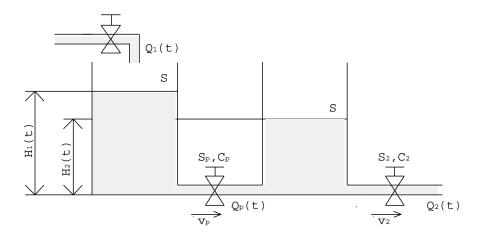

- (a) Při konstantním přítoku  $Q_{10}=1.5\cdot 10^{-4} {\bf m^3\cdot s^{-1}}$  vypočtěte potřebné nastavení přepouštěcího ventilu  $S_p$  a výtokového ventilu  $S_2$  tak, aby výšky hladin v nádobách při ustáleném stavu byly  $H_{10}={\bf m}$  a  $H_{20}={\bf m}$  (tzv. pracovní bod). Hodnoty známých parametrů:  $S=25\cdot 10^{-4} {\bf m^2}$  (plocha dna nádob),  $c_p=c_2=0.6$
- (b) Určete linearizovaný stavový model v daném pracovním bodě a v pracovním bodě, který by odpovídal 20% zvýšení přítoku  $Q_{10}$ .
- (c) Simulujte chování nelineárního modelu a linearizovaných modelů pro různé hodnoty konstantního vstupu (přítoku  $Q_{10}$ ) a snažte se o porovnání chování nelineárního a linearizovaných modelů v okolí pracovního bodu. Považujte výšky hladin  $y_1(t) = H_1(t), y_2(t) = H_2(t)$  za výstupní veličiny a zakreslete statické a přechodové charakteristiky nelineárního a linearizovaných modelů, přičemž se snažte o porovnání charakteristik vždy v rámci jednoho grafu.
- (d) Určete oba přenosy  $F_1(p) = \frac{Y_1(p)}{Q_1(p)}$  a  $F_2(p) = \frac{Y_2(p)}{Q_1(p)}$ , stanovte jejich nuly, póly, časové konstanty a statické zesílení. Přenos  $F_2(p)$  rozložte na parciální zlomky a vypočtěte impulsní a přechodovou funkci a porovnejte je s experimentálně naměřenými křivkami.
- (e) K přenosu  $F_2(p)$  linearizovaného systému určete stavovou reprezentaci ve Frobeniově a Jordanově tvaru. Simulací ověřte jejich ekvivalenci ve smyslu stejného vstupněvýstupního chování. Analyzujte stabilitu, řiditelnost a pozorovatelnost linearizovaného systému a jeho ekvivalentních stavových reprezentací.

- 2. Uvažujte první linearizovaný model systému a předpokládejte, že přítok vody  $Q_1(t)$  do nádob bude realizovat vodní čerpadlo, poháněné stejnosměrným el. motorem. Chování čerpadla s motorem budeme pro jednoduchost aproximovat chováním aperiodického členu 1.řádu s časovou konstantou T=0.5s a se statickým zesílením  $K_s=Q_{10}$ .
  - (a) Určete stavový model celé soustavy a přenosové funkce od napětí na kotvě stejnosměrného el. motoru  $u(t) = U_K(t)$  na jednotlivé výšky hladin  $y_1(t) = H_1(t)$ ,  $y_2(t) = H_2(t)$ . Při jeho odvození vycházejte ze stavového modelu samotných nádobek.
  - (b) V dalším se budeme zabývat problémem řízení výšky hladiny  $H_2(t)$  na požadovanou konstantní hodnotu  $H_{2z}=$  konst pomocí PI regulátoru, který bude připojen k dané soustavě a jehož přenos má tvar

$$F_{reg}(p) = \frac{U_k(p)}{E(p)} = K(1 + \frac{1}{T_i p}),$$

kde E(p) je obraz regulační odchylky:  $E(p) = H_{2z}(p) - H_2(p)$ .

- (c) Na základě experimentů nastavte parametry PI regulátoru K a  $T_I$  tak, aby uzavřený systém byl stabilní. Stabilitu ověřte podle Hurwitzova a Nyquistova kriteria stability. Porovnejte výstup regulované a neregulované soustavy a zakreslete také výstup regulátoru.
  - Využitím SIMULINKU identifikujte 4 různé body frekvenční charakteristiky otevřené regulační smyčky při vhodně zvolených frekvencích a srovnejte s Nyquistovou křivkou.
  - Zakreslete Bodeho charakteristiky a určete bezpečnost v zesílení, ve fázi a ve stabilitě.
  - Zakreslete přechodovou charakteristiku uzavřeného systému a zhodnoť te charakter přechodového děje.
- (d) Určete experimentálně přibližnou hodnotu zesílené K, při které dojde v uzavřeném regulačním obvodu k netlumenému kmitání ( $K = K_{\rm krit.}$  kritické zesílení).
  - $\bullet$  Zakreslete rozložení nul a pólů otevřeného a uzavřeného regulačního obvodu pro tuto hodnotu K.
  - Zakreslete pro tuto situaci opět Bodeho charakteristiky!
- (e) Použijte metodu GMK pro odvození parametrů PI regulátoru na základě vhodného umístění pólů uzavřené smyčky. Z tvaru GMK pro daný model systému odvoďte vhodné umístění nuly zavedené PI regulátorem v kombinaci se zesílením v otevřené smyčce. Porovnejte výsledky s regulátorem naladěným experimentálně v předchozím úkolu.
- (f) Uvažujte nyní případ, že řízený systém bude obsahovat jisté dopravní zpoždění. Pro vybrané nastavení parametrů PI regulátoru určete velikost dopravního zpoždění, při kterém by se uzavřený regulační obvod dostal právě na mez asymptotické stability.

#### 1 První část zadání

# 1.1 Výpočet přepouštěcího a výtokového ventilu

Přítoky do první a druhé nádoby jsou definovány vztahy

$$Q_p(t) = c_p S_p v_p(t)$$

$$Q_2(t) = c_2 S_2 v_2(t)$$

Z Bernoulliho rovnice pro průtokový ventil si vyjádříme  $v_p$ .

$$p_0 + \rho g H_1(t) = p_0 + \rho g H_2(t) + \frac{\rho v_p^2(t)}{2}$$
$$v_p = \sqrt{2g(H_1 - H_2)}$$

Po dosazení za  $g = 10 \ m \cdot s^{-2}$ ,  $H_1 = 0.6 \ m \text{ a } H_2 = 0.4 \ m \text{ vyjde}$ 

$$v_p = \sqrt{2*10(0,6-0,4)} = \sqrt{20*0,2} = 2 \text{ ms}^{-2}$$

Pro výtokový ventil se opět použije Bernoulliho rovnice

$$p_0 + \rho g H_2(t) = p_0 + \frac{\rho v_p^2(t)}{2}$$

ze které se opět vyjádří  $v_2$ , což je  $v_2=\sqrt{2gH_2}$ . Po dosazení vyjde  $v_2=2\sqrt{2}~m\cdot s^{-2}$ 

Díky tomu, že známe rychlosti průtoků, tak si můžeme z rovnic pro přítoky vyjádřit  $S_p$  a  $S_2$ . Také známe hodnotu  $Q_1$ . Jelikož chceme udržet hladiny v rovině, tak  $Q_p = Q_2 = Q_1 = 1, 5 \cdot 10^{-4} \ m^3 \cdot s^{-1}$ .

$$S_p = \frac{Q_p}{c_p v_p} = \frac{1.5 \cdot 10^{-4}}{0.6 \cdot 2} = \frac{1.5}{12000}$$

$$S_2 = \frac{Q_2}{c_2 v_2} = \frac{1.5 \cdot 10^{-4}}{0.6 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1.5}{12000\sqrt{2}}$$

#### 1.2 Určení linearizovaného modelu

Systém popíšeme dvěma nelineárními diferenciálními rovnicemi. Dostali jsme je z výše uvedených vztahů v části jedna, kde jsme si vyjádřili rychlosti průtoků a vztahy pro přítoky.

$$Q_p(t) = c_p S_p v_p(t)$$
 
$$Q_2(t) = c_2 S_2 v_2(t)$$
 
$$v_p = \sqrt{2 \cdot 10(0, 6 - 0, 4)} = \sqrt{20 \cdot 0, 2} = 2 \ m \cdot s^{-2}$$

Tyto vztahy jsme dosadili do rovnic, které reprezentují rozdíl přítoku a přepouštěcího ventilu a přepouštěcího ventilu s výtokovým ventilem, které se rovnají derivacím objemů nádob podle času a derivaci hladiny podle času násobenou celkovou plochou nádrže.

 $v_2 = \sqrt{2gH_2} = 2\sqrt{2} \ m \cdot s^{-2}$ 

$$Q_1(t) - Q_p(t) = \frac{dV_1(t)}{dt} = S\frac{H_1(t)}{dt}$$

$$Q_p(t) - Q_2(t) = \frac{dV_2(t)}{dt} = S\frac{H_2(t)}{dt}$$

Po dosazení za  $Q_p(t)$ ,  $Q_1(t)$  a  $Q_2(t)$  vyjdou dvě nelineární diferenciální rovnice.

$$\frac{dH_1(t)}{dt} = -\frac{c_p S_p \sqrt{2g(H_1(t) - H_2(t))}}{S} + \frac{Q_1(t)}{S}$$

$$\frac{dH_2(t)}{dt} = \frac{c_p S_p \sqrt{2g(H_1(t) - H_2(t))}}{S} - \frac{c_2 S_2 \sqrt{2gH_2(t)}}{S}$$

Tyto dvě rovnice musíme linearizovat. Po linearizaci vzniknou tyto dvě rovnice, ze kterých pak uděláme matice **A**, **B**, **C** a **D** a vytvoříme stavový popis mechanismu.

lineární model

$$\begin{split} \frac{d\Delta H_{1}(t)}{dt} &= -\frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}}\Delta H_{1}(t) + \frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}}\Delta H_{2}(t) + \frac{\Delta Q_{1}(t)}{S} \\ \frac{d\Delta H_{2}(t)}{dt} &= \frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}}\Delta H_{1}(t) - (\frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}} + \frac{c_{2}S_{2}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{2}}})\Delta H_{2}(t) \\ \Delta y(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta H_{1}(t) \\ \Delta H_{2}(t) \end{bmatrix} \end{split}$$

stavový popis

$$\begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix} + \mathbf{B} \Delta Q_1(t)$$

$$\Delta y(t) = \mathbf{C} \begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix} + \mathbf{D} \Delta Q_1(t)$$

Vypočítáme jednotlivé matice A, B, C a D pomocí již známých hodnot.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} & \frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} \\ -\frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} & -(\frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} + \frac{c_2 S_2 \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_2}}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} & \frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} \\ \frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} & -(\frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} - \frac{1,5\sqrt{5}}{5\sqrt{0,8}} \end{bmatrix} \\ \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{S} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D} = 0$$

stavový popis

$$\begin{bmatrix}
\Delta H_1(t) \\
\Delta H_2(t)
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
-\frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} & \frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} \\
\frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} & -(\frac{1,5\sqrt{5}}{50\sqrt{0,2}} - \frac{1,5\sqrt{5}}{5\sqrt{0,8}}]
\end{bmatrix} \begin{bmatrix}
\Delta H_1(t) \\
\Delta H_2(t)
\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}
\frac{1}{S} \\
0
\end{bmatrix} \Delta Q_1(t)$$

$$\Delta y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix}$$

Následně je zadáno, že se má vytvořit lineární model, pokud se přítok zvýší o 20%. Zvolili jsme, že hladiny nádrží zůstanou stejné a změní se obsah průtokového a výtokového ventilu. Zvýšený průtok je roven  $Q=1,5\cdot 120\cdot 10^{-6}~m\cdot s^{-1}$ . Jak jsme psali výše, zvolili jsme, že výška hladin zůstane stejná a vypočítáme nové hodnoty pro průtokový a výtokový ventil. Použijeme již vypočítané rychlosti ventilů.  $v_p=2~m\cdot s^{-1}$  a  $v_2=2\sqrt{2}~m\cdot s^{-1}$ 

$$S_p = \frac{Q(t)}{c_v p(t)} = \frac{Q}{c_p \sqrt{2g(H_1 - H_2)}} = \frac{1,5 \cdot 120 \cdot 10^{-6}}{0,6 \cdot 2} = \frac{1,5 \cdot 120 \cdot 10^{-6}}{1,2}$$
$$S_2 = \frac{Q(t)}{c_2 v_2(t)} = \frac{Q}{c_2 \sqrt{2gH_2}} = \frac{1,5 \cdot 120 \cdot 10^{-6}}{0,6 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1,5 \cdot 120 \cdot 10^{-6}}{1,2\sqrt{2}}$$

Vypočtené hodnoty obsahů dosadíme do linearizovaného modelu a vypočteme matice A, B, C a D.

lineární model

$$\begin{split} \frac{d\Delta H_1(t)}{dt} &= -\frac{c_P S_P \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} \Delta H_1(t) + \frac{c_P S_P \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} \Delta H_2(t) + \frac{\Delta Q_1(t)}{S} \\ \frac{d\Delta H_2(t)}{dt} &= \frac{c_P S_P \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} \Delta H_1(t) - (\frac{c_P S_P \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} + \frac{c_2 S_2 \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_2}}) \Delta H_2(t) \end{split}$$

$$\Delta y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix}$$

stavový popis

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}} & \frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}} \\ \frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}} & -(\frac{c_{p}S_{p}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{1}-H_{2}}} + \frac{c_{2}S_{2}\sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_{2}}}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.18 & 0.18 \\ 0.18 & -0.27 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{S} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$\mathbf{D} = 0$$

stavový popis s určenými maticemi A, B, C, D


$$\begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.18 & 0.18 \\ 0.18 & -0.27 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{S} \\ 0 \end{bmatrix} \Delta Q_1(t)$$
$$\Delta y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta H_1(t) \\ \Delta H_2(t) \end{bmatrix}$$




# 1.3 Simulace modelů pro různé hodnoty vstupu

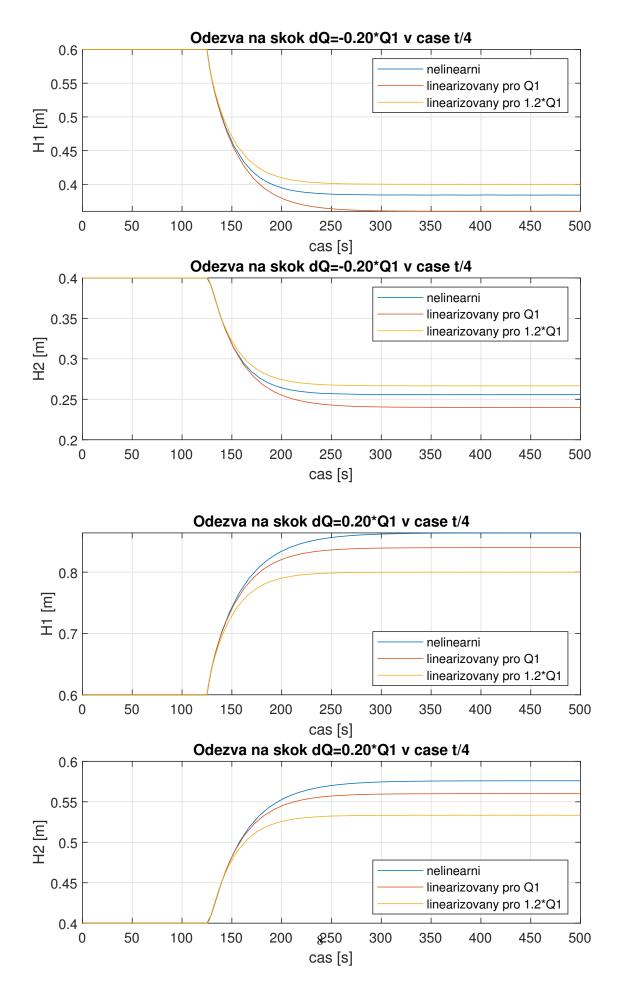

Obrázek 1: Chování v okolí pracovního bodu

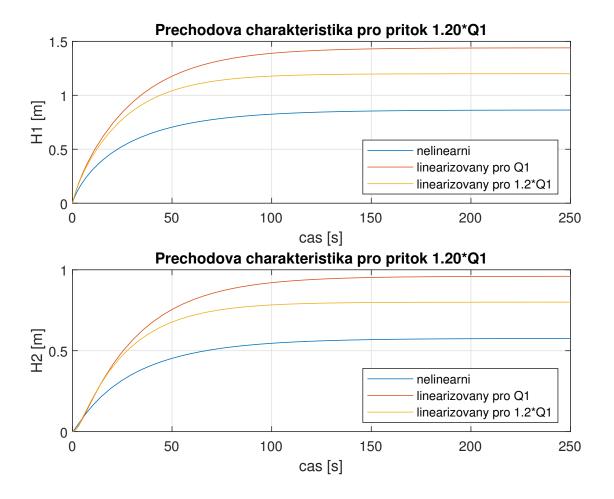

Obrázek 2: Přechodové charakteristiky

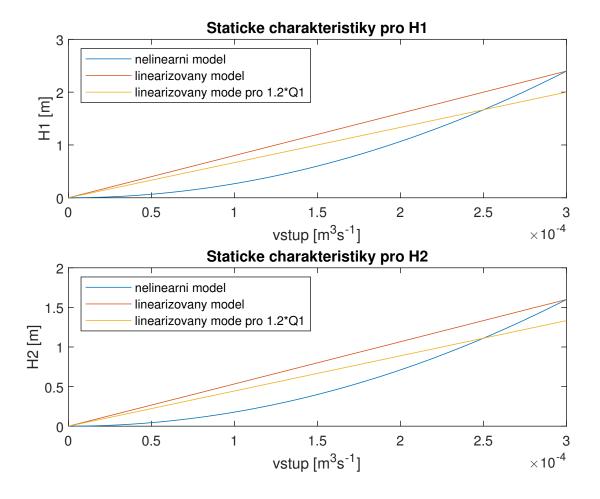

Obrázek 3: Statické charakteristiky

# 1.4 Určení přenosu

Z prvního vypočteného linearizovaného modelu určíme přenosy

$$F_1(p) = rac{Y_1(p)}{Q_1(p)}$$
 a  $F_2(p) = rac{Y_2(p)}{Q_1(p)},$ 

kde  $Y_1(p) = H_1(p)$  a  $Y_2(p) = H_2(p)$ . Hledáme tedy přenosovou funkci pro popsání přenosu signálu ze vstupu (přítok  $Q_1$ ) na výstup, čímž jsou výšky hladin v jednotlivých nádržích. Podle příkladu ve skriptech (str. 44) využijeme znalost, že přenos

$$F(p) = \mathbf{C}(p\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$$

a určíme požadované přenosy dosazením za  $\mathbf{A}$ , textbfB a  $\mathbf{C}$ . Vektor  $\mathbf{C}$  volíme podle toho, který přenos chceme právě zjistit. Pokud přenos  $F_1$  pak  $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$  a pokud  $F_2$ , tak  $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ . Výpočet lze provést i ručně, my však použijeme v programu Matlab jeden řádek kódu  $\mathbf{F}$ p=C\*inv(p\*eye(2)-A)\*B, který nám vypočte potřebné přenosy.

Za  $\mathbf{C}$  jsme dosadili matici  $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  čímž nám do proměnné Fp uloží přímo oba přenosy, kde první se bude vázat k výšce hladiny v první nádobě díky prvnímu řádku matice  $\mathbf{C}$  a druhý k výšce hladiny ve druhé nádobě. Z vypočteného přenosu

$$F_1(p) = \frac{400p + 90}{p^2 + 0.375p + 0.01125}$$

určíme nuly přenosu tak, že čitatel položíme roven nule

$$400p + 90 = 0$$

a dopočteme kořeny polynomu, tak aby rovnost platila a označíme je jako nuly přenosu.

$$z_1 = -\frac{90}{400} = -0,225$$

Abychom zjistili póly přenosu položíme jmenovatel roven nule

$$p^2 + 0.375p + 0.01125 = 0.$$

Řešením kvadratické rovnice dostanu její kořeny

$$p_1 = \frac{-15 + 3\sqrt{17}}{80} \approx -0.0329$$
  $p_2 = \frac{-15 - 3\sqrt{17}}{80} \approx -0.3421$ 

což jsou zároveň póly přenosu. Statické zesílení a časové konstanty budou zřejmé z upraveného tvaru přenosu:

$$F_2(p) = \frac{60}{p^2 + 0.375p + 0.01125}$$

Pro tento přenos použijeme stejný postup jako u předchozího a zjistíme, že nulu nemá přenos žádnou a póly jsou totožné. Zesílení zde bude K = 60 a časová konstanta .

časové kor

stanty a

statické

zesílení

nevím

Přenos  $F_2(p)$  rozložíme na parciální zlomky, aby se lépe prováděla inverzní Laplaceova transformace, a vyjádříme  $Y_2(p)$ .

 $F_2(p) = \frac{Y_2(p)}{Q_1(p)}$   $\rightarrow$   $Y_2(p) = Q_1(p)(-\frac{194,0285}{p+0,3421}) + Q_1(p)(\frac{194,0285}{p+0,0329})$ 


Nyní vypočteme impulsní funkci tak, že za  $Q_1(p)$  dosadíme Diracův puls v Laplaceově transformaci, kde má hodnotu 1. Provedeme inverzní Laplaceovu transformaci a získáme tak impulsní funkci v časové oblasti pro přenos  $F_2(p)$  jako

$$y_2(t) = 194,0285 \left( -e^{-0.3421t} + e^{-0.0329t} \right).$$


Podobně získáme i přechodovou charakteristiku, kde však dosadíme za  $Q_1(p)$  Heavisidovu funkci v Laplaceově transformaci, což je  $\frac{1}{p}$ . Po inverzní Laplaceově transformaci dostaneme přechodovou funkci ve tvaru

$$y_2(t) = -\frac{194,0285}{0.3421} \cdot (1 - e^{-0.3421t}) + \frac{194,0285}{0.0329} \cdot (1 - e^{-0.0329t}).$$

Pro ověření správnosti vypočtených funkcí si je necháme vykreslit spolu s naším dříve odvozeným linearizovaným modelem.

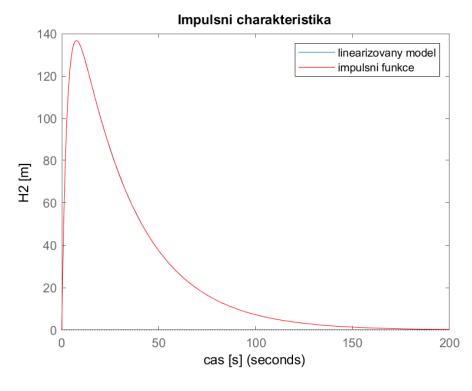

Obrázek 4: Graf zobrazující impulsní charakteristiku linearizovaného modelu a vypočtené impulsní funkce

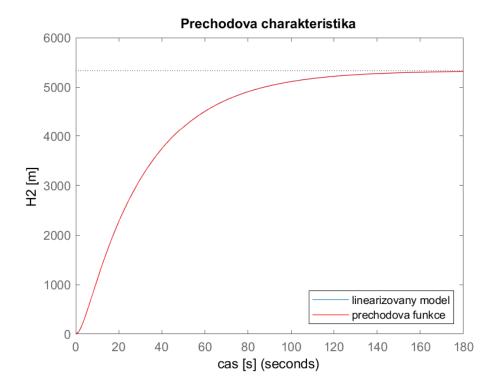

Obrázek 5: Graf zobrazující přechodovou charakteristiku linearizovaného modelu a vypočtené přechodové funkce

Na linearizovaný model jsme použili funkci pro přechodovou charakteristiku step() a pro impulsní impulse(). Z grafů na obrázcích 4 a 5 můžeme vidět, že se téměř překrývají a z toho můžeme usoudit, že funkce jsou vypočtené správně, protože se chovají téměř stejně.

#### 1.5 Stavová reprezentace

Přenos  $F_2(p)$  vyjádříme dále pomocí Frobeniovy a Jordanovy stavové reprezentace.

#### Frobeniova reprezentace

Nejprve převedeme přenos na požadovaný tvar

$$F(p) = K + \frac{b_1 p + b_0}{p^2 + a_1 p + a_0},$$

abychom pomocí koeficientů  $K, b_1, b_0, a_1, a_0$  mohli sestavit Frobeniovu stavovou reprezentaci ve tvaru

$$\overline{S}_{frob}:\begin{bmatrix}0&1\\-a_0&-a_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + Ku(t).$$

Z přenosu  $F_2(p) = \frac{60}{p^2 + 0.375p + 0.01125}$  určíme koeficienty  $a_1 = 0.375, a_0 = 0.01125$ , dosadíme je do požadovaného přenosu

$$[F_2(p) = K + \frac{b_1 p + b_0}{p^2 + 0.375 p + 0.01125},$$

převedeme na společného jmenovatele

$$[F_2(p) = \frac{Kp^2 + (0.375K + b_1)p + (0.01125K + b_0)}{p^2 + 0.375p + 0.01125}$$

a porovnáním jednotlivých koeficientů s původním přenosem zjistíme koeficienty

$$K = 0$$

$$0,375K + b_1 = 0 \rightarrow b_1 = 0$$
  
 $0,01125K + b_0 = 60 \rightarrow b_0 = 60.$ 

Dosadíme je do Frobeniovy stavové reprezentace a získáme systém ve tvaru

$$\overline{S}_{frob}: \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.01125 & -0.375 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 60 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + 0u(t).$$

**Jordanovu stavovou reprezentaci** vyjádříme ze stavového modelu přenosu  $F_2(p)$ 

$$\begin{pmatrix} \Delta \dot{H_1(t)} \\ \Delta \dot{H_2(t)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.15 & 0.15 \\ 0.15 & -0.225 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \dot{H_1(t)} \\ \Delta \dot{H_2(t)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 400 \\ 0 \end{pmatrix} \Delta \dot{Q}_1(t)$$

$$\Delta \dot{y}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \dot{H_1(t)} \\ \Delta \dot{H_2(t)} \end{pmatrix}$$

Ze sbírky příkladů víme, že potřebujeme získat transformační matici  $T_{Jord}$  podle vztahu

$$T_{Jord} = V^{-1}$$
,

kde V je matice vlastních vektorů matice  $\mathbf A$  našeho původního systému. Postupujeme tak, že zjistíme vlastní čísla a vlastní vektory matice A s pomocí příkazu v Matlabu eig(), který nám najde naše vlastní čísla i vektory pomocí zadáním v následujícím tvaru: [vlVektory, Aspektralni]=eig(A). Do proměnné vlVektory se nám uloží matice vlastních vektorů a do Aspektralni spektrální matice s vlastními čísly na diagonále matice, což je naše nová matice  $\overline{A}_J$ . Získanou matici vlastních vektorů můžeme zapsat do proměnné V, aby byla zachována analogie s dříve zmíněným vztahem. Transformační matici  $T_J$  dostaneme pak inverzí matice vlastních vektorů V a dopočteme matice  $\overline{B}_J, \overline{C}_J$  za pomoci následujících výpočtů:

$$T_{J} = V^{-1}$$

$$\overline{A}_{J} = \begin{bmatrix} -0.3421 & 0 \\ 0 & -0.0329 \end{bmatrix}$$

$$\overline{B}_{J} = T_{J}B = \begin{bmatrix} -0.6154 & 0.7882 \\ -0.7882 & -0.6154 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 400 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -246.1649 \\ -315.2822 \end{bmatrix}$$

$$\overline{C}_{J} = CT_{J}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.6154 & -0.7882 \\ 0.7882 & -0.6154 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7882 & -0.6154 \end{bmatrix}$$

$$\overline{D}_{J} = D = 0$$

#### Oveření stability

Začneme zkoumáním vnitřní stability a tedy polohy pólů přenosu původní stavové reprezentace a vlastních čísel matice  $\overline{A}_{Frob}$  a  $\overline{A}_{Jord}$ , které zjistíme pomocí příkazu eig() a nebo ručně hledáním kořenů polynomu $det(\lambda I - A) = 0$ . Původní reprezentace přenosem:

$$F_2(p) = \frac{60}{p^2 + 0.375p + 0.01125} = \frac{60}{(p + 0.3421)(p + 0.0329)}$$

Z tvaru jmenovatele je zřejmé, že reálné části pólů leží v záporné polorovině ⇒systém je vnitřně stabilní Frobeniova stavová reprezentace:

$$\overline{A}_{Frob} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.01125 & -0.375 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda_1 = -0.0329, \lambda_2 = -0.3421$$

Obě vlastní čísla (jejich reálné složky) leží v záporné polorovině ⇒ systém je vnitřně stabilní. Jordanova stavová reprezentace: (Zde se vlastní čísla nachází přímo na diagonále matice *A*)

$$\overline{A}_J = \begin{bmatrix} -0.3421 & 0 \\ 0 & -0.0329 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda_1 = -0.3421, \lambda_2 = -0.0329$$

Vlastní čísla se opět nachází v záporné polorovině a tedy ⇒ systém je vnitřně stabilní. Jelikož vnitřní stabilita implikuje vnější stabilitu, jsou zmíněné tři reprezentace jak vnitřně stabilní, tak BIBO stabilní. **Ověření řiditelnosti a pozorovatelnosti** 

Řiditelnost a pozorovatelnost systémů ověřím díky porovnání hodností matice  $\mathbf{A}$  s maticí řiditelnosti a pozorovatelnosti. Pokud má některá matice hodnost jinou než matice  $\mathbf{A}$  pak systém nesplňuje podmínky řiditelnosti nebo pozorovatelnosti podle toho, která matice danou podmínku nesplňuje. Matici řiditelnosti  $Q_r$  vypočítáme jako

$$Q_r = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} \end{bmatrix}$$

A matici pozozrovatelnosti  $Q_p$  jako

$$Q_p = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \mathbf{A} \end{bmatrix}$$

Původní stavová reprezentace

$$Q_r = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400 & -60 \\ 0 & 60 \end{bmatrix}$$

 $\operatorname{rank}(Q_r)=2=n\Rightarrow\operatorname{syst\'{e}m}$  je řiditelný

$$Q_p = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = [01,00000,1500 - 0,2250]$$

 $\operatorname{rank}(Q_p)$ =2=n  $\Rightarrow$  systém je pozorovatelný

Frobeniova reprezentace

$$Q_r = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -0.3750 \end{bmatrix}$$

 $rank(Q_r)=2=n \Rightarrow systém je řiditelný$ 

$$Q_p = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 0 \\ 0 & 60 \end{bmatrix}$$

 $rank(Q_p)=2=n \Rightarrow systém je pozorovatelný$ 

Jordanova reprezentace

$$Q_r = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A}\mathbf{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -246,1649 & 84,2171 \\ -315,2822 & 10,3676 \end{bmatrix}$$

 $rank(Q_r)=2=n \Rightarrow systém je řiditelný$ 

$$Q_p = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0,1500 & -0,2250 \end{bmatrix}$$

 $rank(Q_p)=2=n \Rightarrow systém je pozorovatelný$ 

#### 2 Druhá část zadání (advanced models)

Nyní v druhé části se budeme věnovat modelu, který rozšíříme o elektrické čerpadlo, které nám bude poskytovat přítok do systému. Ze zadání víme, že je popsáno aperiodickým členem 1. řádu s časovou konstantou T=0,5s a statickým zesílením  $K_s=Q_1=1,510^{-4}~m^3\cdot s^{-1}$ . Přenos čerpadla od napětí na kotvě motoru k výtoku kapaliny je tedy

$$F_{cerp} = \frac{Q_1}{Tp+1} = \frac{1,5 \cdot 10^{-4}}{0,5p+1} \cdot \frac{2}{2} = \frac{3 \cdot 10^{-4}}{p+2}.$$

## 2.1 Stavový model rozšířené soustavy

Aby se dal určit stavový model celé soustavy, potřebujeme z přenosu čerpadla získat diferenciální rovnici pomocí zpětné Laplaceovy transformace následujícím způsobem.

$$F_{cerp}(p) = \frac{3 \cdot 10^{-4}}{p+2}$$

$$\frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{3 \cdot 10^{-4}}{p+2}$$

$$pY(p) + 2Y(p) = 3 \cdot 10^{-4}U(p) \qquad /\mathcal{L}^{-1}\{\}$$

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = 3 \cdot 10^{-4}u(t)$$

Jelikož je výstup této diferenciální rovnice (y(t)) zároveň vstupem do našeho původního linearizovaného systému, přejmenujeme ho na q(t) a vstup diferenciální rovnice (u(t)) na  $U_K(t)$  (napětí na kotvě motoru čerpadla). Pro lepší názornost přepíšeme do původních diferenciálních rovnic.

$$\begin{split} \frac{d\Delta H_1(t)}{dt} &= -\frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} \Delta H_1(t) + \frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} \Delta H_2(t) + \frac{\Delta q(t)}{S} \\ \frac{d\Delta H_2(t)}{dt} &= \frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} \Delta H_1(t) - (\frac{c_p S_p \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_1 - H_2}} + \frac{c_2 S_2 \sqrt{2g}}{2S\sqrt{H_2}}) \Delta H_2(t) \\ \frac{d\Delta q(t)}{dt} &= -2\Delta q + 3 \cdot 10^{-4} U_K(t) \end{split}$$

Nyní vypočteme matice lineárního modelu

$$A = \begin{bmatrix} -0,15 & 0,15 & 400 \\ 0,15 & -0,225 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = 0$$

a dosadíme do stavového popisu

$$\begin{bmatrix} H_1(t) \\ H_2(t) \\ q(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,15 & 0,15 & 400 \\ 0,15 & -0,225 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1(t) \\ H_2(t) \\ q(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix} U_K(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} H_1(t) \\ H_2(t) \\ q(t) \end{bmatrix}$$

Nyní dopočteme přenosové funkce nového linearizovaného systému od napětí na kotvě na jednotlivé výšky hladin pomocí dříve použitého vztahu

$$F(p) = \mathbf{C}(p\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$$

jeho zadáním do Matlabu a tvaru matice

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

nám rovnou vrátí naše hledané přenosové funkce

$$F_1(p) = \frac{H_1(p)}{U_K(p)} = \frac{0.12p + 0.027}{p^3 + 2.375p^2 + 0.7612p + 0.0225}$$

$$F_2(p) = \frac{H_2(p)}{U_K(p)} = \frac{0,018}{p^3 + 2,375p^2 + 0,7612p + 0,0225}.$$

# 2.2 Řízení hladiny H2

Dále se zabýváme tím, že se snažíme udržet hladinu  $H_2(t)$  na konstantní hodnotě  $H_{2z}$  pomocí PI regulátoru, který bude připojen k naší soustavě. Sestrojíme zpětnovazební zapojení, které má přenos ve tvaru

$$F = \frac{F_S(p)F_R(p)}{1 + F_S(p)F_R(p)}.$$

Přenos PI regulátoru je dám vztahem

$$F_R(p) = \frac{U_k(p)}{E(p)} = K(1 + \frac{1}{T_i p}).$$

E(p) je obraz regulační odchylky, což je  $E(p) = H_{2z}(p) - H_2(p)$ . Přenos systému druhé nádrže je vyjádřen

$$F_S(p) = \frac{H_2(p)}{U_k(p)} = \frac{0.018}{p^3 + 2,375p^2 + 0,7612p + 0,0225}.$$

Tyto dva vztahy dosadíme do vztahu pro přenos v uzavřené smyčce.

$$F = \frac{F_S(p)F_R(p)}{1 + F_S(p)F_R(p)} = \frac{\frac{H_2(p)}{U_k(p)}\frac{U_k(p)}{E(p)}}{1 + \frac{H_2(p)U_k(p)}{U_k(p)E(p)}} = \frac{\frac{H_2(p)}{E(p)}}{\frac{E(p) + H_2(p)}{E(p)}} = \frac{H_2(p)}{E(p) + H_2(p)} = \frac{H_2(p)}{H_{2z}(p) + H_2(p)} = \frac{H_2(p)}{H_2(p) + H_2(p)} = \frac{H_2(p)}{H_2(p)} = \frac{H_2$$

Vznikl nám přenos systému zpětnovazebního řízení

$$F = \frac{H_2(p)}{H_{2z}(p)} = \frac{0.018K(T_i p + 1)}{T_i p(p^3 + 2.375p^2 + 0.7612p + 0.0225) + (T_i p + 1)0.018K}.$$

#### 2.3 Experimentální stabilizace systému

iiiiiii HEAD ====== Pomocí experimentů stanovíme hodnoty PI regulátoru K=4 a  $T_i=50$ . Nyní zkontrolujeme volbu parametrů pomocí kritérií stability.

#### Hurwitzovo kritérium stability

Po dosazení experimentálně stanovených parametrů můžeme určit přenos otevřené smyčky

$$F_o = F_r \cdot F_s$$

kde  $F_r$  je přenos řízení (PI regulátoru) a  $F_s$  přenos systému od napětí na kotvě motoru čerpadla až na výšku hladiny H2. Dopočtením získáme

$$F_o = \frac{3.6p + 0.072}{50p^4 + 118.8p^3 + 38.06p^2 + 1.125p}$$

Pro ověření Hurwitzovo kritériem však potřebujeme uzavřený systém, který vypočteme jako

$$F_u = \frac{F_o}{1 + F_o} = \frac{F_o}{F_o(\frac{1}{F_o + 1})} = \frac{1}{\frac{1}{F_o} + 1} = \frac{1}{\frac{50p^4 + 118.8p^3 + 38.06p^2 + 1.125p}{3.6p + 0.072} + 1} = \frac{3.6p + 0.072}{50p^4 + 118.8p^3 + 38.06p^2 + 4.725p + 0.072}$$

Z polynomu ve jmenovateli nyní vyčteme potřebné koeficienty a

$$a_4 = 50, a_3 = 118.8, a_2 = 38.06, a_1 = 4.725, a_0 = 0.072$$

a dosadíme do Hurwitzovo matice.

$$H = \begin{bmatrix} a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & a_4 & a_2 & a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 118.8 & 4.725 & 0 & 0 \\ 50 & 38.06 & 0.072 & 0 \\ 0 & 118.8 & 4.725 & 0 \\ 0 & 50 & 38.06 & 0.072 \end{bmatrix}$$


Hlavní diagonální minory (Hurwitzovo determinanty):

$$H_1 = 118.8, H_2 = 4285.3, H_3 = 19232, H_4 = 1384.7$$


všechny diagonální minory jsou >0 ⇒ systém je stabilní

#### Nyquistovo kritérium stability

 $F_o$  nemá žádné nestabilní póly (všechny leží v záporné polorovině) a počet obkroužení bodu (-1, j0) = 0  $\Rightarrow$  systém je stabilní. Na následujícím obrázku 6 můžeme vidět porovnání mezi regulovaným a neregulovaným systémem. Je z něj patrné, že díky regulátoru dosáhne systém požadované hodnoty 1 zatímco bez něj požadované hodnoty nedosáhne vůbec.

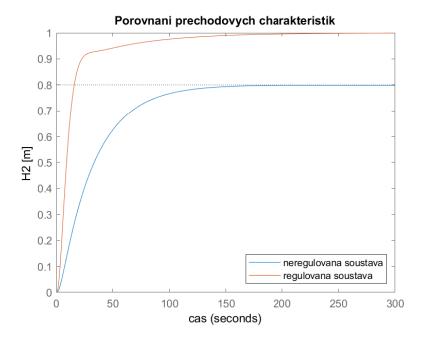

Obrázek 6: Odezva regulovaného a neregulovaného systému na jednotkový skok.

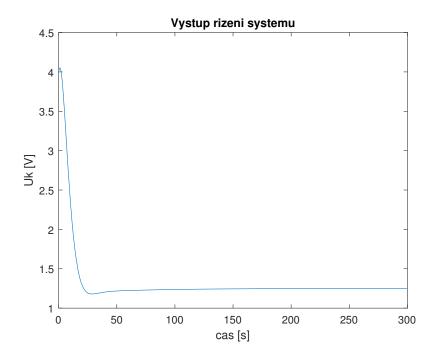

Obrázek 7: Výstupní signál regulátoru přiváděný na kotvu motoru čerpadla při odezvě na jednotkový skok (Obrázek 6).

Nyní si stanovíme 4 různé body frekvenční charakteristiky (resp. harmonické frekvence) a dopočteme jejich polohu v komplexní rovině ze změřených hodnot odezvy systému.


**Bod 1**  $\omega = 0.01 rad/s$ 

Perioda harm. vstupu:  $T_{in} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.01} = 200\pi = 628.3185$ Perioda výstupu:  $T_{out} = 2 \cdot (4385 - 4070) = 630$ Fázový posun:  $\varphi = \frac{(3926 - 4070)}{T_{in}} = \frac{-144}{628.3185} = -0.229183 rad \rightarrow \varphi^{\circ} = -82.506^{\circ}$ Zesílení:  $K = \frac{13.24 + 0.4429}{2 \cdot A_{in}} = \frac{13.6829}{2} = 6.84145$   $A_{in} \dots$  amplituda vstupníh Souřadnice v komplexní rovině:

 $A_{in}$ ... amplituda vstupního signálu

 $B1_{Re} = K \cdot cos(\varphi) = 6.84145 \cdot cos(-82.506) = 0.892278$ 

 $B1_{Im} = K \cdot sin(\varphi) = 6.84145 \cdot sin(-82.506) = -6.783014$ 

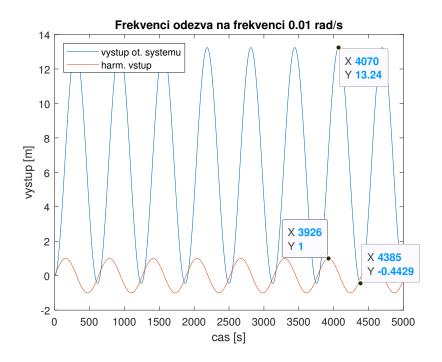


Obrázek 8: Frekvenční odezva na harmonický signál o frekvenci 0.01*rad/s*.

**Bod 2**  $\omega = 0.05 rad/s$ 

Perioda harm. vstupu:  $T_{in} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.05} = 40\pi = 125.6637$ Perioda výstupu:  $T_{out} = 2 \cdot (879.1 - 816.2) = 125.8$ Fázový posun:  $\varphi = \frac{(785.1 - 816.2)}{T_{in}} = \frac{-31.1}{125.6637} = -0.247486 rad \rightarrow \varphi^{\circ} = -89.09496^{\circ}$ Zesílení:  $K = \frac{3.153 + 0.5934}{2.4_{in}} = \frac{3.7464}{2.4_{in}} = 1.8732$   $A_{in}$  ... amplituda vstupního signálu Souřadnice v komplexní rovině:  $R_{1n} = K \cdot cos(m) = 1.8732$ 

 $B1_{Re} = K \cdot cos(\varphi) = 1.8732 \cdot cos(-89.09496) = 0.029588$ 

 $B1_{Im} = K \cdot sin(\varphi) = 1.8732 \cdot sin(-89.09496) = -1.872966$ 

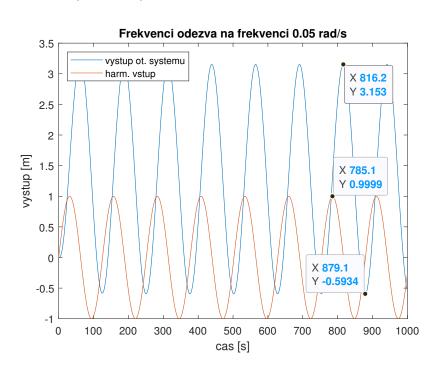


Obrázek 9: Frekvenční odezva na harmonický signál o frekvenci 0.05*rad/s*.

**Bod 3**  $\omega = 0.1 rad/s$ 

Perioda harm. vstupu:  $T_{in} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.1} = 20\pi = 62.8319$ Perioda výstupu:  $T_{out} = 2 \cdot (441.5 - 411.2) = 60.6$ Fázový posun:  $\varphi = \frac{(393.1 - 411.2)}{T_{in}} = \frac{-18.1}{62.8319} = -0.288070 rad \rightarrow \varphi^{\circ} = -103.7052^{\circ}$ Zesílení:  $K = \frac{1.615 + 0.3364}{2 \cdot A_{in}} = \frac{1.9514}{2} = 0.9757$   $A_{in} \dots$  amplituda vstupního sig Souřadnice v komplexní rovině:  $A_{in}$ ... amplituda vstupního signálu

 $B1_{Re} = K \cdot cos(\varphi) = 0.9757 \cdot cos(-103.7052) = -0.231169$ 

 $B1_{Im} = K \cdot sin(\varphi) = 0.9757 \cdot sin(-103.7052) = -0.947920$ 

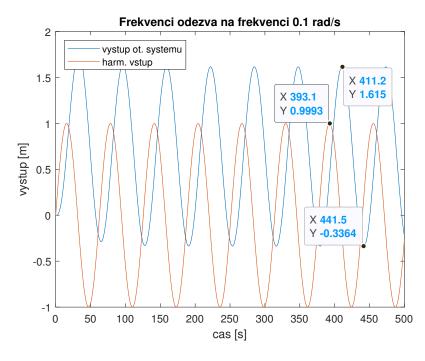

Obrázek 10: Frekvenční odezva na harmonický signál o frekvenci 0.1 rad/s.


**Bod 4**  $\omega = 0.5 rad/s$ 

Perioda harm. vstupu:  $T_{in} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0.5} = 4\pi = 12.566371$ Perioda výstupu:  $T_{out} = 2 \cdot (90.64 - 84.33) = 12.62$ Fázový posun:  $\varphi = \frac{(78.68 - 84.33)}{T_{in}} = \frac{-5.65}{12.566371} = -0.449613 rad \rightarrow \varphi^{\circ} = -161.8607^{\circ}$ Zesílení:  $K = \frac{0.2479 - 0.01883}{2 \cdot A_{in}} = \frac{0.22907}{2} = 0.114535$   $A_{in} \dots$  amplituda vstupního Souřadnice v komplexní rovině:

 $A_{in}$ ... amplituda vstupního signálu


 $B1_{Re} = K \cdot cos(\varphi) = 0.114535 \cdot cos(-161.8607) = -0.108843$ 

 $B1_{Im} = K \cdot sin(\varphi) = 0.114535 \cdot sin(-161.8607) = -0.035658$ 

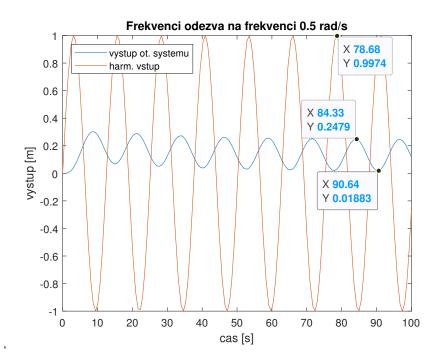

Obrázek 11: Frekvenční odezva na harmonický signál o frekvenci 0.5*rad/s*.

Necháme si vykreslit v Matlabu Nyquistovu křivku pomocí příkazu nyquist (Fo), kde Fo je otevřený regulační obvod našeho systému. Do vykresleného grafu (Obrázek 12) si ještě zaneseme naše vypočtené čtyři body pomocí měření frekvenčních charakteristik. Odchylky ručně měřených bodů nemají takovou přesnost, přibližně ale potvrzují průběh Nyquistovy křivky našeho otevřeného regulačního obvodu.

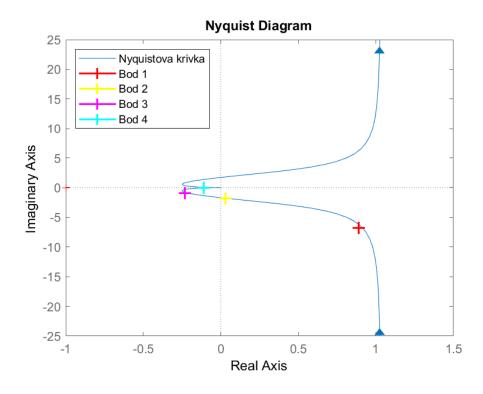

Obrázek 12: Nyquistova křivka vykreslená pro otevřený regulační obvod včetně zakreslených 4 bodů ručně vypočtených

iiiiiiii HEAD ¿¿¿¿¿¿ parent of b3846dd... Dokončení 2c ====== ¿¿¿¿¿¿ parent of b3846dd... Dokončení 2c \_

Udělat

# 2.4 Experimentální hledání kritického zesílení

Pomocí Hurwitzova kritéria stability zjistíme zesílení, při kterém dojde v uzavřeném obvodu k netlumenému kmitání. Hledáme kritické zesílení  $K_{krit}$ . To zjistíme pomocí charakteristické rovnice. Koeficienty dáme do Hurwitzovo matice a Hurwitzovo determinant  $H_{n-1}$  se musí rovnat nule.

charakteristická rovnice Za  $T_i$  dosadíme 0,5.

$$0.5p^4 + 1.1875p^3 + 0.3806p^2 + (0.01125 + 0.009K)p + 0.018K = 0$$

Dosadíme koeficienty charakteristického polynomu

$$\begin{bmatrix} 1,1875 & 0,01125+0,009K & 0 & 0 \\ 0,5 & 0,3806 & 0,018K & 0 \\ 0 & 1,1875 & 0,01125+0,009K & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,3806 & 0,018K \end{bmatrix}$$

Teď vypočítáme Hurwitzovy determinanty.

$$H_1 = |1,1875| = 1,1875 H_2 = \begin{vmatrix} 1,1875 & 0,01125+0,009K \\ 0,5 & 0,3806 \end{vmatrix} = \frac{-360K+35707}{80000}$$

$$H_4 = a_0 H_3$$

$$H_3 = \begin{vmatrix} 1,1875 & 0,01125 + 0,009K & 0\\ 0,5 & 0,3806 & 0,018K\\ 0 & 1,1875 & 0,01125 + 0,009K \end{vmatrix} = \frac{-12960K^2 - 6853248K + 1606815}{320000000}$$

Podmínka:  $H_{n-1} = H_3 = 0$ . Známe  $H_3$  a z toho vypočítáme zesílení K, když determinant položíme rovno nule.

$$\frac{-12960K^2 - 6853248K + 1606815}{320000000} = 0$$

Podmínka pro zesílení je K > 0.

$$K = K_{krit} = 0,234356497581$$

#### 2.5 Odvození parametrů PI regulátoru

V tomto bodě budeme odvozovat pomocí GMK parametry PI regulátoru. Opět budeme pracovat s přenosem uzavřené smyčky.

$$F = \frac{0.018K(T_i p + 1)}{T_i p(p^3 + 2.375p^2 + 0.7612p + 0.0225) + (T_i p + 1)0.018K}$$

Rozložíme čitatele i jmenovatel na součin.

$$F = \frac{0.018KT_i(p + \frac{1}{T_i})}{T_i p(p^3 + 2.375p^2 + 0.7612p + 0.0225) + (T_i p + 1)0.018K}$$

Pro tento přenos zvolíme vhodné umístění pólů, ze kterých vypočítáme parametry PI regulátoru. Systém má jednu nulu,  $m=1, z_1=-\frac{1}{T_i}$ , a čtyři póly,  $n=4, p_1=-2,0015, p_2=-0,3721, p_3=-0,0007+0,1149i, p_4=-0,0007-0,1149i. GMK má tři asymptoty. Pro tento přenos odpovídají parametry regulátoru těmto hodnotám <math>\to T_i=0,86$  a K=0,47. Z toho plyne, že nula  $z_1=-\frac{50}{43}$ . Systém vypadá takto

$$F = \frac{0,0072756(p + \frac{50}{43})}{(p + 2,0015)(p + 0,3721)(p + 0,0007 + 0,1149i)(p + 0,0007 - 0,1149i)}.$$

Jelikož je splněna podmínka  $n-m \ge 2$ , znamená to, že součet pólů otevřené smyčky se rovná součtu pólů uzavřené smyčky.

Chybí za kreslit nu a póly a deho cha teristiky Vypočítáme bod, kde se potkávají všechny asymptoty.

$$q = \frac{\sum_{i} p_{i} - \sum_{j} z_{j}}{n - m} = \frac{-2,0015 - 0,3721 - 0,0007 + 0,1149i - 0,0007 - 0,1149i + \frac{50}{43}}{3} = -0,6667$$

Teď vypočítáme asymptoty, které jsou tři. l = 1, 2, 3.

$$\alpha_l = \frac{\pi + (l-1)2\pi}{n-m}$$

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{3} = 60^{\circ}$$

$$\alpha_2 = \frac{\pi + 2\pi}{3} = \pi = 180^{\circ}$$

$$\alpha_3 = \frac{\pi + 4\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} = 300^{\circ}$$

Nakonec vypočítáme body, kdy větve přechází na reálnou osu.

$$\sum_{i} \frac{1}{p-p_{i}} - \sum_{j} \frac{1}{p-z_{j}} = 0$$

$$\frac{1}{p+2,0015} + \frac{1}{p+0,3721} + \frac{1}{p+0,0007-0,114i} + \frac{1}{0,0007+0,1149i} - \frac{1}{p+\frac{50}{23}} = 0$$

Vyjdou nám 4 kořeny.

$$\begin{aligned} p_1 &= -0.017197222107058621890968543792558\\ p_2 &= -0.23639720257288979616816068858502\\ p_3 &= -1.4400632527763048607378772442763 - 0.45514565317143789661943736324585i\\ p_4 &= -1.4400632527763048607378772442763 + 0.45514565317143789661943736324585i \end{aligned}$$

Systém neprotíná imaginární osu, a tudíž nemá žádné kritické zesílení.

Vytvoříme přenos systému pro otevřenou smyčku, který má tvar  $F(p) = F_R(p)F_S(p)$ .

$$F(p) = F_R(p)F_S(p) = K(1 + \frac{1}{T_i p}) \frac{0.018}{p^3 + 2.375 p^2 + 0.7612 p + 0.0225} = \frac{0.018 K T_i p + 0.018 K}{T_i p(p^3 + 2.375 p^2 + 0.7612 p + 0.0225)} = \frac{0.018 K T_i (p + \frac{1}{T_i})}{T_i p(p + 0.0328862422062)(p + 2.00003066251)(p + 0.342083095279)}$$

Tento systém má m=1 nul,  $z_1=-\frac{1}{T_i}$  jako uzavřený systém a počet pólů je taky stejný, jak už jsme uvedli výše. n=4,  $p_1=0,\,p_2=-0.0328862422062,\,p_3=-2.00003066251,\,p_4=-0.342083095279.$ 

Dosadíme výše zmíněné zesílení K = 0,47 a časovou konstantu  $T_i = 0,86$ . Vyjde nám, že nula systému je opět  $z_1 = -\frac{50}{43}$ .

Regulátor z předchozího příkladu měl kritické zesílení  $K_{krit} = 0,234356497581$  a regulátor vypočítaný v tomto úkolu žádné kritické zesílení nemá.

## 2.6 Dopravní zpoždění

Posledním úkolem je uvažovat, že řízený systém má dopravní zpoždění. V příkladu výše jsme pracovali se zesílením K = 0,47 a časovou konstantu  $T_i = 0,86$ . Máme určit takové dopravní zpoždění, aby se náš systém dostal na mez asymptotické stability. Přenos dopravního zpoždění je

$$F = e^{-Dp}$$
.

Ze systému

$$F = \frac{0,0072756(p + \frac{50}{43})}{(p + 2,0015)(p + 0,3721)(p + 0,0007 + 0,1149i)(p + 0,0007 - 0,1149i)}$$

vytvoříme uzavřenou smyčku s dopravním zpožděním. Výsledný systém bude vypadat

$$F = \frac{\frac{0,0072756(p + \frac{50}{43})}{(p + 2,0015)(p + 0,3721)(p + 0,0007 + 0,1149i)(p + 0,0007 - 0,1149i)}e^{-Dp}}{1 + \frac{0,0072756(p + \frac{50}{43})}{(p + 2,0015)(p + 0,3721)(p + 0,0007 + 0,1149i)(p + 0,0007 - 0,1149i)e^{Dp}}}{0,0072756(p + \frac{50}{43})} = \frac{0,0072756(p + \frac{50}{43})}{(p + 2,0015)(p + 0,3721)(p + 0,0007 + 0,1149i)(p + 0,0007 - 0,1149i)e^{Dp} + 0,0072756(p + \frac{50}{33})}$$

D bude dopravní zpoždění.

Systém bude na mezi asymptotické stability, pokud se reálné části pólů budou rovnat nule.

# charakteristický polynom

$$(p+2,0015)(p+0,3721)(p+0,0007+0,1149i)(p+0,0007-0,1149i)e^{Dp}+0,0072756(p+\tfrac{50}{43})=0$$

Náš systém se nikdy nemůže dostat na mez asymptotické stability, jelikož pro p=0 nezáleží na dopravním zpoždění D.