



FlexChroma Blend Color Checker

- 実際の印刷結果を見てBlend Filamentの色を比較しよう -

Ver.1.10 2026.8.15

● 1. はじめに

FlexChroma Blend Color Checker は、FlexChroma Blend Filament による 混色比ごとの色を実際に目 で見て評価するための専用モデルです。

AMS により生成された21段の混色領域に分かれた混色フィラメントを使用し、混色比と実際の色がどのように対応する か を直接確認できるよう設計されています。

● 2. Color Checker の目的

本モデルは以下の用途に最適です。

- 混色比ごとの 実際の色の違い を視覚的に確認
- 印刷方向の違いによる色差の確認
- NIX MINI 3 による色計測を前提とした 数値的な色評価

● 3. 印刷データについて

● 3.1 Check Filament Data (2 種類)

フィラメントデータはBlend Filamentの2種類の分類に従い2つのデータを用意しています。おおよその混色比が決まっている場合はその混色比を含むデータを選択し、印刷してください。

Blend Filament 同様に 5%, 10%, 90%と 95%の混色仕 様は同一となっています。

■ Standard (標準版)

実際の混色比構成： 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100% (合計 21 段階)


■ Detail（精密版）

実際の混色比構成： 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%（低比率領域 10段）
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100%（高比率領域 10 段）
中央に10%と90%を連続的につなぐ部分が1段あります。

● 3.2 Check Tower（1 種類）

チェックフィラメントで印刷する評価用タワーです。チェックフィラメントと縦に長いタワー形状によって混色比が分かりやすく変化してゆきます。

- ・ 各混合比の切り替わり高さと同じ間隔でノッチを設けています。
- ・ 20%・25%と45%・50%・55%と75%・80%の4か所に大きいノッチがあります。
- ・ 混色フィラメントは印刷時にツールヘッドの動く方向で色変化が起こりえます。4面を測定可能面としているので、方向による色の違いが確認できます。

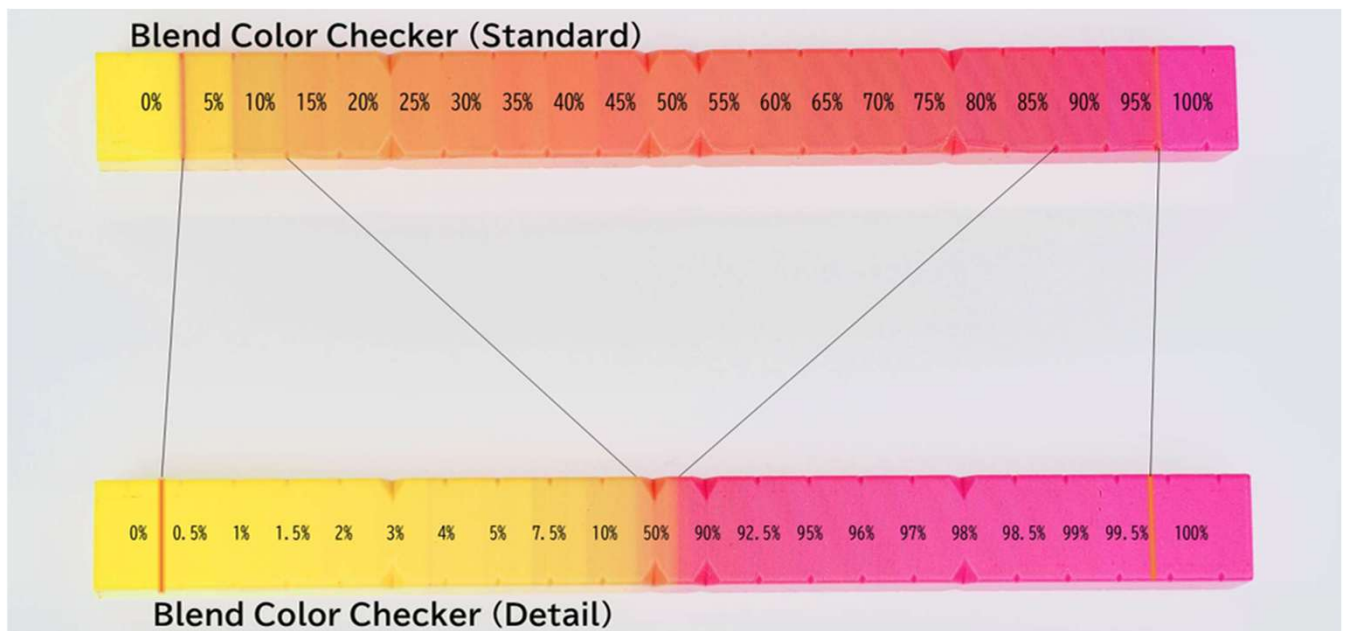

● 4. 推奨使用手順

1. 欲しい色を実現できそうな2色のフィラメントを選定する
2. 1のフィラメントを用いてCheck Filament を印刷する
3. Check Filament によってCheck Tower を印刷し、求める色に近い混合比を確認する
4. 必要に応じ 3 の混合比のS4モデルを印刷し近似形状をテストプリントする
5. 問題なければ 必要量の Blend Filament を生成する

● 5. 印刷時の注意

● 5.1 Check Filament 印刷時

- AMSが必須
- 0.4mmノズルが必須
- ビルドプレート：テクスチャード PEIが推奨
- 材料：異種材料の混合は不可
(PLA Basic と PLA Matte の組み合わせ等は上手く行く事が多いが、自己責任で実施して下さい)
- 糊の使用不可 印刷前にビルドプレートと手の洗浄を実施してください。

● Check Tower 印刷時

- 使用前にCheck Filamentのブリムを外してください。
- ブリムにINと書かれている側がロード側となります。
- バリなどがある場合はニッパーやカッターで除去してください。
- Check Filament は外部スプールからロードしてください。
(AMS は単色印刷中でも、内部処理の都合で 意図しないパージ を行う場合があります。これによる混色比の切り替え間隔の短縮を避けることが目的です。)
- スタートパージ量やラインパージ量は一定ではなく、混色比の切替位置とノッチの位置はずれることがあります。

● 6. 外部測定ツール

Blend Color Checker は、色計測機 NIX MINI 3 を使用した数値的な色評価のため、以下の最適化を行っています。

- セグメント幅の最適化
NIX MINI 3 の測定口径に対して十分な測定面積が確保できる幅で設計されています。測定部の一辺とノッチの幅をそろえていますので、一致するように取り付けて測定する事で測定ミスを防ぎます。
- タワーの幅の最適化
タワーの幅はNIX MINI3の感光部を覆うことが出来る幅としており、エラーを防ぎます。
- 最上面に記号を記載
4 面の測定結果を残す際にどの面を測定したのかわかるように最上面に各面に対応するアルファベットを記載 しています。測定時の整理にご活用ください。 .



● 7. まとめ

Blend Color Checker は、FlexChroma™ Blend Filament の 混色比と実際の色の関係を正確に評価するための信頼性の高い基準ツールです。

- Standard / Detail の 2種類のチェックフィラメント
- 外部スプール使用によるずれの少ない色境界
- NIX MINI 3 に最適化された設計

これらにより、適切な色の選択が可能になります。

● 8. 更新履歴

Ver.1.00 2026-07-02 初版公開

Ver.1.10 2026-08-16 統一デザイン反映