
LSGK

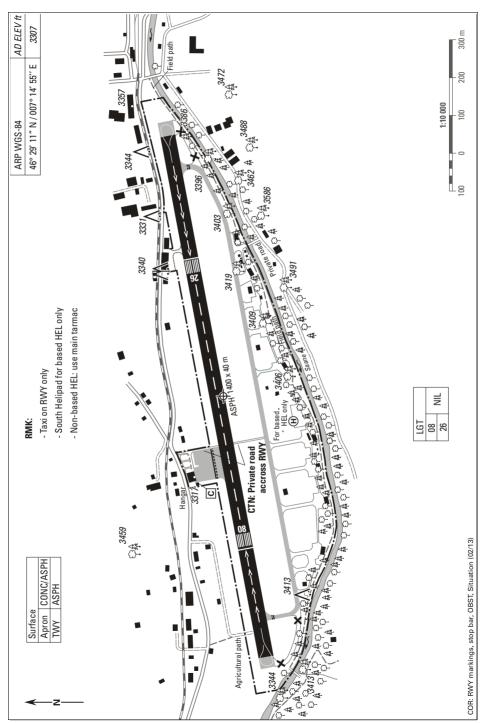

NR	RWY BRG TRUE/MAG	m	AVBL LEN LDG	AVBL LEN TKOF	Oberfläche SFC	Tragfähigkeit STRENGTH
08	079/077	1400 x 40	1070	1070	ASPH	PCN 20/F/C/Y/T
26	259/257	1400 x 40	1050	1110	ASFR	PCN 20/F/C/1/1
	VAR (2013): 2° E		→ VFR AGA 3-0, § 3			→ VFR AGA 3-0, § 2

Flugplatz:

Privat, Flugfeld, PPR

2 Lage:

2.8 km NW Gstaad

3 Flugplatzbezugstemperatur:

20.7°C

4 Betriebszeiten:

> APR-SEP: 0800-2000 LT OCT-MAR: 0800-HRH $(HRH \rightarrow VFG RAC 1-1)$

5 Flugplatz-Halter: Flugplatzgenossenschaft Gstaad-Saanenland Postfach 328 3780 Gstaad

- AFTN: NIL 6
- 7 TEL NR:

+41 (0) 33 744 40 25 +41 (0) 33 744 72 57 FAX

E-Mail: info@air-sarina.ch Internet: www.flugplatz-saanen.ch

Bodendienste:

AVGAS 100LL, JET A1 Feuerbekämpfungsmittel:

- Kategorie 1:

0800 - 1200, 1330 - 1700 LT

- Kategorie 1 ausserhalb OPS Zeiten: O/R 1 HR vor ETD/ETA
- Kategorie 2 4: 5 HR vor ETD/ETA
- 9 Zoll:
 - PPR
 - Schengen 2,5 HR: An- und Abflug
 - non-Schengen 48 HR: An- und Abflug
 - ohne Warenabfertigung (CUST: Bürozeiten)

Aerodrome: Private, Airfield, PPR

2 Location:

1.5 NM NW Gstaad

3 AD reference temperature: 20.7°C

OPR hours:

APR-SEP: 0800-2000 LT OCT-MAR: 0800-HRH $(HRH \rightarrow VFG RAC 1-1)$

AD-Operator:

Flugplatzgenossenschaft Gstaad-Saanenland Postfach 328 3780 Gstaad

- AFTN: NIL
- TEL NR:

+41 (0) 33 744 40 25

+41 (0) 33 744 72 57 FAX

E-Mail: info@air-sarina.ch

Internet: www.flugplatz-saanen.ch

Ground services:

AVGAS 100LL, JET A1 Fire Protection:

- Category 1:

0800 - 1200, 1330 - 1700 LT

- Category 1 outside OPS HR: O/R 1 HR prior ETD/ETA
- Category 2 4: 5 HR prior ETD/ETA
- Customs:
 - PPR
 - Schengen 2,5 HR: ARR and DEP
 - non-Schengen 48 HR: ARR and DEP
 - no customs clearance for goods (CUST: Office hours)

LSGK

10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen:	10 Local flying restrictions and remarks:						
10.1 Grundschulung auf den Platz- runden verboten	10.1 Basic training on AD circuits prohibited						
10.2 Flugfeld im Gebirge mit erschwerten Landebedingungen; Einweisung empfohlen	10.2 Landing conditions at this AD ren- dered more difficult due to its location in mountainous area. Initiation advised						
10.3 Rollen auf der Piste	10.3 Taxi on RWY						
10.4 JUN 15 - AUG 15: GLD ACT	0.4 JUN 15 - AUG 15: GLD ACT						
 10.5 CTN: SOMMER: hohe Dichtehöhen. WINTER: es ist unerlässlich, sich telefonisch über den Pistenzustand zu erkundigen. 	 10.5 CTN: SUMMER: high density-altitude. WINTER: it is necessary to inquire about RWY conditions by TEL. 						
11 ATS: No ATS Services	11 ATS: No ATS Services						
12 Handkorrekturen LSGK VAC 8	2 Hand corrections LSGK VAC 8						
 ALT 525 FT Luftseilbahn / Aerial railway 8.9 KM 261° GEO ARP 							
ersetzen durch / replace with							
	ALT 486 FT (B1123/13)						
2. Löschen: OBST	2. Delete: OBST						
3425.9 ft AMSL (31.0 m AGL) 1.2 km 073° GEO ARP 46 29 23 N / 007 15 50 E	(B0570/14)						
3444.9 ft AMSL (20.0 m AGL) 1.0 km 257° GEO ARP 46 29 04 N / 007 14 09 E	(0333/96)						
3405.6 ft AMSL (23.0 m AGL) 1.0 km 261° GEO ARP 46 29 06 N / 007 14 06 E	(0334/96)						
3366.2 ft AMSL (16.0 m AGL) 0.9 km 258° GEO ARP 46 29 06 N / 007 14 12 E	(0269/99)						
4222.5 ft AMSL (47.0 m AGL) 2.9 km 255° GEO ARP 46 28 47 N / 007 12 45 E	(0270/99)						

LSGK