



Rapporto di prova

Resistenza al fuoco - Armadi





CODICE: B.20.92.010.50

EDIZIONE: A

Pag. 1 di 2

CONTROLLO EDIZIONE

EDIZIONE	MOTIVO	DATA
А	Edizione	09-06-2017

Eseguito da:

Nome: E. CORTABARRIA

Foliand Costebusion Firma:

09-06-2017 Data:

Verificato da:

Nome: E. CORTABARRIA

Former Continue Firma:

09-06-2017 Data:

Approvato da:

Nome: A. BALDA

Firma:

09-06-2017 Data:







Rapporto di prova

Resistenza al fuoco - Armadi





CODICE: B.20.92.010.50

EDIZIONE: A

Pag. 2 di 2

IL RAPPORTO DI PROVE È STATO REALIZZATO D'ACCORDO A QUANTO INDICATO NEI DOCUMENTI ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Doc. TECNALIA - RAPPORTO DI PROVA DI RESISTENZA AL

FUOCO

Codice: 067514-001-1-c

Data: 09/06/2017

ALLEGATO 2: Doc. TECNALIA - RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI

RESISTENZA AL FUOCO

Codice: 067514-001-2-c CAF

Data: 09/06/2017



Organismo notificato N. 1292





N° RAPPORTO: 067514-001-1-c

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

CLIENTE – CAF

PERSONA DI CONTATTO EDURNE KORTABARRIA

INDIRIZZO JOSÉ MIGUEL ITURRIOZ, 26

20200 BEASAIN (GIPUZKOA)

OGGETTO RAPPORTO DI PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO, AI

SENSI DELLA EN 1634-1:2014

CAMPIONE TESTATO PORTA METALLICA DOPPIO BATTENTE Y PANNELLO

SUPERIORE

RIF. "ARMADIO HV"

DATA DI RICEZIONE 05.06.2017

DATA DELLA PROVA 08.06.2017

DATA DI EMISSIONE 09.06.2017

DATA TRADUZIONE 09.06.2017





Mikel Etxezarreta Laboratorio di sicurezza

^{*}I risultati del rapporto fanno riferimento soltanto ed esclusivamente ai materiali sottoposti a prova.

^{*}Il rapporto non potrà essere riprodotto senza previa autorizzazione da parte di FUNDACIÓN TECNALIA R&I, salvo laddove nella sua totalità.

^{*} In caso di contenzioso, farà fede il rapporto originale in lingua spagnola.





INDICE

1 RIFERIMENTI NORMATIVI	.3
2 PROVA REALIZZATA	.3
3 CAMPIONI DELLA PROVA	.3
4 INSTALLAZIONE DEI CAMPIONI	.7
5 CONDIZIONI DI PROVA	.8
6 RISULTATI	.9
ALLEGATO 1: Schema dei campioni testati e disposizione delle attrezzature di misurazione1	12
ALLEGATO 2: Tavole e rappresentazioni grafiche1	17
ALLEGATO 3: Fotografie della prova2	26
ALLEGATO 4: Documentazione tecnica fornita dal cliente	35





1.- RIFERIMENTI NORMATIVI

[A] EN 1363-1:2012 "Fire resistance tests - Part 1: General Requirements".

[B] EN 1634-1:2014 "Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable window".

2.- PROVA REALIZZATA

Tipologia di prova [A] e [B].

Data della prova 08.06.2017

Luogo della prova Strutture di Azpeitia.

3.- CAMPIONI DELLA PROVA

Materiale ricevuto È stata ricevuta in laboratorio 1 porta metallica a doppio

battente y pannello superiore.

Numero di campioni 1.

Numero di battenti 2 battenti.

Numero dei lati

sottoposti alla prova 1.

Direzione della prova Apertura verso l'esterno del forno.

Materiale della cornice Metallo.

Materiale del battente Metallo.





Definizione dei campioni


La verifica del campione è stata realizzata in maniera superficiale durante il montaggio della stessa insieme alla documentazione tecnica consegnata dal richiedente disponibile nell'allegato 4 di questo rapporto.

Dimensioni della porta: (445 + 445 x 1395) mm.

GENERALE

Il campione da testare è composto da due porte (punti 05 e 06) e da un pannello superiore (punto 15). Questi pezzi sono tenuti insieme da un'intelaiatura metallica (punto 04).

Per la prova di resistenza al fuoco le porte dell'armadio sono state installate su elemento supporto in muratura, utilizzando una cornice perimetrale a U da 100 mm.

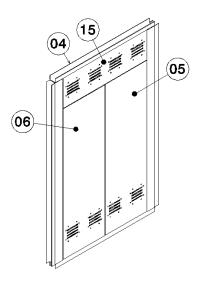


N° RAPPORTO: 067514-001-1-c






PORTE


Le due porte sono costruite in lamiera d'acciaio da 1.5mm sulla parte frontale e in lamiera d'acciaio da 1mm sulla parte posteriore. Le due lamiere sono unite da rivetti. In mezzo c'è uno strato di 11mm di isolante TH2040. Nella parte inferiore sono state installate due griglie intumescenti di dimensioni (150 x 150) mm.

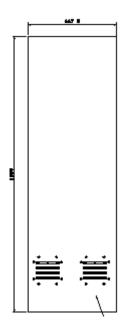

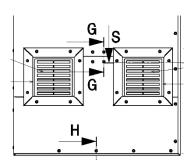


PANNELLO SUPERIORE

Anche il pannello superiore è costruito in lamiera d'acciaio da 1.5mm sulla parte frontale e in lamiera d'acciaio da 1mm sulla parte posteriore. Le due lamiere sono unite da rivetti. Nel mezzo c'è uno strato di 11mm di isolante TH2040. Nella parte centrale sono state installate quattro griglie intumescenti di dimensioni (150 x 150) mm.

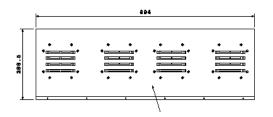



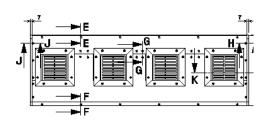






INTELAIATURA

L'intelaiatura è costruita in acciaio. Il suo scopo principale è di tenere insieme le porte ed il pannello superiore ed anche di permetterne l'assemblaggio nel forno di prova.

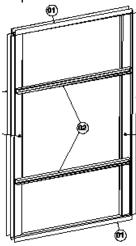

I disegni realizzati dal laboratorio dopo la verifica del campione sono inclusi nell'allegato 1, la documentazione tecnica fornita dal cliente si trova nell'allegato 4.





4.- INSTALLAZIONE DEI CAMPIONI

Montaggio II montaggio del campione è stato effettuato interamente dal

richiedente.

Sul campione non sono state fatte ulteriori aggiunte.

Data di ultimazione

del montaggio 06.06.2017

Data di regolazione finale 08.06.2017.

Elemento di supporto Tipo Normalizzato.

Sottotipo Rigida alta densità.

Descrizione Blocco di cemento ricevuto con

malta di cemento e rinzaffato su

entrambi i lati.

Spessore 150 mm.

Densità 1200 kg/m³ ca.

Simulazione di fondo

incombustibile Mediante piastrella prefabbricata in

cemento da 50 mm di spessore.

PAG. 7/37

Data di ultimazione

del montaggio 06.06.2017

Giorni di

condizionamento 2 giorni.





Il campione sottoposto a prova non era operativo, non disponendo di cerniere, né elementi di fissaggio e autochiusura. Pertanto non è stato possibile misurare le tolleranze tra parti fisse e parti mobili, né le forze di chiusura.

5.- CONDIZIONI DI PROVA

Procedimento di prova Procedimento normale El₂.

Condizioni ambientali del

laboratorio Temperatura media 24 h prima (°C)22. Umidità relativa media 24 ore prima (%) 55. Tempo di condizionamento

(giorni)

4.

Condizionamento del campione Secondo [A] Allegato F.

Secondo il programma termico presente in Temperatura del forno

5.1.1 di [A].

 $T=345 \log_{10}(8t+1)+20.$

Durante la prova si è mantenuta una Pressione all'interno del forno

pressione di 500 mm dal fondo teorico

dell'elemento pari a 0 Pa.

Come da figura 3 dell'allegato 1 dovrà

misurarsi la pressione del sensore di:

 $P_{sensore} = P_{neutro} - (8.5 \times d_{sensore})$

 $P_{sensore} = 0 Pa - (8,5 Pa/m \times 1,750 m)$

 $P_{sensore} \approx 15 Pa$

dove:

 $P_{sensore}$: Pressione del sensore del forno.

Pressione neutra del fondo teorico P_{neutro} :

dell'elemento.

Distanza fra le linee parallele $d_{sensore}$:

orizzontali secanti rispetto al sensore

e a P_{neutro} .





Condizioni ambientali esistenti in fase di prova

Temperatura ambiente Umidità relativa ambientale (°C)21. (%) 62.

6.- RISULTATI

Durata della prova

19 minuti.

Motivazione dell'arresto della prova

L'arresto è stato svolto su richiesta del cliente.

Osservazioni durante la prova

Minuto	Osservazioni
0	Avvio della prova.
1	La termocoppia 19 si è staccata.
3	Fuoriuscita di fumo dal perimetro della porta, tra battente e cornice.
7	Si osserva che le grate superiori sono ben sigillate; tuttavia, quelle inferiori sono sigillate sul lato esposto.
15	Si è staccata la termocoppia 18.
18	Viene provata la dima da 6 mm nella parte superiore dei battenti; viene percorsa una distanza superiore a 150 mm; errore per integrità.
19	Prova sospesa su richiesta del cliente.





Risultati della prova

		Campione
Integrità (E)	19 min	
Criterio di comportamento		
Tampone di cotone	Infiammazione o combustione senza fiamma del tampone. Aperture nel campione per far	19 min ⁽¹⁾
Dime Ø 6 mm	passare la dima, con spostamento di più di 150 mm lungo l'apertura.	19 min
Dime Ø 25 mm	Aperture nel campione per il passaggio della dima. Comparsa di fiamme sostenute	19 min ⁽¹⁾
Fiamme sostenute > 10 s	per oltre 10 secondi sul lato del campione non esposto.	19 min ⁽¹⁾
I solamento (I ₂)		19 min
Criterio di comportamento		
Temperatura massima 12	Non superare di 180 °C la temperatura iniziale di ciascuna termocoppia situata sul battente e di 360 °C ciascuna termocoppia situata sulla cornice.	19 min ⁽¹⁾
Temperatura media	Non superare di 140 °C la temperatura iniziale della media delle termocoppie situate in ciascuna zona di diverso isolamento.	19 min ⁽¹⁾

(1): La misurazione di questo criterio è sospesa a causa di errore per integrità dima da 6 mm.

NOTA: A causa della natura delle prove di comportamento del fuoco e della conseguente difficoltà nel quantificare l'inesattezza di misurazione della resistenza al fuoco, non sarà possibile ottenere risultati caratterizzati da un grado ben definito di accuratezza; tuttavia, tutte le attrezzature impiegate per la prova rispettano nel dettaglio le misure indicate nella normativa [A].

NOTA: Il presente rapporto di prova definisce il metodo di realizzazione, le condizioni di prova e i risultati ottenuti laddove un elemento edile specifico come quello ivi descritto è sottoposto a test attenendosi alle procedure indicate nella normativa [A]. Eventuali deviazioni significative in termini di dimensione, dati di costruzione, cariche, voltaggio, limitazioni del campioni o estremità degli stessi, che non siano quelle concesse dal campo d'applicazione diretta dei risultati della prova indicati nel metodo di prova corrispondente non saranno interessate dal presente rapporto di prova.



PAG. 11/37

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Schema di campioni sottoposti a prova e

disposizione strumenti di misurazione.

ALLEGATO 2: Tavole e rappresentazioni grafiche.

ALLEGATO 3: Fotografie della prova.

ALLEGATO 4: Documentazione tecnica fornita dal cliente.

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c



ALLEGATO 1: Schema dei campioni testati e disposizione delle attrezzature di misurazione


Figura 1	Denominazione e quote.
Figura 2	Disposizione degli impianti di misurazione nel campione.
Figura 3	Ubicazione degli impianti di misurazione e pressione del forno.
Figura 4	Ubicazione dei punti di misurazione della deformazione.

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 12/ 37





Figura 1 – Denominazione e quote.

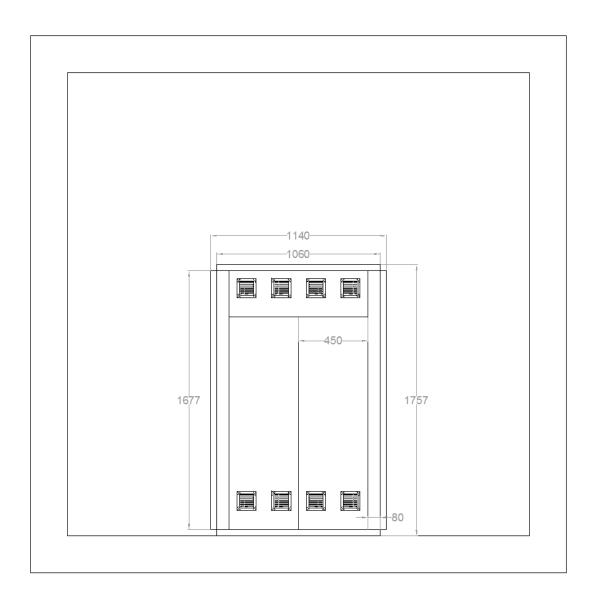

Non in scala, Dimensioni in mm.


PAG. 13/37

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c





Figura 2 - Disposizione degli impianti di misurazione nel campione.

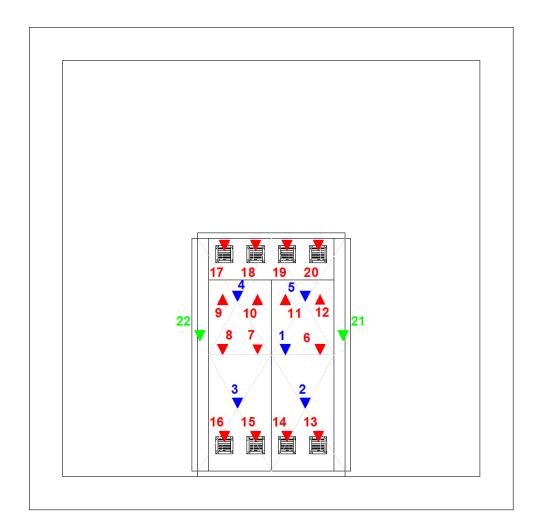


Azzurro: termocoppie di misurazione della temperatura massima e media. Rosso: termocoppie di misurazione della temperatura massima criterio I₂. Verde: termocoppie di misurazione della temperatura massima nella cornice.

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 14/ 37





Figura 3 - Ubicazione degli impianti di misurazione e pressione del forno.

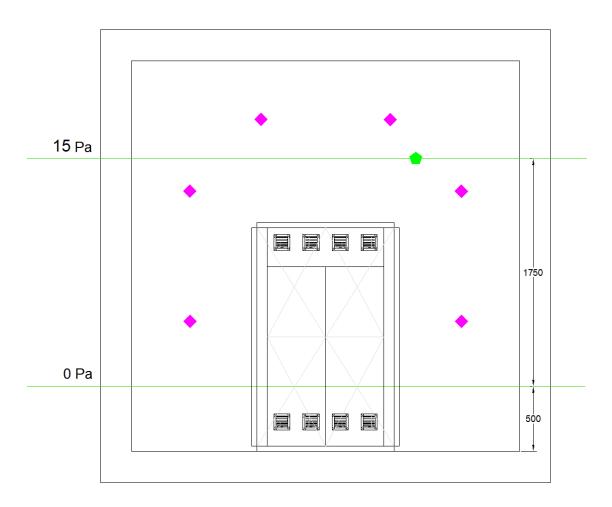


- Sensore della pressione
- Termocoppia del forno

Non in scala, Dimensioni in mm.





Figura 4 - Ubicazione dei punti di misurazione della deformazione.

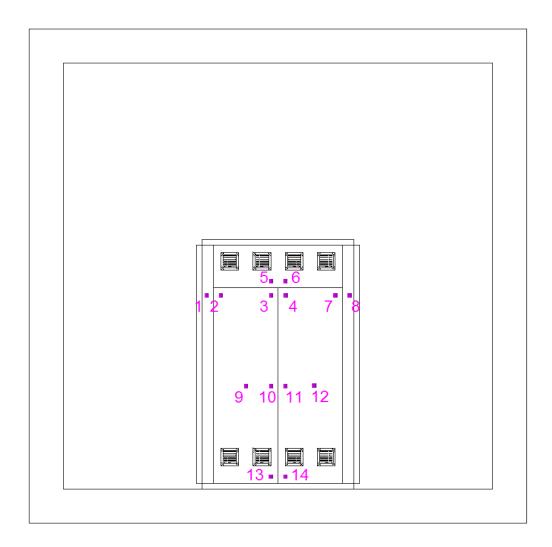

Punto di misurazione della deformazione con laser



ALLEGATO 2: Tavole e rappresentazioni grafiche

Grafico 1	Temperatura nel forno.
Grafico 2	Pressione nel forno.
Grafico 3	Evoluzione della temperatura ambiente.
Grafico 4	Temperatura media nel battente.
Grafico 5	Temperature massime nel battente.
Grafico 6	Temperature della griglia.
Grafico 7	Temperature massime nella cornice
Tabella 1	Deformazioni della porta durante la prova.

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 17/ 37





Grafico 1: Temperatura nel forno.

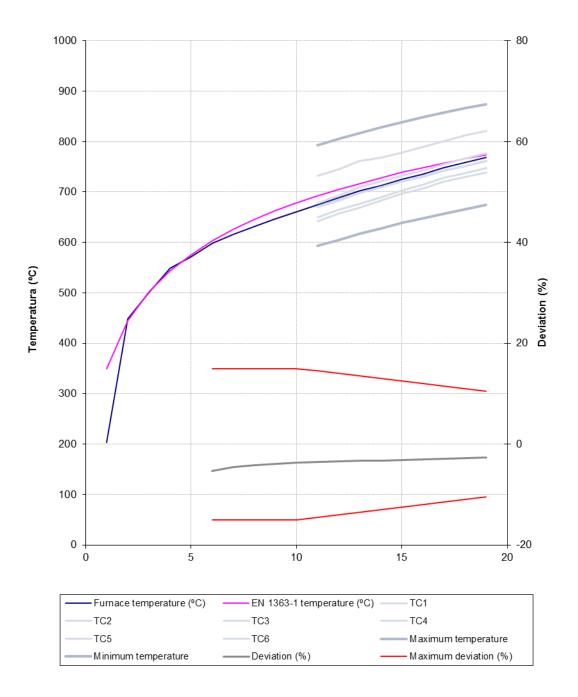






Grafico 2: Pressione all'interno del forno.

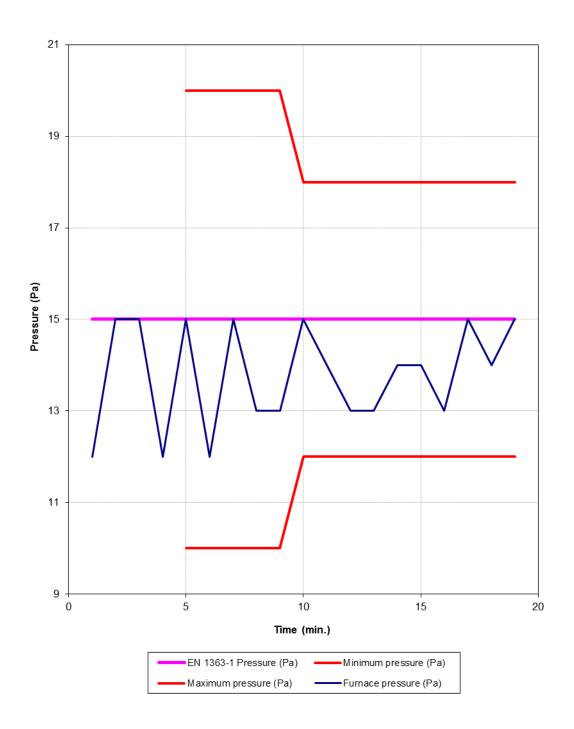






Grafico 3: Evoluzione della temperatura ambiente.

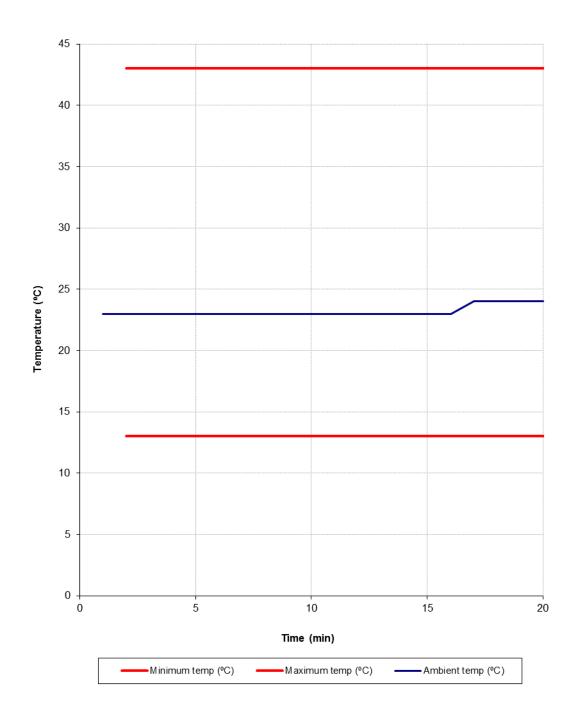






Grafico 4: Temperatura media nel battente.

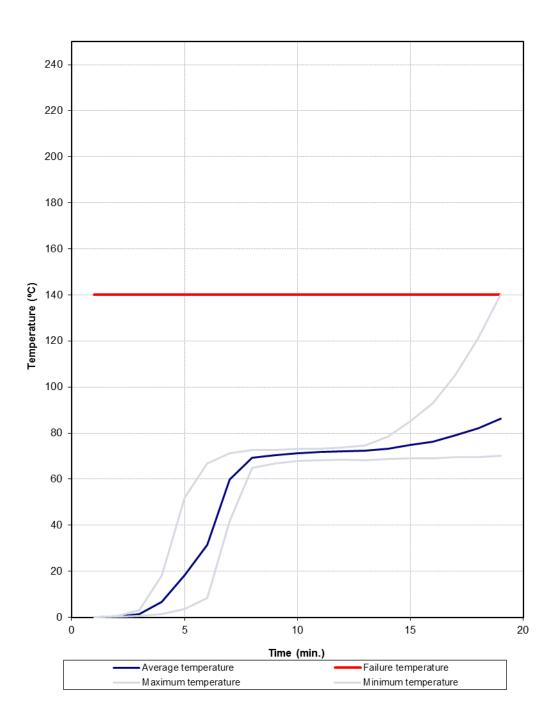






Grafico 5: Temperature massime nel battente.

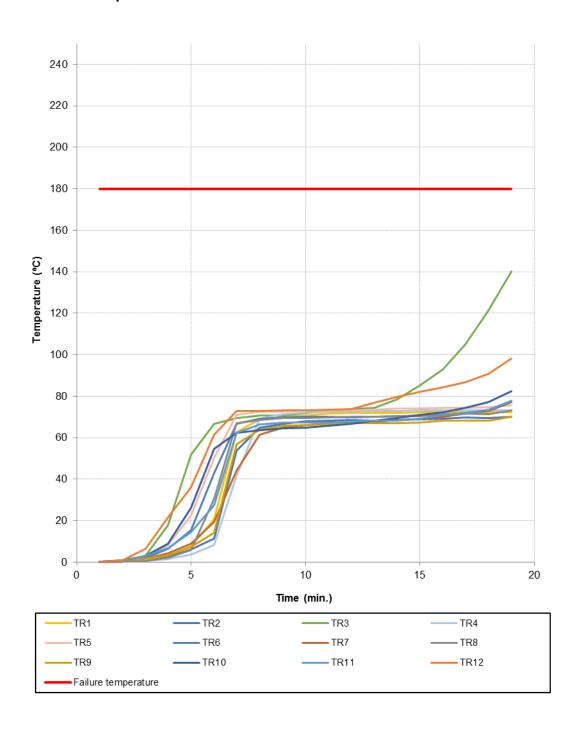






Grafico 6: Temperature della griglia.

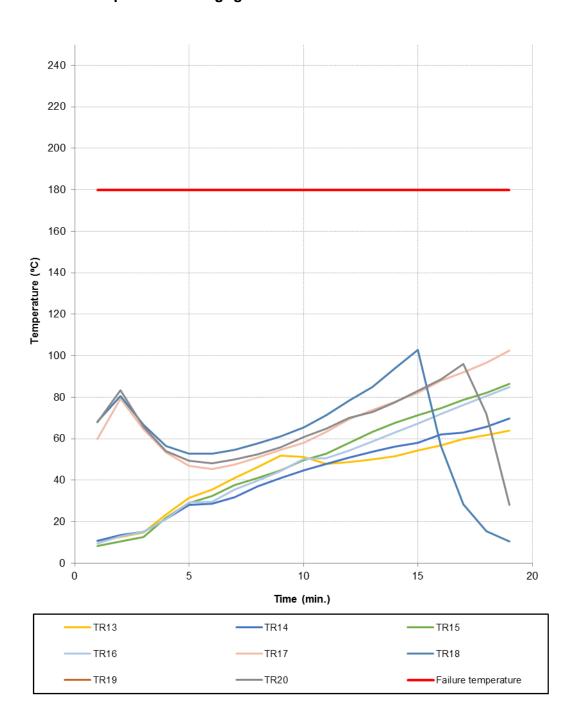






Grafico 7: Temperature massime nella cornice.

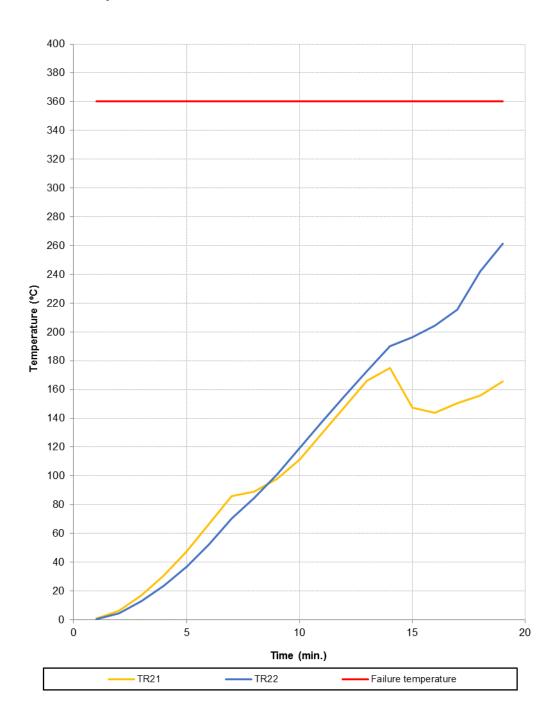






Tabella 1: Deformazioni della porta durante la prova (mm).

Punti di misurazione della deformazione

Minuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	20	22	12	11	15	13	9	10	23	36	31	23	7	6
10	34	34	19	20	22	12	15	19	32	43	39	28	9	10
15	36	46	29	23	15	5	9	18	31	44	41	28	11	12

- (+) Deformazione verso l'interno del forno.(-) Deformazione verso l'esterno del forno.

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 25/37



ALLEGATO 3: Fotografie della prova

Fotografia 1-3	Dettagli della porta sottoposta alla prova.				
Fotografia 4 Aspetto della porta prima della prova, lato esposto.					
Fotografia 5	Aspetto della porta prima della prova, lato non esposto.				
Fotografia 6	Aspetto della porta nelle fasi iniziali della prova.				
Fotografia 7-9	Aspetto della porta durante la prova.				
Fotografia 10	Aspetto della porta nei momenti finali della prova.				
Fotografia 11	Aspetto della porta nel momento dell'errore per integrità.				
	Sequenza termografica.				

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 26/ 37





Fotografie 1-3: Dettagli della porta sottoposta alla prova.







N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 27/ 37





Fotografia 4: Aspetto della porta prima della prova, lato esposto.




N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 28/ 37





Fotografia 5: Aspetto della porta prima della prova, lato non esposto.

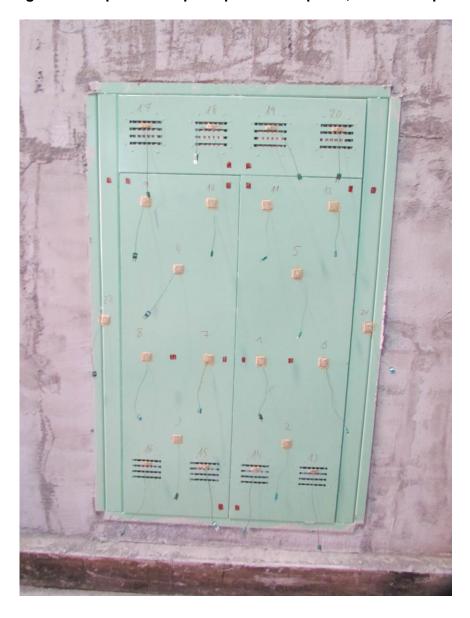





Fotografia 6: Aspetto della porta nelle fasi iniziali della prova.





PAG. 31/37



Fotografia 7-9: Aspetto della porta durante la prova.






N° RAPPORTO: 067514-001-1-c







Fotografia 10: Aspetto della porta nei momenti finali della prova.

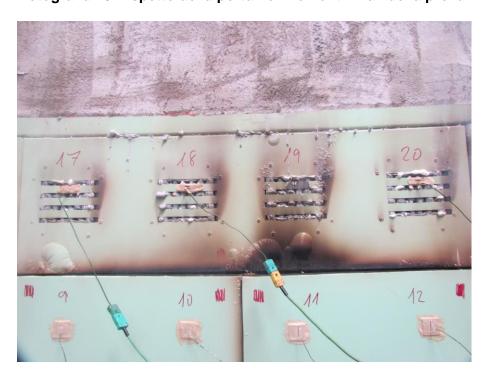

N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 32/ 37





Fotografia 11: Aspetto della porta nel momento dell'errore per integrità.




N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 33/ 37





Sequenza termografica.

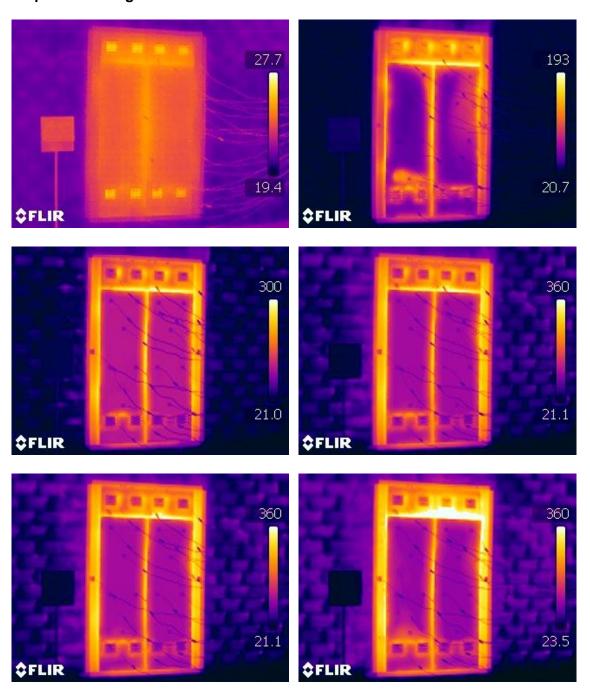



ALLEGATO 4: Documentazione tecnica fornita dal cliente


N° RAPPORTO: 067514-001-1-c PAG. 35/ 37






<u>DESCRIZIONE DEL CAMPIONE DA TESTARE- ARMADIO HV</u> GENERALE


Il campione da testare è composto da due porte (punti 05 e 06) e da un pannello superiore (punto 15). Questi pezzi sono tenuti insieme da un'intelaiatura metallica (punto 04).

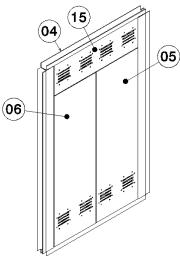

PORTE

Le due porte sono costruite in lamiera d'acciaio da 1.5mm sulla parte frontale e in lamiera d'acciaio da 1mm sulla parte posteriore. Le due lamiere sono unite da rivetti. In mezzo c'è uno strato di 11mm di isolante TH2040. Nella par**te inferiore sono state installate due griglie intumescenti.**

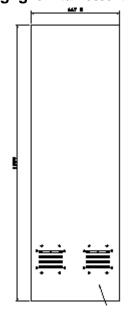

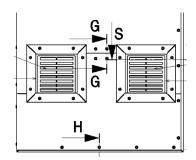







PANNELLO SUPERIORE

Anche il pannello superiore è costruito in lamiera d'acciaio da 1.5mm sulla parte frontale e in lamiera d'acciaio da 1mm sulla parte posteriore. Le due lamiere sono **unite** da rivetti. Nel mezzo c'è uno strato di 11mm di isolante TH2040. Nella parte **centrale sono state installate quattro griglie intumescenti.**

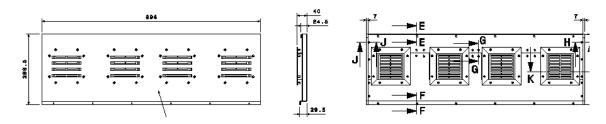

INTELAIATURA

L'intelaiatura è costruita in acciaio. Il suo scopo principale è di tenere insieme le porte **ed il pa**nnello superiore ed anche di permetterne l'assemblaggio nel forno di prova.

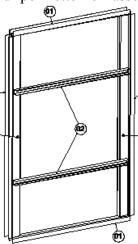



Organismo notificato N. 1292





N° RAPPORTO: 067514-001-2-c

CLIENTE CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

- CAF

PERSONA DI CONTATTO EDURNE KORTABARRIA

INDIRIZZO JOSÉ MIGUEL ITURRIOZ, 26

20200 BEASAIN (GIPUZKOA)

OGGETTO RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL

FUOCO

AI SENSI DELLA EN 13501-2:2016

CAMPIONE TESTATO PORTA METALLICA DOPPIO BATTENTE

RIF. "ARMADIO HV"

DATA DI RICEZIONE 05.06.2017

DATE DELLA PROVA 08.06.2017

DATA DI EMISSIONE 09.06.2017

DATA TRADUZIONE 09.06.2017





Mikel Etxezarreta Laboratorio di sicurezza

^{*}I risultati del rapporto fanno riferimento soltanto ed esclusivamente ai materiali sottoposti al test.

^{*}Il rapporto non potrà essere riprodotto senza previa autorizzazione da parte di FUNDACIÓN TECNALIA R&I, salvo laddove nella sua totalità.

^{*} In caso di contenzioso, farà fede il rapporto originale in lingua spagnola.





1.- INTRODUZIONE

Il presente rapporto di classificazione definisce la classificazione di resistenza al fuoco assegnata a una porta tagliafuoco con riferimento "ARMADIO HV" conforme alle procedure stabilite in [C].

1.1 NORME DI RIFERIMENTO

[A] EN 1363-1:2012 "Fire resistance tests - Part 1: General Requirements".

[B] EN 1634-1:2014 "Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows".

[C] EN 13501-2:2016 "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione".

2.- DETTAGLI DELL'ELEMENTO CLASSIFICATO

2.1 DATI GENERALI

Il campione, con riferimento "ARMADIO HV", è definito come porta ignifuga come da [C] 7.5.5.

2.2. DESCRIZIONE DEI CAMPIONI

L'elemento, porta tagliafuoco con riferimento "ARMADIO HV", è descritto di seguito o nei rapporti della prova di sostegno di questa classificazione, riportati nella sezione 3.1.

Materiale ricevuto È stata ricevuta in laboratorio 1 porta metallica a doppio battente.

Numero di campioni 1.

Numero di battenti 2 battenti.

Numero dei lati

sottoposti alla prova 1.

Direzione della prova Apertura verso l'esterno del forno.

Materiale della cornice Metallo.





Materiale del battente Metallo.

Definizione dei campioni


La verifica del campione è stata realizzata in maniera superficiale durante il montaggio della stessa insieme alla documentazione tecnica consegnata dal richiedente disponibile nell'allegato 4 di questo rapporto.

Dimensioni della porta: (445 + 445 x 1395) mm.

GENERALE

Il campione da testare è composto da due porte (punti 05 e 06) e da un pannello superiore (punto 15). Questi pezzi sono tenuti insieme da un'intelaiatura metallica (punto 04).

Per la prova di resistenza al fuoco le porte dell'armadio sono state installate su elemento supporto in muratura, utilizzando una cornice perimetrale a U da 100 mm.

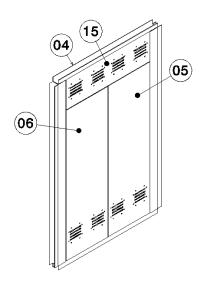


N° RAPPORTO: 067514-001-2-c






PORTE


Le due porte sono costruite in lamiera d'acciaio da 1.5mm sulla parte frontale e in lamiera d'acciaio da 1mm sulla parte posteriore. Le due lamiere sono unite da rivetti. In mezzo c'è uno strato di 11mm di isolante TH2040. Nella parte inferiore sono state installate due griglie intumescenti di dimensioni (150 x 150) mm.

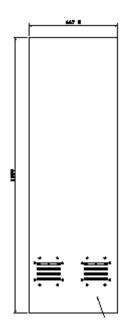

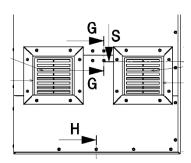


PANNELLO SUPERIORE

Anche il pannello superiore è costruito in lamiera d'acciaio da 1.5mm sulla parte frontale e in lamiera d'acciaio da 1mm sulla parte posteriore. Le due lamiere sono unite da rivetti. Nel mezzo c'è uno strato di 11mm di isolante TH2040. Nella parte centrale sono state installate quattro griglie intumescenti di dimensioni (150 x 150) mm.

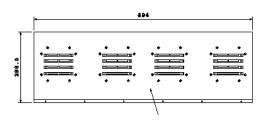










INTELAIATURA

L'intelaiatura è costruita in acciaio. Il suo scopo principale è di tenere insieme le porte ed il pannello superiore ed anche di permetterne l'assemblaggio nel forno di prova.

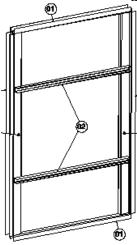

I piani realizzati dal laboratorio dopo la verifica dei campioni e della documentazione tecnica del campione sono in allegato 1 e 4 del rapporto di prova menzionato al punto 3.1 del presente documento.





3.- RAPPORTO DI PROVA E RISULTATI DI PROVA DI SOSTEGNO DELLA CLASSIFICAZIONE

3.1 RAPPORTI DI PROVA

Nome laboratorio	Nome richiedente	N° riferimento rapporto	Metodo di prova	Direzione di apertura	Data della prova
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A CAF	067514-001- 1-c	[B]	Apertura verso l'esterno	08.06.2017

N° RAPPORTO: 067514-001-2-c PAG. 6 /9





Risultati della prova

		Campione
Integrità (E)		19 min
Criterio di comportamento		
Tampone di cotone	Infiammazione o combustione senza fiamma del tampone. Aperture nel campione per far	19 min ⁽¹⁾
Dime Ø 6 mm	passare la dima, con spostamento di più di 150 mm lungo l'apertura.	19 min
Dime Ø 25 mm	Aperture nel campione per il passaggio della dima.	19 min ⁽¹⁾
Fiamme sostenute > 10 s	Comparsa di fiamme sostenute per oltre 10 secondi sul lato del campione non esposto.	19 min ⁽¹⁾
I solamento (I ₂)		19 min
Criterio di comportamento		
Temperatura massima 12	Non superare di 180 °C la temperatura iniziale di ciascuna termocoppia situata sul battente e di 360 °C ciascuna termocoppia situata sulla cornice.	19 min ⁽¹⁾
Temperatura media	Non superare di 140 °C la temperatura iniziale della media delle termocoppie situate in ciascuna zona di diverso isolamento.	19 min ⁽¹⁾

^{(1):} La misurazione di questo criterio è sospesa a causa di errore per integrità dima da 6 mm.





4.- CLASSIFICAZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

4.1. RIFERIMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE

La presente classificazione è stata svolta conformemente a [C] Cap. 7.

4.2 CLASSIFICAZIONE

Come da [C] per la porta tagliafuoco, con riferimento "ARMADIO HV", la classificazione è la seguente:

Apertura esterna del forno:

El ₂	15				
Е	15				

Classificazione di resistenza al fuoco: El₂ 15 E15

N° RAPPORTO: 067514-001-2-c PAG. 8 /9





4.3 CAMPO D'APPLICAZIONE DIRETTA

Il campo d'applicazione diretta dei risultati della prova fa riferimento alle variazioni che possono verificarsi sul campione a seguito della prova di resistenza al fuoco di risultato conforme. Tali variazioni possono essere introdotte automaticamente senza che il richiedente ottenga valutazioni, calcoli o approvazioni aggiuntive.

Parametro	Variazione consentita	Campione testato
Finiture di pittura.	Pittura che non contribuisca alla resistenza al fuoco.	Campione sottoposto a prova senza pittura.
Laminati decorativi.	I laminati decorativi e le placcature in legno fino a 1.5 mm di spessore possono essere applicate sui lati (ma mai sugli spigoli) dei battenti e sulle cornici delle porte che adempiono i criteri di isolamento.	Campione sottoposto a prova senza laminato decorativo.
	Tutte le porte con laminati decorativi sui lati, oggetto della prova, ammettono unicamente variazioni che contemplino tipi e spessori simili a quelli del materiale (es. colore, modello, fabbricante).	
Direzione di apertura	Valido per il senso sottoposto a prova.	Apertura esterna.

5.- LIMITAZIONI

Il presente documento di classificazione non suppone l'approvazione né la certificazione del prodotto.

Le modifiche che non sono indicate esplicitamente nelle sezioni precedenti non saranno considerate oggetto di possibili cambiamenti senza ulteriori approvazioni esplicite.