1. 概述

基站侧启动包括两部分: UC8088启动与UC8288启动,这两个CPU在上电时同时启动,通过SPI Master 进行通信,UC8088作为主控设备,UC8288作为从设备,而UC8288是AP的基带部分,以下需要描述 UC8288都将用基带进行描述,基站侧如图1所示:

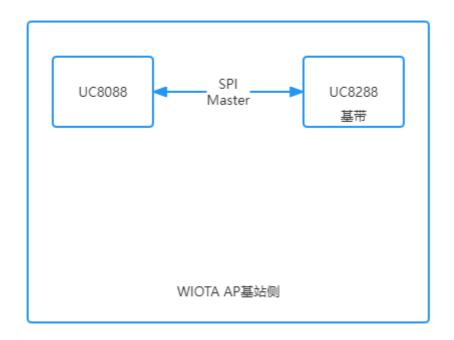


图1 WIOTA AP基站侧

2.8088集成基带镜像

在编译基站侧代码时,会有个前置操作,读取bin目录下ap8288.bin文件生成头文件,存储到代码根目录下,文件名为flat_ap8288.h,文件内容如图2所示

```
#ifndef __AP8288_BIN_H__ (1)

const unsigned int ap8288_bin_timestamp = 1648869903;
const unsigned int ap8288_bin_len = 154605;
const unsigned char ap8288_bin[] = {

#endif // end of __AP8288_BIN_H__
(1)

#ifndef __AP8288_BIN_H__
(2)

$\frac{1}{2}$
$\fr
```

- ap8288_bin_timestamp: 基带镜像生成时间戳, 精确到秒
- ap8288_bin_len: 镜像文件大小,单位为字节
- ap8288_bin: 镜像二进制内容

注: Linux下需要安装Python3.5以上版本,并把python3加入到环境变量\$PATH中,用以执行该前置操作的脚本。

3. 基带版本校验过程

WIOTA AP基站侧启动,需要校验基带版本的时间戳信息,校验过程如图3所示:

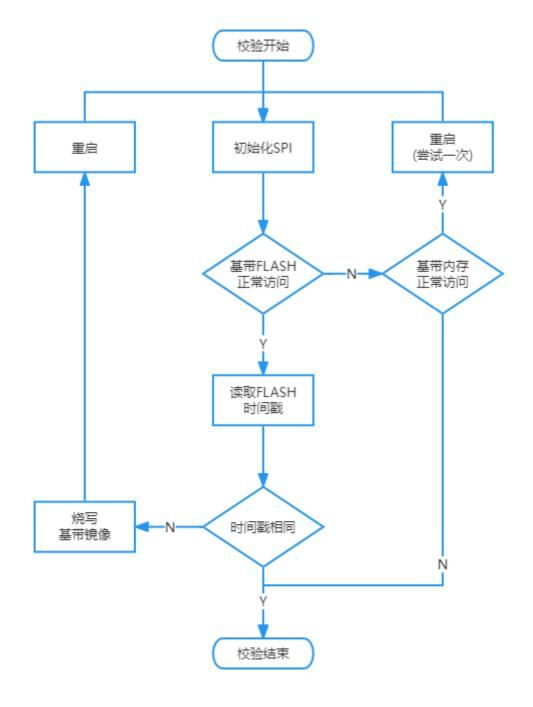


图3基带校验过程

- 正常校验: 先初始化SPI相关寄存器配置,尝试对基带的FLASH进行访问,如果能访问,并获取其时间戳,与8088本地的时间戳进行校验,相同则进入YMODEM选择或系统,完成校验。
- 异常情况:

- 时间戳不同,当发现本地时间戳(8088)与基带FLASH的时间戳不同时,会重新烧写基带的镜像,使本地保存镜像与基带的FLASH保持一致,烧写镜像后,基站侧系统会重启一次。
 重新烧写时,会提示"reflash 8288",烧写完成后,会提示"ready reboot"重启8088及基带。
- **基带的FLASH不能正常访问**,若基带的CPU能正常访问,系统会尝试一次对基带的重启,若 重启后提示"Plase reboot 8288 manually!",表示仍然无法正常访问基带的FLASH,需要手 动对基带进行一次复位。

注:由于基带的时间戳是存储在FLASH的最后四个字节,若通过下载器单独烧写基带的FLASH时,不能整片擦除,也不能下载大于508KB的镜像,否则WIOTA AP基站侧启动时因为读不到正确的时间戳,导致基带镜像被重写。

4. AT指令

如果通过YMODEM单独下载基带镜像时发现镜像存在bug,则可通过"**AT+REFLASH**"指令,实现对基带的FLASH的镜像恢复。<u>详见</u>