Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 3

Mateusz Koroś, Ksawery Pasikowski, Mateusz Morusiewicz

Spis treści

5.	Zad.	5			 															 				1	12
	4.2.	DMC			 															 					9
		PID .																							
		4																							
3.	Zad.	3			 															 					4
2.	Zad.	2			 															 					3
1.	Zad.	$1 \dots$			 							•		•						 		•			2


Możliwość sterowania i pomiaru w komunikacji ze stanowiskiem została sprawdzona poprzez funkcję read Measurements oraz send Controls. Sygnały sterujące, które były obsługiwane to moc na grzałkach G1 i G2 oraz moc wiatraków W1 i W2, natomiast mierzona była temperatura T1 w otoczeniu grzałki G1 oraz temperatura T2 w punkcie pomiędzy grzałkami G1 i G2. W punkcie pracy, tzn. dla (W1, W2, G1, G2) = (50, 50, 29, 34) pomiar temperatury T1 wyniósł 36,5°C, natomiast pomiar temperatury T2 wyniósł 38,5°C.

Skrośne odpowiedzi skokowe czujnika T1 i grzałki G2 zostały przedstawione na wykresie 2.1 Skoki sterowania wynosiły odpowiednio:


- $-\Delta u = 10$
- $-\Delta u = 20$
- $-\Delta u = 40$

Właściwości statyczne obiektu można określić jako liniowe, gdyż zmiana sterowania powoduje liniową zmianę sygnału wyjściowego. Charakterystyki statyczne zostały przedstawione na wykresie 2.2 Wzmocnienie statyczne procesu zostało obliczone ze wzoru:

$$K_{st} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \approx 0.19$$

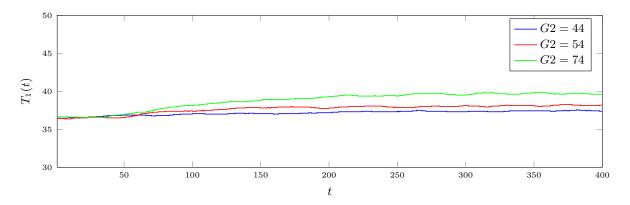

Rys. 2.1. Skrośne odpowiedzi skokowe dla różnych skoków sterowania grzałki G2

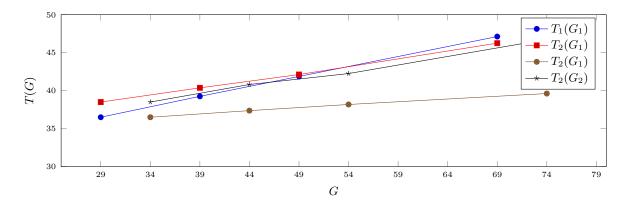

Rys. 2.2. Charatkterystyki statyczne

Najlepiej nadającymi się odpowiedziami skokowymi sygnału sterującego były te dla skoku sterowania $\Delta u = 40$. Odpowiedzi te zostały przekształcone do postaci wykorzystywanej w algorytmie DMC w następujący sposób:

```
Ysk = (s.Y1 - 36.5) / 40;
S = Ysk((Td+3):end);
```

Analogicznie została przekształcona odpowiedź skokowa drugiego czujnika:

```
Ysk = (s.Y2 - 38.5) / 40;
S = Ysk((Td+3):end);
```

Następnie została wykonana aproksymacja odpowiedzi skokowych, do której został użyty człon inercyjny drugiego rzędu z opóźnieniem, opisany transmitancją:

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} z^{-T_d}$$

Gdzie:

$$a_{1} = -\alpha_{1} - \alpha_{2}$$

$$a_{2} = \alpha_{1}\alpha_{2}$$

$$\alpha_{1} = e^{-\frac{1}{T_{1}}}$$

$$\alpha_{2} = e^{-\frac{1}{T_{2}}}$$

$$b_{1} = \frac{K}{T_{1} - T_{2}} [T_{1}(1 - \alpha_{1}) - T_{2}(1 - \alpha_{2})]$$

$$b_{2} = \frac{K}{T_{1} - T_{2}} [\alpha_{1}T_{2}(1 - \alpha_{2}) - \alpha_{2}T_{1}(1 - \alpha_{1})]$$
(3.1)

Po przekształceniu powyższego równania otrzymujemy równanie różnicowe postaci:


$$y(k) = b_1 u(k - T_D - 1) + b_2 u(k - T_d - 2) - a_1 y(k - 1) - a_2 y(k - 2)$$

W celu doboru parametrów modelu została użyta funkcja wewnętrzna środowiska MATLAB: fmincon(). Parametry modelu, zwrócone przez ową funkcję dla różnych odpowiedzi skokowych:


Parametry te zostały dobrane w taki sposób, aby błąd średniokwadratowy między odpowiedzią aproksymowaną, a tą rzeczywistą był jak najmniejszy. Wartość błędu w zależności od parametru T_d dla odpowiedzi skokowych sterowania(w kolejności zgodnej z powyższym wypunktowaniem) widać na rysunku 3.1

Odpowiedzi skokowe obu czujników dla skoków sygnałów sterujących wraz z ich aproksymacjami widać na wykresach 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Jak widać na wykresach, funkcja aproksymująca jest bardzo dobrym przybliżeniem oryginalnego przebiegu. Sumaryczny błąd jest niewielki.


3. Zad. 3 5

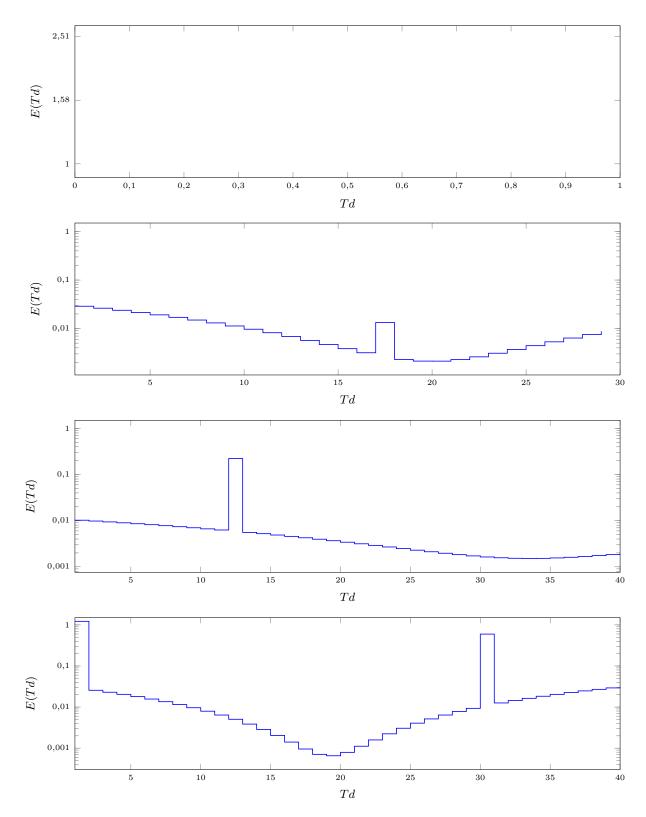


Rys. 3.1. Błędy średniokwadratowe odpowiedzi skokowych sterowania w zależności od ${\cal T}_d$

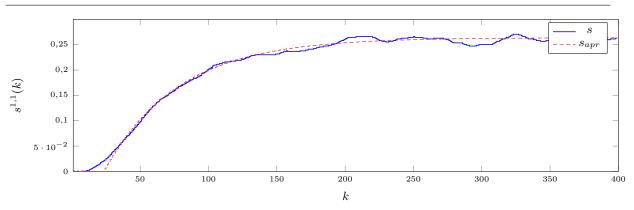


Rys. 3.2. Odpowiedź skokowa czujnika T1 dla skoku sterowania na grzałce G1

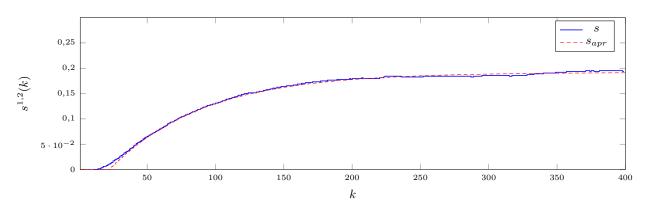

Rys. 3.3. Odpowiedź skokowa czujnika T2 dla skoku sterowania na grzałce G1

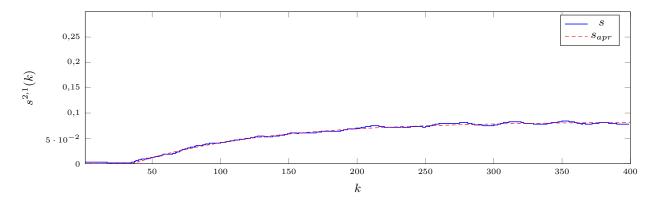

Rys. 3.4. Odpowiedź skokowa czujnika T1dla skoku sterowania na grzałce ${\it G2}$

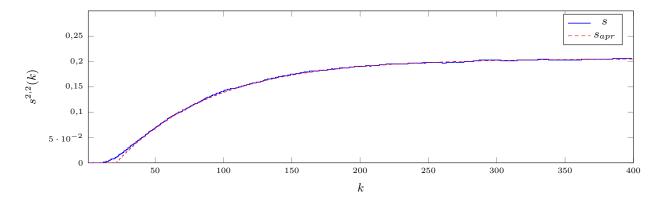

Rys. 3.5. Odpowiedź skokowa czujnika T2dla skoku sterowania na grzałce ${\it G2}$

4.1. PID

```
addpath('F:\SerialCommunication');
initSerialControl COM14
yzads = [40, 37];
Upp1 = 29;
Ypp1 = 36.5;
Upp2 = 34;
Ypp2 = 38.5;
Kk = 500;
U_{\min} = 0;
U_max = 100;
% nastawy regulatora PID
% Kp = 3 ;
% Ti = 10;
% Td = 3.2 ;
Kp1 = 3; \%5.94;
Ti1 = 25; \%5.64;
Td1 = 0.7; \%3.16;
Tp = 1;
Kp2 = 5; \%5.94;
Ti2 = 50; \%5.64;
Td2 = 0; %3.16;
Tp2 = 1;
r2_1 = (Kp1 * Td1) / Tp ;
r1_1 = Kp1 * ((Tp/(2*Ti1)) - 2*(Td1/Tp) - 1);
r0_1 = Kp1 * (1 + Tp/(2*Ti1) + Td1/Tp);
r2_2 = (Kp2 * Td2) / Tp ;
r1_2 = Kp2 * ((Tp/(2*Ti2)) - 2*(Td2/Tp) - 1);
r0_2 = Kp2 * (1 + Tp/(2*Ti2) + Td2/Tp);
\% warunki poczatkowe
u1(1:31) = Upp1;
U1(1:31) = Upp1;
y1(1:31) = Ypp1;
y2_1(1:31) = Ypp1;
e1(1:31) = 0;
```

```
delta_u1 = 0;
u2(1:31) = Upp2;
U2(1:31) = Upp2;
y2(1:31) = Ypp2;
y2_2(1:31) = Ypp2;
e2(1:31) = 0;
delta_u2 = 0;
index = 1;
yzad = yzads(1);  %skok wartosci zadanej
yzad2 = yzads(2);
yzadVec(1:30) = Ypp1;
yzadVec2(1:30) = Ypp2;
yzadVec(31:Kk) = yzad;
yzadVec2(31:Kk) = yzad2;
figure;
% glowna petla symulacji
for k = 3 : Kk
tmp = readMeasurements([1,2]);
y1(k) = tmp(1);
y2(k) = tmp(2);
e1(k) = yzadVec(k) - y1(k);
e1(k);
e2(k) = yzadVec2(k) - y2(k);
% regulator dla T1
u1(k) = r2_1 * e1(k-2) + r1_1 * e1(k-1) + r0_1 * e1(k) + u1(k-1);
if u1(k) > U_max - Upp1
u1(k) = U_max - Upp1;
elseif u1(k) < U_min - Upp1</pre>
u1(k) = U_min - Upp1;
end
U1(k) = u1(k) + Upp1;
% regulator dla T2
u2(k) = r2_2 * e2(k-2) + r1_2 * e2(k-1) + r0_2 * e2(k) + u2(k-1) ;
if u2(k) > U_max - Upp2
u2(k) = U_max - Upp2;
elseif u2(k) < U_min - Upp2</pre>
u2(k) = U_min - Upp2;
end
U2(k) = u2(k) + Upp2;
```

```
sendControls([ 1,2,5,6], [ 50, 50, U1(k), U2(k)]);

plot(y1); hold on;
plot(y2); hold off;
pause(0.01);

waitForNewIteration();
end

E1 = (yzadVec - y1)*(yzadVec - y1)';
E2 = (yzadVec2 - y2)*(yzadVec2 - y2)';
E = E1+E2;
```

4.2. DMC

```
addpath ('F:\SerialCommunication'); % add a path
initSerialControl COM14 % initialise com port
N = 200;
Nu = 50;
D = 200;
kk = 250;
lambda = 2;
Upp1 = 29;
Upp2 = 34;
U_{max} = 100;
U_{min} = 0;
Sapru1y1 = load('Sapr_T1_G1');
Sapru2y1 = load('Sapr_T1_G2');
Sapru1y2 = load('Sapr_T2_G1');
Sapru2y2 = load('Sapr_T2_G2');
s11=Sapru1y1.Sapr;
s12=Sapru2y1.Sapr;
s21=Sapru1y2.Sapr;
s22=Sapru2y2.Sapr;
ny=2;
nu=2;
y=zeros(ny,kk);
yzad=zeros(ny,kk);
yzad(1,1:kk)=40;
yzad(2,1:kk)=37;
u=zeros(nu,kk);
du=zeros(nu,kk);
dUP = cell(D-1,1);
```

```
dUP(1:D-1) = \{zeros(2,1)\};
M=cell(N,Nu);
for i=1:N
for j=1:Nu
if (i>=j)
M(i,j)=\{[s11(i-j+1) \ s12(i-j+1); \ s21(i-j+1) \ s22(i-j+1)]\};
M(i,j) = \{zeros(nu,ny)\};
end
end
end
MP = cell(N, D-1);
for i=1:N
for j = 1 : D - 1
if i+j \le D
MP(i,j) = \{[s11(i+j)-s11(j) \ s12(i+j)-...\}
s12(j); s21(i+j)-s21(j) s22(i+j)-s22(j)];
else
MP(i,j) = \{[s11(D)-s11(j) s12(D)-s12(j); ...\}
s21(D)-s21(j) s22(D)-s22(j)]};
end
end
end
K = (cell2mat(M) * cell2mat(M) + ...
diag(ones(1,Nu*nu)*lambda))^(-1)*cell2mat(M)';
ku=K(1:nu,:)*cell2mat(MP);
ke1 = sum(K(1,1:2:(N*ny)));
ke2 = sum(K(1,2:2:(N*ny)));
ke3 = sum(K(2,1:2:(N*ny)));
ke4 = sum(K(2,2:2:(N*ny)));
figure;
for k=2:kk
y(1,k) = readMeasurements(1);
y(2,k) = readMeasurements(2);
du(:,k)=[ke1 ke2;ke3 ke4]*(yzad(:,k)-y(:,k))-ku*cell2mat(dUP);
for i=D-1:-1:2
dUP(i) = dUP(i-1);
end
dUP(1) = \{du(:,k)\};
u(:,k)=u(:,k-1)+du(:,k);
if u(1,k) > U_{max} - Upp1
u(1,k) = U_{max} - Upp1;
elseif u(1,k) < U_min - Upp1</pre>
u(1,k) = U_min - Upp1;
end
if u(2,k) > U_max - Upp2
u(2,k) = U_{max} - Upp2;
elseif u(2,k) < U_min - Upp2</pre>
u(2,k) = U_min - Upp2;
```

```
end
sendControls ([1,2,5,6],[50, 50, u(1,k) + Upp1, u(2,k) + Upp2]);


plot(y(1,:)); hold on;
plot(y(2,:)); hold off;
pause(0.01);

waitForNewIteration();
end


E1=0;
E2=0;
for k=1:kk
E1=E1+((yzad(1,k)-y(1,k))^2);
E2=E2+((yzad(2,k)-y(2,k))^2);
end
E=E1+E2;
```

Regulatory zostały przetestowane poprzez zmianę wartości zadanej z punktu pracy do pewnej wartości. Dla obu regulatorów była to zmiana najpierw na jednym czujniku(skok T1 do 39), następnie na drugim(skok T2 do 41) a ostateczną próbą był skok jednej wartości do większej niż punkt pracy, natomiast drugiej do mniejszej($T1_{zad}=40, T2_{zad}=37$. W regulatorze PID na pierwszych dwóch wykresach widać uchyb ustalony, który został wyeliminowany w ostatecznej próbie poprzez zwiększenie wpływu członu całkującego, co spowodowało znaczną poprawę. Regulator DMC poradził sobie bardzo dobrze we wszystkich przypadkach. Ostateczne parametry obu regulatorów:


```
PID: K_p = 3 T_i = 25 T_d = 0.7 DMC: D = 200 N = 200 N_u = 50. Wskaźniki jakości regulacji dla poszczególnych skoków: — PID T1_{zad} = 39 \rightarrow E = 2018.9 T2_{zad} = 41 \rightarrow E = 1609.2 T1_{zad} = 40, T2_{zad} = 37 \rightarrow E = 3109.7 — DMC T1_{zad} = 39 \rightarrow E = 3240.8 T2_{zad} = 41 \rightarrow E = 3310 T1_{zad} = 40, T2_{zad} = 37 \rightarrow E = 3561.3
```

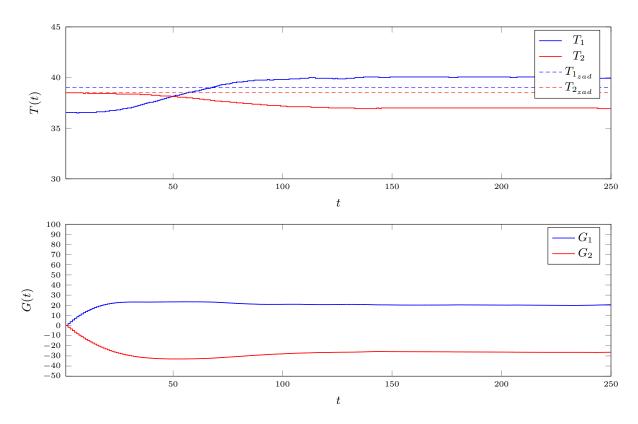


Rys. 5.1. Regulator PID przy skoku wartości zadanej T1do $39\,$

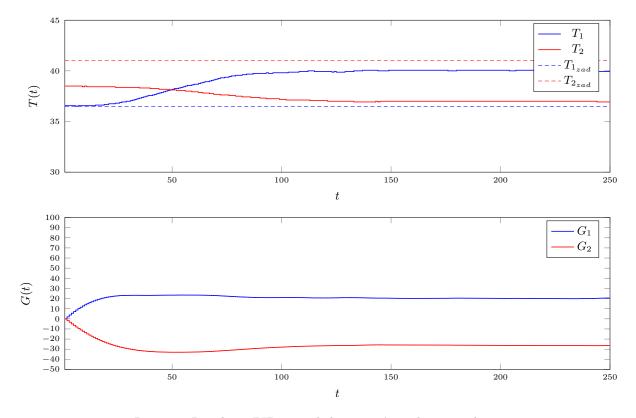


Rys. 5.2. Regulator PID przy skoku wartości zadanej T2 do $41\,$

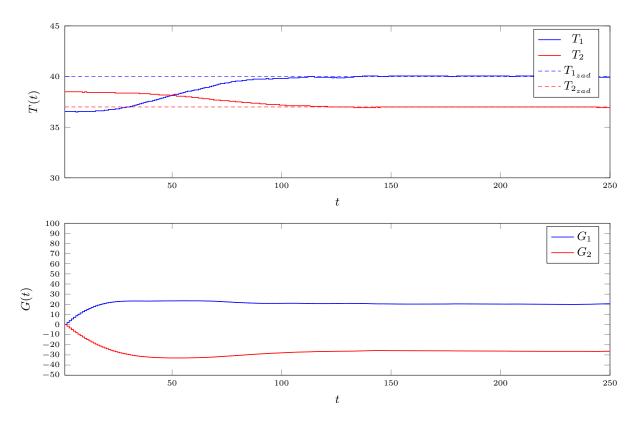


Rys. 5.3. Regulator PID przy skoku wartości zadanej T1do 40 oraz T2do 37

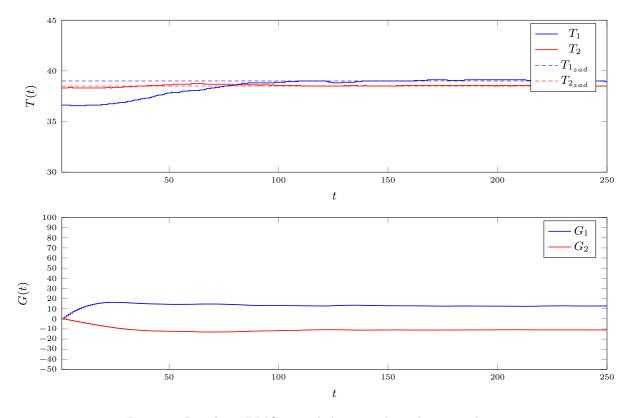

Rys. 5.4. Regulator DMC przy skoku wartości zadanej T1 do $39\,$

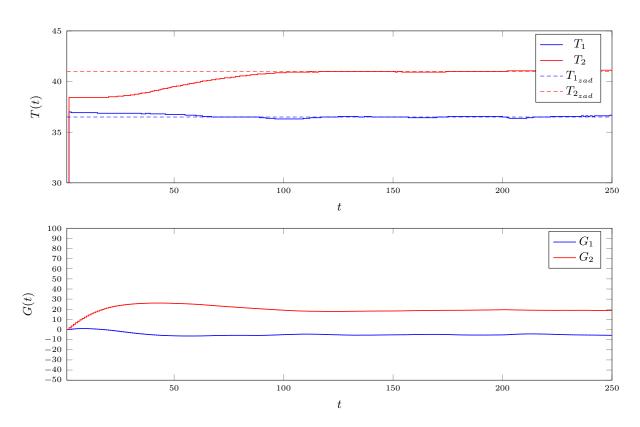

Rys. 5.5. Regulator DMC przy skoku wartości zadanej T2do 41

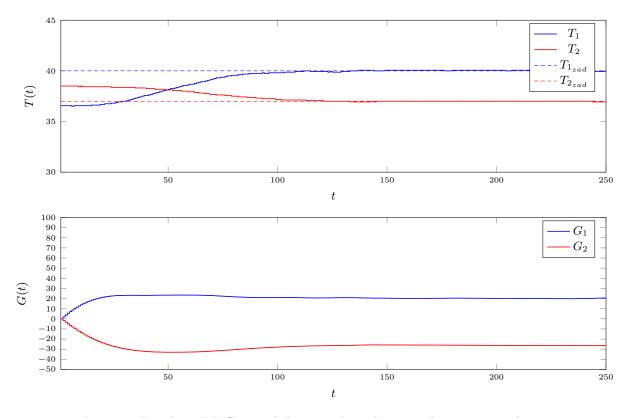

Rys. 5.6. Regulator DMC przy skoku wartości zadanej T1 do $40~\rm oraz~T2$ do $37~\rm oraz$