## Ústav fyziky a technologií plazmatu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

# FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

## Fyzikální praktikum 1

**Zpracoval:** Lukáš Lejdar **Naměřeno:** 19 března 2024

**Obor:** F **Skupina:** Út 16:00 **Testováno:** 

Úloha č. 8:

Měření teploty

 $T=21,1~^{\circ}\mathrm{C}$   $p=101,35~\mathrm{kPa}$   $\varphi=47.7~\%$ 

## 1. Úkoly

#### 1.1. Identifikace teplotních čidel, relaxační doba

- 1. V olejové lázni proměřte teplotní závislost elektrického odporu či napětí neznámých odporových a termoelektrických čidel. Teplotu nechte vzrůstat v rozsahu 20 120 °C, závislosti zaznamenejte s krokem cca 5 °C.
- 2. Stanovte relaxační dobu vybraných čidel:
  - (a) zapouzdřeného čidla (např. odporového čidla Pt 1000),
  - (b) nezapouzdřeného čidla (např. termoelektrického článku typu K).

#### 1.2. Měření teploty infračerveným teploměrem

- 1. Vyhřejte měděnou desku pokrytou černým, bílým a aluminiovým žáruvzdorným lakem na plotýnkovém vařiči asi na teplotu asi 300 °C. Poté vařič vypněte. Nastavte na IR teploměru emisivitu  $\epsilon=1$ . Z údaje IR teploměru získaného z lesklého a černého povrchu a skutečné teploty desky měřené termočlánkem určete emisivity všech tří povrchů.
- 2. Změřte teplotu černého povrchu zahřátého asi na 300°C přes "okénko" z různých materiálů. Porovnejte vždy teploty měřené pouze infračerveným teploměrem s okénkem a bez okénka. Máme sadu "okének", která zahrnuje polykarbonát, sklo, SiO2, NaCl, CaF2 a KBr (dielektrika), Ge, Si a GaAs (polovodiče) a Cu (kov).
- 3. Změřte teplotu měděné plotny předem vychlazené v mrazničce pomocí kontaktního a IR teploměru. Oběma teploměry proměřte a) povrch s námrazou, b) čistý kovový povrch, ze kterého námrazu setřete žiletkou. Porovnejte údaje z obou teploměrů a spočtěte emisivitu obou povrchů. Jakou "barvu" má led?

#### 1.3. Měření s můstkem

1. Vyzkoušejte míru kompenzace ohřevu odporového čidla při můstkovém zapojení dvojice čidel. Umístěte obě čidla těsně k sobě, abychom mohli předpokládat stejnou teplotu bezprostředního okolí. Vyvažte můstek, změřte si napájecí napětí při vyváženém můstku. Nechte protékat měřicí proud po dobu asi 10 minut (mezitím plňte jiné úkoly). Pak jedno čidlo vložte do těsné polystyrénové krabičky a opět vyčkejte asi 10 minut. Porovnejte a komentujte výsledky.

## 2. Postup měření

### 2.1. Odporová čidla, termočlánky a jeijch realaxační doba

1. Odpor kovového vodiče s teplotou roste. Měřením odporu čidla tedy můžeme měřit teplotu. V úloze 1.1 se pokusíme zkalibrovat dvě taková čidala

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta t),\tag{1}$$

kde  $R_0$  je odpor čidla při některé referenční hodnotě a  $\alpha$  teplotní odporový koeficient.

2. Termočlánek je vyrobený spojem dvou různých matriálů. Pokud teplot spojů je různá, vznikne na termočlánku termoelektrické napětí, které je úměrné rozdílu teplot. Pokusíme se zkalibrovat i jeden termočlánek.

$$U = \beta \Delta t, \tag{2}$$

kde  $\beta$  je tzv. Seebeckův termoelektrický koeficient.

Ve většině případů nejsou kladeny velké nároky na rychlost reakce teploměru. Přesto mohou být situace, kdy je nutné měřit rychlé změny teploty – adiabatické expanze a komprese, silné exotermické reakce, rychlá žíhání ohřevem laserovým nebo elektronovým svazkem apod. Předpokládejme, že měřená teplota se změní skokem z hodnoty t1 na t2. Reakce čidla na změnu teploty není okamžitá, ale probíhá s jistým zpožděním. Nejčastěji se předpokládá vztah

$$t(\tau) = t_2 - (t_2 - t_1)e^{\frac{\tau}{\tau_m}},\tag{3}$$

, kde  $\tau_m$  je relaxační doba. V druhé části úlohy jedna změříme relaxační dobu jednoho zapouzdřeného odporového čidla a nezapouzdřeného termoelektrického článku typu K.

#### 2.2. Infračervené teploměry

Podle Stefanova – Boltzmanova zákona platí, že intenzita elektromagnetického záření černého tělesa je úměrná čtvrté mocnině teploty tohoto tělesa.

$$I_{\text{čt}} = \sigma T^4 \tag{4}$$

Pro tělesa, které dokonale černá nejsou potom můžeme zavést emisivitu  $\epsilon$  jako odchylku vyzařování konkrétního povrchu od vyzařování dokonale černého tělesa.

$$\epsilon = \frac{T_p^4}{T_{\text{\'et}}^4},\tag{5}$$

kde v případě měření IR bude hodnota  $T_p$  změřená teplota. a  $T_{\rm \acute{c}t}$  zkutečná teplota tělesa. Se znalostí emisivity lze skutečnou teplotu spočíta. Pro zkoumání propustností různých materiálů použijeme upravený vztah,


$$\tau = \frac{T_0}{T_v} \tag{6}$$

kde  $T_0$  je hodnota naměřená IR teploměrem skrze daný matriál a  $T_v$  je skutečná teplota tělesa.

### 2.3. Měření malých teplotních rozdílů

Teplotní rozdíl můžeme samozřejmě vždy měřit i odečtením hodnot naměřených samostatnými teploměry. Takový postup, ale bývá pro velmi nepřesný. Rozdíly teplot v řádech podobných chybě samostatného teploměru ztratí veškerou přesnost původního měření.

V úloze použijeme Wheatstoneův můstek se dvěma odporovými čidli  $R_1$  a  $R_2$ , konstruovaný právě na měření malých teplotních rozdílů.

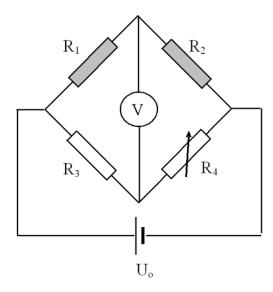

Graf 1: Wheatstoneův můstek se dvěma odporovými čidly  $R_1$  a  $R_2$ 


Pro praktické měření Wheatstonovým můstkem používáme approximativní vztah

$$\Delta t = \frac{4U}{U_0 \alpha},\tag{7}$$


kde  $U_0$  je napájecí napětí a  $\alpha$  teplotní koeficient odporu.

## 3. Výsledky měření


## $3.1.\ {\rm Kalibrace}$ odporových čidel

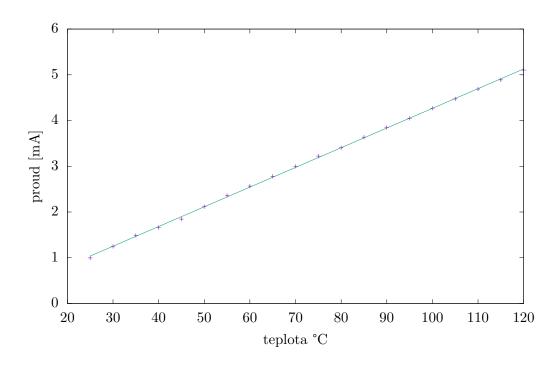

Graf 2:

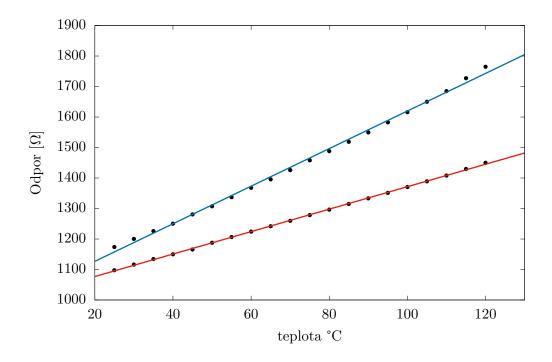

### 3.2. Relaxační doba čidel

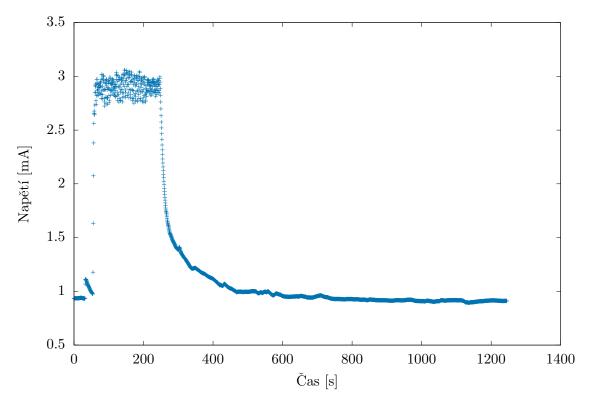


Graf 3: relaxace

## 3.3. Měření můstkem

### 4. Závěr

## Reference

- [1] Bochníček a kol. Fyzikální praktikum 1, návody k ulohám. Brno 2024. Dostupné z https://monoceros.physics.muni.cz/kof/vyuka/fp1\_skripta.pdf.
- [2] Hustota pevných látek. Dostupné z http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htmf.

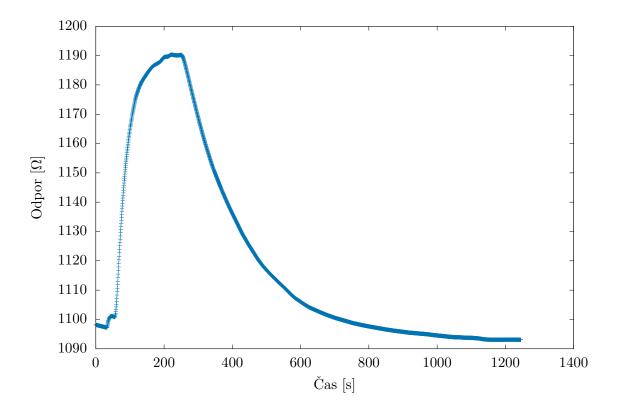

Graf 4:

