

#### LIVRABLE 3

**Analyse Fonctionnelle** 

# L'ÉQUIPE (GROUPE 4)

NAKMOUCHE Walid (chef de projet) - SIMON Manon - Antoine Laurent - BAUD Clément

# Table des matières

Introduction	5
Contexte	5
La situation	
Répartition des travaux	
Objectifs	6
Objectifs du projet	
Objectifs du livrable	
Description de la ligne de production	7
Revue de l'analyse fonctionnelle	<u>S</u>
Les nouvelles attentes	
Expression du besoin fondamental	9
Recherche des fonctions principales et contraintes	10
Caractérisation et hiérarchisation des fonctions	1
L'ensemble de ces spécifications se doivent d'être prises en co l'installation et de la première intégration de l'encolleuse si obtenir une stabilité et une sécurité du processus	l'on souhaite
Établissement des relations entre les fonctions et la faisabilité	
Revue de l'analyse des modes de défaill	ance 16
Le diagramme d'Ishikawa	16
Les 5 pourquoi	16
Exemple des 5 pourquoi : Méthode	
Exemple des 5 pourquoi : Matériel	17
Le tableau AMDEC	18
Propositions de solutions en fonction	n des
problématiques de la chaîne	20
•	

Ergonomie et Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)	20
La réserve de colle pour 1000 capots	22
Rappel de l'air de la demi-ellipse du codon de colle	22
Calcul du périmètre du capot à encoller	22
Calcul du volume du cordon	24
Calcul de quantité de colle total	24
Dimension du pot de colle secondaire contenant la réserve	24
Distance d'étirement du piston pour le rechargement de la colle	24
Rechargement de la colle	25
Système de chauffe de l'extrudeur	27
Cadence de la ligne	28
La capacité	28
La charge	29
La cadence	30
Le takt time	30
Le temps de cycle	30
Visualisation de la ligne	31
Conclusion	22

# Table des figures

Figure 1 : Schéma représentatif des différentes phases du projet	5
Figure 2 : Élément d'un boitier placé sur un bloc afin de faciliter son mouvement sur la ligne	e de
production	7
Figure 3 : Nouvelle bête à cornes de l'encolleuse	10
Figure 4 : Nouveau diagramme pieuvre de l'encolleuse	10
Figure 5 : Nouveau tableau de caractérisation des fonctions de l'encolleuse	13
Figure 6 : Nouveau diagramme d'Ishikawa de l'encolleuse	16
Figure 7 : Exemple des 5 pourquoi dans le cadre d'un mauvais dépôt du boitier sur le suppor	t de
l'encolleuse	17
Figure 8 : Exemple des 5 pourquoi dans le cas d'un lecteur RFID non fonctionnel	17
Figure 9 : Nouveau tableau AMDEC de l'encolleuse	19
Figure 10 : Exemple d'amélioration de l'ergonomie sur un poste de travail	21
Figure 11 : Exemple d'amélioration de l'ergonomie sur un poste de travail	21
Figure 12 : Exemple de mise en application de la méthode des 5S	21
Figure 13 - Schémas d'encollage du capot	22
Figure 14 - Segment associé à G coupé en deux triangles rectangles de hauteur H	23
Figure 15 - Point de jonctions entre la largeur et la longueur du capot	23
Figure 16 - Montage du système d'extrudage de colle	
Figure 17 - Représentation visuel du bras manipulateur	27
Figure 18 : Idée d'amélioration du contrôle de la température du système proposée par le fournis	seur
	28
Figure 19 : Exemple de système de ressource parallèle	
Figure 20 : Un employé en formation grâce à la réalité virtuelle	
Figure 21 : Exemple de réalité augmentée à l'aide d'une tablette connectée	31

# **Introduction**

Ce présent document constitue le troisième concernant la réalisation de ce projet. Tout au long de celui-ci, nous constituerons l'étude du fonctionnement de l'encolleuse en prenant en compte les nouvelles attentes liées à son intégration future au sein d'une chaîne de production industrielle. Nous reconstituerons alors l'analyse fonctionnelle ainsi que l'analyse des risques liées au système du premier livrable en ajoutant ces mêmes attentes et donc leurs conséquences. Enfin, nous proposerons des solutions en prenant soin de les détailler et de les placer concrètement dans un contexte industriel. La solution retenue fera l'objet d'un prototype qui sera, lui, présenté dans le prochain document.

### Contexte

#### La situation

Le client de Madame Ash souhaite intégrer une encolleuse automatique dans sa chaîne de production. Une vidéo 360° a été mise à disposition pour observer la chaîne dans laquelle sera intégré le prototype.

La société Tobeca lui a fourni un prototype d'encolleuse à partir d'une imprimante 3D (Creality CR20) utilisant une carte Raspberry Pi pour l'acquisition d'images permettant de visualiser les cordons de colle afin de contrôler la qualité de l'encollage. Il reste simplement à exploiter ce prototype pour l'intégration à la chaîne.

Dans ce cadre, elle a lancé un appel d'offre pour réaliser cette exploitation et c'est notre société, Solution 3D, qui a répondu à cet appel d'offre.

### Répartition des travaux

Les différentes phases de ce projet sont répertoriées sur le schéma suivant :

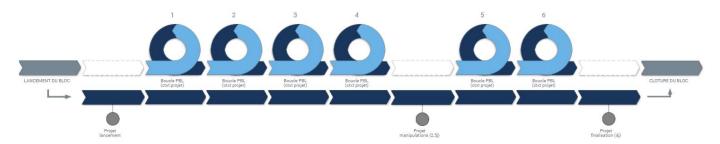


Figure 1 : Schéma représentatif des différentes phases du projet

À noter que ce présent livrable se limite à la cinquième boucle PBL.

# **Objectifs**

### Objectifs du projet

Après avoir répondu à l'appel d'offre, le prototype de l'encolleuse nous a été fourni. Grâce à ce prototype, nous pouvons maintenant réaliser des tests fonctionnels du système et vérifier les attentes du client concernant celui-ci. Ces tests seront évidemment précédés d'une étude en détail de l'encolleuse et des possibles risques de manipulation ainsi qu'une modélisation mathématique permettant de comprendre et de configurer la machine de la meilleure façon possible. L'intégration de cette encolleuse au sein d'une chaîne de production sera également prévue et décrite suivant un processus spécifique.

### Objectifs du livrable

Quant au présent livrable « Analyse Fonctionnelle », celui-ci devra intégrer les éléments suivants :

- Nouvelle analyse fonctionnelle incluant l'industrialisation du prototype (intégration à la chaine de production) de manière à encoller 1000 capots sans rechargement
- Les différentes propositions d'évolution concernant cette nouvelle analyse fonctionnelle et l'intégration du système dans un contexte industriel

Une conclusion sera ensuite donnée pour chaque partie afin de remettre les éléments trouvés dans notre contexte de projet.

# Description de la ligne de production

Au cours des livrables précédents, nous avons limité l'utilisation de l'encolleuse à un certain utilisateur défini. Cependant, l'objectif final est d'intégrer notre outil à une chaîne de production industrielle concrète. Cette partie se concentrera donc sur la chaîne de production en question ce qui nous permettra ensuite de réfléchir aux attentes et contraintes du système.

L'essence de la chaîne réside dans l'assemblage d'un boitier (« capot » / « coque ») autour d'un téléphone. Ceux-ci contiendront également certaines informations sur la personnalisation du téléphone en question (couleur, gravures, applications, etc) données à l'aide d'une puce. La chaîne est alors divisée en 7 différents postes :

- Poste 1 : Stockage des boitiers (partie inférieure) pour les téléphones
- **Poste 2** : Perçage des boitiers
- Poste 3 : Assemblage du téléphone dans le boitier
- **Poste 4** : Dépose du capot (partie supérieure)
- **Poste 5**: Presse du capot
- **Poste 6**: Collage du boitier complet (traitement thermique)
- Poste 7: Stockage du produit final

La toute première étape est alors le chargement du bloc sur le plateau. En effet, chaque boitier ou élément du boitier est chargé sur la chaîne à l'aide d'un « bloc » afin de le mettre en mouvement :



Figure 2 : Élément d'un boitier placé sur un bloc afin de faciliter son mouvement sur la ligne de production

Ce bloc amène donc notre élément sur le poste 2 s'occupant du perçage du capot en question (aux 4 côtés de l'élément comme le montre l'image ci-dessus). Une fois le boitier prêt, la troisième étape assemble l'ensemble des composants du téléphone dans le boitier en question. C'est d'ailleurs la seule partie de la chaîne qui s'occupe du téléphone de façon concrète. Il ne reste maintenant plus qu'à ajouter la partie supérieure du capot.

Pour cela, l'étape 4 dépose les capots encollés sur le boitier déjà assemblé à l'étape 3. Celuici est ensuite pressé (étape 5) et subit un traitement thermique pour la finalisation de la fixation (étape 6). L'ensemble du boitier fixé avec le téléphone assemblé à l'intérieur est ensuite stocké et prêt.

Il est important de remarquer ici que la chaîne ne contient pas d'atelier réservé à l'encollage. En effet, celui-ci est, pour le moment, manuel (situé en parallèle entre le poste 3 et 4) ce qui pose alors certains problèmes :

- La charge d'encollage pour une personne est trop grande et trop répétitive ce qui pourrait alors entrainer des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- L'encolleuse n'est pas encore totalement automatique notamment au niveau de la recharge de colle
- Le système doit supporter une charge d'encollage de 1000 capots pour pouvoir être intégré à la chaîne

Cette liste ne représente que les problèmes principaux liés à l'automatisation du fonctionnement de l'encolleuse. Cependant, la suite du livrable représente notre démarche de recherche de solutions à la fois pour un fonctionnement de l'encolleuse de façon automatique mais aussi pour les contraintes externes liées à la chaîne.

# Revue de l'analyse fonctionnelle

L'analyse faisait et fait toujours partie intégrante de notre premier document. Cependant, ce document ne prenait pas en compte l'aspect intégration concrète de notre système au sein d'un processus d'industrialisation. Celui-ci se concentrait, en effet, sur le fonctionnement de l'encolleuse en tant que telle (l'environnement était tout de même pris en compte, pas industriellement). Bien que ce document porte sur la « revue de l'analyse fonctionnelle », il est important de comprendre que celle-ci ne devient pas obsolète pour autant puisque la plupart des points cités précédemment s'appliquent toujours. Les modifications se feront surtout par ajout de contraintes notamment.

La démarche d'analyse fonctionnelle que nous utiliserons ici sera d'ailleurs la même utilisée dans le premier document: la méthode APTE (Application aux Techniques d'Entreprise). Nous reprendrons donc étape par étape cette méthode en prenant en considération les nouvelles attentes concernant l'encolleuse.

#### Les nouvelles attentes

Le changement majeur concernant l'utilisation de l'encolleuse réside dans sa future intégration à une chaîne industrielle et notamment dans la contrainte suivante : <u>la production en série de 1000 pièces</u>. Cependant, nous remarquons assez vite que d'autres contraintes s'ajoutent à cela. En effet cela signifie alors que la réserve de colle dans la seringue n'est plus suffisante pour effectuer une série de 1000 pièces. Notre but d'automatisation de l'encolleuse s'éloigne alors puisqu'une personne devrait alors remplir manuellement la seringue (ce qui n'est pas du tout envisageable pour une production industrielle).

D'autres attentes viennent aussi compléter ce souci d'automatisation. Nous notons surtout la volonté d'utiliser la technologie RFID (utilisation de puces électroniques) pour la personnalisation des téléphones, la possibilité de mieux contrôler la température globale de la colle, le souhait d'éviter un travail humain trop redondant ou encore l'intégration de solutions modernes pour la maintenance et la visualisation de la chaîne dans sa globalité.

Note: Notre analyse fonctionnelle se concentrera toujours sur l'encolleuse (et non sur la chaîne de production globale) et sur ses modifications ou nouvelles interactions avec les nouvelles attentes.

### Expression du besoin fondamental

Les nouvelles attentes que nous avons citées ci-dessus n'influent en réalité pas le but de notre produit. Notre besoin reste donc principalement le même avec seulement un changement sur la nature de notre produit : l'encolleuse semi-automatique devient automatique. Quelques précisions sont apportées sur l'objet à encoller en question et sur le type d'utilisateur final :

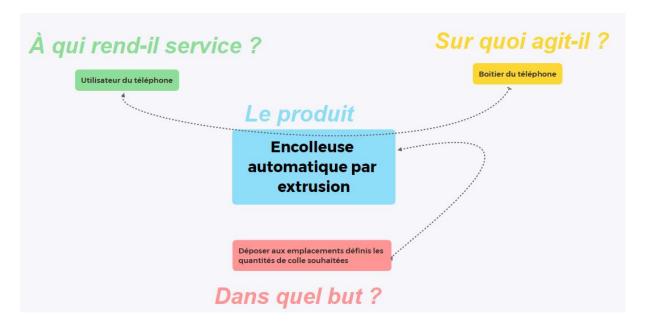


Figure 3 : Nouvelle bête à cornes de l'encolleuse

Notre encolleuse, bien que maintenant complètement automatique, permet d'agir sur le support afin de l'encoller et de proposer un boitier adapté au téléphone en question pour l'utilisateur final.

# Recherche des fonctions principales et contraintes

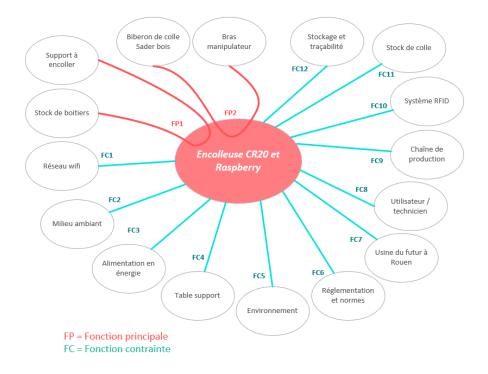


Figure 4 : Nouveau diagramme pieuvre de l'encolleuse

#### Description du digramme pieuvre :

- **Systèmes**: Encolleuse CR20 et Raspberry

- Fonctions principales:

o **FP1**: Support à encoller – Stock de boitiers

o **FP2**: Biberon de colle Sader bois – Bras manipulateur

Fonctions contraintes:

o FC1: Réseau wifi

o **FC2**: Milieu ambiant

o **FC3**: Alimentation en énergie

o **FC4**: Table support

o **FC5**: Environnement

o **FC6**: Réglementation et normes

o **FC7**: Usine du futur à Rouen

o **FC8**: Utilisateur / technicien

o **FC9**: Chaîne de production

o **FC10**: Système RFID

o FC11: Stock de colle

L'automatisation de l'encolleuse change ainsi les fonctions principales du processus et les nouvelles contraintes entretenant une relation avec l'encolleuse ont été ajoutées. Il s'agit maintenant de classifier, hiérarchiser et enfin de préciser ces attentes.

# Caractérisation et hiérarchisation des fonctions

Fonctions de transfert / Fonctions contraintes	Critères d'appréciation	Niveaux	Flexibilités
FP1: Automatiser le processus d'encollage	Régulation pour obtenir un cordon de colle constant  Lancement de l'encollage après le dépôt du support par le bras  Reconnaissance du modèle de capot à encoller	L'encolleuse doit attendre au moins 2 secondes que le support soit bien positionné et prêt.  Le bras doit avoir une portée et force suffisante pour atteindre le stock de colle	NO NO
FP2 : Alimenter la colle automatiquement	Purger la buse avant le remplissage  La seringue est remplie sans bulle d'air et automatiquement à l'aide du bras manipulateur  La seringue est remplie sans	La seringue est remplie à 75%.  Le bras doit avoir une portée et force suffisante pour atteindre le stock de colle	N1 N0
	pollution du milieu environnant et des supports		N2

		Pas de tâche de colle sur les	
		instruments et la table.	
FC1 : Contrôler et réguler avec la Raspberry	La caméra du Raspberry est réglée horizontalement	Plan horizontal ±5° Les photos doivent être	N1 N1
казрыенту	Les photos des encollages sont prises et stockées sur serveur à	bien cadrées et nettes (tous les pixels sont lisibles)	INI
	des fins d'amélioration du système d'encollage	Communication établie (réseau wifi)	NO
		Le Raspberry Pi est capable d'enclencher le processus de régulation pour le prochain encollage	NO
FC2 : S'assurer des conditions	Température	17°C < T < 26°C	N2
expérimentales constantes	Humidité relative	30% < Hr < 60%	N2
Constantes	Présence de poussières	Dépôts non visibles sur le plateau	N0
	Présence de courant d'air	Feuille A4 immobile	N1
FC3 : Alimenter en énergie électrique	4 prises de courant disponibles	Prise de courant en 220 volts à proximité	N0
FC4: Supporter et assurer l'appui plan	La CR 20 est stable (Planéité de base d'appui)	État bancal non perceptible au toucher	N0
FC5: Respecter l'environnement	Aucun déchet non traité dans le respect de la réglementation	Directive (UE) n° 2018/851	N0
FC6: Respecter les normes d'hygiène et de sécurité	Prise de connaissance de la fiche de données de sécurité de la colle à bois Sader et de la	100% des utilisateurs sont informés	NO
	notice du CR20	Seul le personnel confirmé peut accéder / modifier la chaîne de production	N0
FC7: Respecter les contraintes de production de l'usine	Le CR20 prototype est en liaison virtuelle avec l'unité de fabrication	Avec l'aide des outils appropriés (vidéo, réalité virtuelle, réalité	N1
du futur de Rouen	Les contraintes qualitatives et	augmentée)	NI1
FC0 . Commandar	quantitatives sont respectées	$\pm -10\%$	N1
FC8: Commander manuellement	Les déplacements suivant x, y et z sont commandables	Documentations :	N0
l'encolleuse CR20 en cas de maintenance	Les risques de détériorer le système sont évités	Manuel d'utilisation du CR20	N0
	2,2120 00.110 04.11000	AMDEC moyen réalisée	NO
		AMDEC respectée	N0

FC9 : Intégrer l'encolleuse de façon homogène à la chaîne de production	L'encolleuse ne doit pas gêner la chaîne de production  La chaîne de production ne doit pas gêner l'encollage des boitiers	Le bras doit se trouver entre l'encolleuse et la chaîne de production	N1
FC10 : Respecter les normes concernant la sécurité des données	Les puces RFID ne doivent être détectables que par les machines de cette ligne et ne pas interférer avec d'autres ondes.	Voir le livrable 4 pour les spécifications	NO
FC11 : Présenter un stock de colle convenable à l'encolleuse	Le stock de colle doit respecter toutes les contraintes pratiques afin de ne pas ralentir le processus d'encollage	Le stock doit être hermétique Volume suffisant pour accueillir la colle de 1000 boitiers	NO NO
FC12: Tracer les produits de la chaîne	Les données des types de téléphones traitées doivent être stockées à des fins de traçabilité  Une démarche éthique efficace et rigoureuse doit être mise en œuvre	Type d'information recherchée : couleur du téléphone, gravures, applications  Le lecteur RFID stocké dans l'encolleuse doit être capable de lire les informations des puces (stockées dans les téléphones)	N0
		Seules les informations utiles et nécessaires doivent être stockées à des fins de traçabilité	NO

Figure 5 : Nouveau tableau de caractérisation des fonctions de l'encolleuse

N0 : Niveau impératif

N1 : Niveau peu négociable

• N2 : Niveau négociable

• N3 : Niveau très négociable

L'ensemble de ces spécifications se doivent d'être prises en compte lors de l'installation et de la première intégration de l'encolleuse si l'on souhaite obtenir une stabilité et une sécurité du processus.

Il reste maintenant à lier nos fonctions principales et contraintes en fonction du matériel disponible afin de compléter la démarche de faisabilité de celles-ci pour notre cahier des charges.

# Établissement des relations entre les fonctions et la faisabilité

Pour cela nous modifions donc notre diagramme FAST du livrable précédent :

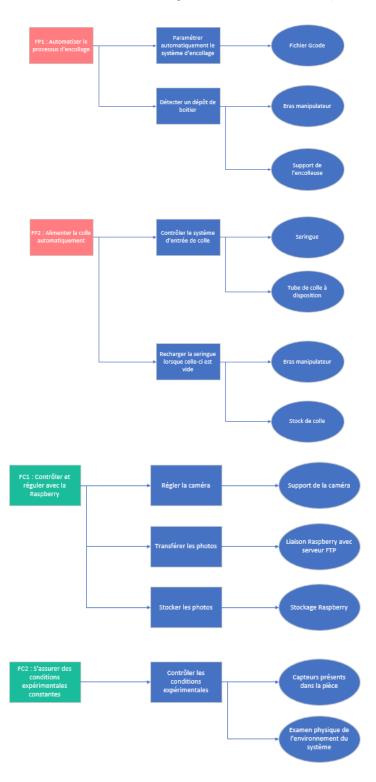


Figure 6 : Début du nouveau diagramme FAST de l'encolleuse

Le diagramme FAST contenant un certain nombre de nouvelles contraintes, celui-ci est présenté dans son entièreté dans les annexes. Il constitue alors la fin de notre cheminement notamment au niveau des contraintes et de leurs implémentations. La dernière chose à mettre à jour maintenant est l'analyse des risques et est présentée dans la prochaine partie.

# Revue de l'analyse des modes de défaillance

### Le diagramme d'Ishikawa

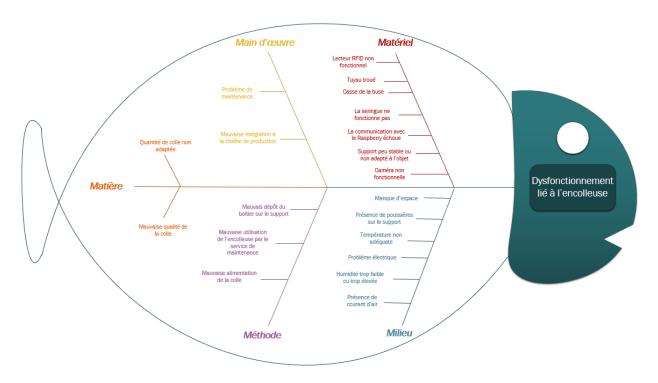


Figure 7 : Nouveau diagramme d'Ishikawa de l'encolleuse

Le lecteur RFID a été ajouté en tant que contrainte matérielle. Enfin, notre bras manipulateur se doit maintenant d'apporter et de positionner correctement le boitier sur l'encolleuse. À noter qu'il sera toujours possible d'utiliser l'encolleuse manuellement, notamment pour des opérations de maintenance.

Les modifications portant seulement sur l'encolleuse en tant que telle, il est important de noter ici que les problèmes liés, par exemple, au bras manipulateur font l'objet d'une autre spécification (pouvant être liée au constructeur ou au fournisseur par exemple). L'ensemble des fiches techniques seront données dans le prochain document lors de nos choix en termes de matériel supplémentaire.

#### Les 5 pourquoi

La méthode des 5 pourquoi contiendra, ici, seulement les 2 modifications principales du diagramme d'Ishikawa. La méthode utilisée ici sera la même que celle utilisée dans le premier document :

#### Exemple des 5 pourquoi : Méthode

**Exemple**: Cas d'un mauvais dépôt du boitier sur le support de l'encolleuse

Action préventive : Les produits finaux doivent être vérifiés le plus souvent possible afin de rapidement détecter les éventuels problèmes.

Action corrective : Le fonctionnement du dépôt de boitier sur le support de l'encolleuse (avec le bras manipulateur) doit être revu et testé à nouveau.



Figure 8 : Exemple des 5 pourquoi dans le cadre d'un mauvais dépôt du boitier sur le support de l'encolleuse

#### Exemple des 5 pourquoi : Matériel

**Exemple** : Cas d'un système RFID non fonctionnel

Action préventive : Préparer des sauvegardes des données enregistrées dernièrement afin de ne rien perdre en cas de problème.

Action corrective: Penser à un nouvel équipement pouvant d'utiliser la technologie RFID correspondante au même type de puce.



Figure 9 : Exemple des 5 pourquoi dans le cas d'un lecteur RFID non fonctionnel

Nous pouvons donc, à présent, modifier notre tableau AMDEC pour le mettre à jour :

# <u>Le tableau AMDEC</u>

		Période de l'analyse				R	le-co	tati	on				
5M / Fonctions techniques /	Mode de défaillance	Causes	Causes Effets Criticité Action préventive Action c		Action corrective		Cri	ticité					
Composants	Mode de defamance	Causes	Effets	F	G	D	C	Action préventive	Action corrective		G	D	С
Main d'œuvre	Le système de dépôt de colle ne fonctionne plus	Problème de maintenance	La production prend du retard	2	4	3	24	Utiliser des caméras et capteurs pour surveiller la chaine de production avec une personne derrière celles-ci qui détecte les problèmes	Envoyer un responsable technicien pour s'occuper du problème au plus vite	1	3	1	3
	Le système de dépot de colle n'arrive pas à suivre la cadence	Mauvaise intégration à la chaîne de production	La production prend du retard	2	4	2	16	Assurer la formation de la main d'œuvre au cahier des charges	Appeler les personnes s'occupant du cahier des charges pour leur demander des indications	1	3	1	3
	Le système de dépôt de colle ne fonctionne plus	Tuyau troué	La production prend du retard	1	4	1	4	Vérifier le matériel avant de l'utiliser (surveillance visuelle)	Arrêter d'urgence le système et remplacer l'élément abimé	1	3	1	3
	Le système de dépôt de colle ne fonctionne plus	Casse de la buse	La production prend du retard	2	4	1	8	Vérifier le matériel avant de l'utiliser (surveillance visuelle)	Arrêter d'urgence le système et remplacer l'élément abimé	1	3	1	3
	Le système de dépôt de colle ne fonctionne plus	La seringue ne fonctionne pas	La production prend du retard	1	4	2	8	Vérifier le matériel avant de l'utiliser (test d'un point de colle)	Arrêter d'urgence le système et remplacer l'élément abimé	1	2	1	2
Matériel	Le système de correction de la prise des photos et de leur correction ne fonctionne plus	La communication avec le Raspberry échoue	Les photos ne sont pas transmises au serveur FTP	2	3	3	18	Vérifier le matériel avant de l'utiliser (surveillance visuelle et ping à l'appareil)	Arrêter d'urgence le système, remplacer l'élément si très abimé ou diagnostiquer le problème (peut être mal branché ou mal configuré)	1	1	2	2
	Le système de dépôt de colle n'est pas de bonne qualité	Support peu stable ou non adapté à l'objet	Le produit est de mauvaise qualité	1	4	2	8	Secouer légèrement le support pour vérifier sa stabilité	Arrêter d'urgence le système, remplacer l'élément si très abimé ou resserrer les écrous du support	1	2	1	2
	Le système RFID ne fonctionne pas	Les fréquences choisies ne sont pas adaptées aux contraintes de la chaîne	Le système de tracabilité ne peut pas fonctionner	1	3	2	6	Préparer des sauvegardes (backups) des données enregistrées dernièrement afin de ne rien perdre en cas de problème	Penser à un nouvel équippement permettant d'utiliser la technologie RFID correspondante au type de puces	1	2	2	4
	Le système de correction de la prise des photos et de leur correction ne fonctionne plus	Caméra non fonctionnelle	Aucune photo ne peut être prise	1	4	3	12	Vérifier le matériel avant de l'utiliser (surveillance visuelle et connexion au préalable)	Arrêter d'urgence le système, remplacer l'élément si très abimé ou diagnostiquer le problème (peut être mal branché ou mal configuré)	1	2	2	4
	Le personnel n'arrive pas à manipuler le système correctement	Manque d'espace	La production prend du retard	2	3	2	12	Vérifier que l'espace est suffisant avant de démarrer le système	Réorganiser l'espace pour en allouer plus au personnel	1	2	1	2
	Le système de dépôt de colle n'est pas de bonne qualité	Présence de poussières sur le support	Le produit est de mauvaise qualité	3	3	2	18	Vérifier la propreté du système de dépôt de colle	Nettoyer le système de dépôt de colle	1	3	1	3
	Le système de dépôt de colle n'est pas de bonne qualité	Température non adéquate	Le produit est de mauvaise qualité	2	2	3	12	Vérifier que le système de dépôt de colle ne surchauffe pas à l'utilisation	Arrêter d'urgence le système et reffroidir le système	1	2	2	4
<u>Milieu</u>	Le système ne fonctionne plus	Problème électrique	La production prend du retard	1	4	2	8	Vérifier les branchements électriques	Faire intervenir d'urgence un employé spécialisé dans les systèmes électriques	1	3	1	3
	Le système de dépôt de colle n'est pas de bonne qualité	Humidité trop faible ou trop élevée	Le produit est de mauvaise qualité	2	2	4	16	Vérifier le taux d'humidité du système de dépôt de colle	Réchauffer ou aérer le système de dépôt de colle	1	1	2	2
	Le système de dépôt de colle n'est pas de bonne qualité	Présence de courant d'air	Le produit est de mauvaise qualité et le matériel est sale voire à remplacer	3	2	2	12	Vérifier que les fenêtres ou les portes soient correctement fermées avant d'utiliser le système	Fermer rapidemment la fenêtre ou la porte en question	2	2	1	4

	Le système de dépot de colle est incomplet	Quantité de colle non adaptée	Le produit est de mauvaise qualité	2	3	2	12	Vérifier la quantité de colle avant de l'utiliser (surveillance visuelle)	Arrêter d'urgence le système et remplir à nouveau la seringue de colle	1	2	1	2
<u>Matière</u>	Le produit est de mauvaise qualité et le matériel est sale voire à remplacer	Mauvaise qualité de la colle	La colle s'accroche au tuyau à l'aiguille	1	4	3	12	Vérifier la qualité du contenant de la colle avant de l'utiliser (surveillance visuelle)	Arrêter d'urgence le système et remplacer la colle	1	2	1	2
	Le problème de l'encolleuse n'est pas corrigé et celle-ci temporairement inutilisable	L'utilisation de l'encolleuse en mode manuel est désordonnée	Le personnel rencontre des difficutés à manipuler le système	2	3	2	12	Le personnel doit être formé à l'utilisation et à la maintenance de l'encolleuse (par utilisation de la réalité virtuelle par exemple)	Le système doit être arrêté et un technicien expérimenté doit être appelé à intervenir	1	3	2	6
<u>Méthode</u>	Le poste encollage doit être arrêté	Le boitier n'est pas correctement posé sur le support de l'encolleuse	L'encolleuse ne placera pas la colle au bon endroit	1	4	2	8	Les produits finaux doivent être vérifiés le plus souvent possible afin de rapidemment détecter ce type de problème	Le fonctionnement du dépot de boitier sur le support de l'encolleuse (avec le bras manipulateur) doit être revu et testé à nouveau	1	4	1	4
	Le système de dépôt de colle ne fonctionne plus	Mauvaise alimentation de la colle	Le niveau de colle est insuffisant pour pouvoir encoller	2	3	2	12	Vérifier le montage de colle avant d'utiliser le système (en essayant de doucement le déplacer)	Arrêter d'urgence le système et remettre correctement le montage de la colle	1	1	1	1

Fréquence de défaillance	Gravité	Détectabilité	Indice	La criticité maximale (Cmax) est 64			Notation
Rare	Mineure	Facilement détectable	1	Seuil à 40% de la criticité maximale		F	Fréquence
Propable	Mateure	Décelable par un technicien	2	Cseuil = Cmax * 0,40 soit Cseuil = 26		G	Gravité
Très probable	Importante	Difficile à détecter	3			D	Détection
Inévitable	Critique	Indétectable	4	Rappel : $C = F * G * D$		C	Criticité

Figure 10 : Nouveau tableau AMDEC de l'encolleuse

Il ne faut cependant pas oublier les risques externes à l'encolleuse tels qu'une mauvaise gestion du réservoir de colle (surtout pour les 1000 coques) ou encore ceux liés au fonctionnement du bras manipulateur (voir prochain document avec les fiches techniques).

Notre analyse fonctionnelle maintenant complètement à jour, des solutions vont pouvoir être proposées.

# <u>Propositions de solutions en fonction des</u> <u>problématiques de la chaîne</u>

Il est crucial de comprendre ici que cette partie apporte seulement des propositions de solutions et que les solutions concrètes (détail du matériel à mettre en œuvre et coûts) seront détaillées dans le prochain document. Afin de constituer la suite du document, notre équipe s'est basée sur les contraintes principales et attendues. Des calculs sont également présents afin d'apporter un début de réflexion avant le choix exact des technologies.

### Ergonomie et Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Au cours de ce projet, plusieurs nouvelles problématiques sont apparues suite à la volonté d'intégrer l'encolleuse à une chaîne de production automatique. Les anciens retours des employés évoquaient notamment des débuts de troubles musculo-squelettiques (« Les muscles, les tendons, les nerfs et les articulations sont les structures les plus souvent touchées. Les symptômes ou les plaintes les plus courantes sont généralement des douleurs, lourdeurs, raideurs... », Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, 2010).

La résolution de ce problème réside dans une notion cruciale appelée « ergonomie ». Celle-ci contribue à la réflexion concernant :

- L'organisation du travail
- Les programmes de formation pour le personnel
- Les moyens matériels (logiciels, fonctions guides, etc)
- Les moyens matériels de production (machines, équipements, etc)
- Les espaces et les environnements de travail

En plus de l'employé, cette amélioration de l'environnement représente également des intérêts particuliers pour l'entreprise tels qu'une meilleure satisfaction du client ou encore des temps de production réduits. Ceci engendre, en revanche, certains coûts, même si le respect du travailleur et du client doit passer avant tout. Il est important de comprendre ici que les chaîne de productions et les travailleurs sont évidemment tous différents. Ceci implique que la démarche d'ergonomie mise en place se doit d'être adaptée à l'entreprise et réalisée par un personnel plutôt proche des besoins et des objectifs du travailleur. Toutefois, certains conseils relativement évidents ressortent :

- Amélioration des sièges de travail si le travailleur est assis la plupart de son temps de travail
- Amélioration des postes manuels (taille de la table, hauteur, emplacement des outils, etc)
- La demande d'assistance en cas de problème doit être rapide et efficace
- Division de la charge de travail (afin d'éviter la surcharge notamment)







Figure 12 : Exemple d'amélioration de l'ergonomie sur un poste de travail

Afin de remédier à cela, notre équipe aura donc proposé l'utilisation d'un bras robotique manipulant les capots encollés de façon automatique.

D'un point de vue organisation maintenant, nous conseillons l'utilisation de méthodes inspirées du Lean Management (méthodes de gestion de production, de gestion et d'organisation qui ont largement faits leurs preuves au cours des années) telles que la méthode 5S:

- Seiri (éliminer) : On se débarrasse de ce qui n'est pas essentiel/inutile
- Seiton (ranger): Tout objet possède une place bien précise destinée à son rangement
- **S**eiso (nettoyer): Nettoyage des bureaux, du lieu de travail, et des moyens de production (suffisamment en profondeur afin de pouvoir détecter certaines anomalies)
- **S**eiketsu : Une fois l'environnement trié, rangé et nettoyé, il convient de maintenir cet ordre
- Shitsuke (respecter): Encourager le personnel à respecter ses règles avec sérieux et assiduité



Figure 13 : Exemple de mise en application de la méthode des 5S

Cette méthode a notamment fait ses preuves au sein du groupe Toyota et s'utilise généralement de pair avec d'autres méthode comme Kanban ou celle des 6 sigmas.

Pour les moyens matériels et logiciels nous apportons notre code de traitement d'images et plus généralement la régulation de l'encolleuse. Cette régulation va permettre de fournir de meilleurs résultats au niveau de l'encollage et des paramètres d'entrée comme nous l'avons défini dans les précédents documents.

Enfin, un système de maintenance se doit d'être défini et de compléter notre analyse fonctionnelle / de risques. Pour cela des systèmes modernes tels que la réalité virtuelle ou encore la réalité augmentée peuvent se placer en tant que solutions. Nous reparlerons de ces technologies plus tard dans ce document mais il est important de noter ici qu'elles peuvent se trouver très utiles lors de l'entrainement ou de la préparation du personnel à la maintenance sur la chaîne de production.

### La réserve de colle pour 1000 capots

#### Rappel de l'air de la demi-ellipse du codon de colle

Lors du premier livrable nous avons vu que la formule pour calculer l'air d'une ellipse était  $\pi \times a \times b$ .

Donc la formule pour l'aire de la demi-ellipse du cordon de colle est :  $\frac{\pi \times a \times b}{2}$ .

Nous obtenons donc:  $\frac{\pi \times \frac{3}{2} \times 0.75}{2} = 1,767145868 \ cm^2$ .

### Calcul du périmètre du capot à encoller

Les croix sur le schéma ci-dessus représentent le contour maximal du codon de colle.

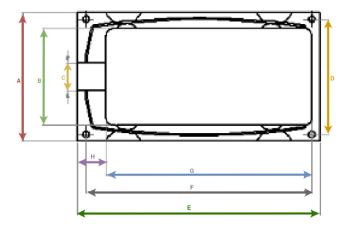


Figure 14 - Schémas d'encollage du capot.

Pour trouver la longueur du cordon de colle, nous devons d'abord trouver la longueur de colle sur une des deux longueurs du capot puis ainsi chercher la largeur du cordon et enfin les additionner.

#### Calcul de la longueur associée à G avec Pythagore

Pour obtenir la longueur associée à G, nous décidons de la diviser en deux afin d'obtenir deux triangles rectangles, nous noterons par ailleurs H la hauteur de ces deux triangles.




Figure 15 - Segment associé à G coupé en deux triangles rectangles de hauteur H.

Afin d'obtenir la demi-longueur (l'hypoténuse d'un triangle) associée à G, nous appliquons le théorème de Pythagore :  $\sqrt{\frac{G^2}{2} + H^2}$ .

Avant de pouvoir effectuer le calcul, nous devons chercher H :  $\frac{A-B}{2} - \frac{A-D}{2} = \frac{60-45}{2} - \frac{60-54}{2} = \frac{15}{2} - \frac{6}{2} = 3,5$ , H mesure donc 3,5 mm.

Nous appliquons maintenant la formule :  $\sqrt{(\frac{106}{2})^2 + 3,5^2} = \sqrt{53^2 + 3,5^2} = \sqrt{2821,25} = 53,115440316 \approx 53,12 \,mm$ . L'hypoténuse d'un triangle étant égale à la moitié de la longueur associe à G, nous obtenons donc  $106,24 \,mm$  pour la longueur complète.

#### Calcul du cordon sur la largeur du capot

Lors de nos calculs précédents, nous avons considéré que la longueur associée à G avait une amplitude égale à G, or sur le schéma nous observons que l'amplitude est légèrement inférieure.

Dans notre cas le point 2 représentant l'intersection entre l'amplitude et le segment de la largeur du capot sont sur le même axe x. La largueur du capot n'est donc plus de forme parabolique.



Figure 16 - Point de jonctions entre la largeur et la longueur du capot.

Nous pouvons donc calculer la largeur avec la différence entre C et B:  $45 - 13 = 32 \, mm$ .

#### Calcul définitif de la longueur totale

Nous savons maintenant qu'une des deux longueurs du capot est égale à 106,24 mm et la largeur à 32 mm. Pour trouver la longueur totale du cordon nous additions deux fois la longueur du capot avec la largeur du capot. La longueur totale du cordon est donc égale à  $2 \times 106,24 + 32 = 244,48 \ mm$ .

#### Calcul du volume du cordon

Le codon de colle étant un demi-cylindre, la formule est donc le produit de l'air de la demiellipse et de la longueur du codon. Nous connaissons la longueur totale du codon 244,48 mm ainsi que l'air d'un plan de coupe du codon 1,767145868  $cm^3$ . Le volume de colle dans un cordon est donc 244,48  $\times$  1,767145868 = 432,031821809 $mm^3$  soit 0.433  $cm^3$ .

#### Calcul de quantité de colle total à prévoir

La contenance totale d'une seringue est de  $10cc~(ou~cm^3)$ , en ne prenant que 75% nous avons donc un volume de colle utilisable égale à 7,5cc. Sachant que nous avons déterminé plus tôt que le volume de colle pour un capot est de  $0.433~cm^3$ . Au premier abord, nous pourrions nous dire que le volume de colle est le produit entre le nombre de capots et le volume pour un cordon de colle. En théorie, il faudrait donc  $0,433\times1000=433~cm^3$ . Nous calculons ensuite, le nombre de rechargements de seringue à effectuer afin d'accomplir l'encollage de tous les capots :  $\frac{433}{7,5}=57,7333333333$ , or nous ne pouvons pas recharger partiellement une seringue au risque de laisser des bulles d'air, le nombre de rechargement est donc 58. Il faut donc l'équivalent du volume 58 seringues soit  $58\times7,5=435cm^3$ , ce qui équivaut à 0.435~L. Nous aimerons, ajouter une seringue supplémentaire, en prévision de divers problèmes pouvant se produire sur la ligne. La quantité de colle définitive est de  $59\times7,5=442~cm^3$ , ce qui équivaut donc à 0.45~L.

#### Dimension du pot de colle secondaire contenant la réserve

Les dimensions du pot de colle doivent donc être adaptées en fonction de la largeur maximale d'ouverture de la pince. En effet, la largeur maximale d'ouverture de la pince est de 8.5 cm. Néanmoins, il sera préférable de prendre une marge d'erreur de 2.5 cm pour la largeur de la pince assurant ainsi une certaine sécurité et évitant tout risque de renversement du pot.

Selon les calculs précédents, le pot de colle doit contenir  $442\ cm^3$  de colle minimum pour pouvoir encoller 1000 capots. Mais il est encore une fois préférable de prendre une marge d'erreur et donc de dimension pour le pot de sorte que le volume disponible soit supérieur à  $442\ cm^3$  afin d'éviter tout renversement du réservoir. C'est pourquoi, il a été décidé de choisir un réservoir secondaire de 6 cm de large (2.5cm inférieur à la capacité maximale de la pince), 8cm de long et 11cm de haut (1 cm inférieur à la hauteur maximale de la buse par rapport au plateau).

$$Sp = l \times L \times h$$
$$6 \times 8 \times 11 = 528 \ cm^3$$

Le pot de colle aura donc un volume maximal de  $528 \ cm^3$  pour un volume de colle de  $4 \ cm^3$ .

#### Distance d'étirement du piston pour le rechargement de la colle

Le piston de la seringue doit atteindre une certaine distance pour remplir 75% de la seringue. Il est donc nécessaire de calculer cette distance à l'aide du volume contenu dans 75% d'une seringue qui a été calculé plus haut dans ce document ainsi qu'avec l'aire de la seringue.

$$A_{seringue} = \pi \times r^2$$
 
$$A_{seringue} = \pi \times \left(\frac{1.5}{2}\right)^2$$
 
$$A_{seringue} = \pi \times 0.56$$
 
$$A_{seringue} \cong 1.76 \text{ cm}^2$$

Une fois que l'aire est obtenue, il ne reste plus qu'à utiliser le volume d'une seringue et son aire pour obtenir la longueur nécessaire au remplissage de 75% de la seringue en colle  $(10 \times 0.75 = 7.5 \ cm^3)$ .

$$1.76 \times h = 7.5$$

$$h = \frac{7.5}{1.76}$$

$$h = 4.2 cm$$

Le piston doit donc parcourir une distance de 4.2 cm pour remplir la seringue à 75%. Néanmoins, pour éviter la chute de gouttes de colle après remplissage de la seringue et après encollage d'un capot, la buse sera purgée de toute la colle. Pour faire cela, il est nécessaire d'étirer le piston sur une distance légèrement plus longue que 4.2 cm (en distance additionnée). Le calcul de cette distance est le même que le calcul précédent à la différence que le volume utilisé est celui de la buse  $(0.353cm^3)$  et non de la seringue.

$$1.76 \times h = 0.353$$

$$h = \frac{0.353}{1.76}$$

$$h = 0.2 cm$$

Le piston doit donc parcourir une distance de  $4.2 + 0.2 = 4.4 \ cm$  pour remplir la seringue à 75% et purger la buse de toute la colle.

### Rechargement de la colle

Nous avons vu précédemment qu'il fallait 59 rechargements de seringue afin d'encoller les 1000 capots, l'action répétitive de rechargement de la seringue pourrait causer des TMS sur un être humain. Afin de se prémunir de quelconque problème de TMS, nous voulons rendre le processus de rechargement le plus automatique possible. Cependant, nous sommes limités au système de motorisation, seringue ainsi que le tuyau souple déjà présent.

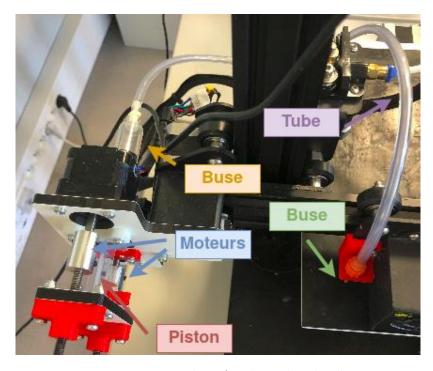


Figure 17 - Montage du système d'extrudage de colle.

Dans notre solution, nous ne proposons aucun changement direct sur l'encolleuse, c'est en réalité le bras robotique qui déposera un pot rempli de colle sur le plateau et les moteurs qui tireront sur le piston pour aspirer la colle. Nous pouvons traduire, le fonctionnement de notre solution par la suite d'instruction suivante :

- 1. L'encolleuse met le plateau le plus à l'extérieur possible.
- 2. Le bras robotique prend le pot de colle et le met au milieu du plateau.
- 3. La buse se positionne dans le pot de colle.
- 4. La buse extrude au maximum la buse pour qu'il ne reste plus rien dans la seringue.
- 5. La buse dé extrude à 75% de la capacité de la seringue.
- 6. La buse se remet en axe x = 0.
- 7. Le bras remet le pot de colle à son emplacement.

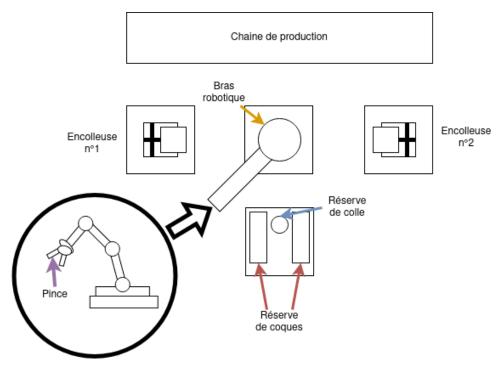


Figure 18 - Représentation visuelle du bras manipulateur.

### Système de chauffe de l'extrudeur

Nous cherchons ici à trouver un moyen de contrôler la température globale de la colle dans notre système. Le fournisseur propose sur son site une piste d'amélioration que nous décrirons dans le prochain document car celle-ci nous semble être la plus adapté au processus. Cependant nous notons ici quelques systèmes également plausibles et intégrables au poste d'encollage :

- Préchauffage de la colle dans une réserve à température constante (en prenant soin de ne pas abimer le tube pour l'encollage)
- Système de chauffe fixé à l'encolleuse au moment du dépôt de colle
- Chauffe du boitier une fois la colle posée et avant fixation avec la partie inférieure (contenant le téléphone). Cette solution est plus risquée et peut rentrer en conflit avec un poste déjà dédié à la chauffe du boitier pour la fixation.



Figure 19 : Idée d'amélioration du contrôle de la température du système proposée par le fournisseur

### Système RFID

La plupart des spécifications concernant notre système RFID mis en place concernent des calculs directement liés à la solution finale. Ceux-ci ne seront pas évoqués dans ce document même si deux pistes de lecteurs RFID nous intéressent :

- Système à très hautes fréquences (HF)
- Système à ultra hautes fréquences (UHF)

Chaque système a, de plus, une sensibilité / puissance programmable (en dBm) et utilisée en fonction des attentes et de l'environnement. La liste de nos choix et des normes sera donc présentée dans le prochain document.

### Cadence de la ligne

Un des problèmes cités et mis en lumière causé par l'intégration à une chaîne de production est la cadence. Dans notre cas, il s'agit de faire en sorte que le système d'encollage ne soit ni trop rapide ni trop lent pour le système de production ce qui conduirait à la formation d'un goulot d'étranglement et ainsi à des arrêts temporaires de la chaîne.

Aucune donnée concrète ne nous est fournie concernant la rapidité et le rythme de production de la chaîne, cependant, il existe quelques notions à bien comprendre sur les contraintes de temps impliquées dans les systèmes industriels :

#### La capacité

La capacité d'une ressource (humaine, matérielle) est son aptitude à traiter un flux. Il est possible, par exemple, de citer la capacité d'un fast-food (200 clients à l'heure) ou d'un parking. La capacité d'une chaîne de production s'ajuste avec la flexibilité et la polyvalence des postes et ateliers.

Une attention particulière doit être donnée aux systèmes de ressources (système demandant une ressources externe particulière pour fonctionner, la partie du boitier à encoller dans notre cas). Il existe 2 types de systèmes de ressources: en série et en parallèle. Ici, nous avons 2 parties de boitiers et, en fonction de la rapidité du système d'encollage, nous pouvons affirmer qu'une seule des deux parties ne pourra être bloquée à la fois. Nous nous trouvons donc dans un système de ressource parallèle.

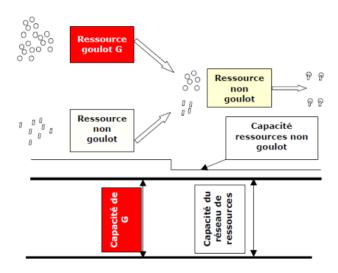


Figure 20 : Exemple de système de ressource parallèle

Bien que ces systèmes soient moins assujettis aux goulots d'étranglements par rapport aux systèmes en série, l'équilibrage de la vitesse de traitement des deux ressources est de mise.

#### La charge

Mesure de la quantité de flux requise pour satisfaire la demande tel un débit. Le concept se trouve proche de celui de la capacité de la même manière que l'offre et la demande. Le taux de charge  $T_c$  est défini par le rapport suivant :

$$T_c = \frac{Charge}{Capacit\'{e}\ r\'{e}elle}$$

Lorsque ce taux est supérieur à 100%, le poste de travail est en surcharge. Il faut alors affecter des ressources supplémentaires ou mieux lisser les ressources existantes.

Nous définissons également :

$$T_u = \frac{Charge}{Capacit\'{e}\ th\'{e}orique}$$

Et:

$$T_d = \frac{\textit{Capacit\'e r\'eelle}}{\textit{Capacit\'e th\'eorique}}$$

Le taux d'utilisation représente simplement le taux de charge au niveau théorique et le taux de disponible correspond à la différence entre la théorie et la pratique.

#### La cadence

Il est nécessaire de synchroniser la demande des clients la production des biens ou des services. Pour cela on considère le temps disponible pour produire et la demande moyenne sur un horizon temporel cohérent. La cadence est le rythme de production exprimé soit en nombre de pièces produites par unité de temps (pièces/heures) soit en temps de fabrication par poste de travail. L'ensemble des actions humaines ou automatiques sont généralement quantifiées et un temps global par produit est estimé.

#### Le takt time

Le takt time est la maille de temps unitaire disponible pour accomplir une tâche selon la demande client. Il se définit par le rapport :

$$Takt\ Time = \frac{Temps\ disponible}{Nombre\ d'unit\'es\ consomm\'ees}$$

Le takt time évite ainsi les gaspillages de surproduction. Celui-ci représente la cadence idéale théorique pour se synchroniser sur la demande avec l'idée de produire une unité chaque fois qu'une unité est commandée. On retrouve alors plusieurs avantages :

- Dimensionnement adapté des ressources
- Identification des goulots d'étranglement
- Ciblage des améliorations
- Équilibrage des lignes
- Ajustage du nombre de postes

#### Le temps de cycle

Le temps de cycle est tout simplement la durée réelle nécessaire pour fabriquer une simple unité et est donc complémentaire à la cadence et au takt time.

Ces notions sont cruciales dans la compréhension mais également dans la mise en place de la chaîne. Dans notre cas, nous avons noté que la chaîne de production traite et monte 1 téléphone en environ 2 minutes (à noter que ce travail est à la chaîne et dépendant de l'intervalle plus ou moins rapide entre 2 téléphones). Pour le processus d'encollage, nous comptons un peu plus d'une minute (1m15s) en moyenne pour encoller un support sans compter le mouvement du bras manipulateur. Même en comptant la recharge de la colle par le bras, nous estimons donc que l'encollage est plus rapide que le montage du téléphone. Cette rapidité est d'autant plus accrue que nous prévoyons d'utiliser 2 encolleuses ce qui réduit presque la durée d'encollage par 2. L'avantage d'avoir un système externe plus rapide réside dans le fait que la ligne de production ne sera jamais bloquée alors que le bras manipulateur externe pourra seulement se trouver en attente. De plus, la ligne de production contient un système d'attente (ou de stockage) pour les capots encollés plus rapidement que les téléphones montés.

### <u>Visualisation de la ligne</u>

Comme déjà évoqué plus haut dans ce document, des solutions comme la réalité virtuelle ou encore la réalité augmentée pourraient nous être utiles dans des tâches telles que la maintenance ou encore la formation des équipes et cela ne s'arrête pas là.



Figure 21 : Un employé en formation grâce à la réalité virtuelle

La réalité virtuelle simule complètement l'environnement et les interactions de l'utilisateur avec celui-ci. L'utilisateur n'a donc pas besoin d'être présent sur place pour être formé la plupart du temps par exemple. Nous pourrions donc imaginer, par exemple, la formation de l'employé chargé de notre ligne ou encore une vision constante portée sur la chaîne afin de détecter les éventuels problèmes le plus rapidement possible.

De l'autre côté, la réalité augmentée enrichie le réel par le virtuel. Des lunettes permettent par exemple de faire apparaitre des objets inexistants dans notre champs de vision (utile par exemple pour la projection d'un meuble chez soi avant achat). Cette dernière pourrait être utile pour simuler notre système d'encollage avec bras manipulateur pendant que celui-ci n'est pas encore installée. La réalité augmentée permet ainsi de rendre des dimensions et des potentiels problèmes ergonomiques avant installation.



Figure 22 : Exemple de réalité augmentée à l'aide d'une tablette connectée


Ces solutions sont désormais celles les plus poussées, ergonomiques et plus globalement avantageuse pour l'entreprise en question qui peut ainsi se trouver rassurer. Un certain coût concernant le matériel est évidemment requis même si la rentabilité est généralement rapidement visible au sein des services

# **Conclusion**


Dans l'objectif d'intégrer l'encolleuse à la chaine de production et de soulager les ouvriers afin de les rediriger sur des postes plus utile et moins pénible pour la santé, une nouvelle analyse fonctionnelle a été rédigée. Celle-ci considère l'ensemble des nouveaux facteurs tels qu'un système RFID complet, un bras robotique et la prise en compte de la cadence de la ligne. Enfin, dans le but de faciliter la formation des ouvriers à la maintenance, l'utilisation de la réalité virtuelle permettra de simuler la chaine de production avec l'encolleuse utilisée. Le prochain document constituera le dernier de ce projet et introduira donc des solutions concrètes aux sujets abordés plus haut dans ce document.

### **Annexes**


Annexe 1: Fonctions principales de l'encolleuse	33
Annexe 2 : Fonctions contrainte 1 & 2 de l'encolleuse	
Annexe 3 : Fonctions contrainte 3, 4, 5 & 6 de l'encolleuse	34
Annexe 4 : Fonctions contrainte 7 & 8 de l'encolleuse	35
Annexe 5 : Fonctions contrainte 9 & 10 de l'encolleuse	35
Annexe 6 : Fonctions contrainte 11 & 12 de l'encolleuse	36

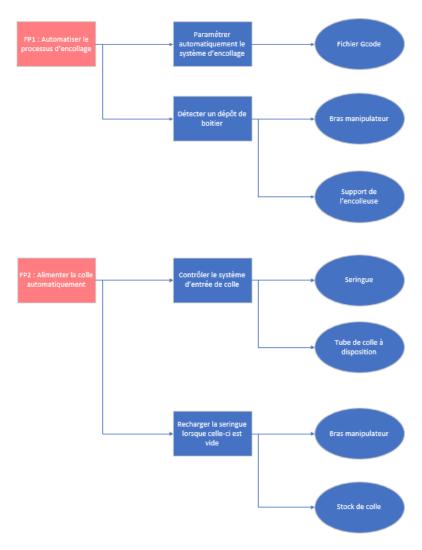


Annexe 1 : Fonctions principales de l'encolleuse

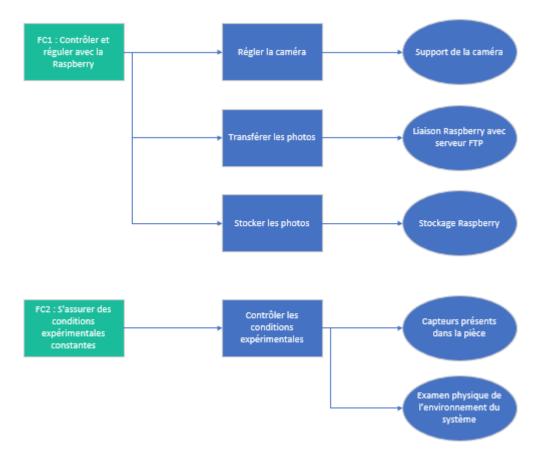


Annexe 2 : Fonctions contrainte 1 & 2 de l'encolleuse

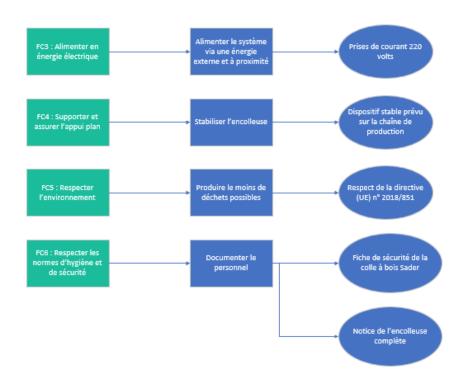


Annexe 3 : Fonctions contrainte 3, 4, 5 & 6 de l'encolleuse

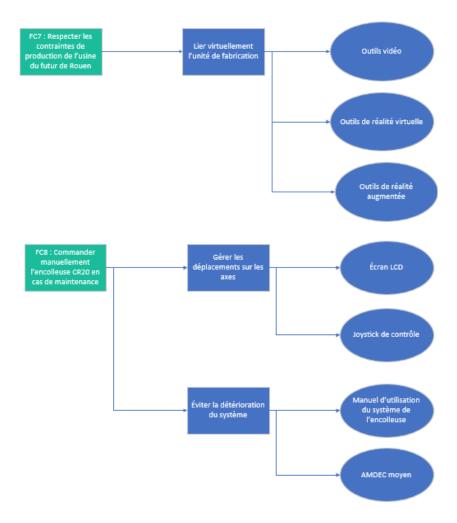

Annexe 4 : Fonctions contrainte 7 & 8 de l'encolleuse

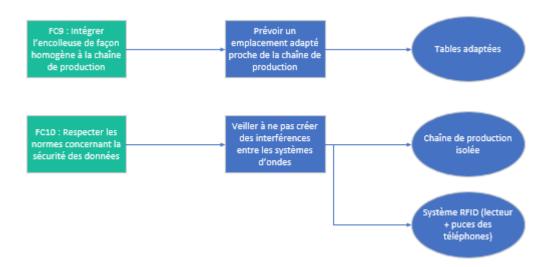

Annexe 5 : Fonctions contrainte 9 & 10 de l'encolleuse

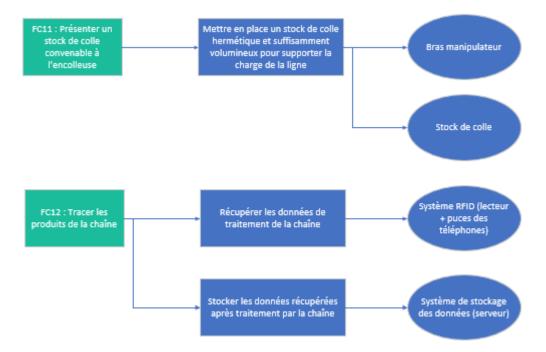

*Annexe 6 : Fonctions contrainte 11 & 12 de l'encolleuse*