# Содержание

Введение	5
1 Постановка задачи	6
2 Анализ устойчивости неизменяемой части системы	7
3 Синтез регулятора	9
3.1 Построение желаемой логарифмической амплитудно-частотной ха-	
рактеристики	9
3.1.1 Построение низкочастотной асимптоты	9
3.1.2 Построение средне-частотной части ЛАЧХ	9
3.1.3 Построение высокочастотной части ЛАЧХ	0
3.2 Составление передаточной функции регулятора 1	11
4 Проверка полученных результатов	3
5 Реализация регулятора 1	6
Заключение 1	8
Список использованных источников	9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КСУИ.152.Р3340.001 ПЗ			
Разр Пров		Алякин С.П. Григорьев В.В.			Синтез последовательного	/lum.	Лист <b>4</b>	Листов 19
Н.ко. Утв.					регулятора для замкнутой следящей системы методом желаемых ЛАЧХ		верситет афедра С	

#### Введение

Под синтезом системы автоматического управления понимается направленный расчёт, имеющий конечной целью отыскание рациональной структуры схемы и установление оптимальных значений величин параметров её отдельных звеньев. Синтез также можно трактовать как инженерную задачу, сводящуюся к такому построению системы, при котором обеспечивается выполнение технических требований к ней.

При синтезе системы автоматического управления необходимо обеспечить, во-первых, требуемую точность и, во-вторых, приемлемый характер переходных процессов.

В данной работе будет построен последовательно включённый к неизменяемой части системы регулятор, который позволит добиться желаемых показателей качества от системы.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

#### 1 Постановка задачи

Задан объект управления, описание которого определяется передаточной функцией неизменяемой части  $W_{\rm H}$ . Структурная схема следящей системы представлена на рисунке 1.

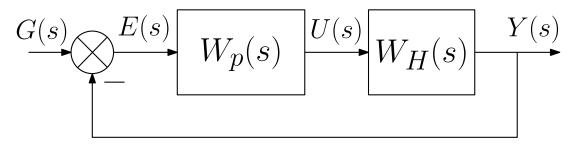


Рисунок 1 – Структурная схема проектируемой следящей системы

Требуется спроектировать регулятор, включённый параллельно с неизменяемой частью системы в контуре ошибки с передаточной функцией  $W_p(s)$ , который обеспечивает в замкнутой следящей системе с единичной обратной связью набор показателей качества, приведённый в таблице 1 вместе с исходными данными системы.

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования системы

$W_H(s)$	K	$T_1, c$	q	M	$\dot{g}_{max}, c^{-1}$	$\ddot{g}_{max}, c^{-2}$	$e_{max}$
$\frac{K}{(T_1^2 s^2 + 2qT_1 s + 1)s}$	200	0,11	0,8	1,55	1,6	0,8	0,014

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

## 2 Анализ устойчивости неизменяемой части системы

Использовав данные из таблицы 1 получим передаточную функцию неизменяемой части системы:

$$W_H(s) = \frac{200}{(0,0121s^2 + 0,088s + 1)s}. (1)$$

Выполним анализ системы на устойчивость, воспользовавшись корневым критерием устойчивости. Для этого составим матрицу Гурвница данной передаточной функции:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0,088 & 0 & 0 \\ 0,0121 & 1 & 0 \\ 0 & 0,088 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Как нетрудно заметить, миноры  $D_1$ и $D_2 > 0$ , а  $D_3 = 0$ , следовательно, разомкнутая система находится на нейтральной границе устойчивости.

Замкнув неизменяемую часть системы единичной отрицательной обратной связью получим

$$W(s) = \frac{200}{0.0121s^3 + 0.088s^2 + s + 200}. (3)$$

Для этой системы матрица Гурвница будет иметь следующий вид:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0,088 & 200 & 0 \\ 0,0121 & 1 & 0 \\ 0 & 0,088 & 200 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

В этом случае  $D_1=0,088>0; D_2=0,088-2,42=-2,332<0.$  Система является неустойчивой, так как матрица Гурвница имеет главный минор с отрицательным определителем.

Проверим полученные данные по средствам математического моделирования. Схема моделирование представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Схема моделирования замкнутой системы

При симуляции был получен график, приведённый на рисунке 3.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

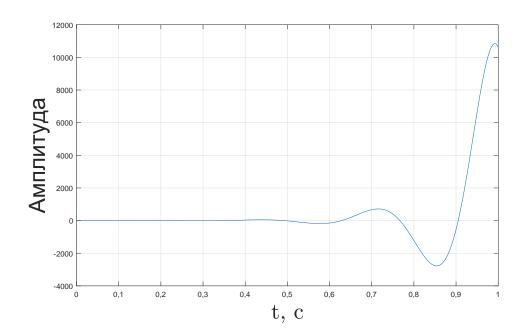


Рисунок 3 — Реакция замкнутой системы на единичное входное воздействие

Как видно из полученного графика, система действительно неустойчива и требуется синтез регулятора.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

### 3 Синтез регулятора

Для заданной системы, обладающей астатизмом первого порядка, произведём синтез последовательно подключаемого регулятора по заданному значению максимальной ошибки при фиксированных максимальных значениях ускорения и скорости.

# 3.1 Построение желаемой логарифмической амплитудночастотной характеристики

#### 3.1.1 Построение низкочастотной асимптоты

На основании требования по точности формируется низкочастотная часть желаемой ЛАЧХ следящей системы. Построим систему с астатизмом второго порядка, для упрощения вычислений, так как на порядок регулятора это не повлияет.

Для того, чтобы входное воздействие воспроизводилось с ошибкой, не превышающей  $e_{max},\ \Lambda AHX$  системы должна проходить не ниже контрольной точки  $L_{\rm K}$  с координатами

$$\omega = \omega_{\kappa}, L(\omega_{\kappa}) = 20lg \frac{\dot{g}_{max}^2}{\ddot{g}_{max}e_{max}} = 20lg \frac{2,56}{0,8\cdot 0,014} = 47,18 \text{ дБ},$$
 (5)

где 
$$\omega_{\mathtt{K}} = \dfrac{\ddot{g}_{max}}{\dot{g}_{max}} = \dfrac{0,8}{1,6} = 0,5 \ \mathrm{c}^{-1}.$$

Так как наша система обладает астатизмом второго порядка, то график ЛАЧХ будет проходить через контрольную точку с наклоном в -40 дБ/дек и его продолжение пересечёт ось абсцисс при частоте  $\omega_0=\sqrt{K_\varepsilon}$ , где  $K_\varepsilon=\frac{\ddot{g}_{max}}{e_{max}}=57,14$  — добротность по ускорению. Подставив полученное значение, получим

$$\omega_0 = \sqrt{57, 14} = 7,56 \text{ c}^{-1}. \tag{6}$$

## 3.1.2 Построение средне-частотной части ЛАЧХ

Построим средне-частотную часть ЛАЧХ исходя из условия необходимого запаса устойчивости системы. Для оценки запаса устойчивости,

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

то есть степени удаления от колебательной границы устойчивости, при использовании частотных критериев наиболее удобно использовать показатель колебательности M, который характеризует склонность системы к колебаниям.

Для обеспечения достаточного запаса устойчивости построим две прямые, параллельные оси абсцисс и соответствующие значениям

$$L_1 = 20lg \frac{M}{M-1} = 20lg \frac{1,55}{0,55} = 8,99 \text{ дБ},$$
 (7)

$$L_2 = 20lg \frac{M}{M+1} = 20lg \frac{1,55}{2,55} = -4,32 \text{ дБ}.$$
 (8)

Между построенными прямыми угол наклона ЛАЧХ должен составлять -20 дБ/дек. Для обеспечения этого условия найдём частоту  $\omega_2$ , при которой низкочастотная асимптота пересекается с прямой  $L_1$ :

$$\omega_2 = \omega_0 \sqrt{\frac{M-1}{M}} = 7,56 \cdot \sqrt{\frac{0,55}{1,55}} = 4,5 \text{ c}^{-1}.$$
 (9)

# 3.1.3 Построение высокочастотной части ЛАЧХ

Для построения высокочастотной части ЛАЧХ найдём частоту  $\omega_3$  пересечения средне-частотной части ЛАЧХ с прямой  $L_2$ .

$$\omega_3 = \omega_0 \frac{M+1}{\sqrt{M(M-1)}} = 7,56 \cdot \frac{2,55}{\sqrt{1,55 \cdot 0,55}} = 20,88 \text{ c}^{-1}.$$
 (10)

После частоты  $\omega_3$  система будет иметь наклон -60 дБ/дек для соблюдения условия запаса устойчивости.

Полученная в итоге логарифмическая амплитудно-частотная характеристика представлена на рисунке 4.

Пп	Изм	№ докум	Подп	Пат

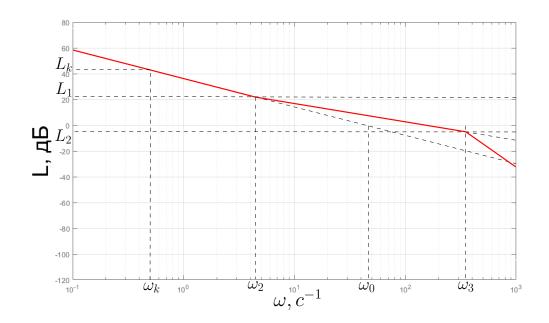


Рисунок 4 – Желаемая логарифмическая амплитудно-частотная характеристика разомкнутой системы

#### 3.2 Составление передаточной функции регулятора

По выбранной ЛАЧХ составим желаемую передаточную функцию разомкнутого контура, которая в общем виде будет иметь вид

$$W_{pk}(s) = \frac{K_{\varepsilon}(T_2s+1)}{s^2(T_3s+1)^2},\tag{11}$$

где  $T_2=\frac{1}{\omega_2}$  и  $T_3=\frac{1}{\omega_3}$ . Подставив значения постоянных времени, получим следующую передаточную функцию:

$$W_{pk}(s) = \frac{57,14 \cdot (0,222s+1)}{s^2(0,0478s+1)^2}.$$
 (12)

Известно, что регулятор и неизменяемая часть системы соединены последовательно, следовательно

$$W_{pk}(s) = W_p(s) \cdot W_H(s), \tag{13}$$

$$W_p(s) = \frac{W_{p\kappa}(s)}{W_H(s)}. (14)$$

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

#### КСУИ.152.Р3340.001 ПЗ

Подставив значения передаточных функций разомкнутого контура и неизменяемой части, получим передаточную функцию регулятора:

$$W_p(s) = \frac{57,14(0,222s+1)\cdot(0,0121s^2+0,176s+1)}{200s(0,0479s+1)^2} = \frac{0,286(0,00269s^3+0,0512s^2+0,398s+1)}{0,00229^3+0,0958s^2+s} = \frac{0,000769s^3+0,01464s^2+0,1138s+0,286}{0,00229s^3+0,0958s^2+s}.$$
(15)

#### 4 Проверка полученных результатов

Проверим правильность составления последовательного регулятора, проведя математическое моделирование системы при входящем воздействии с максимальными значениями скорости и ускорения, соответствующими заданию.

Для формирования подобного воздействия произведём расчёт. Приняв, что входное воздействие будет иметь синусоидальный вид, получим выражение для g в общем виде

$$g = g_0 \sin(\omega t). \tag{16}$$

Тогда, взяв производные соответствующих степеней, получим выражения для скорости и ускорения:

$$\dot{g} = g_0 \omega \cos(\omega t),\tag{17}$$

$$\ddot{g} = -g_0 \omega^2 \sin(\omega t). \tag{18}$$

Приравняв их значения к максимальным, получим систему уравнений

$$\begin{cases} g_0 \omega = \dot{g}_{max} \\ g_0 \omega^2 = \ddot{g}_{max} \end{cases}, \tag{19}$$

решив которую, получим

$$\begin{cases} g_0 = \frac{\dot{g}_{max}}{\omega} \\ \frac{\dot{g}_{max}\omega^2}{\omega} = \ddot{g}_{max} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \frac{\ddot{g}_{max}}{\dot{g}_{max}} = \frac{0.8}{1.6} = 0, 5 \text{ c}^{-1} \\ g_0 = \frac{1.6}{0.5} = 3, 2 \end{cases}$$
 (20)

Подставим, полученные в (20), результаты в (16) и получим

$$g = 3, 2\sin(0, 5t). \tag{21}$$

При математическом моделировании системы была испытана схема, приведённая на рисунке 5.

# КСУИ.152.Р3340.001 ПЗ

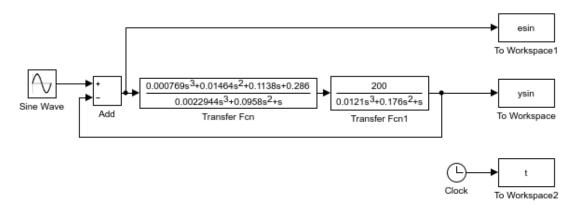


Рисунок 5 – Схема моделирования замкнутой системы при включённом регуляторе

Построим графики переходного процесса и ошибки.

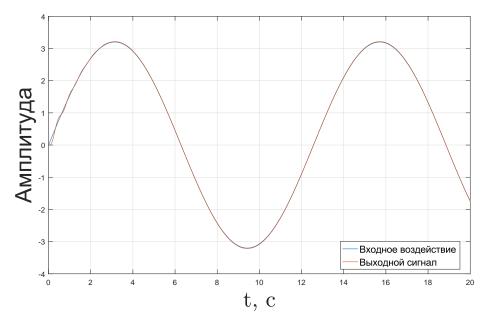


Рисунок 6 – График сравнения сигналов на входе и выходе замкнутой системы

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

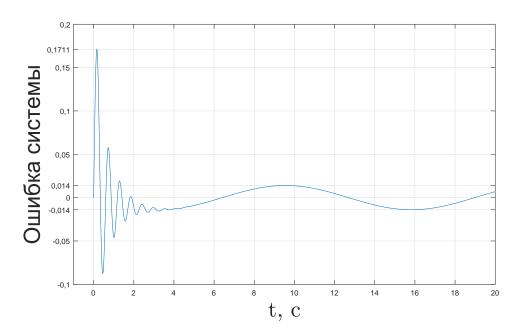


Рисунок 7 – График ошибки замкнутой системы

Как видно из графика ошибки, представленного на рисунке 7, установившееся значение ошибки  $e_{\rm ycr}$  по модулю не превышает заданное значение  $e_{max}$ . Следовательно, синтез регулятора можно считать успешным.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

#### 5 Реализация регулятора

Для реализации регулятора, представим его передаточную функцию в виде произведения типовых звеньев, для которых уже разработаны электрические схемы [1] и соединим их последовательно. Так как коэффициент q не сильно меньше 1, пренебрежём им и получим передаточную функцию регулятора следующего вида:

$$W_p(s) = \frac{K_p(T_2s+1)(T_1s+1)^2}{s(T_3s+1)^2}.$$
 (22)

Разбив на множители, получим

$$W_p(s) = \frac{T_2s+1}{T_0s} \cdot \sqrt{K_p} \frac{T_1s+1}{T_3s+1} \cdot \sqrt{K_p} \frac{T_1s+1}{T_3s+1}.$$
 (23)

Тогда электрическая схема регулятора принет вид, представленный на рисунке 8.

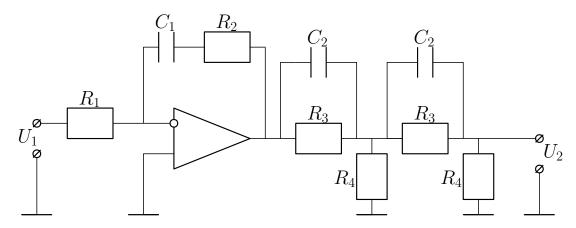


Рисунок 8 – Электрическая схема реализации регулятора

Рассчитаем значения элементов схемы.

$$\begin{cases}
T_0 = R_1 C_1 = 1 \\
T_2 = R_2 C_1 = 0, 222 \\
T_1 = R_3 C_2 = 0, 11 \\
T_3 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} C_2 = 0, 0479 \\
\sqrt{K_p} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 0, 5348
\end{cases} \tag{24}$$

Как можно заметить, в первой системе 2 уравнения и 3 неизвестных,

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

поэтому решим эту систему, приняв  $R_2=1~{\rm Om}.$  Тогда получим

$$\begin{cases} R_2 = 1 \text{ OM} \\ C_1 = \frac{0,222}{1} = 0,222 \text{ }\Phi \\ R_1 = \frac{1}{0,222} = 4,505 \text{ OM} \\ C_2 = \frac{0,11}{R_3} \\ R_4 = 1,1496R_3 \\ \frac{R_6 \cdot 1,1496R_6}{R_6 + 1,1496R_6} \cdot \frac{0,11}{R_6} = 0,0479 \end{cases}$$

$$(25)$$

Решив вторую систему получим следующие значения для всех элементов схемы:

$$\begin{cases} R_1 = 4,505 \text{ Om} \\ R_2 = 1,000 \text{ Om} \\ R_3 = 0,814 \text{ Om} \\ R_4 = 0,936 \text{ Om} \\ C_1 = 0,222 \text{ }\Phi \\ C_2 = 0,130 \text{ }\Phi \end{cases} \tag{26}$$

#### Заключение

В результате работы методом желаемой ЛАЧХ был спроектирован последовательный регулятор для системы управления, который обеспечивает необходимые показатели качества на выходе замкнутой системы при воздействии на неё сигналом с ограниченной скоростью и ускорением.

Метод желаемой логарифмической амплитудно-частотной характеристики очень удобен для синтеза последовательно включённого регулятора, если, например, нет возможности использовать ЭВМ для решения матричных уравнений и синтеза регулятора методом модального управления. Кроме того, в силу лёгкости составления ЛАЧХ звена, данный метод можно использовать для оценивания порядка полиномов в числителе и знаменателе регулятора, а вместе с тем и сложность его реализации.

Также, путём разбиения сложной передаточной функции регулятора на более простые функции, соединённые последовательно, была составлена электрическая схема реализации регулятора и рассчитаны её параметры.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

## КСЛИ 125. Р3340.001 ПЗ

#### Список использованных источников

- 1 Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления СПб.: Профессия, 2003. 752 с.
- 2 Блинников А.А., Бойков В.И., Быстров С.В., Николаев Н.А., Нуйя О.С. Правила оформления пояснительной записки и конструкторской документации. СПб.: Университет ИТМО, 2014. 55с.

ı					
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат