TO: 宁波天瑞电器有限公司殿

SPECIFICATIONS SHEET

MOTOR NAME:	SIC-39CE-F142-1
CUSTOMER'S FIGURE NO.	:
OUTLINE FIGURE NO. :	68R2886 (*01)
GENERAL SPEC. :	HAS16616 (改訂①)

ACKNOWLEDGEMENT

(Signature)

(Name)

(Title)

(Company name)

DEVELOPMENT DEPARTMENT
PINGHU TECHNICAL CENTER
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION
Apr. 16, 2019

APPROVED	CHECKED	SIGNED
熊	愿	既到

-NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION-

		Approved by	能加19-3-7	Issued by			製品 住 M SPECIFICA 产品规格	TIONS	HAS	16616
配布	先	Examined by	展演	Drafted by	王跃明	NINGBO	宁波天瑞电器有风 TALLER ELECTRICAL A	限公司 殿	Dra.	
			19.3.7	1	19-03-07		SIC-39CE-F		Rev.	
顧客	(NPCC)	を樹 本仕 Sco This	様は、日本電産 ・ 脂で一体モールI 様および外形図I pe s specification	ドした、モータ に記載されて s specifies	駆動回路内 いる以外の s highvol	i蔵 空 項目に tage	- 瑞电器有限公司" 気清浄機用ブラシ に ついては、JIS及び PWM control n	ンスDCモータ 電気用品安 notor drive	について規定する 全法に準拠するも o circuit built-in	ら。 のとする。 n for brushless
		deliv All conf Safe	vered to TALLi the other item	ER for air— ns than the	purifier u ose presc	se. ribed	e been integrate in this specific rds) and the El	ation or o	utline drawings	s shall
\circ		本规	格书规定了关于日	本电产芝浦(浙 机用无刷DC [』]	江)有限公司 马达。其他本]提供给 规格书	宁波天瑞电器有限 未涉及之处及马达外	公司的定子银 形图纸应符合	t心,卷线,树脂一 JIS (日本工业标准	体注塑,马达) 和电气安全规定
		Mot	タ形名及び定格 or name and 外形名称及额定	ratings						
		2. 1	形名 Motor name 马达名称	-夕形名		客	先コード			
<u> </u>			Moto 马达	or name 类型名称 CE-F142-	1	Custo	mer code 户编号			
		2. 2	定格 Ratings 额定							
		電日 Volta 电日	ge Current	出力 Output 输出功 率	回転通 Revolu spee 旋转速	tion ed	トルク Torque 扭矩	極数 Pole number 极数	時間定格 Time rating 时间额定	絶縁 Insulation 绝缘
		Vm=3	10V lm=170n	nA 42W	1950m	in-	0. 206N·m {2. 10kgf·cm}	8P	連続 Continuance 连续	E種 Class E E种
製		Sha	及び寸法(下記、 pe and dimen 及尺寸(下列 根	sions(Base		owiņg	outline)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			部, Part 部。	品 名 name 品名		図面 Drav 图纸	ving			
技			Ou	形図 tline 形图		68R2	2886			
NSSC										
		**********************			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		関連規 Relevant standards 相关规格	格 JIS C3:	202 (1994	.)			制定時の Investiga Establish 制定时的	ntor for nment	PTC

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

4. 使用条件

Conditions of use 使用条件

4.1 使用温度·湿度

温度 0~40℃

湿度 95%RH以下(結露しないこと)

但し、各部の温度は12.16を満たすこと。

Working temperature and humidity.

Temperature 0~40°C

Humidity Within 95%RH (to be free from condensation)

Provided that temperature of each parts less than value of prescription to 12.16 使用温度 湿度

温度

0~40°C

湿度

95%RH以下 (无凝露)

但是

但各部件温度在12. 16项规定值以内

4.2 保存温度・湿度

温度

-20~60°C

湿度

95% R H 以下 (結露しないこと)

Storage temperature and humidity

Temperature -20~60°C

Humidity Within 95%RH (to be free from condensation)

保存温度 湿度

温度

-20~60°C

湿度

95%RH以下(无凝露)

4.3 使用雰囲気

腐食性ガス $(H_2S, SO_2, NO_2, CL_2$ 等)、爆発性ガス、塵埃等、モータの性能が脅かされるような、有害な成分が含まれないこと。

Working environmental atmosphere

The working environmental atomosphere must not include such components as corrosive gas(H₂S, SO₂, NO₂, CL₂ etc), explosive gas, dust, etc.

使用环境

避免使马达工作在接触腐蚀性气体(H₂S₂, SO₂, NO₂, CL₂等)、爆炸性气体、 灰尘以及包含有害成分会威胁马达性能的环境中。

4.4 モータ性能に悪影響を与える様な振動の無きこと。

There is no vibration which has a bad influence on the performance of a motor.


避免震动对马达的性能带来影响

5. 構造

Construction

5.1 モータ内部構造図及び使用材料一覧表

Motor construction and materials 马达内部构造图及使用材料一览表

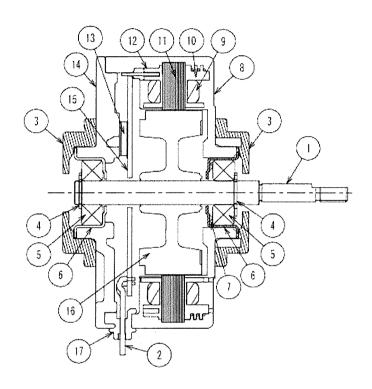

No.	部品名称 Parts name 部品名称	材料・その他 Material and other 材料及其他		
1.	シャフト Shaft 轴	機械構造用炭素鋼S45C又は相当品 Carbon steels for Machine structural use(S45C)or equivalent. 机械构造用碳素钢S45C或类似品		
2.	リード線 Lead wire 导线	架橋ポリエチレン電線(UL3266 AWG22) Cross linked polyethylene wire (UL3266 AWG22) 交联聚乙烯电线(UL3266 AWG22)		
3.	クッションゴム Cushion rubber 安装橡胶圏	クロロプレンゴム又はEPDM Chloroprene rubber or EPDM 氯丁二烯橡胶或EPDM		
4.	止め輪 Retaing ring 挡圏	C 型止め輪 Retaing ring C type C 型挡圏		
5.	軸受 Ball bearing 轴承	ボールベアリング608ZZ(グリース: SRL又は相当品) Ball bearing 608ZZ (Grease: SRL or equivalent) 轴承608ZZ(润滑油: SRL或者类似品)		
6.	ブラケット Bracket 端盖	電気亜鉛メッキ鋼板 Electro galvanizing steel sheet 镀锌钢板钢板		
7.	波ワッシャー Wave washer 波形垫片	バネ用鋼 Spring steel 弾簧钢		

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

	部品名称	材料・その他		
No.	Parts name	Material and other		
	部品名称	材料及其他		
	モールドレジン	不飽和ポリエステル樹脂		
8.	Mold resin	Unsaturated polyester resin		
	塑封树脂	不饱和聚酯树脂		
	固定子巻線	ポリウレタン銅線 1種 E種絶縁		
9.	Stator winding	polyurethane copper wire class 1		
	定子卷线	聚氨脂铜线 一种 E种绝缘		
	固定子絶縁	PBT樹脂(ガラス15%)		
10.	Stator insulation	PBT resin (glass 15%)		
	定子绝缘	PBT树脂(玻璃15%)		
	固定子鉄心	小型電動機用磁性鋼帯積層		
11.	回及于数心 Stator core 定子铁心	Magnetic steel band layer for small		
11.		motor use		
	走了铁心	小型电动机用磁性钢带积层		
	樹脂カバー	PBT樹脂(ガラス15%)		
12.	Sealing	PBT resin (glass 15%)		
	树脂密封件	PBT树脂(玻璃15%)		
	放熱シート	シリコーンゴム		
13.	Thermal sheet	Silicone rubber		
	散热块	硅胶		
	樹脂ブラケット	不飽和ポリエステル樹脂		
14.	Resin Bracket	Unsaturated polyester resin		
	树脂端盖	不饱和聚酯树脂		
	プリント配線板	ガラス布・不織布基材エポキシ樹脂銅張積層板(難燃性 UL94V-0)		
15.	フリント配線依 Printed circuit Board	Glass cloth, non-woven matrix epoxy resin,		
10.		copper clad laminate (flame resistance UL94V-0)		
	印制线路板	环氧树脂玻纤敷铜板 (难燃性 UL94V-0)		
	回転子マグネット	プラスチックマグネット		
16.	Rotor magnet	Plastic magnet		
- 4	转子磁铁	塑磁		
	ブッシング	PBT樹脂(ガラス15%)		
17.:	Bushing	PBT resin (glass 15%)		
	固定器	PBT树脂(玻璃15%)		

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

5. 2 絶縁構造

Insulation structure 绝缘构造

項 目 Item 项目	構造・材料その他 Construction, Materials, etc. 构造 材料及其他								
固定子巻線 Stator winding 定子卷线	JIS C3202(1994) に適合するポリウレタン銅線を使用する。(耐熱温度 120℃) The polyurethane copper wire conforming to JIS C3202(1994) is used. (Withstand temperature 120℃) 使用符合 JIS C3202(1994)标准的聚氨酯铜线 。 (耐热温度 120℃)								
	鉄芯との絶縁はPBT樹脂を使用し、不飽和ポリエステル樹脂でモールドする。 PBT resin is used for the insulation to iron core. Motor is molded with unsaturated polyester resin. 铁心绝缘为 PBT 树脂,用不饱和聚酯树脂塑封马达。								
		ar winding 子菩撰 PBT resin ti PBT樹脂t O.	<u>i</u>						
スロット絶縁 Slot insulation 槽口绝缘		(ガラス15%) (ガラス15%) (Glass 15%) Unsaturated polyester res							
	絶縁物の種類 Type of insulation material 绝缘物的种类	耐熱温度 withstand temperature 耐热温度	難 燃 性 Flame resistance 难燃性						
	PBT樹脂(ガラス 15%) PBT resin (glass 15%) PBT树脂(玻璃 15%)	120°C	UL94HB						
	不飽和ポリエステル樹脂 Unsaturated polyester resin 不饱和聚酯树脂	120℃	UL94V0						
PC板 PC board PC板	が四利求館树脂 ガラス布・不織布基材エポキシ樹脂銅張積層板(CEM-3、t1.6)を使用する。 (耐熱温度 130°C 難燃性 UL94V-0) Glass cloth, non-woven matrix epoxy resin, copper clad laminate (CEM-3、t1.6mm) is used. (Withstand temperature 130°C, flame resistance UL94V-0) 使用环氧树脂玻纤敷铜板(CEM-3、t1.6) (耐热温度 130°C 难燃性 UL94V-0)								

5.3 固定子の構造


電磁鋼板を積層し、PBT樹脂により絶縁を行なう。 3相12スロットの構成とする。

Stator structure

Magnetic steel sheets are layered and insulated with PBT resin. The structure is 3 phases 12 slots.

定子结构

层压电磁钢板,用 PBT 树脂进行绝缘, 3 相 12 槽构成

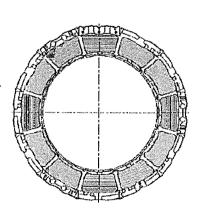

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

6. 機械的仕様

Mechanical specifications 机械结构的规格

6.1 外観

有害なまたは見苦しい欠け、傷、汚れ、錆などのないこと。必要のある場合は、協議により 限度見本を設ける。

Appearance

No detrimental or rugged chipping, flaws, soiling, rust, etc, will be present. Limit samples will be provided through consultations, if required.

表面无有害或粗糙的缺陷、瑕疵、污垢、锈迹等。如有需要根据协议可设定标准样板

6.2 防錆処理

回転機組立後、軸の機外部には防錆油アンチラストP-2000(日石)を塗布する。

Rust-proof treatment

Rust-proof oil Anti-RUST P-2000(NISSEKI) will be coated on the external part of the shaft after assembling motor.

防锈处理

马达组装后、在轴的机外部涂抹防锈油 P-2000 (日石牌)

6.3 回転子強度

回転子を、定格回転速度の2倍で5秒間回転させたとき、回転子に損傷のないこと。

Rigidity of rotor

When rotor is rotated at revolution frequency twice as many as the rated rotation speed, for 5 seconds, the rotor will not be damaged.

转子强度

当转子以定额转速 2 倍的速度旋转 5 秒,转子不会损伤。

6.4 耐衝擊性

モータに294. 2m/s (X, Y, Z方向 各3回)の衝撃を加えても、各部に異常なく、性能等すべて本仕様を満足すること。但し、シャフトに衝撃を加えることは不可とする。

Impact resistance

When an impact of 294. 2 m/s 2 is applied to the motor, three times in each of X, Y and Z directions, each part of the motor will be free from damage and satisfy all specifications including the performance. However, no impact shall be applied to the shaft.

耐冲击性

当一个294.2m/S²(X,Y,Z方向 各3回)的冲击力作用在马达上时、马达各零件没有受损并且性能等完全满足本规格。但不可对轴施加冲力。

6.5 耐久性能

顧客セット組み込みで4. 1項の条件下にて、20000時間連続運転できる構造であること。 (但し、軸受平均温度は80℃以下とする。)

Durability performance

Motor will be structured so that when it is used in the operating condition item 4.1, the motor can be operated continuously for 20000 hours at rated load. (However, mean the temperature of the bearing shall be 80° C or less.) 耐久性

马达在客户实机内在 4.1 条件下,额定电压的整机安装状态下各部位温度符合 12.16 规定的温度特性,可以连续运转20000个小时。

宁波天瑞电器**有限公司殿向** SIC-39CE-F142-1

HAS16616

7. 電気的仕様 Electrical specifications 电气规格

7.1 電子部品リスト

Electrical parts list

电子零件一览表

部品名	形 名		
Parts-name	Туре		
零件名	型号名称		
パワーIC			
Power IC	NTP1202及び後継品		
功率IC			
ホールセンサ			
Hall Sensor	HW-101A		
霍尔传感器			

7.2 端子機能

Function of terminal

连接端子的功能

	4177100	1.11s 1.41s fol-	T	I
ピンNo.	端子記号	端 子 機 能	内 容	リード線色
PinNo.	Terminal code	Function of terminal	Description	Lead wire color
针孔	端子记号	端子的功能	内容	导线颜色
		モータ電源入力	7ー4項による	赤
6	Vm	Motor power voltage input	See 7-4	Red
		马 达 驱动电源	参考7-4项	红
5				
-1-			入出力の共通最低電位	
			Minimum potential	黒
4	GND	GND	in common with	Black
			input and output.	黑
			输入,输出公共最低电位	
		制御電源入力	7-4項による	· Á
3	Vcc	Control power voltage input	See 7-4	White
		控制电压	参考7-4项	白
		速度指令電圧入力	7-4,7-5項による	黄
2	Vs	Speed control voltage input	See 7-4, 7-5	Yellow
		速度指令电压	参考7-4, 7-5项	黄
	,	回転パルス出力	7-7項による	Ħ
1	PG	Revolution pulse output	See 7-7	Blue
	· 1	转速脉冲输出	参考77项	蓝

7.3 パワーICの最大定格(Ta=25℃)

Maximum rating of POWER IC(Ta=25°C)

功率IC的最大定格(Ta=25℃)

項 目	記 号	定格值	単位	備 考
Item	Code	Rated value	Unit	Remark
项目	记号	定格值	単位	备考
電源電圧	Vm max	500	V	
Voltage for power supply	Vcc max	20	V	
电源电压 速度指令電源 speed control power supply	Vs max	20	v	

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

7.4 許容動作範囲

Permissible ranges of operation

允许动作范围

項目	F = =	54 <i>II- 12</i> (III		
, , ,	記号	動作範囲		
Item	Code	Specification		
项目	记号	动作范围		
		DC263~400V(リップル±10V以下)		
		(但し、リップルのピークが上記範囲内のこと)		
	Vm	DC263~400V(Ripple±10V or less)		
モータ電源		(Ripple's peak is within above range)		
Motor drive power 马达电源电压		DC263~400V(波纹±10V以下)		
		(但是,波纹最大值不超过上记范围)		
		0. 53A以下(0. 46A~0. 60A)(Ta=25℃)注記		
	Im	0. 53A or less(0. 46A~0. 60A)(Ta=25℃) Note		
		0. 53A以下(0. 46A~0. 60A)(Ta=25℃)注記		
制御電源	Vcc	DC13. 5~16. 5V		
Control power		30mA以下		
控制电源电压	Icc	less than 30mA		
江明电源电压		30mA以下		
速度指令	Vsp	DC0∼6. 5V		
本反相で Speed control		60 µ A以下		
速度指令电源	Is	less than 100 μ A		
述及指令电 源		60μA以下		

注: 上記の範囲は電流制限値のバラツキであり、これ以下に電流は制約されます。


この値は過熱保護回路の影響を受けて温度により変化します。

Note: The range of mentioned is the variation in a current limit value, and current is restrained by less than it.

This value changes with temperature in response to the influence of an overheating protection circuit.

注意: 上述范围为电流制限值的波动范围, 此范围以下电流将受到限制。

该值受热保护回路的影响, 随温度而变化。

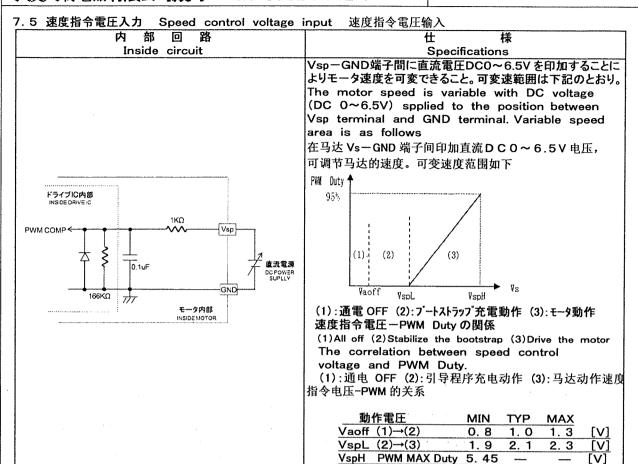

MAX Duty

7.6 電源投入/遮断シーケンス

Sequence of turn on or turn off the power 電源の入り切りや可変速をリレーや接点スイッチ等で行わないで下さい。下記シーケンスを推奨します。

Please don't use relay and mechanical switch when turn on or turn off the power. The following sequence is recommended.

电源上电/关断顺序

马达在启动或关闭时请不要使用继电器触点开关。 推荐以下上电顺序。

1)電源投入:

turn on

•Vcc→Vm→Vsp •Vm→Vcc→Vsp •Vcc and Vm→Vsp

Sequence of power

93.7

100

[%

2)電源遮断: turn_off

•Vsp→Vm→Vcc •Vsp→Vcc→Vm

·Vsp→Vcc and Vm

※VspがVsawl (min1.1V)以下の場合、電源シーケンスフリーとなります。

XIf Vsp less than Vsawl (min 1.1V), sequence of turn on or turn off the power is free.

※如果Vsp电压小于 Vsawl (min1. 1V),在电源上电和关断时无顺序要求。

宁波天瑞申器有限公司殿向


SIC-39CE-F142-1

HAS16616

7.7 回転パルス出力

Revolution pulse output

转速脉冲输出

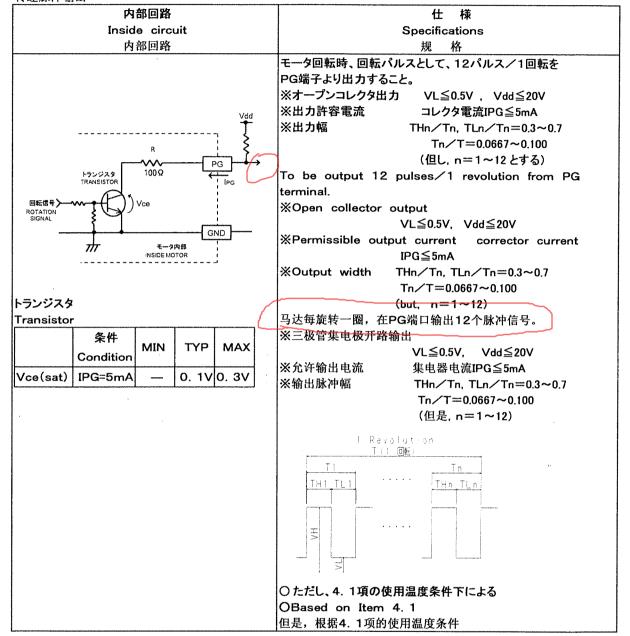

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616


7.8 過電流保護

モータ起動時及びロック時には、約20kHz毎に出力IGBTがオフリセットされ、サーミスタ検地温度が25℃のときに

モータ電流のImaxは0.46~0.60[A]以上で制限されます。

Over current protection

When the motor operation is started or locked, each output IGBT is off-reseted about 20KHz, the motor current Imax is limitted within range of more than 0. 46 \sim 0. 60[A] when detection temperature of the Thermistor at 25°C.

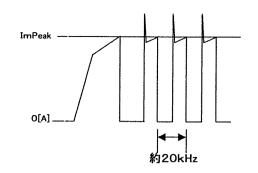

过电流保护

当马达运行在刚启动或锁定情况下时,IGBT以大约20kHz的开关频率工作,热敏电阻检知温度25℃时,马达电流限制在0.46~0.60[A]。

	t-∮電流 Im peak (A)			
	MIN TYP MAX			
過電流保護動作 (電流制限値) Over current protection operetion	0. 46	0. 53	0. 60	

7.9 過熱保護

パワーICの保護を目的としてサーミスタにより、加熱保護を行う。特性は下図による。サーミスタの検知温度が上がると電流制限値が下がりモータ出力を抑え、自己発熱を低下させます。


Overheat protection

For the purpose of the protection of the POWER IC, overheat protection is done by Thermistor. A character is base on the following figure. When it exceeds detection temperature of the Thermistor, current limit level fall down and decline fever of the motor by motor output restrained.

过热保护

马达过热保护通过一个热敏电阻来检测马达温度实现,过热保护的目的是为了保护马达内部的 POWER IC。保护时的特性参看下图。当热敏电阻检测到温度过高时,马达输出电流被限制,

马达输出被关闭,温度下降

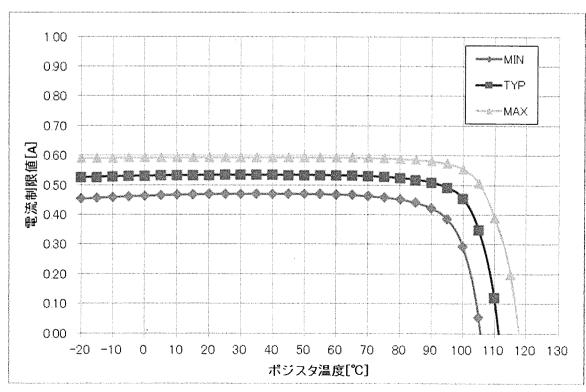

日本電産テクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

宁波天瑞申器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

8. 性能

Performance

性能

特に規定のない項目については、常温常湿(5℃~35℃, 30%~90%RH)で測定する。 また、モータの試験姿勢は軸水平にて行う。

Unless otherwise specified, each performance value shall be measured at the ordinary temperature and humidity $(5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}, 30\% \sim 90\%\text{RH})$.

When checking the performance, keep the motor in the testing posture in which the motor shaft remains horizontal.

关于没有特殊规定的项目、每一项性能指标均在常温常湿(5℃~35℃, 30%~90%RH)下测定。 当检测马达性能时,请使马达的轴承保持水平状态。

8.1 モータ負荷特性

(周囲温度は20℃±5℃とし、モータは周囲温度に十分なじませてから測定するものとする。)

Motor loading characteristics

(The ambient temperature for load characteristic tests shall be $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, and each characteristic values shall be measured after the motor became sufficiently acclimated to the ambient temperature.)

马达负荷特性

(环境温度在20℃±5℃、要在马达完全适应了周围温度后再进行测试。)

1)代表特性グラフは 別紙1による。

Typical characteristics graph

Refer to appendix 1.

特性图表 另付1「N-T特性」

2)特性規格値 暫定 Vm=310[V], Vcc=15[V]

Specified characteristic values Provisional Vm=310[V], Vcc=15[V]

特性规格值 暂定 Vm=310[V], Vcc=15[V]

負荷条件	負荷トルク		速度指令	回転速度	モータ電流	制御電流
loading	Tor	que	speed control	Rotation	Current	Current
condition	负荷	扭矩	速度指令	旋转速度	马达电流	控制电流
负荷条件	T [N·m]	[kgf·cm]	Vs[V]	N[r/min]	Im [mA]	Icc [mA]
無負荷 No load 无负荷	0	0	9. 0	2300±300	19±15	19±10
定格負荷 Rated load 额定负荷	0.206	2. 10	6. 5	2335±300	200±30	19±10

(注1)負荷装置は、ヒステリシスプレーキとする。

(Note 1) Loading equipment is hysteresisbrake.

(注1) 负荷装置为磁滞回线记录仪

8.2 始動特性

O°Cの周囲温度に於て、客先セット組み込みまたは同等の等価負荷をつけたとき、Vm=310V Vcc=15V、Vs=5Vにて、異常なく始動加速すること。

Starting characteristics

When assembled motor in user's apparatus or the equivalent load condition at ambient temperature 0° C, the motor must duly start and accelerate in the following voltage conditions. Vm=310V, Vcc=15V, Vs=5V

始动特性

在0℃的环境温度下,在马达实机安装或同等负载时,且环境温度为0℃时,马达将适时的启动和加速在以下电压状态下额定电压Vm=310V Vcc=15V、Vs=5V

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

8.3 振動·騒音

- 1) Vm任意、Vcc=15V、Vsp=9. OV の無負荷運転時において、異常音のないこと。
- 2)下記条件のもとで、振動・騒音は、下記規定値を満足すること。

ア)測定条件

20mm厚のモルトプレンS-80を8枚重ねた上に回転機を置き、定格電圧, 定格回転速度で無負荷運転を 行い、振動はX, Y, Z方向で測定、騒音は機外横方向300mmの点でAスケールにて測定するものと する。

イ)振動·騒音規定値

振動

25 µ m(p-p)以下

騒音

40dB(A)以下

Vibration and noise

- 1) No Abnormal noise will be produced when motor is operated at arbitrary Vm, Vcc=15V. Vsp=9. 0V and no load operation.
- 2) Vibration and noise to be produced will satisfy the following specifications under the conditions concerned.
 - a) Measuring conditions

Place motor on polyurethane(it pile up eight of 20mm thick foamed polyurethane (MortpreneS-80)) and perform no load operation at rated voltage and rated rotation

Vibration is measured in each of X, Y and Z directions and noise will be measured in scale A at a point 300mm apart from the motor in horizontal direction.

b) Specifications of vibration and noise

Noise

 $25 \mu m(p-p)$ or less

40dB(A)

or less

震动 噪音

- 1)在 Vm 任意, Vcc=15V、Vsp=9. OV, 额定转数, 无负荷运转时, 无异常音。
- 2)在下列条件下,震动,噪音满足下列规定值。

ア) 測定条件

将马达置于8块20mm厚叠放的海绵S-80上,在额定电压,额定转速下无负荷运行。 从马达X, Y, Z三个方向测量震动。噪音在电机 Y 方向300mm处测定。

イ)振動・騒音規定値

振動

25 µm(p-p)以下

騒音

40dB(A)以下

振動:X.Y.Z方向

騒音:Y方向 300mm

Vibration: Direction X. Y. Z.

NOISE:300mm apart from Y direction

震动:X, Y, Z方向

噪音:Y方向 300mm

20mm×3枚 Moltprene 5-80

20mm×8 sheet

日本電産テクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

8.4 絶縁性能

1)絶縁抵抗

常温常湿時、DC500V絶縁抵抗計で、回転機リード端子一括と、非充電金属部間を測定して、100MΩ以上であること。

2)絶縁耐圧

常温常湿時、50Hzまたは60Hzの正弦波に近い波形のAC1500Vを、回転機リード端子一括と非充電金属部間に印加して、1分間耐えること。但し、AC1800Vで1秒間にて、これに替えることができる。 (遮断電流:5mA)

Insulation performance

1)Insulation resistance

Insulation resistance wil be $100M\Omega$ or more when measuring at normal temperature and humidity using DC500V insulation resistance meter, between connected motor lead terminals and non-charged metals.

2) Withstand voltage

Motor will withstand AC1500V of nearly sine wave at 50Hz or 60Hz at normal temperature and humidity, for one minute, when the voltage is applied between connected motor lead terminals and non-charged metals.

However, the test voltage may be substituted by AC1800V applied one second. (Leak current :5mA)

绝缘性能

1)绝缘电阻

常温常湿时,使用DC500V的电阻表,马达出线端子与非充电金属间绝缘电阻大于100MΩ

2)绝缘耐压

常温常湿时,马达能够承受在出线端子与非充电金属间加印AC1500V,50Hz或者60Hz正弦波一分钟,可用AC1800V,一秒代替上述测试。

(漏电流:5mA)

8.5 ノイズ耐力

別紙2の試験用電源回路にモータを接続し、定格負荷にてモータを運転し、ノイズを印加する。誤動作及び破壊のないこと。※本試験は参考試験となりますので、セットにてご確認願います。

Noise resistivity

The motor connects to the testing power circuit as attached appendix 2, and applies the following noise condition at rated load, the motor remains normal and intact.

XThis is the examination of reference. Please check in a customer unit.

杂波耐受力

马达按附录2所示测试电路连接,并且在马达运行于额定负载时施加如下杂波信号,马达保持正常运行。 ※本实验为参考实验,在安装时请确认。

印加電圧			
Application voltage	2000V		
施加电压			
ノイズ幅			
Noise width	50ns, 1 μ s		
杂波宽度			
立ち上がり			
Application time length	1ns		
施加时间			
印加方法	50/60Hz商用電源の1サイクルに1回		
Appication method	A time per one cycle at 50/60Hz commercial power		
施加方式	50/60Hz商用电源一个循环一次		
極性			
Polarity	+,		
极 性			
位 相			
phase	0 ~ 360°		
相位			
モード	コモン, ノーマル		
mode	Common , Normal		
模式	普通 正常		

宁波天瑞电器**有限公司殿向** SIC-39CE-F142-1

HAS16616

8.6 雷サージ耐力

別紙2の試験用電源回路にモータを接続し、定格相当にてモータを運転し、サージを印加する。誤動作及び破壊のないこと。※本試験は参考試験となりますので、セットにてご確認願います。

Lightning surge resistance

The motor connects to the testing power circuit as attached appendix 2, and applies the following surge condition at rated load, the motor remains normal and intact.

XThis is the examination of reference. Please check in a customer unit.

冲压电击耐受力

将马达与附录 2 的试验用电源连接,在额定电压,额定负荷下运行马达,施加下列冲压电击,马达无误动作或损坏。※本实验为参考实验,在安装时请确认。

<u></u>			
印加電圧			
Application voltage	10kV		
施加电压			
波 頭 長			
Wave length (peak)	1. 2 μ s		
波长(波峰)			
波 尾 長			
Wave length (low)	50μs		
波长(波谷)			
極性			
Polarity	+, -		
极性			
印加相	R相, S相		
Application phase	R phase , S phase		
施加相位	R相, S相		
モード	コモン, ノーマル		
Mode	Common, Normal		
模式	普通,正常		
回 数	各3回		
Number of time	Each three times		
次数	各三次		

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

8.7 静電気耐力

別紙2の試験用電源回路にモータを接続し、無通電状態にて静電気を印加する。誤動作及び破壊のないこと。 ※本試験は参考試験となりますので、セットにてご確認願います。

Static charge resistance

The motor connects to the testing power circuit as attached appendix 2, and applies the following static charge condition at non-driving, the motor remains normal and intact. ※This is the examination of reference. Please check in a customer unit. 静电耐受力

将马达与附录 2 的试验用电源连接,在马达不通电的状态下,施加下列静电后,马达无损坏。 ※本实验为参考实验,在安装时请确认。

印加電圧 Application voltage 施加电压	5kV	
静電容量 Electrostatic capacity 静电容量	150pF	
放電抵抗 Electric discharge resistance 放电电阻	330Ω	
極 性 Polarity 极性	+, -	
印加箇所	モールドフレーム	
Application location 施加部位	Molded frame 马达外壳	
回 数	各3回	
Number of time 次数	Each three times 各三次	


8.8 瞬時停電耐力

別紙2の試験用電源回路にモータを接続し、定格負荷にてモータを運転し、下記停電パターンを10回行い、 復帰後異常無きこと。※本試験は参考試験となりますので、セットにてご確認願います。

Momentary interruption of electric resistance

The motor connects to the testing power circuit as Appendix 2, and repeats ten times the following interruption of electric pattern at rated load, the motor remains normal and intact after return. ※This is the examination of reference. Please check in a customer unit. 由压中断

马达按附录 2 所示测试电路连接,并且在马达运行于额定负载时施加如下电源瞬间下降信号 10 次,马达在恢复后保持正常运行。※本实验为参考实验,在安装时请确认。

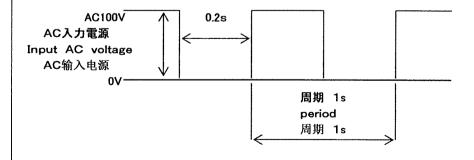

SIC-39CE-F142-1


HAS16616

8.9 瞬時電圧降下耐力

別紙2の試験用電源回路にモータを接続し、最大定格負荷にてモータを運転し、下記電圧降下パターンを 10回行い、復帰後異常無きこと。※本試験は参考試験となりますので、セットにてご確認願います。 Momentary voltage drop resistance

The motor connects to the testing power circuit as Appendix 2, and repeats ten times the following voltage drop pattern at rated load, the motor remains normal and intact after return. ※This is the examination of reference. Please check in a customer unit. 电压跌落

将马达与附录 2 所示测试电路连接,并且在马达运行于额定负载时施加如下电源瞬间下降信号 10 次,马达在恢复后保持正常运行。※本实验为参考实验,在安装时请确认。

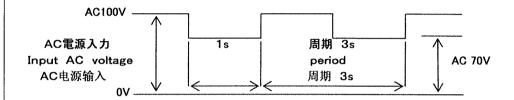

8. 10 雑音端子電圧

別紙2の試験用電源回路にモータを接続し、定格負荷にてモータを運転し、下記の電気用品安全法の規定値 を満足すること。※本試験は参考試験となりますので、セットにてご確認願います。

Noise terminal voltage

The motor connects to the testing power circuit as Appendix 2. and satisfies the following values of Electrical Appliance and Material Safety Law at rated load.

XThis is the examination of reference. Please check in a customer unit.

杂音端子电压

将马达与附录 2 所示测试电路连接,马达在额定负荷下运转,满足下列电器用品安全法的规定值。

※本实验为参考实验,在安装时请确认。

周波数範囲	雑音端子電圧	単位	1
Frequincy range	Noise terminal voltage	Unit	
频率范围	杂音端子电压	单位	
526. 5kHz以上5MHz以下			l
526. 5 kHz to 5 MHz	56		
526. 5kHz以上5MHz以下		-10	١,
5MHzを越え30MHz以下		dB	1
5 MHz to 30 MHz	60		
5MHz到30MHz			

 $(1 \mu V = 0 dB)$

8. 11 雑音電力

別紙2の試験用電源回路にモータを接続し、定格負荷にてモータを運転し、下記の電気用品安全法の規定値 を満足すること。※本試験は参考試験となりますので、セットにてご確認願います。

Noise power

The motor connects to the testing power circuit as Appendix 2, and satisfies the following values of Electrical Appliance and Material Safety Law at rated load.

XThis is the examination of reference. Please check in a customer unit.

杂音电力

将马达与附录 2 所示测试电路连接,马达在额定负荷下运转,满足下列电器用品安全法的规定值。 ※本实验为参考实验,在安装时请确认。

周 波 数 範 囲	雑音端子電圧	単位]
Frequincy range	Noise terminal voltage	Unit	
频率范围	杂音端子电压	单位	
30MHz以上300MHz以下			1
30 MHz to 300 MHz	55	dB	(
30MHz以上300MHz以下			

(1pW=0dB)

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

9. 信頼件

下記の信頼性試験後、8. 1から8. 4の性能を有すること。但し、ボールベアリングとクッションゴムは交換して測定する。 Reliability

After the following reliability items, the motor must satisfy the performance characteristics specified in 8. 1 to 8. 4. However, ball bearing and cushion rubber will be replaced and then measured. 可靠性

在以下可靠性测实验试后,马达能符合在8.1到8.4中的各项性能指标。但是应当在更换滚珠轴承和橡胶垫取掉后再进行测试。

9.1 高温試験

モータを150℃の雰囲気で96h無通電放置したのち、常温常湿環境に24h放置する。

High-temperature test

Motor is allowed to stand at environment of 150℃ for 96hours without applying voltage, and then in the environment of normal temperature and humidity for 24hours. 氢温试验

马达在 150°C不通电情况下放置 96 小时后, 然后再常温常湿的情况下放置 24 个小时。

9.2 低温試験

モータを-40℃の雰囲気で96h無通電放置したのち、モータ表面の水滴を取り除き、常温常湿環境に24h放置する。

Low-temperature test

Motor is allowed to stand at environment of -40°C for 96hours without applying voltage, and after removing water drops condensed on the motor surface, and then the motor is allowed to stand in the environment of normal temperature and humidity for 24 hours. 低温试验

马达允许在不通电的情况下放置于-40℃环境中 96 小时,在去除马达表面水分后,然后在常温常湿环境中放置 24 个小时。

9.3 熱衝擊試験

モータを120℃×2h~-20℃×2h 200サイクル無通電放置したのち、常温常湿環境に24h放置する。

hermal shock test

Motor is allowed to stand at 120° C × 2hours ~ -20° C × 2hours for 200 cycles without applying voltage, and then the motor is allowed to stand in the environment of normal temperature and humidity for 24hours.

热冲击试验

马达允许在不通电的情况下放置于 120℃环境中 2 小时~ -20℃2 小时, 共 200 个循环, 然后在常温常湿环境中放置 24 个小时。

9.4 耐湿試験

モータを60℃±3℃ 90~95%RHの雰囲気で96h無通電放置したのち、常温常湿環境に24h放置する。

Moisture resistance test

Motor is allowed to stnad in the environment of 60° C \pm 3° C and $90 \sim 95\%$ RH for 96hours without applying voltage, and then the motor is allowed to stand in the environment of normal temperature and humidity for 24hours.

耐湿试验

马达允许在不通电的情况下放置于环境温度 60℃±3℃, 90~95 RH 下 96 个小时, 然后在常温常湿环境中放置 24 个小时。

9.5 給湿運転

モータを40℃±3℃ 90~95%RHの雰囲気で96h定格負荷運転したのち、常温常湿環境に24h放置する。 High-humidity operation test

Motor is allowed to stnad in the environment of 40° C \pm 3°C and $90\sim95\%$ RH for 96hours with the rated load, and then the motor is allowed to stand in the environment of normal temperature and humidity for 24hours.

高湿运转

马达允许在额定负载的情况下运行于环境温度 40℃±3℃,90~95 RH 下 96 个小时,然后在常温常湿环境中放置 24 个小时。

9.6 耐振動試験

モータを無通電状態で、16.7Hz 振幅2mmでX, Y, Z方向に各々30分間加振する。

Vibration resistance test

Motor is vibrated with a amplitude of 2mm, 16.7Hz without applying voltage, for 30 minutes in each of X, Y and Z directions.

耐振动试验

马达在不通电的情况下,以2mm振幅,16.7Hz频率,在X,Y,Z三个方向各振30分钟。

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

10. 表示

外形図で表示した位置に、銘板を貼り付け、ロット略号を銘板にインクジェット又はスタンプにて捺印する。

Name plate will be pasted at the outline drawing and lot No. will be marked at Name plate with inkjet or stamp.

标识

在外形图的标识位置上,贴铭板,再用不可擦除的黑墨水把批号敲盖在铭牌上。


10.1 モータ機種名

Type name 马达机种名 SIC-39CE-F142-1

10.2 ロット略号

Lot No. 批次号 [例] [Example]

[例]

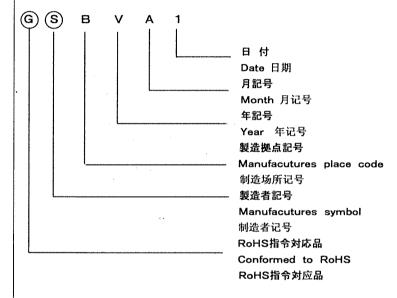

記号(西暦)	月記号
Year code	Monthcode
2019年-0	1月 — A
2019-0	Jan. – A
2020年-N	2月 — B
2020-N	Feb B
2021年-M	
2021-M	
2022年-L	12月 — L
2022-L	Dec L

製造拠点記号

Manufacutures place code 生产场所记号 日本電産テクノモータ 本社工場 ----- H 日本电产高科技马达本社工厂 ——— H 中国工場 Aライン----- A B ライン---- B

NIDEC SHIBAURA (Zhejiang)CO. A line —— A

B line --- B

中国工場 A流水线——— A B 流水线 ----- B

製造者略号

中国产

Manufacuture Location Code 制造商代号

日本生産-Made in Japan

日本产 中国生産 -Made in China

11. 梱包

別途定める包装仕様書による。

Package

Other packing specification.

按照规定的包装指示书。

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

12. 注意事項

Precautions

注意事项

12. 1 コネクタの接続を確実に行った上で通電して下さい。また、通電中にコネクタの抜き差しを行わないで下さい。 内部回路の故障につながります。

Before applying current to motor, be sure to complete connecting all connectors.

Do not insert or remove connectors when the motor is electrified.

Otherwise, the internal circuit may fail.

确保端子连接的可靠性后进行通电。另外,在通电时,请不要拔端子。否则会引起内部回路的故障。

12. 2 ノイズの発生防止、および外部からのノイズやサージを考慮して客先セット側にて、ノイズフィルター・サージアブソーパの設計を行って下さい。

It shall be certainly provided noise filter and surge absorber at customer's circuit to prevent motor's noise, noise and surge from outside.

在客户整机电路中,应该添加滤波器,避免电源噪音,浪涌对马达运行的影响

12.3 入出力に対するリード線の引き回しは、モータ端子部より500mm以下とし、500mm以上で使用する場合は、 ノイズやサージの影響を確認し、十分な対策を行なった上でご使用下さい。

The lead wire length may be 500mm or less from terminal of a motor.

Please use it after checking the influence of Noise or Surge and performing sufficient measure, when using it by 500mm or more.

输入输出的导线长度即距马达端子部长应小于 500mm, 在超过 500mm 的场合,请确认电源噪音的影响,再有充分的对策之后使用。

12. 4 モータは電流制限機能を内蔵していますので外部で電流制限を行う必要はありません。 もし、外部でモータの電流制限を行う場合はモータの内部の電流制限値よりも高い値に設定してください。 仕様通りの機能を満足しないことがあります。

The motor is built-in the function of current limit, therefore, it shall not be needed to provided it.

When you perform current limit of a motor externally, please set it as a value higher than the current limit value a motor.

Motor will be disordered motion that not satisfy function of specifications. 本马达内部设有过电流过电压装置,因此无需在马达外部添加。如果要在外部安装电源制限机能,请把电流限制值设定高于马达内部电流限制值。否则,存在不能满足规格所述机能的情况

12.5 モータの通電中に、外部より逆回転させないでください。また無通電中でも、定格回転速度以上の速度で、 外部よりモータを回転させると、破壊する恐れがあります。

Do not reversely rotate motor from outside, when the motor is electrified.

Even if motor is not electrified, do not rotate the motor externally at a rotation speed of more then rated speed.


Otherwise, the motor might break down.

马达在通电的情况下,请不要在外部使其逆转。在不通电的情况下,不要在外部使其旋转速度超过额定转速,否则马达有损环的可能。

12.6 モータ電源はAC電源と直結となっています。システムとのGND共通による、不具合が発生する可能性がありますので、図Aのように絶縁を計って下さい。

The power supply of motor connects directly AC supply, therefore, it shall be provided for the insulation to prevent a trouble between system and grounding earth as shown in the chart A.

马达电源与 AC 电源直接连接,由于和系统通用 GND,因此,会发生意外情况。请如图 A 所示考虑绝缘。

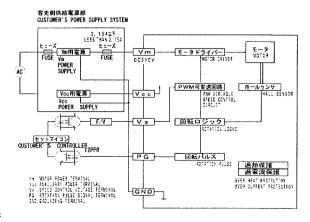

宁波天瑞电器**有限公司殿向** SIC-39CE-F142-1

please intercept the power supply of a motor.

HAS16616

12.7 モータの最終破壊状態は、レヤー焼損または過負荷焼損です。焼損及びそれに至るまでに発煙する恐れがあります。焼損及び発煙に至る前にロック状態、過負荷状態を検知し、通電を停止して下さい。

The last destructive state of a motor is layer damage by fire or over load damage by fire. It is possible to furning by the it results in damage by fire and it.

Please establish a means todetect the lock state of a motor, and a over load state before resulting in damage by fire and emitting smoke. When they are detected,

马达最终的破坏性实验是过负荷烧毁,该实验可能将马达烧毁。请设置马达被锁定和过流检测,在马达被烧毁前,关闭马达电源。

12.8 モータの絶縁構造は、2重絶縁ではありません。

また構造上アースが取れないため、セット側で工具無しでは、モータ充電部に触られないような手段を施して下さい。

Insulation structure of motor is not double insulation.

There is not a ground terminal in motor.

If you have no tool, please put on a means in customers unit which is not touched by the charge part of motor.

马达绝缘结构不是双重绝缘。如果没有专业工具,请用户不要触摸马达的电气部分。

12.9 本仕様に定める電圧以外では使用しないでください。発煙、漏電、感電する恐れがあります。

Don't use the motor other than the voltage decided this specifications.

It is possible to emitting smoke, an electric leak, and an electric shock. 不要使用本规格书规定以外的电源电压。这可能会引起马达冒烟,漏电、触电等。

12. 10 モータが故障、破壊および外乱ノイズ・サージ等が印加された場合、仕様通りの機能を満足せずに異常動作することがあります。安全対策として御社においてモータ電源のDCラインに電流ヒューズによる保護を行ってください。またモータの近傍に可燃物がある場合は、不燃材などでカバーするなどの延焼防止を行って下さい。

察社推奨電流にユーズ:速断型 3.15A。御社にて使用するヒューズが決まりましたらご連絡願います。ヒューズが安全に動作するかの確認方法については、両社協議の上、決定とさせて頂きます。
Take measures and confirm to safety because motor will be disordered motion that not satisfy function of specifications when the motor break down or receive disturbance noise and surge. please make a protection by using electrical fuse on DC line of motor power supply in your company as a safety countermeasure. In addition, if there is combustible stuff nearby the motor, please prevent it from burnining by covering it with the noncombustible stuff. Our recommendable electrical fuse: Fast—acting 3.15A. Please inform when you decide the fuse you will use. Please let us decide the checking method about if the fuse functions safeiy after discussion between both companies. 当马达毁坏或受到杂波、浪涌时,马达可能有异常动作而不能满足规定的相应的功能。作为安全对策,建议贵司在 DC 电源侧装电流型保险丝进行保护,如果电机附近有可燃物的情况下,用不易燃烧的物品进行覆盖起到延烧保护的作用,我司推荐的电流型保险丝:速断型 3.15A. 贵司使用保险丝型号决定后,

12.11 モータを水につけたり、水をかけたりしないで下さい。また、モータロ出し部及びコネクタ部に水がかかるような所や結露する環境では使用しないで下さい。

やむを得ず使用する場合には、水や結露に対する対策を行ってください。

Don't soak or dash water into the motor.

And, don't use the motor at the place as to dash water into connector and motor housing environment of dew formation to connector and motor housing.

马达不能浸泡水中、不能有水气进入。马达不可工作于水气能进入连接端子的地方。

希望与我司联络. 保险丝是否安全动作的确认方法,希望在双方协议的基础上决定

不得已在上述情况下使用时,请实施防水,防结露应对。

12. 12 通電中はモータには触れないで下さい。感電および火傷する恐れがあります。

Don't touch the exiting motor. It is possible to an electric shock and a burn. 不要触摸通电中的马达。可能会触电,烫伤。

12.13 御社において、絶対に分解したり修理、改造等は行わないで下さい。

仕様通りの機能を満足せずに異常動作することがあります。

Don't disassemble, repair and reconstruction the motor.

Motor will be disordered motion that not satisfy function of specifications.

不可分解、修理、改造马达。马达可能会动作异常而不能满足规定的相应的功能。

宁波天瑞申器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616

12.14 リード線等が金属等の先鋭部に接触し傷つかないように配線または保護を行ってください。 仕様通りの機能を満足せずに異常動作することや発煙、漏電、感電する恐れがあります。

Wire or protect to defect the wire hit the point of metal.

Motor will be disordered motion that not satisfy function of specifications and that to emitting smoke, an electric leak, and an electric shock.

避免马达导线接触到金属的尖锐部分。马达可能不能正常工作,并且可能会冒烟,漏电

12. 15 異常があったり、モータの保護機能が働いた時は、正常状態復帰時にモータが急に動き出すことがありますので、一旦電源を切り、モータが冷えてから点検してください。 感電、火傷や怪我をする恐れがあります。

If the motor is disorder motion and work isolate function, confirm it after turn off and cool down because motor rotated suddenly when return to normal.

it is possible to an electric shock, a burn, and an injury.

当马达动作异常和处于保护状态时,请确认马达电源已关闭,因为马达恢复到正常状态时可能会突然启动。 有可能导致触电,烫伤,受伤。

12.16 御社セット組み込み状態において、使用温度条件下で下記温度を超えないように放熱してください。 測定箇所に熱電対を取り付け、埋め込み温度計法により測定する。

#3 🛱

:13 ptc


Please radiate heat the motor, when it is assembled in the customer's equipment set, the temperature of each part of the motor satisfy the following temperature limits as the specified ambient temperature conditions.

Thermopuples are attached in the measurement points of the motor, and it measured by the thermometer method.

当马达与用户机器装配好后,在规定的境温度条件下,马达各部分温度应满足以下温度限制在规定。 热电偶已经安置在马达相应测试点上,可通过这些热电偶测量马达各部分温度。

測定箇所	温度	記号	
Mesureing location	Tempareture	Code	
测定位置	温度	记号	
固定子巻線			
Stator winding	115℃	1	
定子卷线			
フレーム			
Frame	100℃	2	
外壳			
軸受(出力軸側)			
Bearing	80°C	3	
(power side)	800		
轴承(负载侧)			
軸受(反出力軸側)			
Bearing	80°C	(A)	
(oppositepower side)	800	4	
轴承 (反负载侧)			
IC表面			
POWER IC surface	95℃	⑤	
IC 表面			

and choose ac

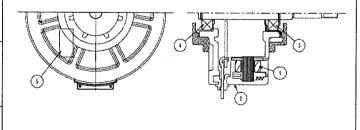

12.17 本文は和文に英文、中文を併記したものです。疑義が生じた場合は和文を優先します。

This matters are originated in Japanese. English and Chinese are supplement to it. When a question arises, Japanense should be regarded as authoritative. While English and Chinese are only reference.

本规格书是日文翻译成英文,中文,如有异议,以日语版本为准。

宁波天瑞电器有限公司殿向

SIC-39CE-F142-1

HAS16616


別紙1「N-T代表特性」 附件1「N-T代表特性」

Appendix1 N-T TYPICAL CHARACTERISTIC

SIC-39CE-F142-1

Vm=310V Vcc=15V

- ① Vsp=6.5V
- ② Vsp=5.0V
- ③ Vsp=4.0V

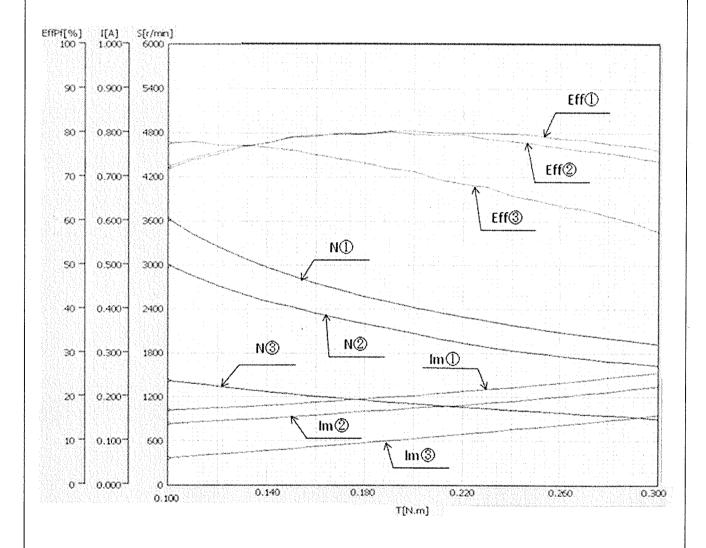

宁波天瑞电器有限公司殿向


SIC-39CE-F142-1

HAS16616

別紙2 試験用電源回路 附件2 试验用电源回路 Appendix2 POWER SUPLLY CIRCUIT FOR TEST

1. 回路図

回路图

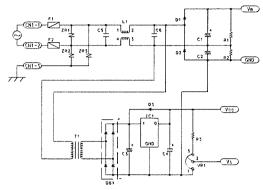

※下記回路構成・部品構成は暫定とします。 試験時のリード線長さは1000mmとします。

**Under-mentioned circuit composition and part composition presuppose that it is provisional.
The length of the lead wire at the time of an examination is 1000mm.

※下述电路构成·零件构成为暂定 试验时导线长度为1000mm

Circuit design

2. 部品リスト

Parts list

部品一览表

	部品一览表				
番号	部品名	記号	型名	メーカ	定格
No.	Parts name	Code	Model name	Maker	Rating
图号	部品名	记号	类型名称	厂家	额定
1		F1			250V-5A
	ヒューズ				JIS C6575(NR 特性)
_	Fuse		MF-52-5A		JIS C6575
2	保险丝	F2			(NRcharacteristic)
					JIS C6575(NR 特性)
					ハリスタ電圧 220V
3		ZR1	ENC-221D-10A	富士電機	Varistor voltage 220V
	サージアブソーバ			Fuji Electrical	可变电阻电压 220V
4	Surge absorber	ZR2		Machinery	ハ・リスタ電圧 820V
	浪涌吸收器		ENC-821D-10A	富士电机	Varistor voltage 820V
5		ZR3			可变电阻电压 820V
	SCコイル			村田	
6	SC coil	L1	PLA10AN1522R2	Murata	
	共模抑制器			村田	
	トランス		-		
7	Transformer	T1	AC100V-AC15V,0.1A		
	变压器				
	ダイオードブリッジ				
8	Diode bridge	DB1	1B4B42		100V-1A
	整流桥				
9	ダイオード	D1	3JH41	東芝	600V-3A
10	Diode	D2	3JH41	Toshiba	600V-3A
11	二极管	D3	1S1588	东芝	30V-120mA
1	レギュレータIC				15V レキ・ュレータ
12	Regulator IC	IC1	TA7815S		15V regulator
	三端稳压器				15V 调整器
13		R1	220KΩ-1/4W		
14		R2	220KΩ-1/4W		
15	抵抗	R3	15KΩ-1/8W		
15	Resistor	KJ	121/35_1\044		
	电阻				速度可変ボリューム
16		VR1	B10K		Volume for variable
					speed
<u></u>					速度可变电位器
17	蘇紹一、二二、止	C1	470 μ F-200V		
18	電解コンデンサ Electolytic Capacitor	C2	470 μ F-200V		
19	电解电容	СЗ	47 μ F-50V		
20	70.0F 70 13	C4	47 μ F-50V		
21	フィルムコンデンサ	C5	0.1 μ F-400V		
22	Film Capacitor				****
	磁片电容	C6	0.1 μ F-400V		

NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

宁波天瑞电器**有限公司殿向** SIC-3

SIC-39CE-F142-1 HAS16616

改訂履歷表

No	改訂起草日	改訂の要旨・変更記事	審議・承認
1	19-04-13	5. 1項 モータ内部構造図及び使用材料一覧表 リード線を UL1430 へ変更する Item 5.1 Motor construction and materials Lead wire is changed to UL 1430 5.1 项马达内部构造图及使用材料一览表 导线変更为 UL1430	承認 調查 担当 能会 混霓 王跃明 19-4-13 17. 4.13 19-04·13
		\ \ \ \ \	

MOTE

00 1 8EV 017