
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

		пругости, Та	Коэффициент линейного		
Материал	E	G	температур- ного расши- рения α _t , 10 ⁶ 1/град	Коэффициент Пуассона	Плотность р, кг/м ³
Сталь	200	80	12,5	0,3	7850
Чугун	120	45	10,0	0,25	7200
Медь	100	40	16,5	0,32	8500
Титан	100	40	8,5	0,3	4500
Алюминий	70	27	26,0	0,3	2700
Бетон	20		0,1	0,16	2500
Дерево (сосна)	10				550

ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТУ НА КРУЧЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

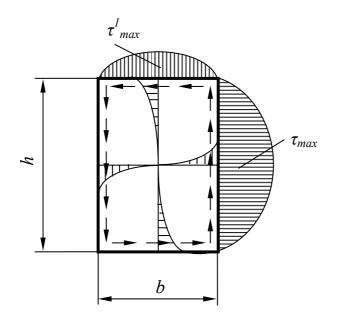

Момент инерции

$$I_{\kappa} = \alpha b^4$$
;

Момент сопротивления

$$W_{\kappa} = \beta b^3;$$

Наибольшие касательные напряжения, возникающие:

- посередине длинных сто-

рон

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\kappa p}}{W_{\kappa}};$$

- посередине коротких сто-

рон

$$\tau_{\max}^{I} = \gamma \tau_{\max}$$
.

Значения коэффициентов α , β , γ зависят от соотношения $m=\frac{h}{b}$ и приведены в таблице:

m	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
α	0,140	0,294	0,457	0,790	1,123	1,789	2,456	3,123
β	0,208	0,346	0,493	0,801	1,150	1,789	2,456	3,123
γ	1,000	0,859	0,795	0,753	0,745	0,743	0,742	0,742

ЭПЮРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ, ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОСТЫХ БАЛОК

Расчетная схема	Опорные реакции	Линейные и угловые перемещения
$\begin{array}{c} M_{A} \\ M_{B} \\ M_{A} \\$	$R_A = 0;$ $M_A = m.$	$y_{B} = \frac{ml^{2}}{2EI_{x}};$ $\theta_{B} = \frac{ml}{EI_{x}}.$
$ \begin{array}{c c} M_A & & & & & & & & & & & \\ R_A & & & & & & & & & & \\ R_A & & & & & & & & & \\ \hline R_A & & & & & & & & \\ \hline R_A & & & & & & & \\ \hline R_A & & & & & & & \\ \hline R_A & & & & & & & \\ \hline R_A & & & & & & & \\ \hline R_A & & & & \\ \hline R_A & & & & \\ \hline R_A & & $	$R_A = F;$ $M_A = Fl.$	$y_B = \frac{Fl^3}{3EI_x};$ $\theta_B = \frac{Fl^2}{2EI_x}.$
R_{A} R_{A	$R_A = ql;$ $M_A = \frac{ql^2}{2}.$	$y_{B} = \frac{ql^{4}}{8EI_{x}};$ $\theta_{B} = \frac{ql^{3}}{6EI_{x}}.$
R_{s} R_{s	$R_A = \frac{m}{l};$ $R_B = \frac{m}{l}.$	$y = \frac{ml^2}{16EI_x}$ $npu z = \frac{l}{2};$ $\theta_A = \frac{ml}{3EI_x};$ $\theta_B = \frac{ml}{6EI_x}.$


Расчетная схема	Опорные реакции	Линейные и угловые перемещения
R_{A} R_{A} R_{B} R_{B	$R_A = \frac{m}{l};$ $R_B = \frac{m}{l}.$	$npu \ z = \frac{l}{2}$ $y = \pm 0.08 \frac{ml^2}{EI_x};$ знак "+" $npu \ z = 0.289l,$ знак "-" $npu \ z = 0.711l;$ $\theta_A = \theta_B = \frac{ml}{24EI_x}.$
R_{a} R_{b} R_{b	$R_A = F \frac{b}{l};$ $R_B = F \frac{a}{l}.$	$y = \frac{Fa^{2}b^{2}}{3EI_{x}l};$ $\theta_{A} = \frac{Fab(1+b)}{6EI_{x}l};$ $\theta_{B} = \frac{Fab(1+a)}{6EI_{x}l}.$
R_{A} R_{B} R_{B	$R_A = \frac{F}{2};$ $R_B = \frac{F}{2}.$	$y = \frac{Fl^3}{48EI_x};$ $\theta_A = \theta_B = \frac{Fl^2}{16EI_x}.$
R_{A} R_{B} R_{B	$R_A = \frac{ql}{2};$ $R_B = \frac{ql}{2}.$	$y = \frac{5ql^4}{384EI_x};$ $\theta_A = \theta_B = \frac{ql^3}{24EI_x}.$

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ

Вид сечения	Геометрические характеристики
	$A = bh,$ $I_x = \frac{bh^3}{12},$ $I_y = \frac{b^3h}{12},$ $I_{xI} = \frac{bh^3}{3},$ $W_x = \frac{bh^2}{6},$ $W_y = \frac{b^2h}{6}.$
$\begin{array}{c c} & Y \\ & C & X \\ & X_{l} \\ & b \\ & b \\ & C & X_{l} \\ & D & X_{l} \\ & D & D & D & D \\ & D & D & D & D \\ & D & D & D & D \\ & D & D & D & D & D \\ & D & D & D & D & D \\ & D & D & D & D & D \\ & D & D & D & D & D \\ & D & D & D & $	$A = \frac{bh}{2}$, $I_x = \frac{bh^3}{36}$, $I_y = \frac{b^3h}{48}$, $I_{xI} = \frac{bh^3}{12}$.
$\begin{array}{c c} Y_1 & Y \\ C & X \\ \hline C & X_1 \\ \hline b/3 \\ b & b \end{array}$	$A = \frac{bh}{2}$, $I_x = \frac{bh^3}{36}$, $I_y = \frac{b^3h}{36}$, $I_{xI} = \frac{bh^3}{12}$, $I_{yI} = \frac{bh^3}{12}$.
Y A C X	$A = \frac{\pi d^2}{4}$, $I_x = I_y = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi r^4}{4}$, $I_\rho = \frac{\pi d^4}{32}$, $W_x = W_y = \frac{\pi d^3}{32}$, $W_\rho = \frac{\pi d^3}{16}$.


Вид сечения

Геометрические характеристики

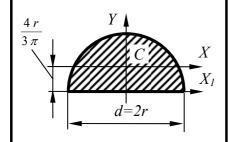


$$I_{x} = \frac{\pi d^{2}}{8}, \qquad I_{x} = \frac{\pi d^{4}}{128} \left(1 - \frac{64}{9\pi^{2}} \right) \approx 0,11r^{4},$$

$$I_{y} = I_{xI} = \frac{\pi d^{4}}{128} = \frac{\pi r^{4}}{8} \approx 0,39r^{4}.$$

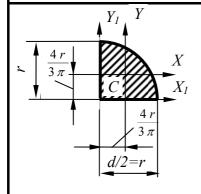

$$I_{x} = I_{y} = \frac{\pi d^{4}}{256} \left(1 - \frac{64}{9\pi^{2}} \right) \approx 0,055 \, r^{4},$$


$$I_{xI} = I_{yI} = \frac{\pi d^{4}}{256} = \frac{\pi r^{4}}{16} \approx 0,196 \, r^{4}.$$

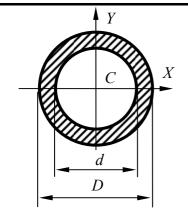

$$A = \frac{\pi D^{2}}{4} (1 - c^{2}), \quad I_{x} = I_{y} = \frac{\pi D^{4}}{64} (1 - c^{4}),$$

$$I\rho = \frac{\pi D^{4}}{32} (1 - c^{4}), \quad W_{x} = W_{y} = \frac{\pi D^{3}}{32} (1 - c^{4}),$$


$$W\rho = \frac{\pi D^{3}}{16} (1 - c^{4}), \qquad c \partial e \quad c = \frac{d}{D}.$$

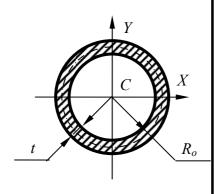

$$\begin{array}{ll} npu & R_o >> t \\ A = 2\pi R_o t, & I_x = I_y = \pi R_o^3 t, & I_\rho = 2\pi R_o^3 t, \\ W_x = W_y = \pi R_o^2 t, & W_\rho = 2\pi R_o^2 t. \end{array}$$


СОРТАМЕНТ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ

Двутавры стальные горячекатаные (ГОСТ 8239 - 89)

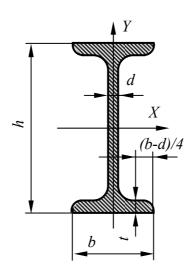


**	P	азме	ры, м	1M	П	24	(Справо	чные	величі	ины дл	я осей	
Номер					Площадь	Macca		<u> </u>	<i>(</i>			Y	
бал- ки	h	b	d	t	сечения, см ²	1 м, кг	I_x , cm ⁴	W_x , cm ³	<i>i_x</i> , cm	S_x cm^3	I_y , cm ⁴	W_y , cm ³	<i>i_y</i> , cm
10	100	55	4,5	7,2	12,0	9,46	198	39,7	4,06	23,0	17,9	6,49	1,22
12	120	64	4,8	7,3	14,7	11,50	350	58,4	4,88	33,7	27,9	8,72	1,38
14	140	73	4,9	7,5	17,4	13,70	572	81,7	5,73	46,8	41,9	11,50	1,55
16	160	81	5,0	7,8	20,2	15,90	873	109,0	6,57	62,3	58,6	14,50	1,70
18	180	90	5,1	8,1	23,4	18,40	1290	143,0	7,42	81,4	82,6	18,40	1,88
18a	180	100	5,1	8,3	25,4	19,90	1430	159,0	7,51	89,8	114,0	22,80	2,12
20	200	100	5,2	8,4	26,8	21,00	1840	184,0	8,28	104,0	115,0	23,10	2,07
20a	200	110	5,2	8,6	28,9	22,70	2030	203,0	8,37	114,0	155,0	28,20	2,32
22	220	110	5,4	8,7	30,6	24,00	2550	232,0	9,13	131,0	157,0	28,60	2,27
22a	220	120	5,4	8,9	32,8	25,80	2790	254,0	9,22	143,0	206,0	34,30	2,50
24	240	115	5,6	9,5	34,8	27,30	3460	289,0	9,97	163,0	198,0	34,50	2,37
24a	240	125	5,6	9,8	37,5	29,40	3800	317,0	10,10	178,0	260,0	41,60	2,63
27	270	125	6,0	9,8	40,2	31,50	5010	371,0	11,20	210,0	260,0	41,50	2,54
27a	270	135	6,0	10,2	43,2	33,90	5500	407,0	11,30	229,0	337,0	50,00	2,80
30	300	135	6,5	10,2	46,5	36,50	7080	472,0	12,30	268,0	337,0	49,90	2,69
30a	300	145	6,5	10,7	49,9	39,20	7780	518,0	12,50	292,0	436,0	60,10	2,95
33	330	140	7,0	11,2	53,8	42,20	9840	597,0	13,50	339,0	419,0	59,90	2,79
36	360	145	7,5	12,3	61,9	48,60	13380	743,0	14,70	423,0	516,0	71,10	2,89
40	400	155	8,3	13,0	72,6	57,00	19062	953,0	16,20	545,0	667,0	86,10	3,03
45	450	160	9,0	14,2	84,7	66,50	27696	1231,0	18,10	708,0	808,0	101,00	3,09
50	500	170	10,0	15,2	100,0	78,50	39727	1589,0	19,90	919,0	1043,0	123,00	3,23
55	550	180	11,0	16,5	118,0	92,60	55962	2035,0	21,80	1181,0	1356,0	151,00	3,39
60	600	190	12,0	17,8	138,0	108,00	76806	2560,0	23,60	1491,0	1725,0	182,00	3,54

Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240 – 89)

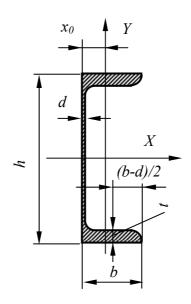

Ho-	Mac-	P	азмеј)ы, м	M	Пло	Сп	равоч	ные і	велич	ины ,	для о	сей	
мер	ca					щадь		X				Y		x_{θ}
про- филя	1 м, кг	h	b	d	t	сече- ния, см ²	I_x , c_M	$W_{x,}$ $c M^3$	i _х , см	S_x , c_M^3	<i>I_y</i> , см ⁴	W_y , cM^3	i _у , см	CM
5	4,84	50	32	4,4	7,0	6,16	22,8	9,10	1,92	5,59	5,61	2,75	0,954	1,16
6,5	5,90	65	36	4,4	7,2	7,51	48,6	15,0	2,54	9,00	8,70	3,68	1,08	1,24
8	7,05	80	40	4,5	7,4	8,98	89,4	22,4	3,16	13,3	12,8	4,75	1,19	1,31
10	8,59	100	46	4,5	7,6	10,9	174	34,8	3,99	20,4	20,4	6,46	1,37	1,44
12	10,4	120	52	4,8	7,8	13,3	304	50,6	4,78	29,6	31,2	8,52	1,53	1,54
14	12,3	140	58	4,9	8,1	15,6	491	70,2	5,60	40,8	45,4	11,0	1,70	1,67
14a	13,3	140	62	4,9	8,7	17,0	545	77,8	5,66	45,1	57,5	13,3	1,84	1,87
16	14,2	160	64	5,0	8,4	18,1	747	93,4	6,42	54,1	63,3	13,8	1,87	1,80
16a	15,3	160	68	5,0	9,0	19,5	823	103	6,49	59,4	78,8	16,4	2,01	2,00
18	16,3	180	70	5,1	8,7	20,7	1090	121	7,24	69,8	86,0	17,0	2,04	1,94
18a	17,4	180	74	5,1	9,3	22,2	1190	132	7,32	76,1	105	20,0	2,18	2,13
20	18,4	200	76	5,2	9,0	23,4	1520	152	8,07	87,8	113	20,5	2,20	2,07
20a	19,8	200	80	5,2	9,7	25,2	1670	167	8,15	95,9	139	21,2	2,35	2,28
22	21,0	220	82	5,4	9,5	26,7	2110	192	8,89	110	151	25,1	2,37	2,21
22a	22,6	220	87	5,4	10,2	28,8	2330	212	8,90	121	187	30,0	2,55	2,46
24	24,0	240	90	5,6	10,0	30,6	2900	242	9,37	139	208	31,6	2,60	2,42
24a	25,8	240	95	5,6	10,7	32,9	3180	265	9,84	151	254	37,2	2,78	2,67
27	27,7	270	95	6,0	10,5	35,2	4160	308	10,9	178	262	37,3	2,73	2,47
30	31,8	300	100	6,5	11,0	40,5	5810	387	12,0	224	327	43,6	2,84	2,52
33	36,5	330	105	7,0	11,7	46,5	7980	484	13,1	281	410	51,8	2,97	2,59
36	41,9	360	110	7,5	12,6	53,4	10200	601	14,2	350	513	61,7	3,10	2,68
40	48,3	400	115	8,0	13,5	61,5	15220	761	15,7	444	642	73,4	3,23	2,75

Уголки стальные горячекатаные равнополочные (ГОСТ 8509 – 86)

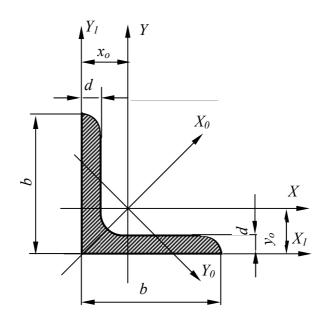


Но-		sme- , mm	Пло щадь	Mac-		Спр	авочны	е велич	нины д	ля осеі	й	$x_o =$
мер про-			сече-	са 1 м,	<i>X</i> =	Y	λ	ζ_0	}	70	$X_1=Y_1$	$=y_o,$
филя	b	d	ния, см ²	кг	I_x cm ⁴	<i>i_x</i> cm	I _{xo max} cm ⁴	<i>i_{xo max}</i> CM	I _{yo min} CM	i _{yo min} CM	I_{x_1} , cm ⁴	СМ
2	20	3	1,13	0,89	0,40	0,59	0,63	0,75	0,17	0,39	0,81	0,60
	20	4	1,46	1,15	0,50	0,58	0,78	0,73	0,22	0,38	1,09	0,64
2,5	25	3	1,43	1,12	0,81	0,75	1,29	0,95	0,34	0,49	1,57	0,73
2,3	23	4	1,86	1,46	1,03	0,74	1,62	0,93	0,44	0,48	2,11	0,76
2,8	28	3	1,62	1,27	1,16	0,85	1,84	1,07	0,48	0,55	2,20	0,80
3,2	32	3	1,86	1,46	1,77	0,97	2,80	1,23	0,74	0,63	3,26	0,89
3,2	32	4	2,43	1,91	2,26	0,96	3,58	1,21	0,94	0,62	4,39	0,94
3,6	36	3	2,10	1,65	2,56	1,10	4,06	1,39	1,06	0,71	4,64	0,99
3,0	30	4	2,75	2,16	3,29	1,09	5,21	1,38	1,36	0,70	6,24	1,04
		3	2,35	1,85	3,55	1,23	5,63	1,55	1,47	0,79	6,35	1,09
4	40	4	3,08	2,42	4,58	1,22	7,26	1,53	1,90	0,78	8,53	1,13
		5	3,79	2,97	5,53	1,20	8,75	1,54	2,30	0,79	10,73	1,17
		3	2,65	2,08	5,13	1,39	8,13	1,75	2,12	0,89	9,04	1,21
4,5	45	4	3,48	2,73	6,63	1,38	10,5	1,74	2,74	0,89	12,1	1,26
		5	4,29	3,37	8,03	1,37	12,7	1,72	3,33	0,88	15,3	1,30
		3	2,96	2,32	7,11	1,55	11,3	1,95	2,95	1,00	12,4	1,33
5	50	4	3,89	3,05	9,21	1,54	14,6	1,94	3,80	0,99	16,6	1,38
		5	4,80	3,77	11,2	1,53	17,8	1,92	4,63	0,98	20,9	1,42
5,6	56	4	4,38	3,44	13,1	1,73	20,8	2,18	5,41	1,11	23,3	1,52
3,0	30	5	5,41	4,25	16,0	1,72	25,4	2,16	6,59	1,10	29,2	1,57
		4	4,96	3,90	18,9	1,95	29,9	2,45	7,81	1,25	33,1	1,69
6,3	63	5	6,13	4,81	23,1	1,94	36,6	2,44	9,52	1,25	41,5	1,74
		6	7,28	5,72	27,1	1,93	42,9	2,43	11,2	1,24	50,0	1,78

Но-		ме-	Пло	Mac-		Спра	авочны	іе велич	нины д	ля осеі	 й	
мер	μы,	MM	щадь сече-	ca	X=	Y	λ	$\overline{\zeta_0}$	J	70	$X_1=Y_1$	$x_o = y_o$
про- филя	b	d	ния, см ²	1 м, кг	I_{x} cm^{4}	<i>i_x</i> cm	I _{xo max} cm ⁴	i _{xo max}	I _{yo min} CM ⁴	i _{yo min}	I_{x_1} , cm^4	СМ
		4,5	6,20	4,87	29,0	2,16	46,0	2,72	12,0	1,39	51,0	1,88
		5	6,86	5,38	31,9	2,16	50,7	2,72	13,2	1,39	56,7	1,90
7	70	6	8,15	6,39	37,6	2,15	59,6	2,71	15,5	1,38	68,4	1,94
		7	9,42	7,39	43,0	2,14	68,2	2,69	17,8	1,37	80,1	1,99
		8	10,7	8,37	48,2	2,13	76,4	2,68	20,0	1,37	91,0	2,02
		5	7,39	5,80	39,5	2,31	62,6	2,91	16,4	1,49	69,6	2,02
		6	8,78	6,89	46,6	2,30	73,9	2,90	19,3	1,48	83,9	2,06
7,5	75	7	10,1	7,96	53,3	2,29	84,6	2,89	22,1	1,48	98,3	2,10
		8	11,5	9,02	59,8	2,28	94,9	2,87	24,8	1,47	113	2,15
		9	12,8	10,1	66,1	2,27	105	2,86	27,5	1,46	127	2,18
		5,5	8,63	6,78	52,7	2,47	83,6	3,11	21,8	1,59	93,2	2,17
0	00	6	9,38	7,36	57,0	2,47	90,4	3,11	23,5	1,58	102	2,19
8	80	7	10,8	8,51	65,3	2,45	104	3,09	27,0	1,58	119	2,23
		8	12,3	9,65	73,4	2,44	116	3,08	30,3	1,57	137	2,27
		6	10,6	8,33	82,1	2,78	130	3,50	34,0	1,79	145	2,43
	0.0	7	12,3	9,64	94,3	2,77	150	3,49	38,9	1,78	169	2,47
9	90	8	13,9	10,9	106	2,76	168	3,48	43,8	1,77	194	2,51
		9	15,6	12,2	118	2,75	186	3,46	48,6	1,77	219	2,55
		6,5	12,8	10,1	122	3,09	193	3,88	50,7	1,99	214	2,68
		7	13,8	10,8	131	3,08	207	3,88	54,2	1,98	231	2,71
		8	15,6	12,2	147	3,07	233	3,87	60,9	1,98	265	2,75
10	100	10	19,2	15,1	179	3,05	284	3,84	74,1	1,96	333	2,83
		12	22,8	17,9	209	3,03	331	3,81	86,9	1,95	402	2,91
		14	26,3	20,6	237	3,00	375	3,78	99,3	1,94	472	2,99
		16	29,7	23,3	264	2,98	416	3,74	112	1,94	542	3,06
		7	15,2	11,9	176	3,40	279	4,29	72,7	2,19	308	2,96
11	110	8	17,2	13,5	198	3,39	315	4,28	81,8	2,18	353	3,00
		8	19,7	15,5	294	3,87	467	4,87	122	2,49	516	3,36
		9	22,0	17,3	327	3,86	520	4,86	135	2,48	582	3,40
		10	24,3	19,1	360	3,85	571	4,84	149	2,47	649	3,45
12,5	125	12	28,9	22,7	422	3,82	670	4,82	174	2,46	782	3,53
		14	33,4	26,2	482	3,80	764	4,78	200	2,45	916	3,61
		16	37,8	29,6	539	3,78	853	4,75	224	2,44	1051	3,68
		9	24,7	19,4	466	4,34	739	5,47	192	2,79	818	3,78
14	140	10	27,3	21,5	512	4,33	814	5,46	211	2,78	911	3,82
		12	32,5	25,5	602	4,31	957	5,43	248	2,76	1097	3,90
		10	31,4	24,7	774	4,96	1229	6,25	319	3,19	1356	4,30
		11	34,4	27,0	844	4,95	1341	6,24	348	3,18	1494	4,35
		12	37,4	29,4	913	4,94	1450	6,23	376	3,17	1633	4,39
16	160	14	43,3	34,0	1046	4,94	1662	6,20	431	3,16	1911	4,47
	100	16	49,1	38,5	1175	4,89	1866	6,17	485	3,14	2191	4,55
		18	54,8	43,0	1299	4,87	2061	6,13	537	3,13	2472	4,63
		20	60,4		1419	4,85	2248	6,10	589	3,13	2756	4,70
		20	00,4	47,4	1419	4,83	<i>44</i> 48	0,10	389	3,12	2736	4,/0

Но-		вме-	Пло щадь	Mac-		Спр	авочны	е велич	нины д	ля осе	й	$x_o =$
мер			сече-	са 1 м,	<i>X</i> =	Y	λ	ζ_{θ})	Y ₀	$X_1=Y_1$	$=y_o,$
про- филя	b	d	ния, см ²	т м, кг	I_x cm ⁴	<i>i_x</i> cm	I _{xo max} cm ⁴	i _{xo max}	I _{yo min} cm ⁴	i _{yo min}	I_{x_1} , cm ⁴	СМ
18	180	11	38,8	30,5	1216	5,60	1933	7,06	500	3,59	2128	4,85
10	100	12	42,2	33,1	1317	5,59	2093	7,04	540	3,58	2324	4,89
		12	47,1	37,0	1823	6,22	2896	7,84	749	3,99	3182	5,37
		13	50,9	39,9	1961	6,21	3116	7,83	805	3,98	3452	5,42
		14	54,6	42,8	2097	6,20	3333	7,81	861	3,97	3722	5,46
20	200	16	62,0	48,7	2363	6,17	3755	7,78	970	3,96	4264	5,54
		20	76,5	60,1	2871	6,12	4560	7,72	1182	3,93	5355	5,70
		25	94,3	74,0	3466	6,06	5494	7,63	1438	3,91	6733	5,89
		30	111,5	87,6	4020	6,00	6351	7,55	1688	3,89	8130	6,07
22	220	14	60,4	47,4	2814	6,83	4470	8,60	1159	4,38	4941	5,93
22	220	16	68,6	53,8	3175	6,81	5045	8,58	1306	4,36	5661	6,02
		16	78,4	61,5	4717	7,76	7492	9,78	1942	4,98	8286	6,75
		18	87,7	68,9	5247	7,73	8337	9,75	2158	4,96	9342	6,83
		20	97,0	76,1	5765	7,71	9160	9,72	2370	4,94	10401	6,91
25	250	22	106,1	83,3	6270	7,69	9961	9,69	2579	4,93	11464	7,00
		25	119,7	94,0	7006	7,65	11125	9,64	2887	4,91	13064	7,11
		28	133,1	104,5	7717	7,61	12244	9,59	3190	4,89	14674	7,23
		30	142,0	111,4	8177	7,59	12965	9,56	3389	4,89	15753	7,31

Уголки стальные горячекатаные неравнобокие (ГОСТ 8510 – 86)

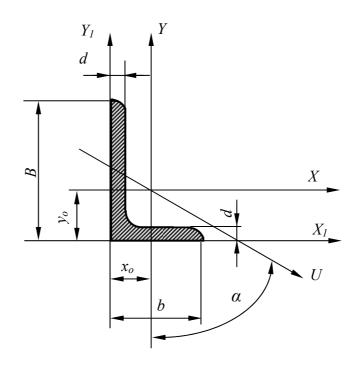

Но-	Pa	змер мм	ы,	-odп	, кг			Спј	равоч	чные і	велич	ины Д	для о	сей		
мер				т 1 Т	1 м,	λ	(}	Y	X	1	Y	1	l	IJ	Угол
про фи- ля	В	b	d	Площадь филя, см ⁴	Macca	<i>I_x</i> cm ⁴	<i>i_х</i> см	<i>I_у</i> см ⁴	<i>i_y</i> см	<i>I_{хI}</i> см ⁴	у _о см	I_{y^I} cm ⁴	<i>х</i> _о см	I _u min CM	I _u min CM	нак- ло- на, <i>tga</i>
2,5/1,6	25	16	3	1.16	0.91	0,70	0,78	0,22	0,44	1,56	0,86	0,43	0,42	0,13	0,34	0,392
3,2/2	32	20	3	1,49	1,17	1,52	1,01	0,46	0,55	3,26	1,08	0,82	0,49	0,28	0,43	0,382
3,2/2	32	20	4	1,94	1,52	1,93	1,00	0,57	0,54	4,38	1,12	1,12	0,53	0,35	0,43	0,374
4/2,5	40	25	3	1,89	1,48	3,06	1,27	0,93	0,70	6,37	1,32	1,58	0,59	0,56	0,54	0,385
7/2,3	40	23	4	2,47	1,94	3,93	1,26	1,18	0,69	8,53	1,37	2,15	0,63	0,71	0,54	0,381
4,5/2,8	45	28	3	2,14	1,68	4,41	1,43	1,32	0,79	9,02	1,47	2,20	0,64	0,79	0,61	0,382
4,3/2,0	13	20	4	2,80	2,20	5,68	1,42	1,69	0,78	12,1	1,51	2,98	0,68	1,02	0,60	0,379
5/3,2	50	32	3	2,42	1,90	6,17	1,60	1,99	0,91	12,4	1,60	3,26	0,72	1,18	0,70	0,403
3/0,2	50	32	4	3,17	2,49	7,98	1,59	2,56	0,90	16,6	1,65	4,42	0,76	1,52	0,69	0,401
5,6/3,6	56	36	4	3,58	2,81	11,4	1,78	3,70	1,02	23,2	1,82	6,25	0,84	2,19	0,78	0,406
3,0/3,0	50	50	5	4,41	3,46	13,8	1,77	4,48	1,01	29,2	1,86	7,91	0,88	2,66	0,78	0,404
			4	4,04	3,17	16,3	2,01	5,16	1,13	33,0	2,03	8,51	0,91	3,07	0,87	0,397
6,3/4,0	63	40	5	4,98	3,91	19,9	2,00	6,26	1,12	41,4	2,08	10,8	0,95	3,73	0,86	0,396
0,0,1,0	05	.0	6	5,90	4,63	23,3	1,99	7,28	1,11	49,9	2,12	13,1	0,99	4,36	0,86	0,393
			8	7,68	6,03	29,6	1,96	9,15	1,09	66,9	2,20	17,9	1,07	5,58	0,85	0,386
7/4,5	70	45	5	5,59	4,39	27,8	2,23	9,05	1,27	56,7	2,28	15,2	1,05	5,34	0,98	0,406
			5	6,11	4,79	34,8	2,39	12,5	1,43	69,7	2,39	20,8	1,17	7,24	1,09	0,436
7,5/5	75	50	6	7,25	5,69	40,9	2,38	14,6	1,42	83,9	2,44	25,2	1,21	8,48	1,08	0,435
			8	9,47	7,43	52,4	2,35	18,5	1,40	112	2,52	34,2	1,29	10,9	1,07	0,430
8/5	80	50	5	6,36	4,99	41,6	2,56	12,7	1,41	84,6	2,6	20,8	1,13	7,58	1,09	0,387
			6	7,55	5,92	49,0	2,55	14,8	1,40	102	2,65	25,2	1,17	8,88	1,08	0,386

Но-	Pa	змер мм	ы,	-0	, КГ			Спј	равоч	чные і	велич	ины Д	для о	сей		
мер				тр 4	l M,	λ	(}	Y	X	.1	Y	1	l	IJ	Угол
про фи- ля	В	b	d	Площадь про- филя, см ⁴	Macca 1	I _x cm ⁴	<i>i_х</i> см	<i>I_y</i> см ⁴	<i>i_y</i> см	<i>I_{хI}</i> см ⁴	У ₀ см	<i>I_{yI}</i> см ⁴	<i>х</i> _о см	I _u min CM	I _u min CM	нак- ло- на, <i>tga</i>
			5,5	7,86	6,17	65,3	2,88	19,7	1,58	132	2,92	32,2	1,26	11,8	1,22	0,384
9/5,6	90	56	6	8,54	6,70	70,6	2,88	21,2	1,58	145	2,95	35,2	1,28	12,7	1,22	0,384
			8	11,18	8,77	90,9	2,85	27,1	1,56	194	3,04	47,8	1,36	16,3	1,21	0,380
			6	9,59	7,53	98,3	3,2	30,6	1,79	198	3,23	49,9	1,42	18,2	1,38	0,393
10/6,3	100	63	7	11,1	8,70	113	3,19	35,0	1,78	232	3,28	58,7	1,46	20,8	1,37	0,392
10/0,5	100	03	8	12,6	9,87	127	3,18	39,2	1,77	266	3,32	67,6	1,50	23,4	1,36	0,391
			10	15,5	12,1	154	3,15	47,1	1,75	333	3,40	85,8	1,58	28,3	1,35	0,387
11/7	110	70	6,5	11,4	8,98	142	3,53	45,6	2	286	3,55	74,3	1,58	26,9	1,53	0,402
11//	110	70	8	13,9	10,9	172	3,51	54,6	1,98	353	3,61	92,3	1,64	32,3	1,52	0,400
			7	14,1	11	227	4,01	73,7	2,29	452	4,01	119	1,8	43,4	1,76	0,407
12,5/8	2.5/8 125	80	8	16	12,5	256	4	83,0	2,28	518	4,05	137	1,84	48,8	1,75	0,406
12,5/6	123		10	19,7	15,5	312	3,98	100	2,26	649	4,14	173	1,92	59,3	1,74	0,404
			12	23,4	18,3	365	3,95	117	2,24	781	4,22	210	2	69,5	1,72	0,400
14/9	140	90	8	18	14,1	364	4,49	120	2,58	727	4,49	194	2,03	70,3	1,98	0,411
14/2	140	70	10	22,2	17,5	444	4,47	146	2,56	911	4,58	245	2,12	85,5	1,96	0,409
			9	22,9	18	606	5,15	186	2,85	1221	5,19	300	2,23	110	2,2	0,391
16/10	160	100	10	25,3	19,8	667	5,13	204	2,84	1359	5,23	335	2,28	121	2,19	0,390
10/10	100	100	12	30	23,6	784	5,11	239	2,82	1634	5,32	405	2,36	142	2,18	0,388
		<u> </u>	14	34,7	27,3	897	5,08	272	2,8	1910	5,40	477	2,43	162	2,16	0,385
18/11	180	110	10	28,3	22,2	952	5,8	276	3,12	1933	5,88	444	2,44	165	2,42	0,375
10/11	100	110	12	33,7	26,4	1123	5,77	324	3,10	2324	5,97	537	2,52	194	2,40	0,374
			11	34,9	27,4	1449	6,45	446	3,58	2920	6,5	718	2,79	264	2,75	0,392
20/12,5	200	125	12	37,9	29,7	1568	6,43	482	3,57	3189	6,54	786	2,83	286	2,74	0,392
20/12,3	200	143	14	43,9	34,4	1801	6,41	551	3,54	3726	6,62	922	2,91	327	2,73	0,390
			16	49,8	39,1	2026	6,38	617	3,52	4264	6,41	1061	2,99	367	2,72	0,388
			12	48,3	37,9	3147	8,07	1032	4,62	6212	7,97	1634	3,53	604	3,54	0,410
25/16	250	160	16	63,6	49,9	4091	8,02	1333	4,58	8308	8,14	2200	3,69	781	3,50	0,408
23/10	230	100	18	71,1	55,8	4545	7,99	1475	4,56	9358	8,23	2487	3,77	866	3,49	0,407
			20	78,5	61,7	4987	7,97	1613	4,53	10410	8,31	2776	3,85	949	3,48	0,405

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОДОЛЬНОГО ИЗГИБА

Гибкость, λ	Стали Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4	Сталь Ст 5	Стали по- вышенного качества _{σ_v>320 МПа}	Чугун	Дерево
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	0,99	0,98	0,97	0,97	0,99
20	0,96	0,95	0,95	0,91	0,97
30	0,94	0,92	0,91	0,81	0,93
40	0,92	0,89	0,87	0,69	0,87
50	0,89	0,86	0,83	0,57	0,80
60	0,86	0,82	0,79	0,44	0,71
70	0,81	0,76	0,72	0,34	0,60
80	0,75	0,70	0,65	0,26	0,48
90	0,69	0,62	0,55	0,20	0,38
100	0,60	0,51	0,43	0,16	0,31
110	0,52	0,43	0,35		0,25
120	0,45	0,37	0,30		0,22
130	0,40	0,33	0,26		0,18
140	0,36	0,29	0,23		0,16
150	0,32	0,26	0,21		0,14
160	0,29	0,24	0,19		0,12
170	0,26	0,21	0,17		0,11
180	0,23	0,19	0,15		0,10
190	0,21	0,17	0,14		0,09
200	0,19	0,16	0,13		0,08

НОРМАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ГОСТ 6636-69 (СТ СЭВ 514-77) ОТ 1 ДО 1000 мм

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 260, 270, 280, 290, 300, ... 990, 1000