國立虎尾科技大學機械設計工程系機械工程實驗(二)熱流力實驗

實驗 6. 真空抽氣性能實驗

指導教授: 周 榮 源 老 師

班級:四設四乙

學 生: 詹耀賢 41023241

陳瑨維 41023228

葉桓亞 41023240

莊雨薰 41023203

陳靚芸 41023205

組 別: 第5組

目錄

實驗	注目的	2
儀器	與設備	3
實驗	₹原理	4
實驗	步驟	6
實驗	は無	8
參考	· 資料	10


一、實驗目的

本實驗的主要目的如下:

- 1. 學習真空技術的基本原理、設備與操作方法。
- 2. 評估真空幫浦在不同條件下的性能,包括抽真空速率和壓力變化。
- 3. 探討真空系統的漏氣檢測方法。
- 4. 記錄和分析實驗數據,了解不同參數對真空系統性能的影響。
- 5. 為真空技術在工程應用中的實現提供基礎。

二、儀器與設備

- 1. 自製真空系統乙套
- 2. 水氣 Trap 乙個
- 3. 計時器乙個
- 4. 水盤乙個
- 5. 吸水紙數張
- 6. 精密天平乙台

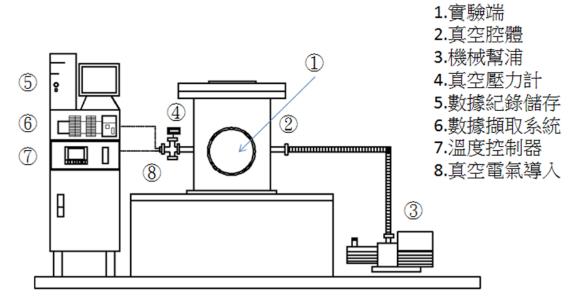



三、 實驗原理

1. 真空的概念

真空是指系統內的壓力低於大氣壓力的狀態,分為低真空、高真空和超高真空。

透過真空幫浦移除系統中的氣體,達到所需的真空度。

2. 抽真空過程的基本原理

真空幫浦利用機械或物理的方式抽除氣體,使系統壓力逐漸下降。 在抽真空過程中,壓力隨時間呈指數下降,依賴於系統的體積、幫浦 的抽氣速率以及氣體導流特性。

3. 壓力變化模型

抽真空過程中的壓力變化可以表示為:

$$P(t) = P_0 e^{-\frac{S}{V}t}$$

其中:

- P(t): 時間 t 時的壓力
- P₀: 初始壓力
- S: 幫浦的抽氣速率
- V: 系統的體積

4. 漏氣檢測

真空系統中可能存在微小漏氣,影響真空性能。

使用壓力觀察法和酒精測試法檢測系統的密封性。

5. 壓力測量

壓力分為穩態壓力和暫態壓力:

穩態壓力:系統達到穩定時的最低壓力。


暫態壓力:抽真空過程中壓力隨時間的變化。

使用真空計測量不同開度下的壓力變化,分析壓力曲線。

6. 等效氣導 (Conductance)

系統中管路的氣體導通性影響抽氣效率,等效氣導可用公式計算,表示管路對氣體流動的限制程度。

真空氣導(conductance)



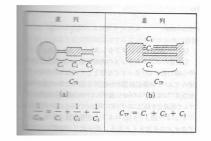


表1·7·1 粘性流,分子流の円管コンダクタンス:長さl(m),直径 d(m),平均圧力 $P=(P_1+P_2)/2$ (P_3) ,20℃の空気について

粘 性 流	分子流		
Pd>0.8 (Pa·m) [Pd>0.6 (Torr·cm)] の領域で気体分子の平均自由 行程が管径 d に比べて小さく 気体分子同士が衝突しあい流	Pd<0.02 (Pa·m)		
れに影響を与える.			
$C = 1349 \frac{d^4}{l} \overline{P} (\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1})$	$C = 121 \frac{d^3}{l} (\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1})$		

過渡流(transitional flow)

$$C = 121 \frac{d^3}{l} J(\bar{p}d)$$

$$J(\bar{p}d) = \frac{1 + 201 (\bar{p}d) + 2647 (\bar{p}d)^2}{1 + 236 (\bar{p}d)}$$

四、實驗步驟

1. 真空系統組裝:

- (1)以擦拭紙沾酒精將所有 0-ring 及封合面清潔乾淨,並檢察有無損傷。
- (2)依照示意圖與實體圖將所有 KF25 接頭包括 0-ring 鎖緊(要對準不可太用力,避免將 0-ring 壓傷),完成 真空系統組裝。

2. 簡易測漏方法:

- (1)開啟真空幫浦,並注意真空計之讀值,若壓力一直無法下降, 則立刻關閉真空幫浦電源。
- (2)檢查各個接頭有無確實鎖好,必要時拆開接頭重新鎖緊。
- (3)當真空幫浦能順暢運作後,觀察真空計之讀值能一直往下降, 表示抽真空功能正常。
- (4)關閉真空幫浦電源準備進行後續實驗。

3. 真空壓力量測:

- (1)將真空幫浦進氣口位置之 NW25 Angle valve 開度調整為 1/4。 注意 Vent valve 是否確實關緊。
- (2)準備好可以計時之計時器,啟動真空幫浦,每5秒紀錄真空計 之壓力讀數與時間,總計錄時間為10分鐘。
- (3)重複(2)之動作,直到讀數不再變化(約20分鐘後達到穩態後) 為止。記錄下最後壓力讀數,此為終極 壓力。
- (4)將真空幫浦關閉,接著打開 Vent valve 讓腔體內外壓力達到 平衡為止。此時真空計讀數應為 latm(760Torr)左右。
- (5)調整 NW25 Angle valve 開度調整為其他開度,並重複上述步驟進行實驗。注意 Vent valve 是否確實關緊。
- (6)完成後關閉真空幫浦,接著打開 Vent valve 讓腔體內外壓力 達到平衡為止。

五、實驗結果

實驗數據:

Pumping down: Valve 1/4 open		(Pumping 前10min之壓力降,以每5sec記錄乙筆)			
		Valve 1/2 open		The second secon	
真空度(P)	時間(t)	真空度(P)	時間(t)	真空度 (P)	
Torr	sec	Torr	sec	Torr	
	5	9.8	5	9.9	
	10	8.4	10	8.1	
	15	7.9	15	7.1	
	20	7.4	20	6.9	
	25	7.1	25	6.8	
	30	6.9	353534		
	35	6.8			
	40	6.7			
	pen 真空度 (P)	pen Valve 1/2 o 真空度 (P) 時間 (t) Torr sec 5 10 15 20 25 30 35 35	pen Valve 1/2 open 真空度(P) 時間(t) 真空度(P) Torr sec Torr 5 9.8 10 8.4 15 7.9 20 7.4 25 7.1 30 6.9 35 6.8	pen Valve 1/2 open Valve full 真空度(P) 時間(t) 真空度(P) 時間(t) Torr sec Torr sec 5 9.8 5 10 8.4 10 15 7.9 15 20 7.4 20 25 7.1 25 30 6.9 35 6.8	



機械幫浦 將真空幫浦啟動



最高數值



35 秒數值



adixen

ENTER

ACS, 2000

無