5AHMBT Jonas Konrad

Schraubenberechnung:

Festigkeitsklasse: 8.8 Schraube: M10

Angaben:

$$F = 230 \ N$$

z := 4 Schraubenanzahl

 $l_W \coloneqq 60 \ \textit{mm}$ Hebellänge


 $l_{K}\!\coloneqq\!60~\emph{mm}$ Klemmlänge

 $n \coloneqq 0.4$ $\alpha_A \coloneqq 1.80$

 $E_S\!\coloneqq\!2.0\cdot10^5~rac{N}{mm^2}$ E-Modul Schraube

 $E_B = 1.8 \cdot 10^5 \ \frac{\textit{N}}{\textit{mm}^2}$ E-Modul Befestigung (Edelstahl-Platte)

 $R_{p0.2} = 640 \frac{N}{mm^2}$ $R_m = 800 \frac{N}{mm^2}$

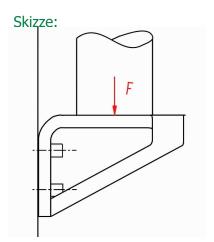

Berechnung:

$$M_b \coloneqq F \cdot l_W = 13.8 \ N \cdot m$$

M10 -> Schrauben

 $\nu \coloneqq 0.6$ angenommen Böge: I80

 $\mu_1 = 0.1$ Reibung: Stahl-Stahl

 $A_{Serf} \coloneqq \frac{\alpha_A \cdot F}{\nu \cdot R_{p0.2}} = 1.078 \ \mathbf{mm}^2$

Erforderlicher Spannungsquerschnitt

5AHMBT Jonas Konrad

M10:

$$d \coloneqq 10 \ \textit{mm}$$
 $d_2 \coloneqq 9.026 \ \textit{mm}$ $l_K \coloneqq 60 \ \textit{mm}$

$$W_{ps}\!\coloneqq\!124.6~\textbf{mm}^3 \qquad d_w\!\coloneqq\!14.6~\textbf{mm} \qquad \qquad l\!\coloneqq\!70~\textbf{mm} \qquad \qquad b\!\coloneqq\!26~\textbf{mm}$$

$$d_h \coloneqq 10.5 \ \textit{mm}$$
 $A_p \coloneqq 131.95 \ \textit{mm}^2$ $A_s \coloneqq 58 \ \textit{mm}^2$ $A \coloneqq 78.54 \ \textit{mm}^2$

Klemmkraft:

$$z \cdot F_{Kerf} \cdot \mu \geq F$$

$$F_{Kerf} \ge \frac{F}{\mu \cdot z}$$

$$F_{Kerf} = \frac{F}{\mu_1 \cdot z} = 575 \ N$$

$$F_{Kerf} = 575 \ N$$

Ersatzfläche:

$$A_{ers} \coloneqq \frac{\pi}{4} \left({d_w}^2 - {d_h}^2 \right) + \frac{\pi}{8} \cdot d_w \cdot l_K \cdot \left(\left(\sqrt[3]{\frac{l_K \cdot d_w}{\left(l_K + d_w \right)^2}} + 1 \right)^2 - 1 \right)$$

$$A_{ers} = 552.594 \ mm^2$$

Nachgiebigkeit -> Schraube:

$$l_1 := l - b = 44 \, \text{mm}$$
 $l_2 := l_K - l_1 = 16 \, \text{mm}$

$$\delta_S \coloneqq \frac{\frac{l_1}{A} + \frac{l_2 + 0.8 \cdot d}{A_s}}{E_S}$$

$$\delta_S = \left(4.87 \cdot 10^{-6}\right) \frac{mm}{N}$$

Nachgiebigkeit -> Flansch:

$$\delta_P \coloneqq \frac{l_K}{A_{ers} \cdot E_B}$$

$$\delta_P = \left(6.032 \cdot 10^{-7}\right) \frac{mm}{N}$$

Kräfteverhältnis:

$$\phi \coloneqq \frac{\delta_P}{\delta_P + \delta_S} = 0.11$$

$$\phi_n \coloneqq n \cdot \phi = 0.044$$

Setzkraft:

$$\frac{l_K}{d}$$
 = 6 (nach 7.6.5.7 im Böge) $f_Z = 0.006 \ mm$

$$F_Z = \frac{\phi}{\delta_P} \cdot f_Z$$

$$F_Z = 1.096 \ kN$$

Montagevorspannkraft:

$$F_{V\!M}\!\coloneqq\!\alpha_{\!A} \! \cdot \! \left(\!F_Z\! +\! F_{K\!er\!f}\!\right)$$

$$F_{VM} = 3.008 \ kN$$

Axiale Betriebskraft:

$$h \coloneqq 50 \ \boldsymbol{mm}$$
 $l_3 \coloneqq 60 \ \boldsymbol{mm}$

$$F \cdot l_H = 2 \cdot F_{A1} \cdot l_3$$

$$F_A \coloneqq \frac{F \cdot l_W}{2 \cdot l_3}$$

$$F_A = 115 \ N$$

5AHMBT Jonas Konrad

Schraubenkraft:

$$F_S \coloneqq F_{VM} + n \cdot \phi \cdot F_A$$

$$F_S = 3.013 \ kN$$

Kräftevergleich:

$$F_{0.2} := A_s \cdot R_{p0.2} = 37.12 \ kN$$

$$F_S {<} F_{0.2}$$
 -> erfüllt

Anziehdrehmoment:

$$\rho \coloneqq 9 \, \operatorname{deg} \qquad \qquad \mu_2 \coloneqq 0.1$$

$$M_A \coloneqq F_{VM} \cdot \left(\frac{d_2}{2} \cdot \tan\left(\alpha + \rho\right) + \mu_2 \cdot 0.7 \cdot d\right)$$

$$M_A = 5.621 \ N \cdot m$$

Montagevorspannung:

$$\sigma_{V\!M}\!\coloneqq\!\frac{F_{V\!M}}{A_s}$$

$$\sigma_{VM} = 51.866 \; \frac{\textit{N}}{\textit{mm}^2}$$

Torsionsspannung:

$$\boldsymbol{\tau}_{t}\!\coloneqq\!\frac{\boldsymbol{F}_{V\!M}\!\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{d}_{2}\boldsymbol{\cdot}\tan\left(\alpha\!+\!\rho\right)}{2\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{W}_{ps}}$$

$$\tau_t = 18.073 \; \frac{\textit{N}}{\textit{mm}^2}$$

Vergleichsspannung:

$$\sigma_{V}\!\coloneqq\!\sqrt{{\sigma_{V\!M}}^2+3\boldsymbol{\cdot}{\tau_{t}}^2}$$

$$\sigma_{V}$$
= 60.58 $\frac{N}{mm^{2}}$

$$R_{p0.2} \cdot 0.9 = 576 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_{V} {<} 0.9 \cdot R_{p0.2}$$
 -> erfüllt

Ausschlagkraft:

$$F_{SA} := n \cdot \phi \cdot F_A$$

$$F_{SA} = 5.07 \ N$$

$$F_a \coloneqq \frac{F_{SA}}{2}$$

$$F_a = 2.535 \ N$$

Ausschlagspannung:

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A_s} = 0.044 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_A = 50 \frac{N}{mm^2}$$

-> Böge (Festigkeitsklasse)

$$\sigma_a < \sigma_A$$

Flächenpressung:

$$p \coloneqq \frac{F_S}{A_p} = 22.837 \frac{N}{mm^2}$$

$$p_G = 500 \frac{N}{mm^2}$$
Für E335

$$p\!<\!p_G$$
 ->erfüllt