

ボーリング柱状図


調査名 広域河川改修事業に伴う業務委託

ボーリングNo. []

事業・工事名 二級河川尾崎川水系尾崎川

シートNo.

| ボーリング名 | 吐水(2) | | | 調査位置 | 広島県安芸区海田町寿町2-1地内 | | | | | 北緯 | 34° 21' 24.55" |
|--------|------------------------|----|----------------------|--|--------------------|-----------|----------|------|---|-----------------|--------------------|
| 発注機関 | 広島県西部建設事務所 東部連続立体交差事業課 | | | 調査期間 | 平成30年1月9日～30年1月12日 | | | | | 東経 | 132° 31' 43.70" |
| 調査業者名 | | | | 主任技師 | 現場代理人 | コ 鑑定者 | ア | 鑑定者 | ボーリング責任者 | | |
| 孔口標高 | T.P +2.69m | 角度 | 180° 上 下 0° | 方 北 270° 西 180° 南 0° | 地盤勾配 | 鉛直 90° | 水平 0° | 使用機種 | 試錐機 東邦製D1-B48型 エンジン ヤンマー製NFD-12型 | ハンマー落下用具 ポンプ | 半自動落下 東邦製BG-3C型 |
| 総掘進長 | 40.00m | | | | | | | | | | |

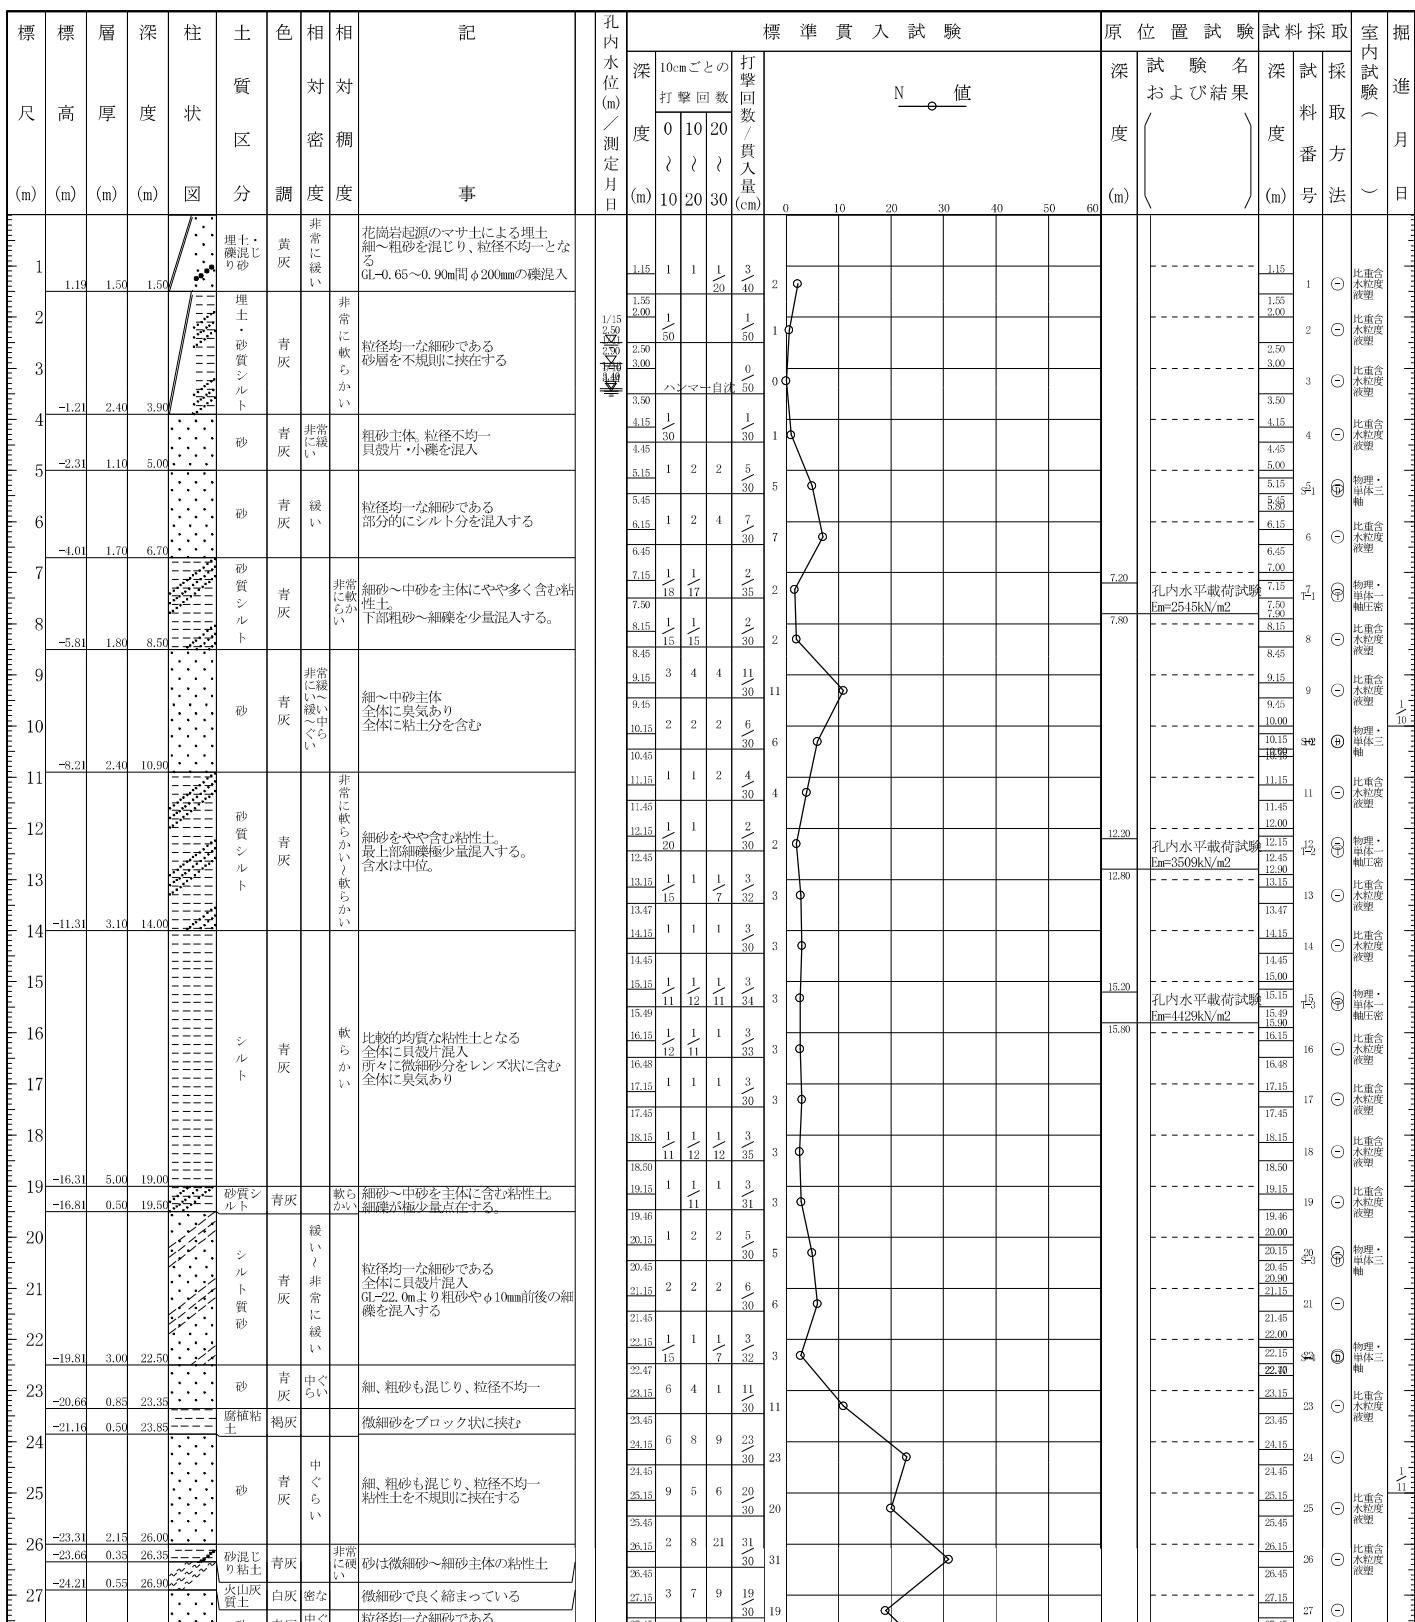

| | | | | | | | |
|----|--------|------|-------|------------|----------|-----------------|--|
| 27 | -24.21 | 0.53 | 26.90 | 火山灰質土 砂 | 白灰 青灰 | 密な 中ぐら い | 微細砂で良く縮まっている 粒径均一な細砂である 全体に少量の粘土分を含む |
| 28 | -25.21 | 1.00 | 27.90 | 礫混じり砂 | 青灰 | 中ぐら い | 細、粗砂も混じり、粒径不均一 約2~40mm程度の亜円礫を混入 GL=30.35~30.65m間均一な細砂となる |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | -28.31 | 3.10 | 31.00 | 砂質粘土 | 暗灰 | 硬い | 均一な微細砂である 黒雲母片を混入 |
| 31 | -29.21 | 0.90 | 31.90 | 砂 | 青灰 | 密な | 粒径均一な細砂である |
| 32 | -29.56 | 0.35 | 32.25 | 礫混じり砂 | 青灰 | 非常に 密な 密な | 細、粗砂も混じり、粒径不均一 約2~40mm程度の亜円礫を混入 |
| 33 | -32.26 | 2.70 | 34.95 | 砂 | 青灰 | 密な | 粒径均一な細砂である GL=35.50~35.65m間小礫を混入する |
| 34 | -33.31 | 1.03 | 36.00 | 砂礫 | 青灰 | 非常に 密な 密な | 約2~50mm程度の亜円礫を主体とする マトリックスは中粗砂を主体とする 全体に少量の粘土分を含む |
| 35 | -34.91 | 1.60 | 37.60 | 砂混じり砂 | 淡青灰 | | 砂は細砂～中砂主体 含水多く緩い |
| 36 | -35.31 | 0.40 | 38.00 | 砂礫 | 黄褐色 | 非常 に密 な | 約2~40mm程度の亜円礫を主体とする 細、粗砂も混じり、粒径不均一 |
| 37 | -36.11 | 0.80 | 38.80 | 砂 | 淡青灰 | 密な | 砂は細砂～中砂主体 |
| 38 | -37.11 | 1.00 | 39.80 | 粘土質砂 | 青灰 | | 粒径均一な細砂である |
| 39 | -37.31 | 0.20 | 40.00 | | | | |

