

LỜI MỞ ĐẦU

Cuộc cách mạng về khoa học công nghệ diễn ra từng ngày đang làm thay đổi toàn diện và sâu sắc cuộc sống cũng như quá trình sản xuất của con người. Công nghệ đã giúp con người làm được nhiều việc phi thường mà trước đây chỉ có trong trí tưởng tượng. Thế giới đang tiến ngày càng gần hơn đến với nền kinh tế tri thức và số hóa. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, robot được ứng dụng rộng rãi trong công và nông nghiệp, thay thế con người hoạt động trong những môi trường nguy hiểm, độc hại. Chính vì vậy nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài đồ án tốt nghiệp về “thiết kế robot tự hành” và cụ thể là *Thiết kế robot phun thuốc bảo vệ thực vật dùng trong nhà màng/nhà kính dạng bán tự hành*. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều chuyên gia kỹ thuật và các hãng nghiên cứu và chế tạo robot tự hành, đây là nhóm ngành hiện đại và đầy tiềm năng phát triển. Nhận thấy đây là một đề tài hay, tính ứng dụng cao, chúng em đã tìm hiểu, nghiên cứu và chế tạo robot dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Viễn Quốc. Mục đích của đề tài hướng đến là tạo ra bước đầu cho sinh viên thử nghiệm những ứng dụng của vi điều khiển trong thực tiễn để rồi từ đó tìm tòi, phát triển thêm nhiều ứng dụng khác trong đời sống hằng ngày cần đến.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Viễn Quốc đã luôn giúp đỡ và chỉ bảo tận tình cho chúng em trong quá trình hoàn thành đề tài khoá luận tốt nghiệp này.

Chúng em cũng xin cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường đã cho chúng em có một môi trường học tập tốt và tạo điều kiện cho chúng em được nghiên cứu và học tập, được sự chỉ dạy của các giảng viên trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã giúp chúng em có những kiến thức để giúp đỡ chúng em trong việc học tập cũng như trong cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án khoá luận tốt nghiệp, chúng em chưa có nhiều kinh nghiệm nên sẽ không tránh khỏi có những điều thiếu sót trong bài làm. Chúng em mong có sự góp ý của thầy để đề tài này sẽ được hoàn thiện hơn nữa.

Điều cuối cùng chúng em kính chúc thầy sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp giảng dạy.

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
LỜI CẢM ƠN.....	2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	3
DANH SÁCH HÌNH ẢNH, LUU ĐỒ.....	7
DANH SÁCH BẢNG BIỂU	10
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN	11
1.1 Hoàn cảnh hình thành đề tài.....	11
1.2 Các dòng robot nông nghiệp hiện đại phổ biến hiện nay	12
1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài	14
1.4 Yêu cầu thiết kế, chế tạo	14
CHƯƠNG 2 YÊU CẦU VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ.....	16
2.1 Phân tích đối tượng thiết kế.	16
2.1.1 Nguyên lý hoạt động	16
2.1.2 Sơ đồ tổng quan.....	17
2.2 Phương án thiết kế.....	17
2.2.1 Phương án chọn hệ dẫn động cho xe	17
2.2.2 Phương án chọn hệ truyền động cầu sau cho xe.....	21
2.2.3 Phương án chọn cơ cầu dẫn hướng cho xe	24
2.2.4 Phương án chọn loại động cơ cho bộ truyền xích	27
2.2.5 Phương án chọn động cơ cho cơ cầu dẫn hướng.....	29
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU	33
3.1 Thiết kế tổng quan.....	33
3.2 Lựa chọn, tính toán động cơ.....	33
3.2.1 Tính toán hệ thống dẫn động cơ khí	33
3.2.2 Tính toán và lựa chọn máy bơm phun sương	45
3.2.3 Tính toán thời gian sử dụng ác quy	46
3.2.4 Tính toán góc dẫn hướng	47
3.3 Hiệu suất làm việc	50
3.3.1 Thời gian sử dụng của robot	50
3.3.2 Thời gian sử dụng ác quy	50
3.3.3 Thời gian sạc đầy ác quy.....	50

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

3.4 Thiết kế cơ khí trên phần mềm SolidWorks	52
3.4.1 Tổng thể robot	52
3.5 Bản vẽ chi tiết.....	60
3.5.1 Tâm chắn xe	60
3.5.2 Nắp xe.....	61
3.5.3 Bét phun giữa T8.....	62
3.5.4 Bét phun cuối T8	62
3.5.5 SK8	63
3.5.6 Trục 8mm	64
3.5.7 Trục ren 8mm	64
3.5.8 KP08	65
3.5.9 SCS8UU	66
3.5.10 Gối đỡ T8.....	67
3.5.11 Nut M8.....	68
3.5.12 Tâm đỡ vitme	68
3.5.13 Thanh đỡ bét phun.....	69
3.5.14 Thanh la trên giàn phun.....	70
3.5.15 Thanh đỡ giàn phun.....	70
3.5.16 Thân xe	71
3.5.17 Trục dẫn động.....	72
3.5.18 UCFL 203	73
3.6 Gia công và lắp ráp.....	73
3.6.1 Giai đoạn 1	73
3.6.2 Giai đoạn 2	74
3.7 Robot sau khi gia công, lắp ráp.....	79
3.8 Kết luận.....	79
CHƯƠNG 4 YÊU CẦU, THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ.....	81
4.1 Yêu cầu về đối tượng thiết kế	81
4.1.1 Bài toán đặt ra.....	81
4.1.2 Lưu đồ giải thuật của hệ thống	81
4.2 Lựa chọn thiết bị phần cứng.....	84
4.2.1 Lựa chọn cảm biến đo góc lệch	84

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

4.2.2 Lựa chọn cảm biến khoảng cách.....	90
4.2.3 Lựa chọn board điều khiển.....	91
4.2.4 Lựa chọn Driver động cơ	95
4.2.5 Lựa chọn thiết bị tay cầm điều khiển.....	96
4.2.6 Các board mạch và phần cứng khác	98
4.2.7 Sơ đồ kết nối thiết bị	99
4.2.8 Danh sách thiết bị điện tử.....	99
CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG	
.....	100
5.1 Thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển	100
5.2 Bộ điều khiển vòng hở động cơ DC dẫn động	100
Bộ điều khiển vòng hở	101
5.3 Bộ điều khiển PID/PI/PD	106
5.4 Điều khiển động cơ dẫn hướng với MPU6050.....	116
CHƯƠNG 6 THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	119
6.1 Thực nghiệm đặc tính tải và giải thuật điều khiển	119
6.1.1 Bộ điều khiển hở	119
6.1.2 Bộ điều khiển kín	122
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	131
7.1 Kết luận.....	131
7.2 Nhược điểm	131
7.3 Phương án cải tiến	132
TÀI LIỆU THAM KHẢO	133
PHỤ LỤC	134

DANH SÁCH HÌNH ẢNH, LUU ĐỒ

Hình 1.1 Hình ảnh robot Drone DJI® MG-1S (DJI)	12
Hình 1.2 Hình ảnh Robot nông nghiệp XAG® R150.....	13
Hình 1.3 Hình ảnh luống cây thực tế	15
Hình 2.1 Sơ đồ tổng quan của robot bơm thuốc bảo vệ thực vật	17
Hình 2.2 Cơ cấu bộ vi sai	21
Hình 2.3 Bộ truyền xích	23
Hình 2.4 Một thiết kế của cơ cấu dẫn hướng các bánh xe chủ động.....	25
Hình 2.5 Động học lái Ackermann.....	26
Hình 2.6 Động cơ 775 100W	28
Hình 2.7 Động cơ giảm tốc JGB37 12V 130rpm	29
Hình 2.8 Động cơ Step Nema 23	30
Hình 2.9 Động cơ DC Servo Worm Gear Shaft Encoder Tronsun 12V	31
Hình 3.1 Hình ảnh động cơ GR-08SGN	37
Hình 3.2 Hộp số M9GA18B.....	37
Hình 3.3 bản vẽ chi tiết động cơ GR-08SGN Hộp số M9GA18B	38
Hình 3.4 Đường tham chiếu	42
Hình 3.5 Hình ảnh động cơ DV Servo RH-11D	44
Hình 3.6 Bản vẽ chi tiết động cơ DV Servo RH-11D	44
Hình 3.7 Hình ảnh máy bơm phun sương 12 VDC 60W BOJIN.....	45
Hình 3.8 Sơ đồ động học khi xe quay vòng.....	47
Hình 3.9 Sơ đồ động học ackerman của robot thực tế.....	49
Hình 3.10 Bán kính quay xe thực tế.....	50
Hình 3.11 Sơ đồ vị trí nhà vườn và vị trí và quảng đường hoạt động lý tưởng với diện tích 1 Ha (đơn vị mét).....	52
Hình 3.12 Robot phun thuốc bảo vệ thực vật thiết kế trên SolidWorks	53
Hình 3.13 Bộ nâng hạ giàn phun được thiết kế trên SolidWorks.....	54
Hình 3.14 Bộ nâng hạ vitme thiết kế trên SolidWorks	55
Hình 3.15 Khung đỡ bết phun thiết kế trên SolidWorks	56
Hình 3.16 Cơ cấu khung xe thiết kế trên SolidWorks	56
Hình 3.17 Mô phỏng cơ cấu dẫn động của xe trên SolidWorks.....	57
Hình 3.18 Cơ cấu dẫn hướng thiết kế trên SolidWorks.....	58
Hình 3.19 Hình vẽ tám chắn xe	60
Hình 3.20 Hình vẽ nắp xe	61
Hình 3.21 Hình vẽ bết phun giữa	62
Hình 3.22 Hình vẽ bết phun cuối	62
Hình 3.23 Hình vẽ SK8	63

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Hình 3.24 Hình vẽ trục 8mm.....	64
Hình 3.25 Hình vẽ trục ren 8mm.....	64
Hình 3.27 Hình vẽ SCS8UU	66
Hình 3.28 Hình vẽ gói đõ T8.....	67
Hình 3.29 Hình vẽ nút M8.....	68
Hình 3.30 Hình vẽ tấm đõ vitme	68
Hình 3.31 Hình vẽ thanh đõ bét phun	69
Hình 3.32 Hình vẽ thanh la trên giàn phun	70
Hình 3.33 Thanh đõ giàn phun.....	70
Hình 3.34 Hình vẽ thân xe.....	71
Hình 3.35 Hình vẽ trục dẫn động	72
Hình 3.36 Hình vẽ gói đõ vòng bi ngang UCFL 203	73
Hình 3.37 Gia công khung xe và khoan lỗ lắp trực động cơ	74
Hình 3.38 Lắp khung xe và hàn đắp.....	74
Hình 3.39 Đánh bóng loại bỏ vết rỉ sét	75
Hình 3.40 Đánh dấu khoan lỗ chi tiết bánh nhông cam.....	75
Hình 3.41 Dựng khung cơ cầu nâng hạ giàn phun	77
Hình 3.42 Tiến hành sơn các chi tiết.....	78
Hình 3.43 Robot sau khi gia công, lắp ráp.....	79
Hình 4.1 Lưu đồ giải thuật chương trình chính	82
Hình 4.2 Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển bằng tay	82
Hình 4.3 Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển tự động	83
Hình 4.4 Mô tả nguyên lý di chuyển của robot trên nhà màng	84
Hình 4.5 Một vài dòng camera ứng dụng cho Robot, Automation (CMUCAM, Pi, LIDAR).	85
Hình 4.6 Cảm biến GY-521 6DOF MPU6050	87
Hình 4.7 Cơ chế hoạt động con quay hồi chuyển và gia tốc ké bên trong MPU6050...88	88
Hình 4.8 Sơ đồ nguyên lý cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF MPU605089	89
Hình 4.9 Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05	91
Hình 4.10 Hình ảnh Board nhúng Arduino Mega 2560	91
Hình 4.11 Sơ đồ nguyên lý board Arduino Mega 2560	94
Hình 4.12 driver mạch cầu H BTS7960.....	95
Hình 4.13 Tay cầm điều khiển từ xa FlySky FS-TH9X.....	96
Hình 4.14 Sơ đồ kết nối bộ thu Receiver với mạch điều khiển động cơ.....	98
Hình 4.15 Sơ đồ kết nối phần cứng.....	99
Hình 5.1 Sơ đồ tổng quan một hệ thống điều khiển	100
Hình 5.2 Tổng quan về bộ điều khiển hở.....	101

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Hình 5.3 Hình sơ đồ hàm truyền động động cơ.....	102
Hình 5.4 Đồ thị đáp ứng dạng phi tuyến của động cơ DC trong thực tế.....	104
Hình 5.5 Tiến trình xử lý tín hiệu PPM thành tín hiệu PWM	105
Hình 5.6 Đồ thị hàm số theo thời gian, ba giá trị Kd (Ki, Kp là hằng số)	109
Hình 5.7 Đồ thị hàm số theo thời gian, ba giá trị Kp (Ki, Kd là hằng số)	109
Hình 5.8 Đồ thị hàm số theo thời gian, ba giá trị Ki (Kd, Kp là hằng số)	109
Hình 5.9 Đồ thị mô phỏng đáp ứng của bộ PID, PD, PI	110
Hình 5.10 Mô hình điều khiển động cơ Servo dẫn hướng	112
Hình 5.11 Sơ đồ hàm ngắn	115
Hình 5.12 Mô hình hệ tọa độ Roll – Pitch – Yaw gắn trên robot.....	116
Hình 5.13 Mô hình vận hành robot với góc lệch trực Yaw	116
Hình 5.14 Phương án đặt setpoint theo góc lệch Yaw trên robot.....	117
Hình 5.15 Bộ đệm FIFO bên trong MPU 6050	117
Hình 6.1. Biểu đồ trạng thái chờ	119
Hình 6.2 Biểu đồ trạng thái hoạt động full-load	120
Hình 6.3 Biểu đồ Trạng thái chuyển tiếp tốc độ chậm lên tốc độ nhanh	121
Hình 6.4 Biểu đồ Trạng thái chuyển tiếp từ tốc độ nhanh xuống tốc độ chậm	121
Hình 6.5 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số Kp, Ki trong trường hợp 1	123
Hình 6.6 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số Kp, Ki trong trường hợp 2	124
Hình 6.7 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số Kp, Ki trong trường hợp 3	125
Hình 6.8 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số Kp, Ki trong trường hợp 4	126
Hình 6.9 Đồ thị thực nghiệm mối quan hệ giữa góc Yaw MPU6050 (setpoint) và góc quay động cơ dẫn hướng (current).....	129
Hình 6.10 đồ thị thực nghiệm khảo sát góc Yaw của cảm biến MPU6050	127

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh tính chất của các hệ thống dẫn động	21
Bảng 2.2 So sánh các phương án truyền động cầu sau cho xe	24
Bảng 2.3 So sánh các phương án cho cơ cầu dẫn hướng.....	27
Bảng 2.4. So sánh động cơ cho bộ truyền xích.....	29
Bảng 2.5 So sánh lựa chọn động cơ cho cơ cầu dẫn hướng	32
Bảng 3.1 Thông số yêu cầu kỹ thuật của robot	33
Bảng 3.2 Bảng sơ bộ tỷ số của hệ thống	34
Bảng 3.3 Thông số động cơ GR-08SGN và hộp giảm tốc M9GA18B	34
Bảng 3.4 Bảng thông số khảo sát công suất động cơ	35
Bảng 3.5 Thông số chọn động cơ DV Servo RH-11D	43
Bảng 3.6 Thông số kĩ thuật máy bơm phun sương 12 VDC 60W BOJIN.....	46
Bảng 3.7 Bảng chọn động cơ	46
Bảng 3.8 Thông số bình ác quy.....	46
Bảng 3.9 Thời gian phun sương của robot.....	51
Bảng 3.10 Bảng liệt kê các chi tiết của robot phun thuốc bảo vệ thực vật	60
Bảng 4.1 Thông số camera	86
Bảng 4.2 Thông số kĩ thuật chi tiết cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF MPU6050.....	89
Bảng 4.3 Bảng so sánh phương án lựa chọn cảm biến đo góc lệch	90
Bảng 4.4 Thông số kĩ thuật cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05	91
Bảng 4.5 Thông số kĩ thuật chi tiết board Arduino Mega 2560	92
Bảng 4.6 Thông số kĩ thuật chi tiết mạch cầu H BTS7960	96
Bảng 4.7 Thông số kĩ thuật chi tiết tay cầm điều khiển từ xa FlySky FS-TH9X	97
Bảng 4.8 Bảng mô tả danh sách các thiết bị điện tử sử dụng trên robot	99
Bảng 5.1 Bảng mô hình phương thức điều khiển từ tay cầm về động cơ DC bằng bảng tham số của 3 trường hợp điều khiển	105
Bảng 6.1 Kết quả bộ điều khiển động cơ ở trạng thái chờ	120
Bảng 6.2 Kết quả bộ điều khiển động cơ ở trạng thái hoạt động full-load	120
Bảng 7.1 Bảng mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của robot.....	131

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

1.1 Hoàn cảnh hình thành đề tài

Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, đóng cả hai vai trò đảm bảo an ninh lương thực và tăng lượng ngoại hối thông qua việc xuất khẩu hàng loạt sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao sang các thị trường quốc tế.

Cùng với đà phát triển đó, nông nghiệp Việt Nam đang tăng cường ứng dụng khoa học – kỹ thuật bằng việc nâng cao diện tích canh tác tại các trang trại nông nghiệp nhà màng, nhà kính (tạm gọi là nông nghiệp công nghệ cao).

Tuy nhiên, với khí hậu nhiệt đới đặc thù, dịch bệnh, côn trùng phá hoại, các loại nấm mốc đã và đang ảnh nghiêm trọng đến giá trị nông sản. Cây trồng phải chiến đấu với côn trùng, các bệnh do nấm mốc, vi khuẩn và virus gây hại. Vì vậy, cây trồng cần đến thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng chống dịch bệnh cũng như tăng sản lượng.

Việc phun thuốc BVTV bằng thủ công sẽ không tránh khỏi việc con người phải tiếp xúc trực tiếp với thuốc, về lâu về dài sẽ có hại cho sức khỏe cho nông dân, gây thêm nhiều bệnh tật nên hiện nay rất nhiều người đã bỏ công việc này, dẫn đến sự thiếu hụt lượng nhân công trầm trọng. Ngoài ra, việc phun thuốc bằng thủ công thường sẽ không đạt độ đồng đều hoặc việc phun không đúng liều lượng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cây trồng và môi trường sống của chúng ta. Việc dư thừa thuốc BVTV cũng làm tăng chi phí nông nghiệp và tăng trữ lượng thuốc dư thừa trong môi trường.

Trong hoàn cảnh đó, việc ứng dụng robot bán tự hành vào công việc phun thuốc BVTV sẽ giúp cho ngành nông nghiệp nước ta phát triển hơn. Robot góp phần giải được bài toán thiếu hụt nhân công trong công tác chăm sóc cây trồng nông nghiệp, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của con người cũng như nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao chất lượng nông sản.

1.2 Các dòng robot nông nghiệp hiện đại phổ biến hiện nay

Hiện nay đã có một số dòng robot có mặt trên thị trường như: Drone DJI® MG-1S (DJI), DJI® AGRAS T20 (DJI), XAG® R150 Unmanned Ground Vehicle (XAG),...

Drone DJI® MG-1S (DJI): là dòng robot phun thuốc BVTV chuyên dụng dạng drone của tập đoàn DJI (Trung Quốc), dòng sản phẩm này hiện nay được ứng dụng phổ biến tại các cánh đồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long với khả năng mang theo 10kg chất lỏng, độ bao phủ lên đến 10.000 m² cho một lần sạc, giúp phun nhanh hơn 40 lần so với cách phun truyền thống. MG - 1S cũng có khả năng chống nước IP67 nhằm chống bụi, ăn mòn hóa học. (*theo thông số công bố của DJI và đánh giá của chuyên trang FlyWorld*).

MG-1S có giá thành thương mại khá cao lên đến 195.000.000 VNĐ (<https://flyworld.vn/product/agras-mg-1s/>) cho phiên bản tiêu chuẩn. Với đặc thù là dòng drone bay trên không trung, robot cũng kém linh hoạt hơn hẳn trong điều kiện không gian hạn chế tại nhà màng, nhà kính, đặc biệt là những nhà màng trồng các loại dây leo, cây trồng cao. Do đó, việc lựa chọn và tham khảo thiết kế để phát triển theo dòng drone MG-1S hiện vẫn chưa khả thi.



Hình 1.1 Hình ảnh robot Drone DJI® MG-1S (DJI)

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Địa chỉ trang chủ nhà sản xuất: <https://www.dji.com/mg-1s>

Robot nông nghiệp XAG® R150: được thiết kế và sản xuất hàng loạt bởi tập đoàn XAG, ứng dụng cho các dòng địa hình nông nghiệp khác nhau, robot có khả năng off-road mạnh mẽ với tổng moment xoắn cực đại lên đến 1000N, thích nghi tốt với nhiều địa hình do khả năng lập trình lại địa hình tự hành thông qua APP Mobile. XAG® 150 có thể hạ được trọng tâm để bám các con dốc lên đến 30° . Hệ thống phun của R150 cũng được trang bị 2 vòi phun cao áp tốc độ cao 170 m/s với độ phủ toàn diện 360° . Hai cần phun cũng cho khả năng phun xa đến 12m, năng suất lên đến 53.280 m^2 đất (*theo thông số đánh giá của chuyên trang Global Check*).

Tuy nhiên, dòng robot này cũng có điểm hạn chế là giá thành đầu tư rất cao so với khả năng sử dụng quá dư thừa trong ứng dụng thực tế vào nhà màng, nhà kính. Hơn thế, việc vận hành XAG® 150 cũng đòi hỏi người nông dân cần có kiến thức và am hiểu nhất định về công nghệ.

Trang chủ nhà sản xuất: https://www.xa.com/en/xauv_r150

Trang chủ nhà phân phối tại Việt Nam: <https://globalcheck.com.vn>



Hình 1.2 Hình ảnh Robot nông nghiệp XAG® R150

Ngoài ra, trên thị trường còn có rất nhiều dòng robot phun thuốc nông nghiệp vận hành cả trên đất liền lẫn trên không như dạng drone được sản xuất trong và ngoài nước.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu một dòng robot có khả năng ứng dụng cao trong nhà màng, giảm mức thấp nhất chi phí chế tạo thực tiễn, nhóm chúng tôi đặt ra phương án thiết kế, chế tạo *Robot phun thuốc bảo vệ thực vật điều khiển từ xa* có khả năng vận hành đặc thù trong điều kiện địa hình, môi trường đặc thù tại nhà màng với nhiều dòng cây trồng khác nhau, đặc biệt, robot có thể phun và bao phủ cho các dòng cây thân leo với chiều dài cần tưới vươn lên đến 1m. Bánh xe của robot cũng được lựa chọn các dòng địa hình, có khả năng bám tốt và dễ dàng thay thế, sửa chữa.

Ván đè của robot tự hành là làm thế nào để robot có thể hoạt động, di chuyển dọc theo luồng cây một cách tự động, nhằm hỗ trợ đơn giản hóa thao tác điều khiển từ xa hoặc có thể thực thi thêm các nhiệm vụ đề ra. Ván đè đầu tiên là di chuyển, robot tự hành nên di chuyển như thế nào và cơ cấu di chuyển nào là sự lựa chọn tốt nhất.

Đối với các dòng robot điều khiển bằng tay cầm hoàn toàn, người giám sát phải điều khiển robot xuyên suốt quá trình hoạt động, nhất là tại các khu vực luồng cây thẳng. Dòng robot của nhóm chúng tôi có khả năng tự điều hướng vận hành tại những luồng cây thẳng, giúp giảm sức lao động của người vận hành, tránh làm những công việc lặp đi lặp lại.

Về cơ cấu dẫn hướng và vận hành, robot có kết cấu và hình dáng giống như xe bốn bánh có cơ cấu bẻ lái chủ động, có hai chế độ vận hành là tự động và điều khiển được bằng tay cầm từ xa RF. Trong chế độ vận hành tự động thì tín hiệu điều khiển hướng được lấy từ tín hiệu hình ảnh thu được từ camera, đối tượng là các vật chuẩn phát sáng dẫn hướng đặt tại các điểm đầu và cuối của các luồng cây. Ở chế độ vận hành chủ động ta dùng tay cầm từ xa RF để bẻ lái robot di chuyển qua các luồng dưa.

1.4 Yêu cầu thiết kế, chế tạo

Thông qua quá trình tìm hiểu về ứng dụng robot trong nông nghiệp, tiến hành thiết kế và chế tạo một robot bán tự hành để thực hiện việc phun thuốc bảo vệ thực vật

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

hoặc có thể tuối cây tại các luống dưa gang trong nhà màng và nhà kính nhằm thay thế cho con người.

Thiết kế bộ điều khiển PI để điều khiển robot với tín hiệu ngõ vào từ vật chuẩn và tay cầm từ xa đáp ứng được tốc độ di chuyển và khả năng bám đối tượng.

Quá trình hoạt động: Robot tự động dẫn hướng và dẫn động trên đoạn luồng dưa thẳng, khi đạt khoảng cách nhất định với vách ngăn tại nhà màng, robot tắt chế độ tự động, chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay cầm để di chuyển qua luồng dưa tiếp theo, sau đó robot tự động chuyển qua chế độ vận hành tự động cũng bằng việc đo khoảng cách vách ngăn nhà màng . Quá trình hoạt động lặp lại theo nhu cầu của người giám sát. Trong quá trình di chuyển, một camera không giây cố định trên robot sẽ truyền hình ảnh về thiết bị di động cố định trên tay cầm nhằm hỗ trợ thao tác điều khiển dễ dàng hơn.

Một số hình ảnh về luồng cây thực tế trong nhà màng:



Hình 1.3 Hình ảnh luồng cây thực tế

CHƯƠNG 2 YÊU CẦU VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

2.1 Phân tích đối tượng thiết kế.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài như sau:

Điều kiện làm việc của robot: Nhà màng trồng dưa lưới, mặt nền đường chạy là nền đất nện phủ bạt bằng phẳng

Kích thước luồng cây: 0.8 m .

Khoảng cách từ luồng cây đến vách ở hai đầu luồng: 1.2 m.

Khoảng cách từ đầu luồng cây đến cuối luồng cây: 30m.

Chiều cao cần tưới: 1.0 m.

Yêu cầu chung về kích thước robot: $600 \times 400 \times 1000$ mm (D × R × C).

Yêu cầu tốc độ: 1.5 km/h đến 3 km/h.

Robot được điều khiển từ xa dùng sóng RF, để xuất phương án điều hướng robot di chuyển thẳng theo luồng cây một cách tự động, hỗ trợ đơn giản hóa thao tác điều khiển.

Năng suất làm việc của robot phụ thuộc vào diện tích nhà màng cần bơm thuốc, chu kỳ làm việc T là 70 ngày cho một mùa vụ trồng. Thời gian làm việc yêu cầu là 3 năm và tùy thuộc vào từng thời điểm riêng biệt của mùa vụ, một ngày không quá 8h: $T = 7200h$ (3 năm, 300 ngày mỗi năm, 8h mỗi ngày).


2.1.1 Nguyên lý hoạt động

Quá trình hoạt động: Trước khi di chuyển tự động, robot được lấy mẫu (calib) hướng đi để xác định phương di chuyển so với phương thẳng trên mặt phẳng nền đất. Robot sẽ dẫn hướng cầu sau chủ động di chuyển trên những đoạn luồng dưa thẳng thông qua một cảm biến góc quay và một cảm biến khoảng cách, khi đạt khoảng cách nhất định

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

với vách ngăn, robot tắt chế độ tự động, chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay cầm thông qua giao tiếp sóng không giây RF với tay cầm điều khiển để di chuyển qua luồng dưa tiếp theo, sau đó robot tự động chuyển qua chế độ vận hành tự động. Quá trình hoạt động lặp lại theo nhu cầu của người giám sát.

2.1.2 Sơ đồ tổng quan

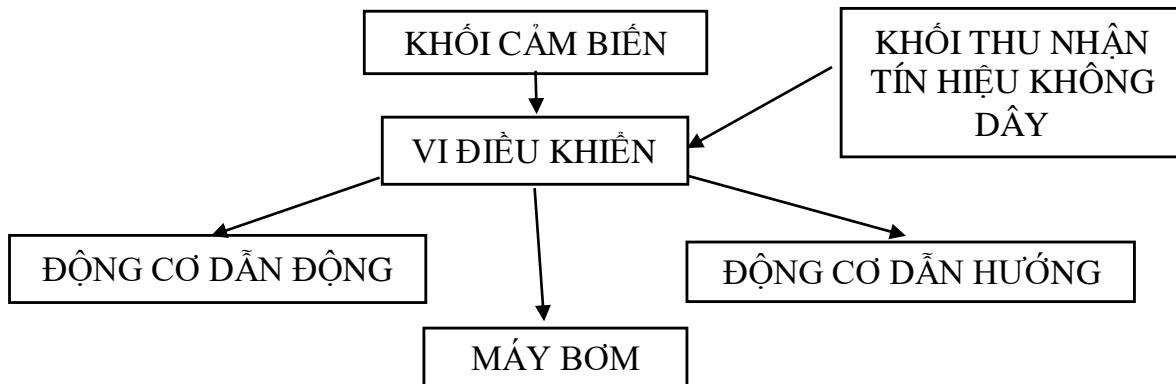

Hình 2.1 Sơ đồ tổng quan của robot bơm thuốc bảo vệ thực vật

2.2 Phương án thiết kế

2.2.1 Phương án chọn hệ dẫn động cho xe

Hệ thống dẫn động xe là gì?

Một động cơ mạnh thôi chưa đủ mà còn cần kết hợp với hệ thống dẫn động phù hợp để truyền động năng lượng tới bánh xe. Động cơ, công suất vận hành, mô men xoắn luôn được người sử dụng xe đưa ra đầu tiên để đánh giá sức mạnh của xe. Tuy nhiên hệ thống dẫn động là một yếu tố quan trọng đóng vai trò then chốt trong quá trình vận hành của xe.

Hiểu đơn giản, khi động cơ sản sinh ra công suất và mô men xoắn, nếu không có hệ thống dẫn động đưa đến trực trước và sau thì sẽ không quay được bánh xe, xe sẽ không thể chuyển động. Hệ thống dẫn đến chính là hệ thống khung sườn kết nối giữa trái tim của xe ô tô là động cơ, đưa năng lượng đến các bộ phận của xe ô tô là bốn bánh xe làm quay bánh xe giúp xe di chuyển.

Có các loại hệ thống dẫn động xe có hiện nay là:

Hệ dẫn động cầu trước FWD

Hệ dẫn động cầu sau RWD

Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD

2.2.1.1 Phương án 1: Hệ dẫn động cầu trước FWD (Front Wheel Drive).

Hệ dẫn động cầu trước FWD là gì?

Hệ thống dẫn động cầu trước FWD được hiểu là hai bánh trước trực tiếp nhận lực truyền từ động cơ tạo nên lực đẩy bánh xe trước quay. Từ đó tác động lực kéo giúp bánh sau lăn theo, đơn giản và ít tiêu hao năng lượng hơn so với hệ thống dẫn động cầu sau.

Ưu điểm:

- Nhờ động cơ được đặt ngay phía trên trục dẫn động, nhờ đó sẽ không có trục dẫn động ra cầu sau, cầu tạo khoang động cơ đơn giản hơn, và tải trọng của xe cũng nhẹ hơn.

- Vì khoảng cách từ động cơ đến cầu dẫn động được rút ngắn, do đó lượng hao hụt công suất sản sinh từ động cơ được tối ưu hơn, động cơ hoạt động hiệu quả hơn.

- Hai bánh trước vừa làm nhiệm vụ dẫn hướng vừa có nhiệm vụ kéo chiếc xe di chuyển, do đó một chiếc xe dẫn động cầu trước về cơ bản ít bị trượt ngang hay mất lái trên đường trơn trượt, tận dụng lực kéo tốt hơn và ít phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ những hệ thống an toàn hơn.

- Kết cấu máy và hộp số toàn bộ nằm trên hai bánh xe trước khiến bánh xe bám đường hơn nhờ lực nhấn trọng lực.

Nhược điểm:

- Không tận dụng tốt lực kéo cho những xe kết cấu nặng cho các địa hình gồ ghề.

- Trọng tâm xe dồn nhiều về phía trước bởi trọng lượng của động cơ, hộp số và hệ dẫn động, do đó khả năng cân bằng khi vào cua bị hạn chế, dễ bị mất lái khi vào cua ở tốc độ cao.
- Hai bánh trước thường sẽ mòn nhanh hơn do vừa dẫn động và vừa dẫn hướng.
- Động cơ đặt nằm ngang cùng hệ thống dẫn động tích hợp cũng hạn chế độ mở góc bánh xe, vì thế góc lái cũng bị hẹp hơn.

2.2.1.2 Phương án 2: Hệ dẫn động cầu sau RWD (Rear Wheel Drive).

Hệ dẫn động cầu sau RWD là gì?

Hệ thống dẫn động cầu sau có cấu tạo phức tạp và tốn kém hơn, động cơ có thể đặt ở phía trước, giữa hoặc sau xe. Khác với hệ dẫn động cầu trước, những mẫu xe dẫn động cầu sau có động cơ đặt trước sẽ có thêm một trục truyền lực đến cầu sau thông qua một bộ vi sai. Ngoài ra, có 2 lợi thế chính khi sở hữu xe dẫn động cầu sau. Đầu tiên là sự đơn giản và bền vững của cấu trúc bánh xe, cụm bánh trước độc lập không truyền động khiến mọi thứ dễ dàng sửa chữa hơn bao giờ hết.

Ưu điểm:

- Hệ thống dẫn động này giúp giải tỏa áp lực lên hai bánh trước, đồng thời hai bánh sau có nhiệm vụ đẩy xe tiến về phía trước, nhờ đó mà sức tải của xe được cải thiện.
- Hai bánh sau bám đường tốt hơn nhờ đó khả năng tăng tốc cũng được cải thiện.
- Khả năng vận hành linh hoạt hơn do khối lượng không đè nặng lên hai bánh trước như dẫn động cầu trước.

Nhược điểm:

- Khi tăng tốc, đặc biệt nếu động cơ những xe có công suất lớn hoặc mô-men xoắn cao ở vòng tua thấp, hai bánh sau sẽ có hiện tượng trượt hoặc thân xe xoay ngang.
- Công suất bị hao hụt nhiều hơn so với dẫn động cầu trước do phải dẫn qua trục dẫn động.

2.2.1.3 Phương án 3: Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD (Four Wheel Drive).

Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD là gì?

Cấu tạo của hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian có cấu trúc gần giống với hệ thống dẫn động cầu sau với động cơ đặt trước, tuy nhiên giữa hộp số và trục truyền động có thêm một hộp số phụ có chức năng gài cầu, phân phối lực kéo lên phía cầu trước.

Ưu điểm:

- Phục vụ tốt cho khả năng vượt địa hình của xe vì lực kéo được phân bổ đều trên 2 trục trước sau với tỉ lệ 50:50, lực kéo đến các bánh xe giúp xe vượt qua những chướng ngại trên các đoạn đường khó.

- Xe có sức tải tốt do 4 bánh xe vừa làm nhiệm vụ kéo và đẩy xe chuyển động về phía trước. Mặt khác khi chạy chế độ một cầu nhanh, xe sẽ sử dụng cầu sau làm nhiệm vụ đẩy, do đó khả năng tải nặng của xe cũng tương tự như xe dẫn động cầu sau.

Nhược điểm:

- Vì kích thước lớn, nên hệ thống này chiếm khá nhiều không gian bên dưới gầm xe, khiến trọng tâm xe bị nâng cao, khả năng cân bằng xe kém khi di chuyển hoặc khi vào cua ở tốc độ cao.

- Tiêu tốn nhiên liệu hơn hai loại dẫn động trước, do trọng lượng xe nặng hơn đáng kể.

- Khi sử dụng chế độ 2 cầu, và khi vào cua, hai cầu trước sau quay cùng tốc độ khiến hai bánh trước bị trượt trên mặt đường hoặc sẽ rất khó vào cua.

2.2.1.4 So sánh các phương án.

STT	Tiêu chí so sánh	Các phương án		
		FWD	RWD	4WD
1	Chi phí	Cao	Trung bình	Cao
2	Tính khả thi	Thấp	Cao	Cao
3	An toàn	Trung bình	Cao	Trung bình
4	Chất lượng	Thấp	Cao	Cao

Bảng 2.1 So sánh tính chất của các hệ thống dẫn động


➤ Do mục đích nghiên cứu và hệ thống dẫn động của xe cần hoạt động tốt trong môi trường gò ghè, trơn trượt và chi phí vừa phải nên chúng tôi chọn phương án hệ thống dẫn động cầu sau RWD.

2.2.2 Phương án chọn hệ truyền động cầu sau cho xe

2.2.2.1 Phương án 1: Hệ truyền động bộ vi sai

Bộ vi sai là gì?

Bộ vi sai là một thiết bị dùng để chia mô men xoắn của động cơ thành hai đường, cho phép hai bên bánh xe quay với tốc độ khác nhau và là hệ thống đưa nguồn lực của động cơ xuống các bánh xe. Bộ vi sai thường được lắp đặt cùng với truyền lực cuối, hay còn gọi là cầu xe. Chúng ta có thể tìm thấy bộ vi sai ở tất cả các xe hơi và xe tải hiện đại và đặc biệt ở các xe bốn bánh chủ động hoàn toàn.

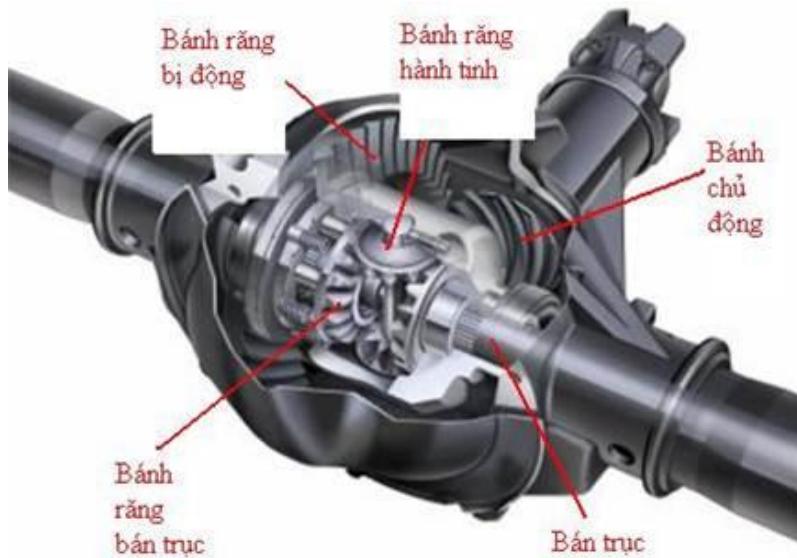

Hình 2.2 Cơ cấu bộ vi sai

Ưu điểm:

- Các bánh xe chỉ cùng một tốc độ nếu xe vận hành trên một đường thẳng, còn khi vào cua các bánh xe có tốc độ khác nhau.

- Bánh xe phía ngoài cua sẽ có tốc độ lớn hơn bánh xe phía trong, do bánh xe phía ngoài phải di chuyển một đoạn đường dài hơn bánh xe phía trong trong cùng khoảng thời gian.
- Nếu không có vi sai, khi vào cua 2 bánh hai bên sẽ bị khoá với nhau, buộc phải quay cùng tốc độ như nhau. Điều này sẽ làm cho việc quay vòng của xe rất khó khăn, dễ xảy ra hiện tượng trượt quay.

Nhược điểm:

- Khó có thể chế tạo ra bộ vi sai nhỏ dành cho những mẫu xe nhỏ, chuyên dụng
- Chi phí chế tạo và sản xuất cao.

2.2.2.2 Phương án 2: Hệ truyền động xích

Bộ truyền xích là gì?

Hệ truyền động xích bao gồm nhiều cơ cấu liên kết lại với nhau tạo thành một cơ cấu truyền động đó là: dây xích và nhông xích (hay còn gọi là đĩa xích) dẫn truyền lực. Hệ truyền động xích thường dùng để truyền động từ các motor trực tiếp, hộp giảm tốc – gián tiếp, băng chuyền, băng tải... đến cơ cấu chấp hành. Sự ăn khớp giữa nhông xích thường dùng để truyền chuyển động liên tục nhằm đảm bảo sự an toàn khi lực tác dụng lên cả nhông xích và dây xích. Có nhiều cách bố trí hệ thống truyền lực nhông xích khác nhau, có thể gồm 2 hoặc nhiều nhông xích cùng hỗ trợ trong hệ thống máy.



Hình 2.3 Bộ truyền xích

Ưu điểm:

- Dễ dàng lắp đặt và thay thế.
- Có thể làm việc khi quá tải đột ngột, hiệu suất cao hơn, không có hiện tượng trượt.
- Bộ truyền xích truyền công suất nhờ vào sự ăn khớp giữa xích và đĩa nhông, do đó góc ôm không có vị trí quan trọng như trong bộ truyền đai và do đó có thể truyền công suất và chuyển động cho nhiều đĩa xích dẫn động.
- Chi phí sản xuất thấp.

Nhược điểm:

- Cần phải bôi trơn thường xuyên.

2.2.2.3 So sánh các phương án

STT	Tiêu chí so sánh	Các phương án	
		Bộ vi sai	Truyền động xích
1	Chi phí	Cao	Trung bình
2	Độ tin cậy	Cao	Cao
3	An toàn	Trung bình	Cao

4	Chất lượng	Trung bình	Cao
---	------------	------------	-----

Bảng 2.2 So sánh các phương án truyền động cầu sau cho xe

- Dựa trên các tiêu chí ở bảng trên, chúng tôi lựa chọn phương án truyền động xích vì chi phí vừa phải, khả năng kéo hiệu quả.

2.2.3 Phương án chọn cơ cấu dẫn hướng cho xe

2.2.3.1 Phương án 1: Cơ cấu dẫn hướng các bánh chủ động (Active Steerable Driving Wheels)

Cơ cấu dẫn hướng các bánh chủ động là gì?

Cơ cấu dẫn hướng các bánh chủ động (**Active Steerable Driving Wheels**) là một trong các phương pháp dẫn hướng robot phổ biến được ứng dụng trong thiết kế, chế tạo cho các dòng robot di động. Chúng được sử dụng phổ biến hơn 90% tại các robot AGV trong nhà máy, xí nghiệp. Active Steerable có tính linh hoạt cao về góc dẫn hướng, vì thế, chúng cũng được sử dụng khi cần sử dụng trên các robot đòi hỏi vị trí di chuyển chính xác hoặc môi trường hoạt động bị giới hạn về không gian. Ngày nay, Active Steerable Driving Wheels cũng được nghiên cứu ứng dụng trong thiết kế các khớp, khâu của bánh xe chủ động trên các dòng ô tô, xe tải cầu sau chủ động nhằm tăng tính chính xác, cảm giác đánh lái vô lăng của người sử dụng.



Hình 2.4 Một thiết kế của cơ cấu dẫn hướng các bánh xe chủ động

Ưu điểm:

- Dễ dàng di chuyển.
- Linh hoạt trong điều khiển.
- Linh hoạt trong hoạt động, không bị khống chế về góc dẫn hướng cho robot.
- Dễ thay thế, lắp ráp.

Nhược điểm:

- Chi phí cao, các dòng bánh xe Active Steerable cũng có ít mẫu mã do đó việc lựa chọn bánh xe phù hợp trở nên khó khăn.
- Đòi hỏi khả năng lập trình, xử lý điều khiển tốt do phải đồng bộ điều khiển cả hai động cơ độc lập trên cả hai bánh xe chủ động.


2.2.3.2 Phương án 2: Cơ cấu dẫn hướng hình thang (Ackerman)

Cơ cấu dẫn hướng hình thang là gì?

Động học lái Ackerman là sự sắp xếp hình học của các liên kết trong việc dẫn hướng ô tô hoặc các phương tiện khác nhằm giải quyết vấn đề các bánh ôm cua bên trong và bên ngoài khi rẽ hướng cần tìm ra các bán kính bẻ lái khác nhau. (theo Wikipedia).

Tâm quay tức thời (ICR) được hình thành qua đường nối 2 điểm khớp quay trên và dưới của hệ thống treo bánh xe hay qua đường nối dài của chốt chính đùm gá bánh xe. Giải pháp hình học Ackerman làm cho tất cả các bánh xe có trực của chúng được sắp xếp dưới dạng bán kính của các vòng tròn với điểm tâm chung ICR. Khi trực quay bánh sau được cố định, điểm trung tâm này phải nằm trên một đường kéo dài từ trực sau. Việc giao nhau với trực của bánh trước trên đường này cũng yêu cầu bánh trước bên trong phải quay khi đánh lái qua một góc lớn hơn bánh bên ngoài.

Động học lái Ackerman được sử dụng hầu hết cho tất cả loại xe cơ giới hai vẹt bánh xe. Khi xe đánh lái, hình chiếu bằng của xe hầu như không thay đổi. Điều này cũng quan trọng khi việc bố trí hệ thống dẫn hướng quá chật hẹp.

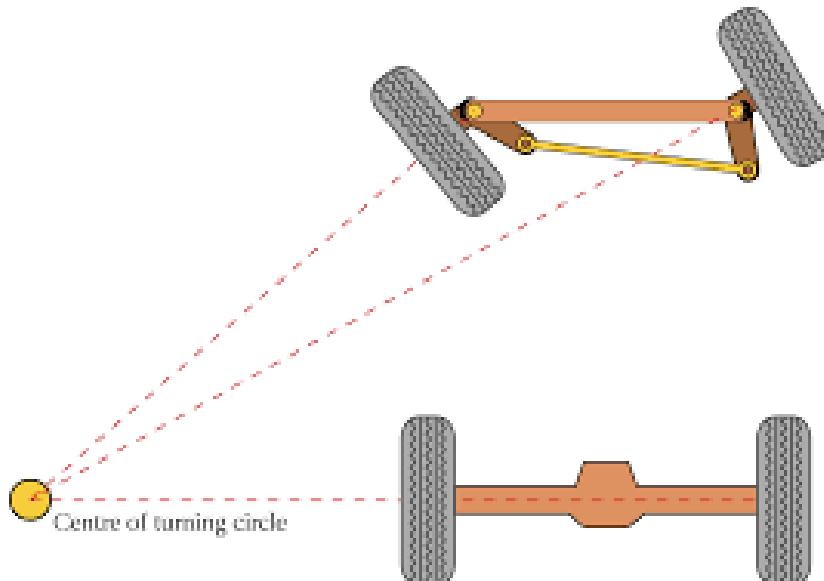

Hình 2.5 Động học lái Ackermann

Ưu điểm:

- Giảm thiểu việc lốp xe trượt ngang khi đi theo đường quanh khúc cua.
- Dễ chế tạo trong các xe tự hành, mẫu xe nhỏ.

Nhược điểm:

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Bị khống chế về góc dẫn hướng.
- Đòi hỏi phải tính toán thiết kế cho các sản phẩm riêng biệt.

2.2.3.3 So sánh các phương án.

STT	Tiêu chí so sánh	Các phương án	
		Cơ cấu dẫn hướng các bánh chủ động	Cơ cấu dẫn hướng hình thang
1	Chi phí	Cao	Trung bình
2	Độ tin cậy	Trung bình	Cao
3	An toàn	Trung bình	Trung bình
4	Chất lượng	Trung bình	Cao

Bảng 2.3 So sánh các phương án cho cơ cấu dẫn hướng

➤ Dựa trên các ưu điểm và khả năng chống trượt khi ôm cua góc bẻ lái của cơ cấu dẫn hướng Ackerman. Chúng tôi lựa chọn cơ cấu này trong việc dẫn hướng robot trong đè tài.

2.2.4 Phương án chọn loại động cơ cho bộ truyền xích

2.2.4.1 Phương án 1: Dùng động cơ chổi than

Động cơ chổi than là gì?

Động cơ chổi than là loại động cơ sử dụng cở góp và chổi than để cung cấp dòng điện cho cuộn dây. Loại động cơ này có cuộn dây nằm trên rotor (nằm trên phần quay của động cơ). Đây là loại động cơ rất phổ biến hiện nay trên thị trường nhờ mức giá rẻ, điều khiển đơn giản. Nó thường được sử dụng trong các máy khoan cầm tay, công cụ quay cầm tay, robot...

Ưu điểm:

- Hiệu suất ổn định lên đến 75 – 80%
- Cấu tạo đơn giản, giá thành rẻ tiền, mẫu mã cực kì đa dạng
- Là một trong những dòng động cơ phổ thông nên động cơ chổi than được đánh giá là dễ điều khiển với các mạch điều khiển dạng cầu H.



Hình 2.6 Động cơ 775 100W

Nhược điểm:

- Độ bền động cơ thấp do phải thay thế chổi than mòn sau một thời gian sử dụng
- Không đáp ứng được yêu cầu điều khiển chính xác về vị trí và tốc độ.
- Moment xoắn thấp.
- Khi kết hợp với bộ truyền xích cần tính toán và thiết kế thêm một bộ giảm tốc riêng cho mỗi động cơ.

2.2.4.2 Phương án 2: Động cơ DC có giảm tốc

Ưu điểm:

- Tăng độ bền động cơ.
- Moment xoắn cao.
- Có khả năng điều chỉnh tốc độ động cơ phù hợp với từng yêu cầu.

Nhược điểm:

- Giá thành cao.

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Khối lượng nặng do phải gắn thêm bộ giảm tốc.



Hình 2.7 Động cơ giảm tốc JGB37 12V 130rpm

2.2.4.3 So sánh các phương án

STT	Tiêu chí so sánh	Các phương án	
		Động cơ chổi than	Động cơ DC có giảm tốc
1	Chi phí	Trung bình	Cao
2	Độ tin cậy	Cao	Trung bình
3	An toàn	Trung bình	Cao
4	Chất lượng	Trung bình	Cao

Bảng 2.4. So sánh động cơ cho bộ truyền xích

➤ Chọn động cơ DC có giảm tốc vì có thể điều chỉnh tốc độ của động cơ phù hợp, không cần phải tính toán, chế tạo thêm hộp giảm tốc hoặc hệ giảm tốc.

2.2.5 Phương án chọn động cơ cho cơ cấu dẫn hướng

2.2.5.1 Phương án 1: Dùng động cơ bước (Step motor)

Động cơ bước là gì?

Là một loại động cơ chạy bằng điện có nguyên lý và ứng dụng khác biệt với đa số các động cơ điện thông thường. Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều khiển dưới dạng các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các chuyển

động góc quay hoặc các chuyển động của rôto có khả năng cố định roto vào các vị trí cần thiết. (Theo Wikipedia)



Hình 2.8 Động cơ Step Nema 23

Ưu điểm:

- Khả năng cung cấp moment xoắn cực lớn ở dải vận tốc thấp và trung bình.
- Động cơ bước trên thị trường khá bền, giá thành cũng tương đối thấp.
- Việc thay thế khá dễ dàng.

Nhược điểm:

- Hay xảy ra hiện tượng bị trượt bước. Lí do bởi vì lực từ yếu hay nguồn điện cấp vào không đủ.
- Khi hoạt động thì Step Motor thường gây ra tiếng ồn và có hiện tượng nóng dần. Với những Step Motor thế hệ mới thì việc độ ồn và nóng của động cơ giảm đáng kể.

2.2.5.2 Phương án 2: Dùng động cơ DC Servo

Động cơ DC Servo là gì?

Động cơ DC Servo có bản chất là một động cơ DC giảm tốc có gắn bộ hồi tiếp Encoder. Động cơ Servo cung cấp lực chuyển động cần thiết cho các thiết bị máy móc đòi hỏi độ chính xác cao khi vận hành.



Hình 2.9 Động cơ DC Servo Worm Gear Shaft Encoder Tronsun 12V

Ưu điểm:

- Có khả năng điều khiển chính xác tốc độ và vị trí, ít dao động. Hiệu suất có thể đạt hơn 90%.
- Quá trình vận hành tạo ra ít nhiệt với tốc độ cao. Độ chính xác cao (tùy thuộc vào độ chính xác của bộ mã hóa Encoder).
- Mô-men xoắn, quán tính thấp, tiếng ồn thấp.

Nhược điểm:

- Hệ điều chỉnh tốc độ động cơ tương đối phức tạp.
- Giá thành cao.

2.2.5.3 So sánh các phương án

STT	Tiêu chí so sánh	Các phương án	
		Động cơ bước	Động cơ Servo
1	Chi phí	Trung bình	Cao
2	Độ tin cậy	Trung bình	Cao

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

3	An toàn	Trung bình	Trung bình
4	Chất lượng	Trung bình	Cao

Bảng 2.5 So sánh lựa chọn động cơ cho cơ cấu dẫn hướng

- Chọn động cơ Servo vì cần độ chính xác điều khiển khi dẫn hướng, không bị hiện tượng trượt bước.

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU

3.1 Thiết kế tổng quan

Dựa trên những khảo sát mô hình thực tế của các loại xe bán tự hành trên thị trường hiện nay. Chúng tôi đã thiết kế một mô hình xe gồm 3 phần: phần dẫn động robot, phần dẫn động, phần nâng hạ dàn phun.

- Phần dẫn động robot: Bao gồm hệ thống động cơ DC giảm tốc liên kết với bộ truyền xích ở phía sau.

- Phần dẫn hướng robot: Bao gồm hệ thống động cơ DC Servo được liên kết với hệ động học lái Ackerman.

- Phần nâng hạ dàn phun gồm bộ nâng vitme, nâng hạ thủ công bằng tay, có khóa cố định chiều cao.

3.2 Lựa chọn, tính toán động cơ

3.2.1 Tính toán hệ thống dẫn động cơ khí

3.2.1.1 Tính toán tải chính động cơ

Dựa theo những gì đã tham khảo và cơ sở lý thuyết ở chương 2, chúng tôi đã đưa ra các quyết định sau:

Đối với động cơ dẫn động cầu sau chúng tôi sẽ lựa chọn động cơ DC có hộp giảm tốc và sẽ sử dụng động cơ servo cho cơ cầu dẫn động phía trước.

Yêu cầu kỹ thuật của robot

Giới hạn kích thước (mm)	Vận tốc m/s	Đường kính bánh xe (mm)	Trọng lượng (kg)	Công suất động cơ	Nguồn cấp
<800x1000x1500 (mm)	0.3-0.8m/s	<200 mm	<60kg	<120w	12V

Bảng 3.1 thông số yêu cầu kỹ thuật của robot

$$N_G = \frac{v \cdot 60}{\pi \cdot D} = \frac{(300 \div 800) \cdot 60}{\pi \cdot 160} = (35.8 \sim 95.4) \text{ (vòng/phút)}$$

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Trong đó:

- N_G : Tốc độ tại trục đầu ra
- v : Vận tốc đi được (m/s)
- D : Đường kính bánh xe (mm)

Chọn sơ bộ tỷ số của hệ thống:

TST	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
-----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bảng 3.2 Bảng sơ bộ tỷ số của hệ thống

⇒ Ta chọn 26

Số vòng quay cần thiết của động cơ

$$N_{CT} = N_G \cdot U_{ht} = (35.8 \sim 95.4) \cdot 26 = (930,8 \sim 2480) \text{ (vòng/phút)}$$

Ta chọn Động cơ GR-08SGN Hộp số M9GA18B

STT	Thông số kỹ thuật	Trị số	Đơn vị
1	Điện áp sử dụng	12	V
2	Kích thước	182x90	mm
3	Tỉ số truyền	26:1	
4	Dòng không tải:	60	mA
5	Dòng chịu đựng tối đa khi có tải:	5,5	A
6	Tốc độ không tải:	100	Rpm
8	Lực kéo Moment định mức:	5,6	Kg.cm
9	Lực leo Moment tối đa:	24	Kg.cm
10	Vận tốc quay	2500	Vòng/phút

Bảng 3.3 Thông số động cơ GR-08SGN và hộp giảm tốc M9GA18B

Vận tốc thực tế khi chọn động cơ GR-08SGN Hộp số M9GA18B

$$N = \frac{D \cdot \pi \cdot N_0}{60000 \cdot i} = \frac{160 \cdot \pi \cdot 2500}{60000 \cdot 26} = 0,8(\frac{mm}{s}) \text{(Thỏa điều kiện ban đầu)}$$

Trong đó:

- N : vận tốc quay thực tế (mm/s)
- N_0 : Vận tốc quay của động cơ ($vòng/phút$)
- i : tỷ số truyền

Hệ số ma sát của mặt trượt F

$$F = F_A + m \cdot g(\sin\theta + 0,3 \cdot \cos\theta) = 0 + 45 \cdot 10(\sin 0^\circ + 0,3 \cdot \cos 0^\circ) = 135(N)$$

Khảo sát công suất động cơ

Thông số	Kí hiệu	Trị số	Đơn vị
Tổng khối lượng của đai và tải	m	45	kg
Ngoại lực	F_A	0	N
Hệ số ma sát của bề mặt trượt	μ	0.3	
Đường kính bánh xe	D	160	mm
Hệ số con lăn	η	0.8	
Tốc độ	V	150	mm/s

Bảng 3.4 Bảng thông số khảo sát công suất động cơ

Trong đó :

- F : hệ số ma sát trượt (N)
- F_A : Ngoại lực
- m : trọng lượng riêng (kg)
- g : gia tốc trọng trường

Tải mô-men xoắn

$$T'_L = \frac{F \cdot D}{2 \cdot \eta} = \frac{135 \cdot 160 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 0,9} = 12 \text{ (M.m)}$$

Trong đó

- T'_L : Tải momen xoắn
- F : Hệ số ma sát trượt (N)
- D : Đường kính bánh xe (mm)
- η : Hiệu suất con lăn
- S_f : Hệ số an toàn

Cho phép hệ số an toàn là 2 lần.

$$T_L = T'_L \cdot S_f = 12 \cdot 1,5 = 18 \text{ (N.m)}$$

Dựa trên tải momen xoắn $T_L = 18 \text{ (N.m)}$ ta tìm được động cơ phù hợp

Công suất của động cơ

$$P_0 = \frac{2\pi \cdot N_M \cdot T_L}{60} = \frac{2\pi \cdot 295,4 \cdot 24}{60} = 179 \text{ (W)}$$

THIẾT KẾ CHÉ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Hình ảnh động cơ GR-08SGN Hộp số M9GA18B




Hình 3.1 Hình ảnh động cơ GR-08SGN



Hình 3.2 Hộp số M9GA18B

Bản vẽ chi tiết động cơ GR-08SGN Hộp số M9GA18B

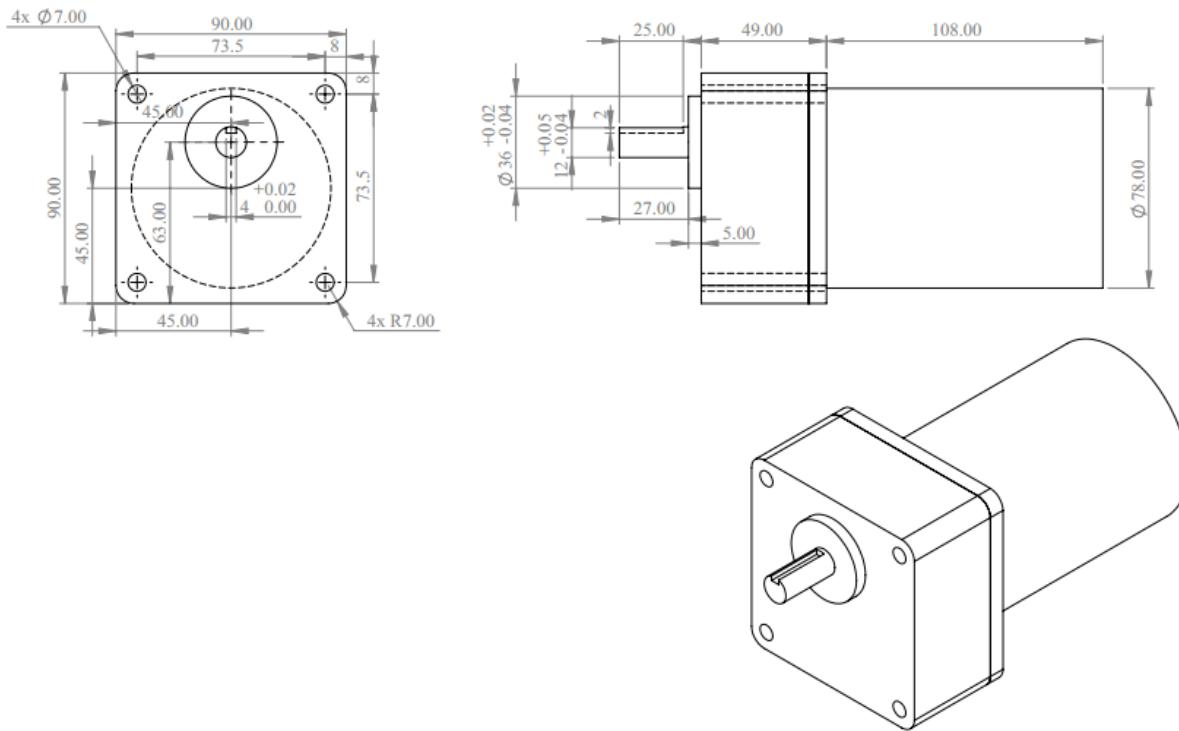

Hình 3.3 Bản vẽ chi tiết động cơ GR-08SGN Hộp số M9GA18B

3.2.1.2 Tính toán truyền động xích

a. Các yêu cầu để chọn xích

Với vận tốc làm việc bằng 0,8 m/s nhỏ hơn 10 đến 15 m/s nên ta chọn xích ống con lăn. Xích ống con lăn gọi tắt là xích con lăn, về kết cấu giống như xích ống, chỉ khác phía ngoài lắp thêm con lăn, nhờ đó có thể thay thế ma sát trượt giữa ống và răng đĩa (ở xích ống) bằng ma sát lăn giữa con lăn và răng đĩa (ở xích con lăn). Kết quả là độ bền mòn của xích con lăn cao hơn xích ống, chế tạo nó không phức tạp bằng xích răng, do đó xích con lăn được dùng khá rộng rãi. Nó thích hợp khi vận tốc làm việc dưới khoảng 10 đến 15 m/s nên ưu tiên dùng xích một dây, nhưng ở các bộ truyền quay nhanh, tải trọng lớn nếu dùng xích 2, 3 hoặc 4 dây sẽ làm giảm tải trọng động và kích thước khuôn khổ của bộ truyền. Trang 191 [1]

b. Tính toán xích

Chọn số răng đĩa xích

Nếu số răng càng nhỏ thì góc xoay bản lề lớn làm xích mòn nhanh. Ngoài ra, khi số răng đĩa xích nhỏ làm tăng tải trọng động, gây nén va đập, xích và đĩa xích mau hỏng, gây nên tiếng ồn lớn.

Khi làm việc xích bị mòn cho nên để tránh tuông xích hoặc ($\frac{\Delta P_c}{P_c} \leq 3\%$), ta phải chọn giới hạn số răng đĩa xích : Trang 192 [1].

Chọn $z_{max} \leq 100 \div 120$ đối với xích con lăn- $Z_{max} \leq 120 \div 140$ đối với xích răng. Số răng đĩa xích nên lấy số lẻ vì khi đó mỗi răng của đĩa xích sẽ ăn khớp lần lượt với tất cả mắt xích và do đó răng đĩa xích sẽ mòn đều hơn. Tuy nhiên trong thực tế, người ta sử dụng số răng chẵn. ví dụ, cặp đĩa xích xe đạp $Z1=48, Z2=18$. Cặp đĩa xích xe máy là $Z1=14; Z2=32$ hoặc $Z1=13, Z2=36$.

=> Để tối ưu hóa chi phí và thời gian gia công nhóm chúng tôi đã quyết định sử dụng cặp đĩa xích bộ cam xe máy dùng trong robot, cùng với đó để không thay đổi tốc độ quá nhiều nên đã lựa chọn 2 cặp bánh răng giống nhau $Z1=Z2=32$ răng.

c. Xác định các hệ số

Hệ số k được tính từ các hệ số thành phần : $K = K_0 \cdot K_a \cdot K_{dc} \cdot K_{bt} \cdot K_d \cdot K_c$

Với : $K_0 = 1$ hệ số ảnh hưởng của vị trí bộ truyền (đường nối hai tâm đĩa xích so với đường nằm ngang $<60^\circ$).

Trong đó:

$K_a = 1$ hệ số kể đến khoảng cách trực và chiều dài xích, $a = (30 \div 50) p_c$.

$K_{dc} = 1$ hệ số ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng xích (vị trí điều chỉnh được).

$K_d = 1$ (tải trọng ngoài tác động lên bộ truyền tương đối êm).

$K_{bt} = 1,5$ hệ số ảnh hưởng của bôi trơn (định kì, gián đoạn)

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

$K_c = 1$ (làm việc 1 ca)

$$\rightarrow K = 1.1.1.1.1.5.1 = 1,5$$

Hệ số $K_x = 1$ (xích 1 dãy)

Công suất tính toán xích :

$$P_t = \frac{K \cdot K_z \cdot K_n \cdot P_3}{K_x} = \frac{1,5 \cdot 1,0,416 \cdot 0,179}{1} = 0,117 \text{ (Kw)} \leq [P] \text{ trang 81[3]}$$

Với $\begin{cases} n_{01} = 50 \text{ (vòng/phút)} \\ [P] \geq 5,357 \text{ Kw} \end{cases}$

Ta chọn công suất cho phép $[P] = 0,75 \text{ Kw}$ và bước xích $p_c = 8 \text{ (mm)}$ tra bảng 5.5[3].

d. Kiểm tra điều kiện quay tối hạn

$n_x < n_{th} \leftrightarrow 120,207 < 630$ (thỏa) với n_{th} số vòng quay tối hạn, Tra bảng 5.2[1]

Vận tốc trung bình

$$v = \frac{n_x \cdot z_1 \cdot p_c}{60000} = \frac{95,4 \cdot 32,8}{60000} = 0,4 \text{ (m/s)}$$

Trong đó:

- n_x : số vòng quay đĩa xích (vg/ph).
- z_1 : số răng đĩa xích nhỏ
- p_c : số bước xích (mm)

Lực vòng có ích Ft

$$F_t = \frac{1000 \cdot p_x}{v} = \frac{1000 \cdot 0,179}{0,4} = 447,5 \text{ (KN)} \text{ trang 195[1]}$$

Tính toán kiểm nghiệm bước xích pc

Chọn $[P_0] = 29$ dựa vào n_1 và bước xích bảng P_c 5.3 [1]

$$P_c \geq 600 \cdot \sqrt[3]{\frac{P_3 \cdot K}{z_1 \cdot n_x \cdot [P_0] \cdot K_x}} = 600 \cdot \sqrt[3]{\frac{0,179 \cdot 1,5}{32,95 \cdot 4,29 \cdot 1}} = 8,6 \text{ (mm)} \text{ chọn } 8$$

e. Các thông số hình học cơ bản của xích.

Vận tốc trung bình

$$v = \frac{n_x \cdot z_1 \cdot p_c}{60000} = \frac{95,4 \cdot 32 \cdot 8}{60000} = 0,4(\text{m/s})$$

Khoảng cách trực a sơ bộ.

$$a = (30 \div 50) \cdot P_c = 30 \cdot 8 = 240(\text{mm}) \text{ trang 192 [1]}$$

f. Số mắt xích X

$$\begin{aligned} X &= \frac{L}{P_c} = \frac{2a}{P_c} + \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi} \right)^2 \cdot \frac{P_c}{a} \\ &= \frac{2 \cdot 240}{8} + \frac{32 + 32}{2} + \left(\frac{32 - 32}{2\pi} \right)^2 \cdot \frac{8}{240} = 92(\text{mm}) \end{aligned}$$

Giá trị X làm tròn đến số chẵn gần nhất (để thuận tiện nối xích), tốt nhất không được chọn là bội số của số răng đĩa xích ta chọn X= 92 (mm) trang 193 [1].

g. Chiều dài xích L

$$X = \frac{L}{P_c} \rightarrow L = X \cdot P_c = 92 \cdot 8 = 736 (\text{mm})$$

h. Khoảng cách trực chính xác a

$$\begin{aligned} a &= 0,25 \cdot P_c \left[X - \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \sqrt{\left(X - \frac{Z_1 + Z_2}{2} \right)^2 - 8 \cdot \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi} \right)^2} \right] \\ &= 0,25 \cdot 8 \cdot \left[92 - \frac{32 + 32}{2} + \sqrt{\left(92 - \frac{32 + 32}{2} \right)^2 - 8 \cdot \left(\frac{32 - 32}{2\pi} \right)^2} \right] \\ &= 240 (\text{mm}) \end{aligned}$$

3.2.1.3 Tính tải động cơ, cơ cấu dẫn hướng

Yêu cầu kỹ thuật cơ cấu dẫn hướng

Tổng khối lượng của tải..... **m = 25 (kg)**


**THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA**

Gia tốc $a = 1\text{m/s}^2$

Hệ số ma sát của bê mặt trượt $\mu = 0,2$

Gia tốc trọng trường $g = 10\text{m/s}^2$

Hiệu suất khớp nối $\eta = 0,9$

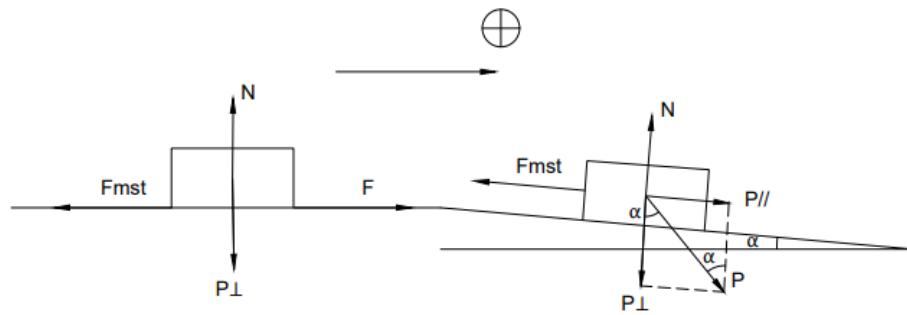

Hình 3.4 Đường tham chiếu

Trường hợp mặt đường tốt:

$$N = P = m \cdot g$$

$$F_{mst} = \mu \cdot m \cdot g = 0,2 \cdot 25 \cdot 10 = 50(\text{N})$$

$$F_{hl} = m \cdot a = 25 \cdot 1 = 25(\text{N})$$

$$F_{hl} = F - F_{mst} \leftrightarrow F = F_{hl} + F_{mst} = 50 + 25 = 75 (\text{N})$$

$$M = F \cdot \frac{110}{2} = 75 \cdot \frac{110}{2} = 4,125(\text{kg.cm})$$

Trường hợp có góc nghiêng α :

$$\Rightarrow F_{mst} = P_{//} = \sin \alpha$$

$$\Rightarrow F_{mst} = m \cdot g \cdot \sin \alpha$$

$$\Rightarrow N = F_{\perp} = m \cdot g \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \text{Mà } F_{mst} = \mu \cdot N$$

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

$$N = P = m \cdot g \cdot \cos\alpha = 25 \cdot 10 \cdot \cos 5^\circ = 249,04(N)$$

$$F_{mst} = \mu \cdot N = 0,2 \cdot 249,04 = 49,8(N)$$

$$F_{hl} = m \cdot a = 25 \cdot 1 = 25(N)$$

$$F_{hl} = F - F_{mst} \leftrightarrow F = F_{hl} + F_{mst} = 49,8 + 25 = 74,8 (N)$$

$$M = F \cdot \frac{110}{2} = 74,8 \cdot \frac{110}{2} = 4.114(\text{kg.cm})$$

⇒ Kết luận nếu ta tác động một lực **4.114 Kg.cm** thì có thể bê lái được vật có trọng lượng 25kg

Từ đó ta chọn động cơ **Động Cơ DC Servo RH-11D**


STT	Thông số kỹ thuật	Trị số	Đơn vị
1	Điện áp định mức	24	V
2	Dòng điện định mức	2.1	A
3	Dòng chịu đựng tối đa khi có tải	5	A
4	Tốc độ không tải	50	RPM
5	Tốc độ chịu đựng tối đa khi có tải	30	RPM
6	Lực kéo moment định mức	4	N.m
7	Lực kéo moment tối đa	4.4	N.m

Bảng 3.5 Thông số chọn động cơ DV Servo RH-11D



Hình 3.5 Hình ảnh động cơ DV Servo RH-11D

Bản vẽ chi tiết động cơ DV Servo RH-11D

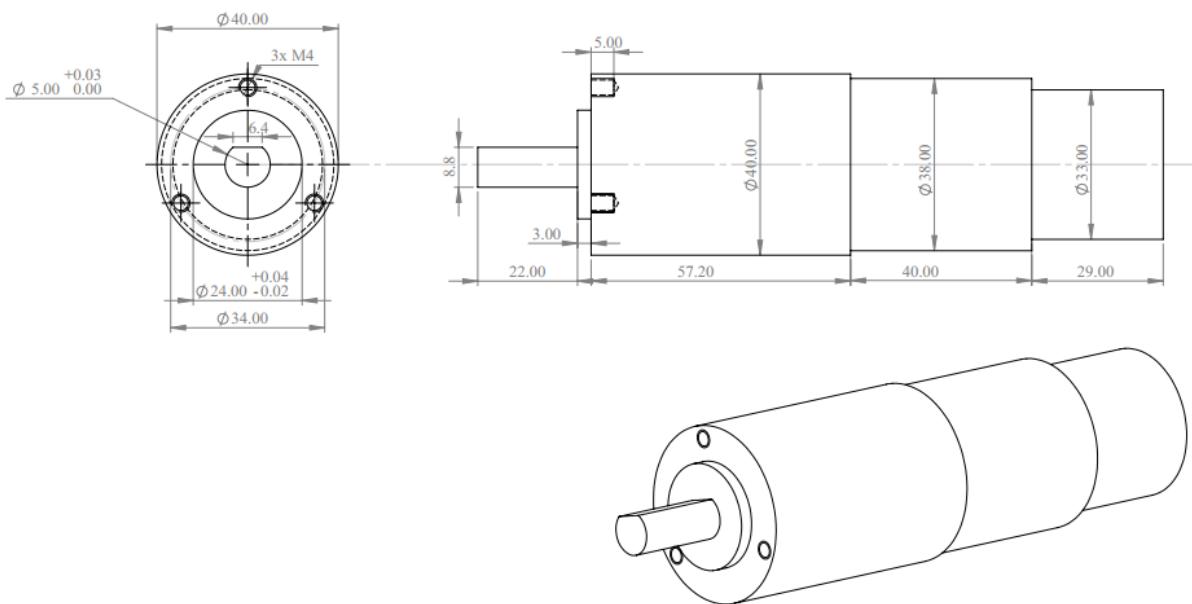

Hình 3.6 Bản vẽ chi tiết động cơ DV Servo RH-11D

3.2.2 Tính toán và lựa chọn máy bơm phun sương

Bơm phun sương hay còn gọi là bơm tạo sương được kết hợp bởi những ưu điểm của máy bơm tự mồi và bơm hóa chất. Trong đề tài này, với yêu cầu về lựa chọn máy bơm không quá khắt khe nên chúng tôi lựa chọn luôn dòng máy bơm phun sương DC 12V 60W BOJIN.

Bơm được sản xuất bằng nhiều loại vật liệu nhập khẩu có khả năng chống ăn mòn. Bơm có kích thước nhỏ gọn, dòng điện tiêu thụ thấp, áp suất cao, tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài. Với khả năng chịu dầu, chịu nhiệt, kháng axit, kháng kiềm, kháng hóa chất, chống ăn mòn... Thân máy bơm được tách ra khỏi động cơ và không có bộ phận cơ học nên không có sự ăn mòn trong thân máy bơm.



Hình 3.7 Hình ảnh máy bơm phun sương 12VDC 60W BOJIN

Thông số kỹ thuật chi tiết máy bơm phun sương 12VDC 60W BOJIN

STT	Thông số kỹ thuật	Trị số	Đơn vị
-----	-------------------	--------	--------

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1	Điện áp định mức	12	V
2	Dòng điện định mức	2.1	A
3	Công suất	60	W
4	Lực hút	1	m
5	Lực đẩy tối đa	35	m
6	Lưu lượng	2.6	lít/phút
7	Trọng lượng	0.58	kg

Bảng 3.6 Thông số kỹ thuật máy bơm phun sương 12 VDC 60W BOJIN.

3.2.3 Tính toán thời gian sử dụng ác quy

Việc tính toán thời gian sử dụng ác quy khá quan trọng trong điều kiện vận hành tại nhà màng. Chúng ta sẽ phải tính toán và chuẩn bị các bình ác quy thay thế để phù hợp cho một lần vận hành tại trang trại.

Qua các bước tính toán và lựa chọn động cơ, chúng tôi đưa ra bảng kết luận các động cơ đã lựa chọn được như sau:

Động cơ	Công suất (W)
Động cơ giảm tốc Động cơ GR-08SGN và hộp giảm tốc M9GA18B	60W
Động cơ Servo RH – 11D	13W
Động cơ máy bơm phun sương 12VDC BOJIN	60W

Bảng 3.7 Bảng chọn động cơ

Chúng ta có các thông số của ác quy như sau:

Thông số	Kí hiệu	Trị số	Đơn vị
Hiệu suất ác quy	η	0.7	
Điện áp ác quy	U	24	V
Dung lượng ác quy	Ah	3	

Bảng 3.8 Thông số bình ác quy

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Ta có công thức tính thời gian sử dụng ác quy (theo <https://acquy.info/>):

$$T_{sd} = \frac{V \cdot A \cdot \eta}{P_{tổng tài}} = \frac{24 \cdot 3 \cdot 0,7}{133} = 0,378 (\text{giờ}) = 22.68 (\text{phút})$$

Trong đó:

T_{sd} : Thời gian sử dụng ác quy

A: Dung lượng ác quy (Ah)

V: Điện áp ác quy (W)

η : Hệ số sử dụng ác quy, thông thường được chọn là $\eta = 0.7$

Thời gian sạc đầy ác quy:

$$T_{sạc} = \frac{A}{\text{dòng điện nạp}} = \frac{3Ah}{\text{dòng điện nạp}} = \frac{3}{3} = 1 (\text{giờ})$$


Trong đó:

- $T_{sạc}$: Thời gian sạc của ác quy

- A: Dung lượng ác quy (Ah)

- Dòng điện nạp: Dòng điện nạp vào ác quy

3.2.4 Tính toán góc dẫn hướng

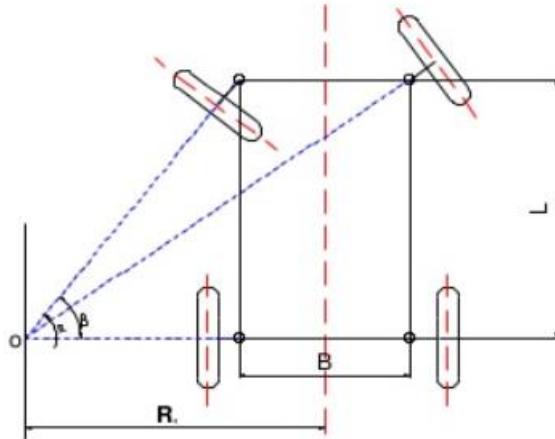

Hình 3.8 Sơ đồ động học khi xe quay vòng

Trong đó:

- β là góc của bánh xe dẫn hướng trong.
- α là góc của bánh xe dẫn hướng ngoài.
- B là khoảng cách tâm trực của cầu trước.
- L là chiều dài cơ sở của xe.
- R_a là bán kính quay tức thời
- q là góc quay trung bình của các bánh xe dẫn hướng.[4]

Tính bán kính quay tức thời

$$R_a = \frac{L}{\tan \alpha} + \frac{B}{2}$$

Tính bán kính quay đầu xe

1. Bán kính quay đầu xe theo vệt bánh xe ngoài của xe được tính theo công thức:

$$R_{qmin} = \frac{L}{\sin q} + \frac{B}{2 \cos q}$$

2. Bán kính quay xe tối thiểu tính đến tâm đối xứng dọc xe được tính theo công thức:

$$R_{qmin} = L \cdot \cot q$$

Bán kính quay tức thời của robot

$$R_a = \frac{375}{\tan 35^\circ} + \frac{290}{2} = 680 \text{ (mm)}$$

Ta tính được bán kính quay đầu xe theo vệt bánh xe ngoài của robot là:

$$R_{qmin} = L / \sin q + B / (2 \cos q)$$

$$q = (\alpha + \beta) / 2 = (26^\circ + 35^\circ) / 2 = 30,5^\circ$$


$$L = 0,375 \text{ (m)}$$

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

$$B = 0,29 \text{ (m)}$$

$$\text{Ta có : } R_{\min} = 0,375 / \sin 30,5^\circ + 0,29 / (2 \cos 30,5^\circ) = 0.91 \text{ (m)} = 910 \text{ mm}$$

Đối với Robot phun thuốc trừ sâu:

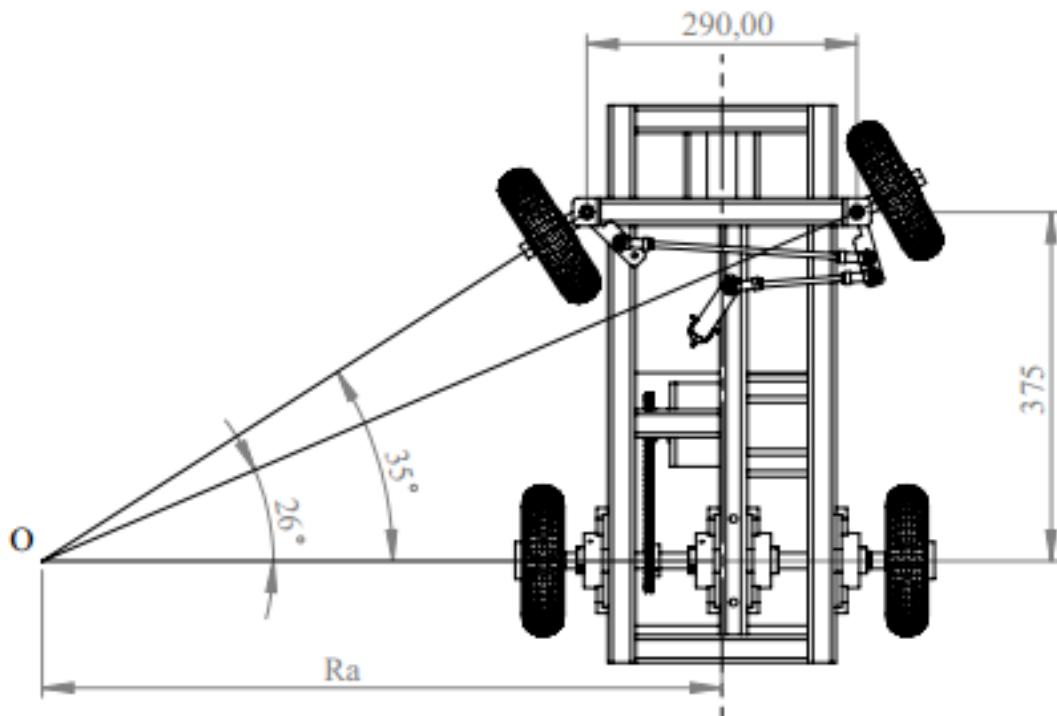

Hình 3.9 Sơ đồ động học ackerman của robot thực tế


Bán kính quay xe tối thiểu tính đến tâm đối xứng dọc của robot là:

$$R_{\min} = L \cdot \cot g q$$

$$q = (\alpha + \beta)/2 = (26^\circ + 35^\circ)/2 = 30,5^\circ$$

$$L = 0,375 \text{ (m)}$$

$$\text{Ta có : } R_{\min} = 0,375 \cdot \cot g 30,5^\circ = 0,637 \text{ (m)} = 637 \text{ (mm)} [4]$$

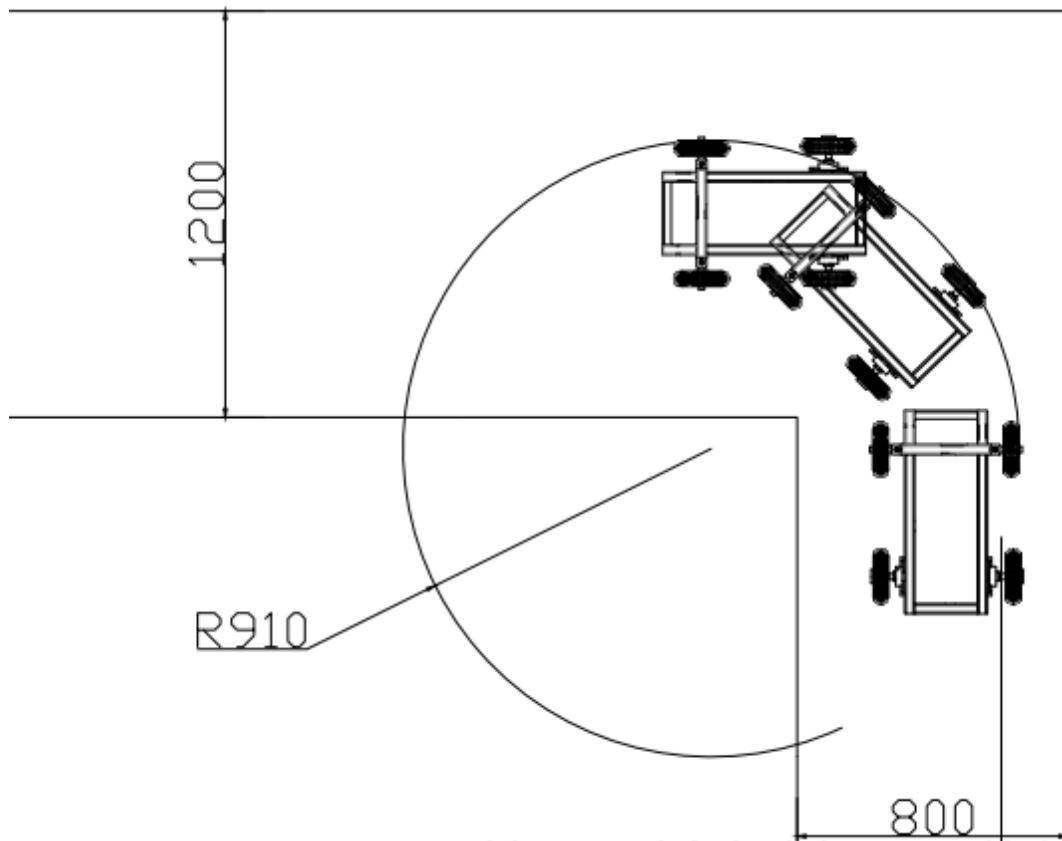

Hình 3.10 Bán kính quay xe thực tế

3.3 Hiệu suất làm việc

3.3.1 Thời gian sử dụng của robot

- Động cơ chính 60w
- Động cơ bơm phun sương 40w
- Động cơ servo RH-11D 13w
- Hiệu suất của ác quy $\eta = 0,9$
- Điện áp ác quy 24v-3Ah

3.3.2 Thời gian sử dụng ác quy

$$T_{sd} = \frac{V \cdot A \cdot \eta}{P_{tổng tải}} = \frac{24 \cdot 12 \cdot 0,9}{113} = 2,29(\text{giờ}) \approx 138 (\text{phút})$$

3.3.3 Thời gian sạc đầy ác quy

$$T_{sạc} = \frac{12Ah}{\text{dòng điện nạp}} = \frac{12}{6} = 2(\text{giờ})$$

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Nhóm đã khảo sát chức năng phun sương của robot với các số liệu được thống kê như sau

STT	Số bét phun sương	Thời gian	Khối lượng dung dịch
1	8	30 phút	10 lít
2	10	28 phút	10 lít
3	12	24 phút	10 lít

Bảng 3.9 Thời gian phun sương của robot

Để tối ưu hóa lượng thuốc được phun ra cùng 1 thời điểm, đảm bảo được mật độ và lưu lượng thuốc, vì khi phun quá nhiều và nồng độ đậm đặc thì dễ gây ra hiện tượng cháy lá ở thực vật. Chúng tôi quyết định sẽ chọn số lượng bét phun là 8

Với vận tốc $v = 0,8 \text{ m/s} \approx 2,88 \text{ km/h}$ và thời gian sử dụng $T_{sd} = 1,94 \text{ giờ} \approx 116 \text{ phút}$ thì ta sẽ có được hiệu suất làm việc

$$v = \frac{s}{t}$$

$$\Rightarrow s = v \cdot t = 2,88 \cdot 2,29 = 6,595 \text{ km}$$

Với diện tích nhà vườn là 1Ha với diện tích (100x100 m) khoảng cách quay đầu 1,2m.


Khoảng cách luồng là 0,8 và chiều dài luồng là 15m và có tất cả 372 luồng

Tổng quãng đường mà robot có thể di chuyển ở nhà vườn trong 1Ha

$$Q = \theta \cdot 62 + l \cdot n = 1,2 \cdot 62 + 15 \cdot 372 = 5655 \text{ (m)}$$

Thời lượng % pin còn lại

$$T_p = \frac{Q}{s} = 100 - \left(\frac{5,655}{6,595 \cdot 0,9} \cdot 100\% \right) = 4,7\%$$

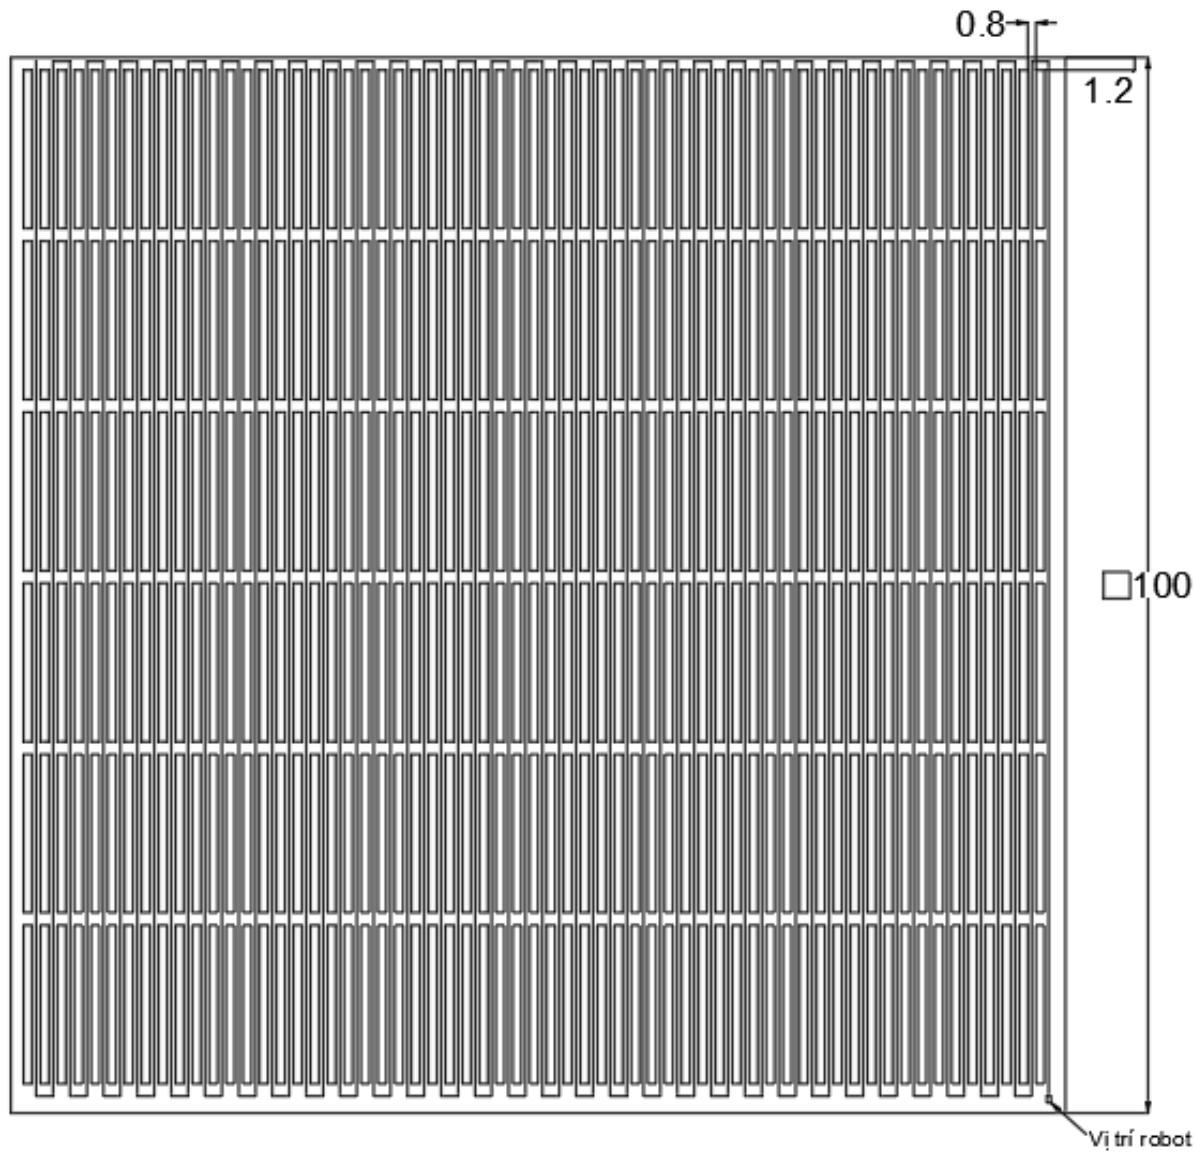


Hình 3.11 Sơ đồ vị trí nhà vườn và vị trí và quảng đường hoạt động lý tưởng với diện tích 1 Ha (đơn vị mét)

⇒ Vậy trong 1 giờ robot có thể hoàn thành công việc của mình nhưng vẫn còn 4,7% thời lượng pin và có thể sử dụng và lượng thuốc bảo vệ thực vật là 20 lit cho 1 chu kỳ phun

3.4 Thiết kế cơ khí trên phần mềm SolidWorks

3.4.1 Tổng thể robot

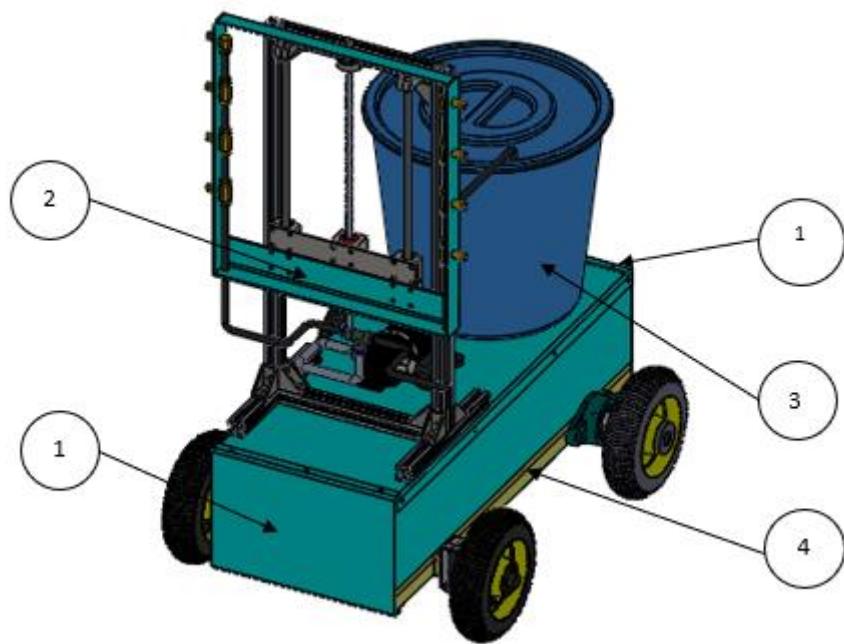


Hình 3.12 Robot phun thuốc bảo vệ thực vật thiết kế trên SolidWorks

Trong đó:

1. *Tâm chấn xe*
2. *Bộ nâng hạ giàn phun*
3. *Bình đựng thuốc*
4. *Cơ cấu khung xe*

3.4.1.1 Bộ nâng hạ giàn phun

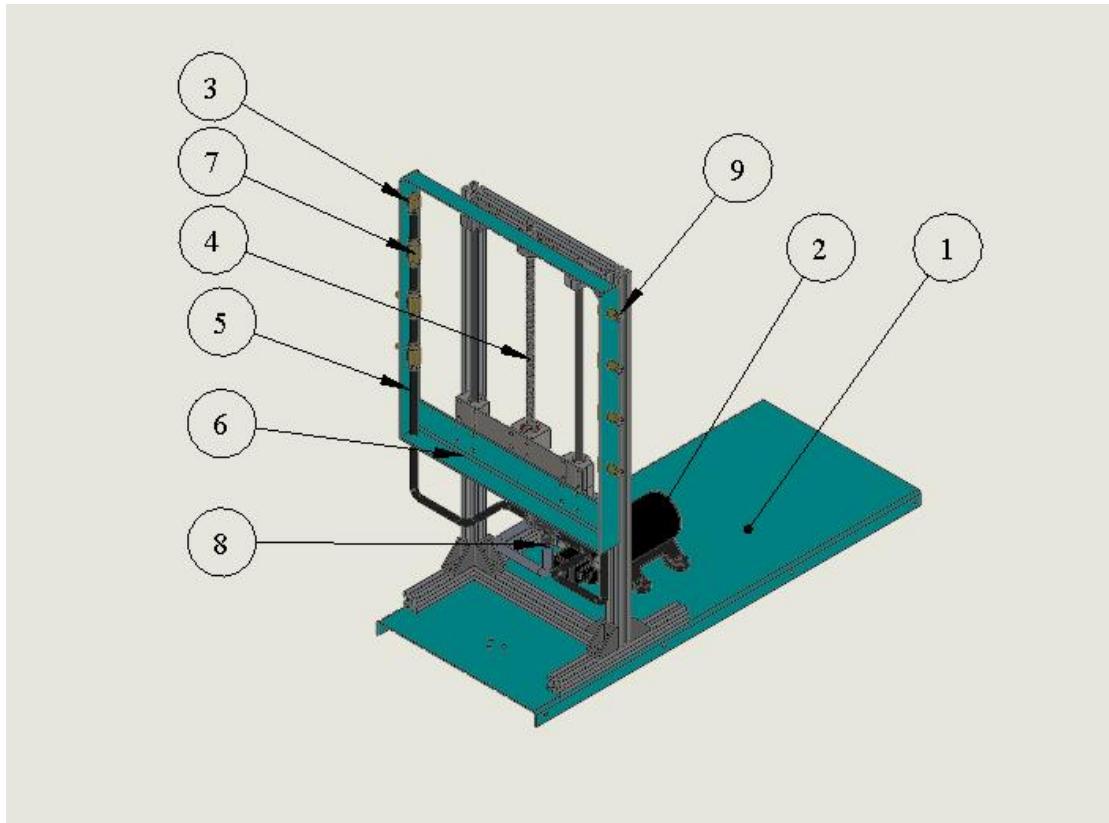


Hình 3.13 Bộ nâng hạ giàn phun được thiết kế trên SolidWorks

Trong đó:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Nắp xe | 6. Khung đỡ bét phun |
| 2. Máy bơm | 7. Nối đầu bét giữa |
| 3. Nối đầu bét cuối | 8. Ống nối chữ T 8mm |
| 4. Bộ nâng hạ vítme | 9. Bét phun T8 |
| 5. Ống nước T8 | |

3.4.1.2 Bộ nâng hạ vitme

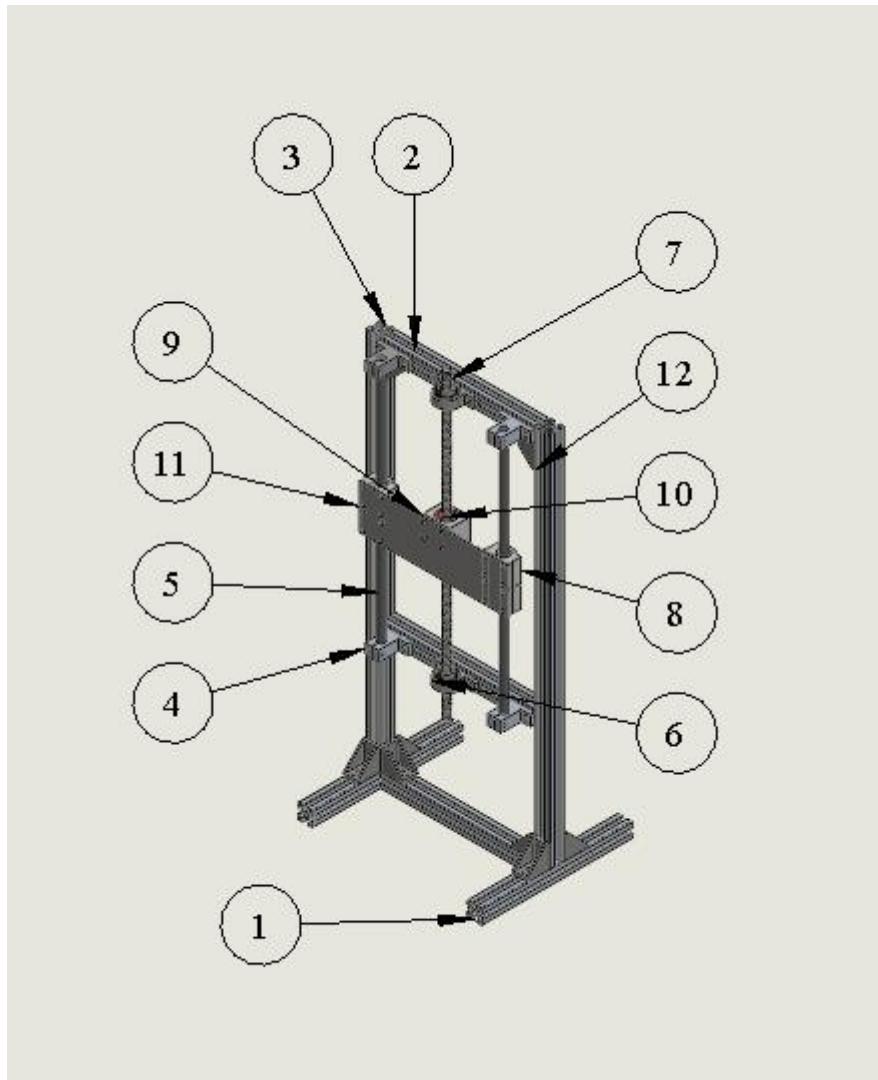


Hình 3.14 Bộ nâng hạ vitme thiết kế trên SolidWorks

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Nhôm định hình 20x20 dài 200 | 7. Trục 8 ren |
| 2. Nhôm định hình 20x20 dài 205 | 8. SCS8UU |
| 3. Nhôm định hình 20x20 dài 500 | 9. Gói đớp T8 |
| 4. SK8 | 10. Nut M8 |
| 5. Trục 8mm | 11. Tâm đớp vitme |
| 6. KP08 | 12. HBLFSND6 |

3.4.1.3 Khung đỡ bét phun

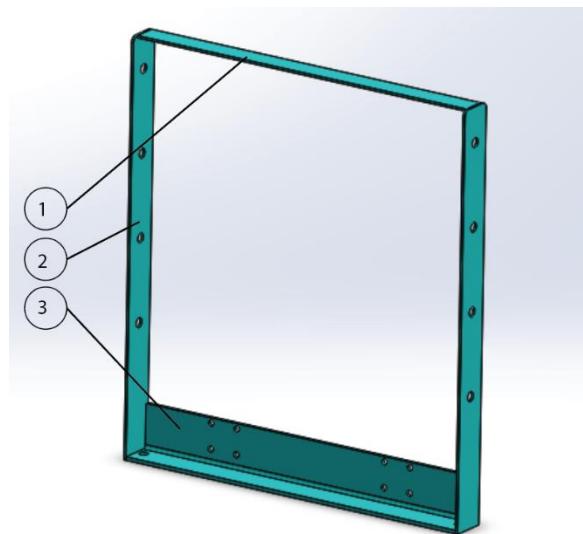


Hình 3.15 Khung đỡ bét phun thiết kế trên SolidWorks

Trong đó:

1. Thanh la trên giàn phun
2. Thanh đỡ bét phun
3. Thanh đỡ giàn phun

3.4.1.4 Cơ cấu khung xe

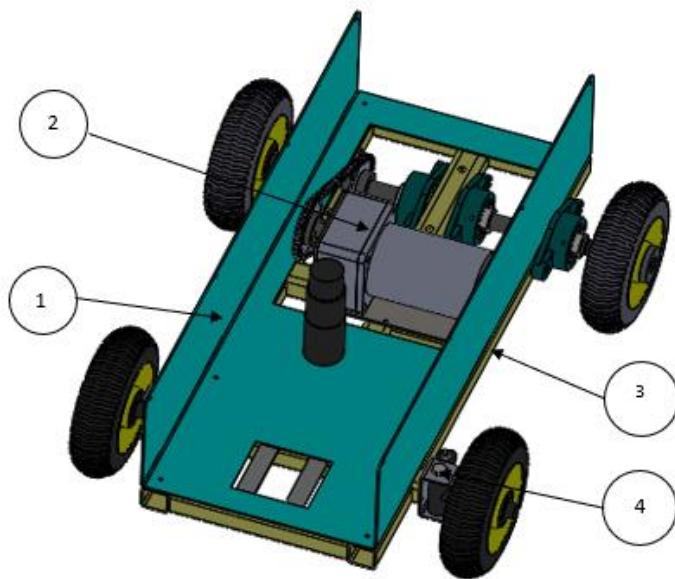


Hình 3.16 Cơ cấu khung xe thiết kế trên SolidWorks

Trong đó:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. <i>Thân xe</i> | 3. <i>Khung xe</i> |
| 2. <i>Cơ cấu dẫn động</i> | 4. <i>Cơ cấu dẫn hướng</i> |

3.4.1.5 Cơ cấu dẫn động

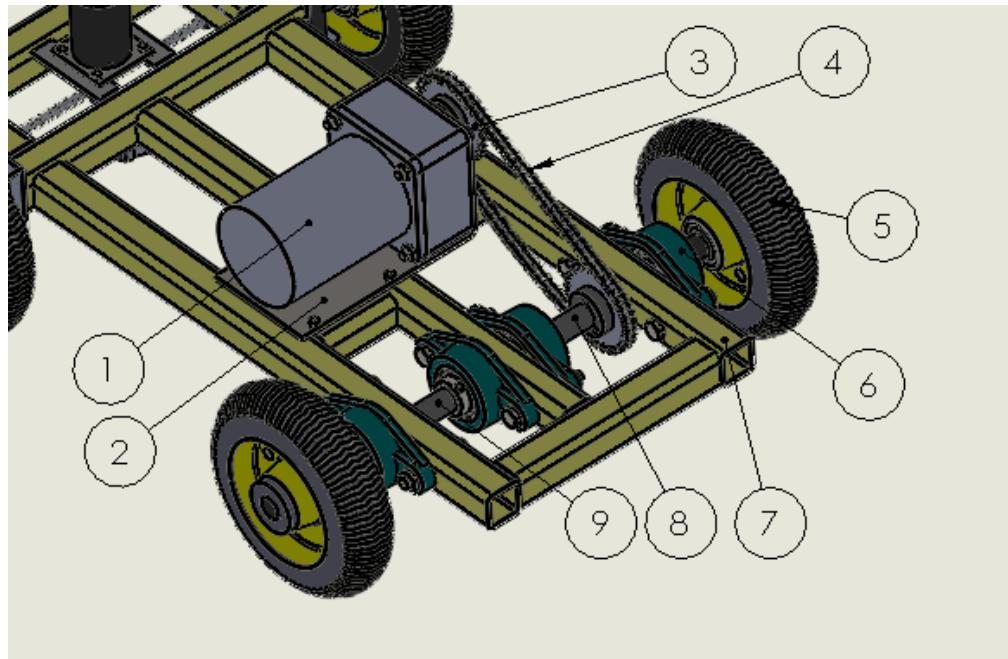


Hình 3.17 Mô phỏng cơ cấu dẫn động của xe trên SolidWorks

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. <i>Động cơ GR 08SGN</i> | 5. <i>Bánh xe</i> |
| 2. <i>Pad động cơ chính</i> | 6. <i>UCFL 203</i> |
| 3. <i>Bánh cam</i> | 7. <i>Trục dẫn động bánh phải</i> |
| 4. <i>Xích</i> | 8. <i>Khung xe</i> |
| | 9. <i>Trục dẫn động bánh phải</i> |

3.4.1.6 Cơ cấu dẫn hướng

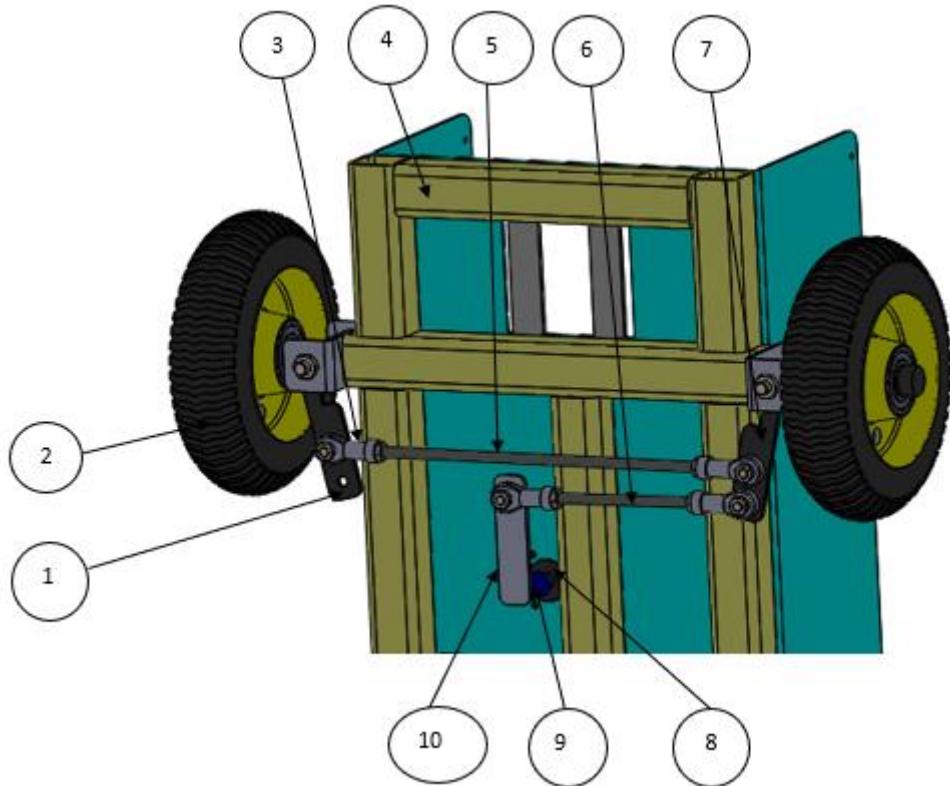

Hình 3.18 Cơ cấu dẫn hướng thiết kế trên SolidWorks

Trong đó:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Trục bẻ lái bánh phải | 6. Ti 6 dài 120mm |
| 2. Bánh xe | 7. Trục bẻ lái bánh trái |
| 3. Vòng bi mắt trâu SI6 | 8. DC servo |
| 4. Khung xe | 9. Khớp nối 6-10 |
| 5. Ti T6 dài 250mm | 10. Khớp bẻ lái |

Dưới đây bảng liệt kê các chi tiết robot phun thuốc bảo vệ thực vật

**THIẾT KẾ CHÉ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA**

STT	Tên chi tiết	Vật liệu	Phương pháp gia công
1	Tấm chắn xe	Thép	Chấn
2	Bình đựng thuốc	Nhựa	
3	Nắp xe	Thép	Chấn
4	Máy bơm 12v 60w		
5	Bét phun giữa T8		
6	Óng nước T8	Nhựa	
7	Bét phun cuối T8		
8	Nhôm định hình 20x20 dài 6m	Nhôm 6061	
9	SK8	Nhôm 6061	
10	Trục 8mm	Thép	
11	Trục ren 8mm	Thép	
12	KP08		
13	SCS8UU	Nhôm 6061	
14	Gối đỡ T8	Nhôm 6061	
15	Nut M8		
16	Tấm đỡ vitme	Thép	Cắt
17	HBLFSND6	Nhôm 6061	
18	Thanh đỡ bét phun	Thép	Cắt
19	Thanh đỡ giàn phun	Thép	Cắt
20	Thanh la trên giàn phun	Thép	Cắt
21	Bánh xe		
22	Thân xe	Thép	Chấn, cắt laze
23	DC servo		
24	Trục 17mm	Thép	
25	Bánh răng cam	Thép	
26	Xích		
27	UCFL 203		


**THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA**

28	DC GR 08 SGN		
29	Pad dc chính	Thép	Chấn, cắt laze
30	Khớp bẻ lái	Thép	
31	Trục bẻ lái bánh phải	Sắt, thép	Cắt, hàn
32	Trục bẻ lái bánh trái	Sắt, thép	Cắt, hàn
33	Vòng bi mắt trâu		
34	Ti T6 dài 1m		

Bảng 3.10 Bảng liệt kê các chi tiết của robot phun thuốc bảo vệ thực vật

3.5 Bản vẽ chi tiết

3.5.1 Tấm chắn xe

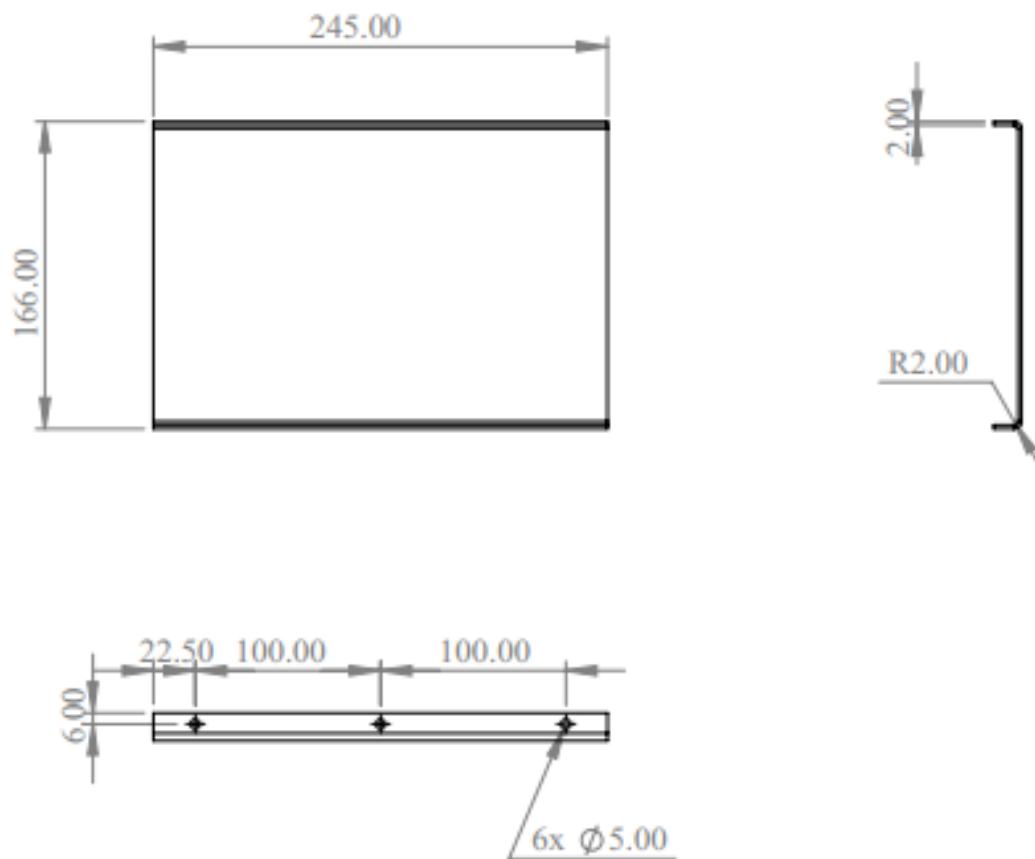


Hình 3.19 Hình vẽ tấm chắn xe

THIẾT KẾ CHÉ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Tâm chấn xe có hình dạng và kích thước như hình vẽ, cấu tạo từ thép CT3 dày 2mm. Được gia công bằng phương pháp chấn góc R2. Tâm được thiết kế bao gồm 6 lỗ Ø5 để bắt bulong M4




3.5.2 Nắp xe

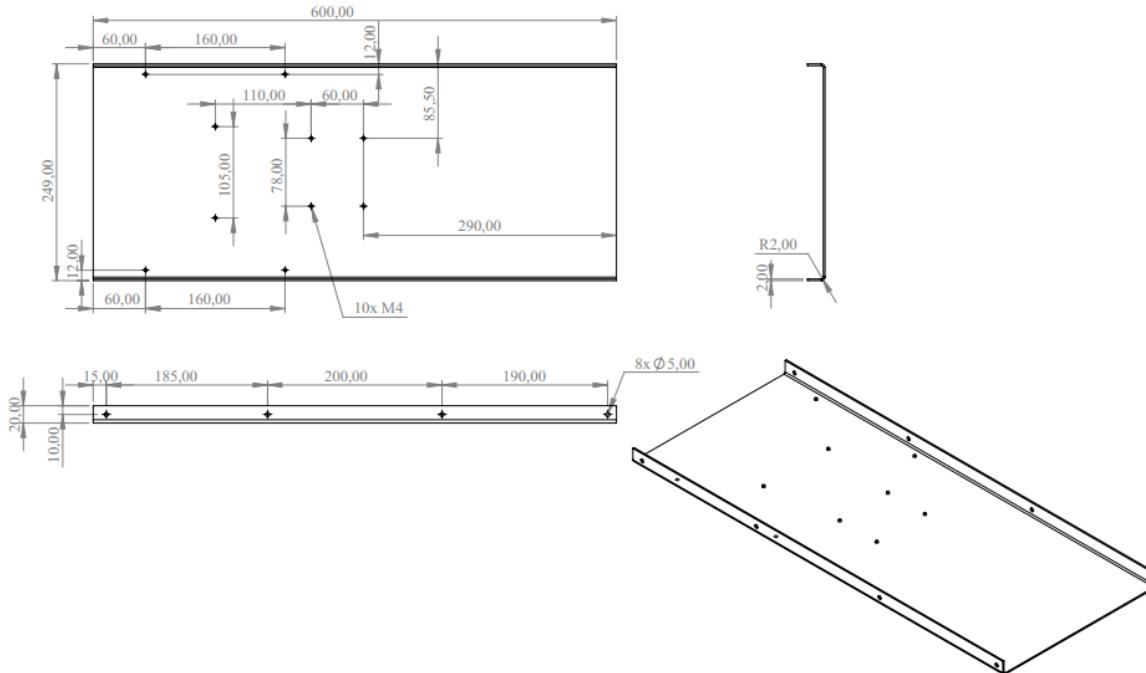

Hình 3.20 Hình vẽ nắp xe

Nắp xe có hình dạng và kích thước như hình vẽ, cấu tạo từ thép CT3 dày 2mm. Được gia công bằng phương pháp chấn góc R2. Tâm được thiết kế bao gồm 10 lỗ Ø3.2 để bắt bulong M4 (chọn để tạo răng thô bước 0.8mm). Chi tiết này thuộc phần bộ nâng hạ giàn phun của robot.




3.5.3 Bét phun giữa T8

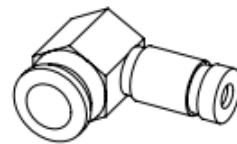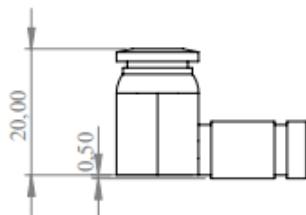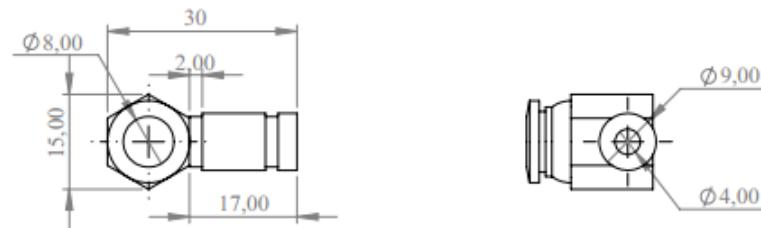

Hình 3.21 Hình vẽ bét phun giữa

Chi tiết bét phun giữa được nhóm mua có sẵn trên thị trường, có 2 đầu $\varnothing 8$ để nối ống nước và 1 đầu là bét phun sương.


3.5.4 Bét phun cuối T8

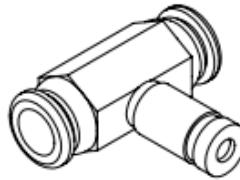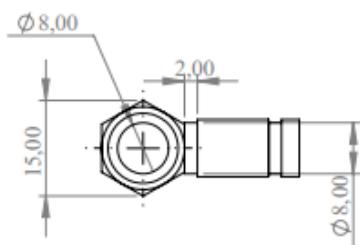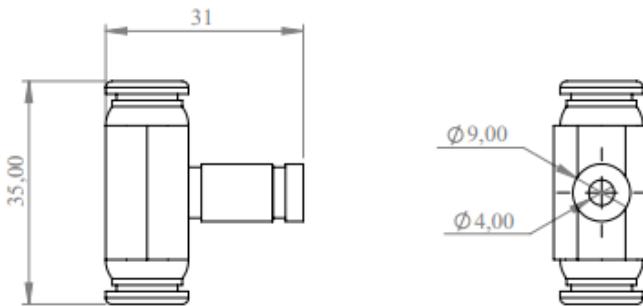

Hình 3.22 Hình vẽ bét phun cuối

Chi tiết bét phun cuối được nhóm mua có sẵn trên thị trường, có 1 đầu đầu $\varnothing 8$ để nối ống nước và 1 đầu là bét phun sương.


3.5.5 SK8

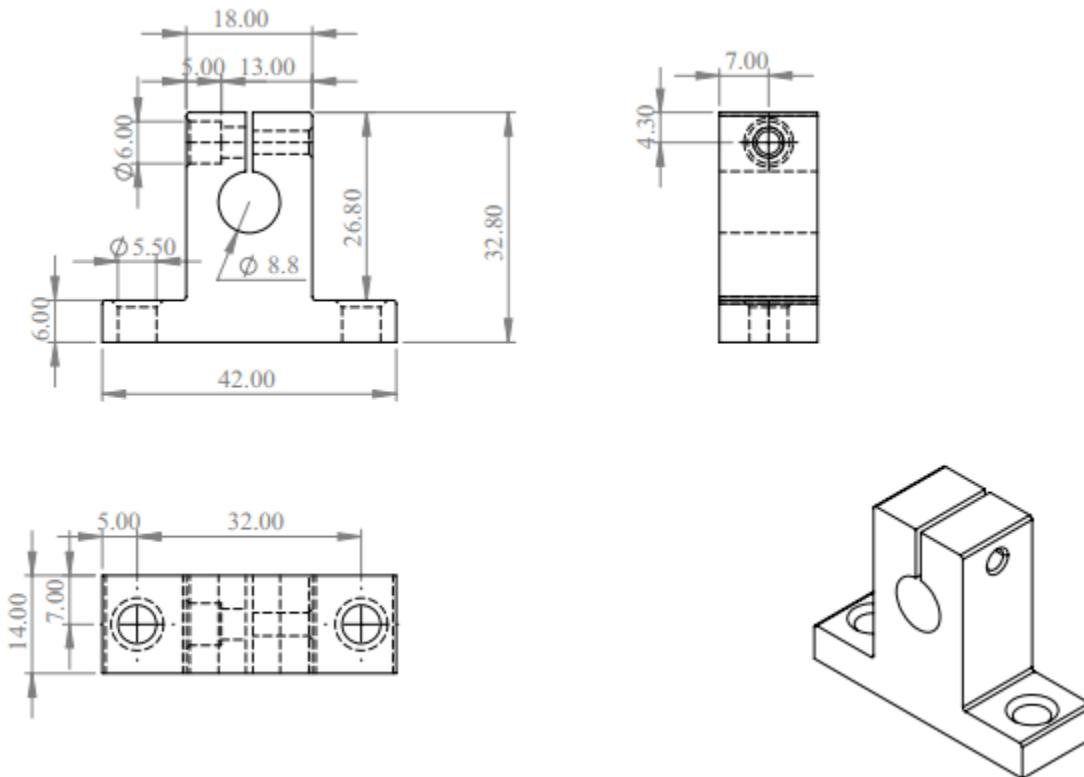

Hình 3.23 Hình vẽ SK8

Chi tiết SK8 có kích thước như hình vẽ, được chế tạo từ vật liệu nhôm. Nhóm đã chọn mà mua SK8 có sẵn trên thị trường. Chi tiết có 2 lỗ đầu $\varnothing 5$ để gắn bulong và 1 lỗ mở đầu $\varnothing 8.8$ để lắp ráp với trục $\varnothing 8$.


3.5.6 Trục 8mm

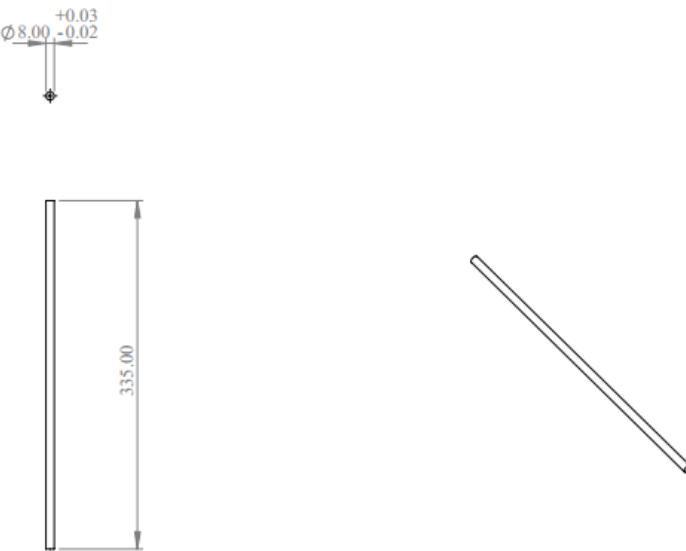

Hình 3.24 Hình vẽ trục 8mm

Chi tiết trục 8mm được chế tạo từ sắt, có chiều dài như trong hình vẽ. Nhóm đã mua trên thị trường và cắt đúng chiều dài để gắn vào bộ nâng hạ vitme.


3.5.7 Trục ren 8mm

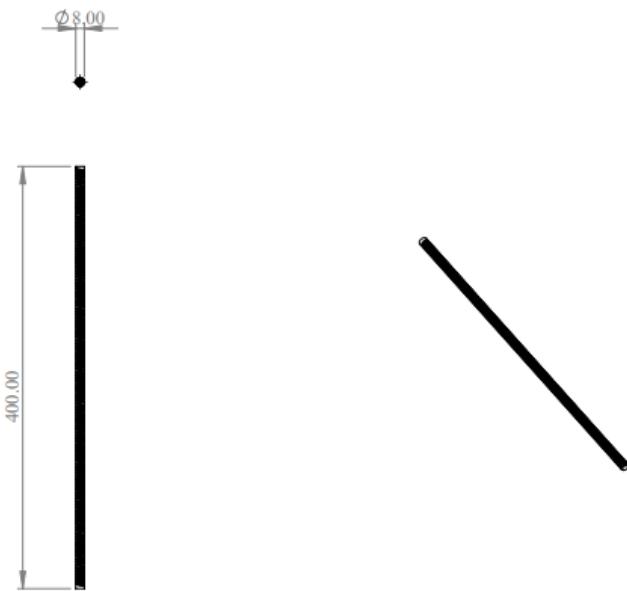

Hình 3.25 Hình vẽ trục ren 8mm

Chi tiết trục ren 8mm được chế tạo từ sắt, có chiều dài như trong hình vẽ. Chi tiết có bước ren 2mm. Nhóm đã mua trên thị trường và cắt đúng chiều dài để gắn vào bộ nâng hạ vitme.


3.5.8 KP08

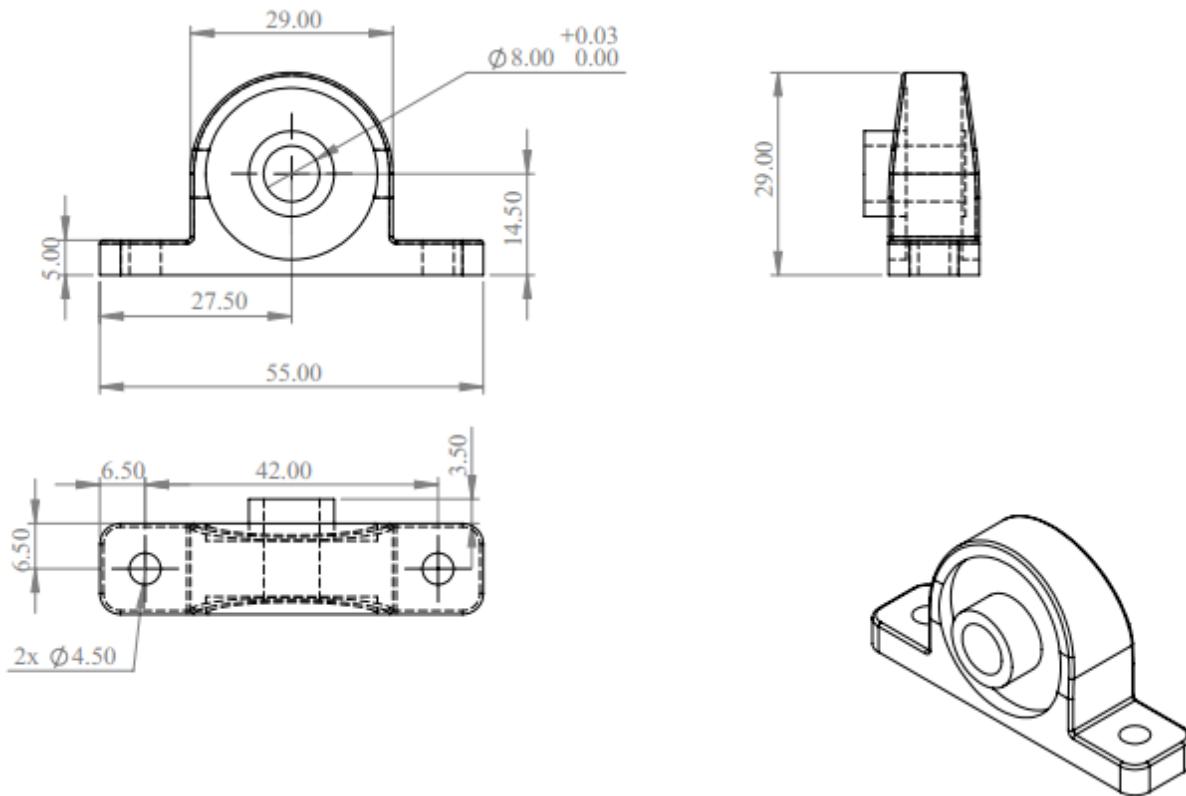

Hình 3.26 Hình vẽ KP08

Chi tiết KP08 có kích thước như hình vẽ, nhóm đã chọn mua có sẵn trên thị trường. Chi tiết có 2 lỗ $\phi 4.5$ để gắn bulong M4 và 1 lỗ $\phi 8$ để gắn trục ren 8mm như như chú thích hình vẽ bộ nâng hạ vitme.


3.5.9 SCS8UU

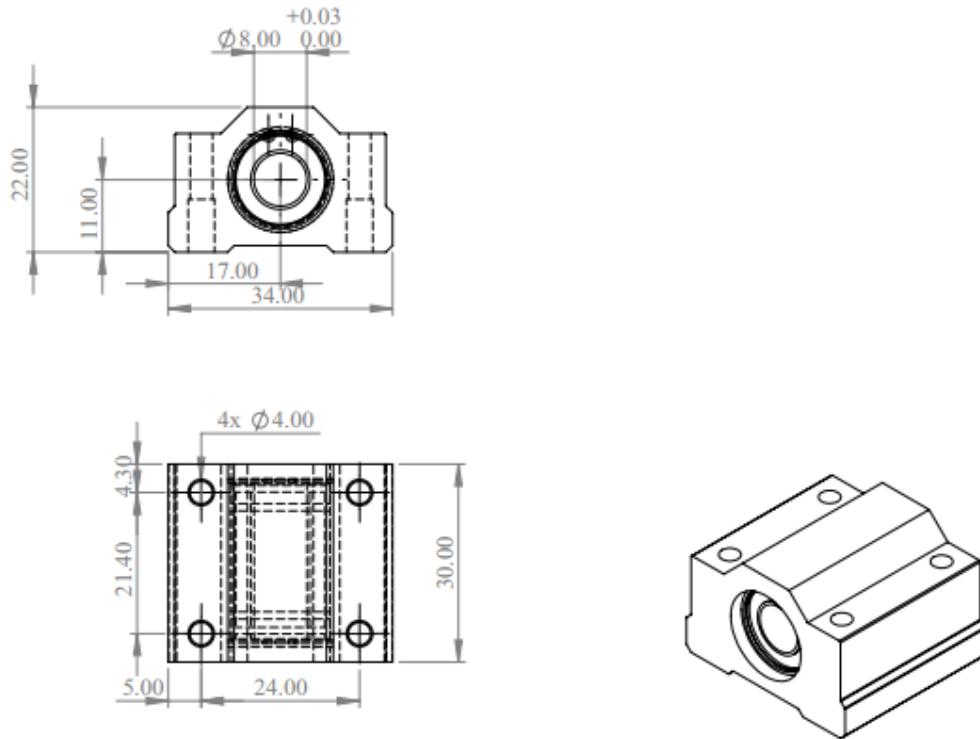

Hình 3.27 Hình vẽ SCS8UU

Chi tiết SCS8UU có kích thước như hình vẽ, nhóm đã chọn mua có sẵn trên thị trường. Chi tiết có 4 lỗ Ø4 để gắn bulong M4 và 1 lỗ Ø8 để gắn trục 8mm như như chú hình vẽ trên bộ nâng hạ vitme.


3.5.10 Gói đỡ T8

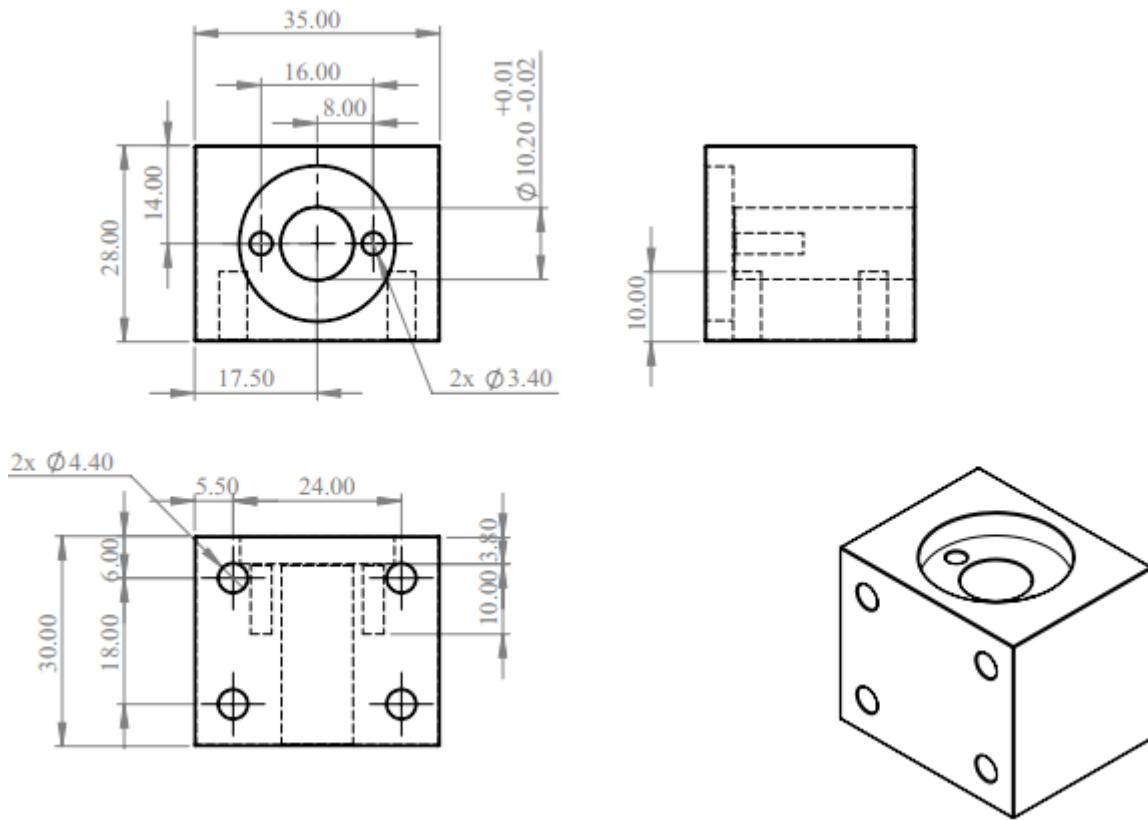

Hình 3.28 Hình vẽ gói đỡ T8

Chi tiết gói đỡ T8 có kích thước như hình vẽ, nhóm đã chọn mua có sẵn trên thị trường. Chi tiết có 4 lỗ $\phi 4.4$ để gắn bulong M4, 2 lỗ $\phi 3.2$ để gắn bulong M3 để gắn Nut M8 như chú hình vẽ trên bộ nâng hạ vitme.


3.5.11 Nut M8

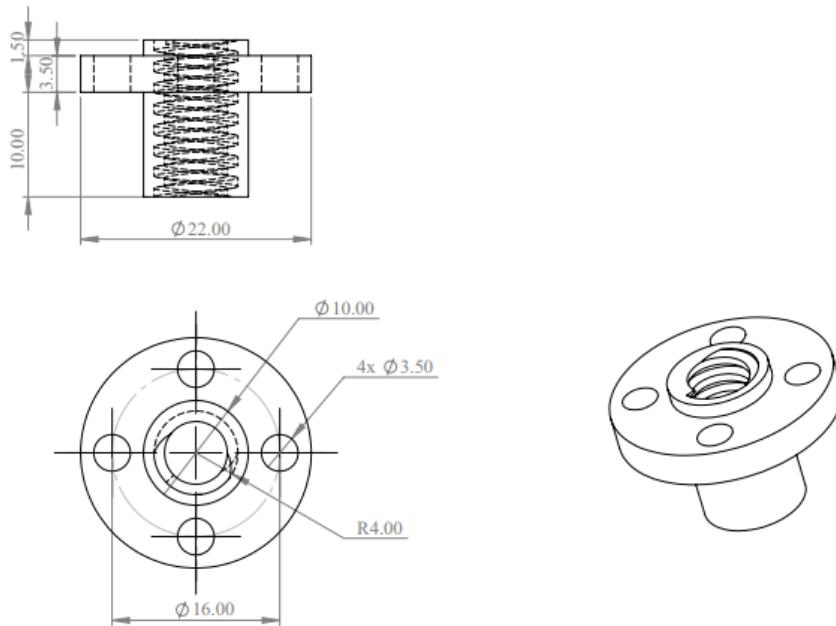

Hình 3.29 Hình vẽ nút M8

Chi tiết Nut M8 có kích thước như hình vẽ, nhóm đã chọn mua có sẵn trên thị trường. Chi tiết có 4 lỗ $\varnothing 3.5$ để gắn bulong M3 để gắn vào gối đỡ T8, 1 lỗ $\varnothing 8$ có ren để gắn trực ren 8mm như chú hình vẽ trên bộ nâng hạ vitme.

3.5.12 Tâm đỡ vitme

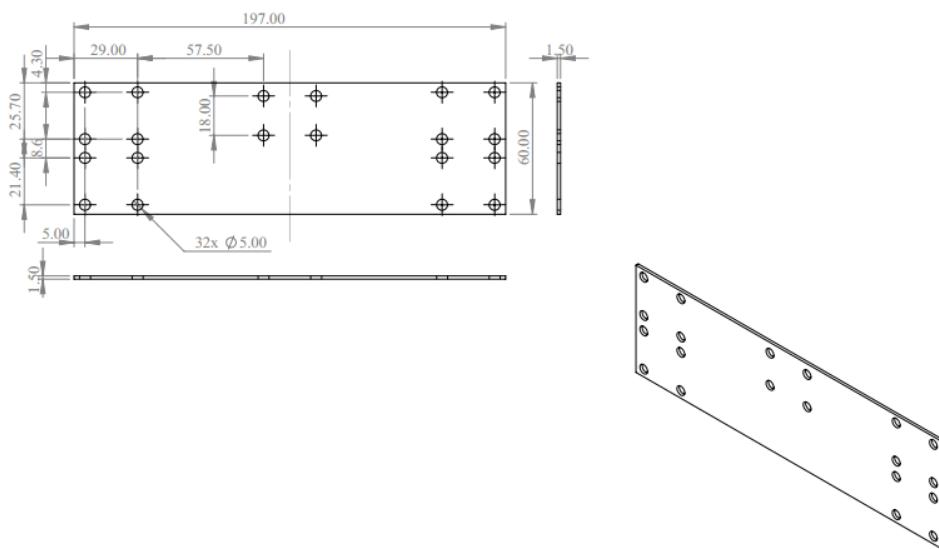


Hình 3.30 Hình vẽ tâm đỡ vitme

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Tấm đỡ vitme có hình dạng và kích thước như hình vẽ, được chế tạo từ thép CT3 dày 1.5mm. Chi tiết có 32 lỗ Ø5 để gắn các bộ phận trên bộ nâng hạ vitme.


3.5.13 Thanh đỡ bét phun

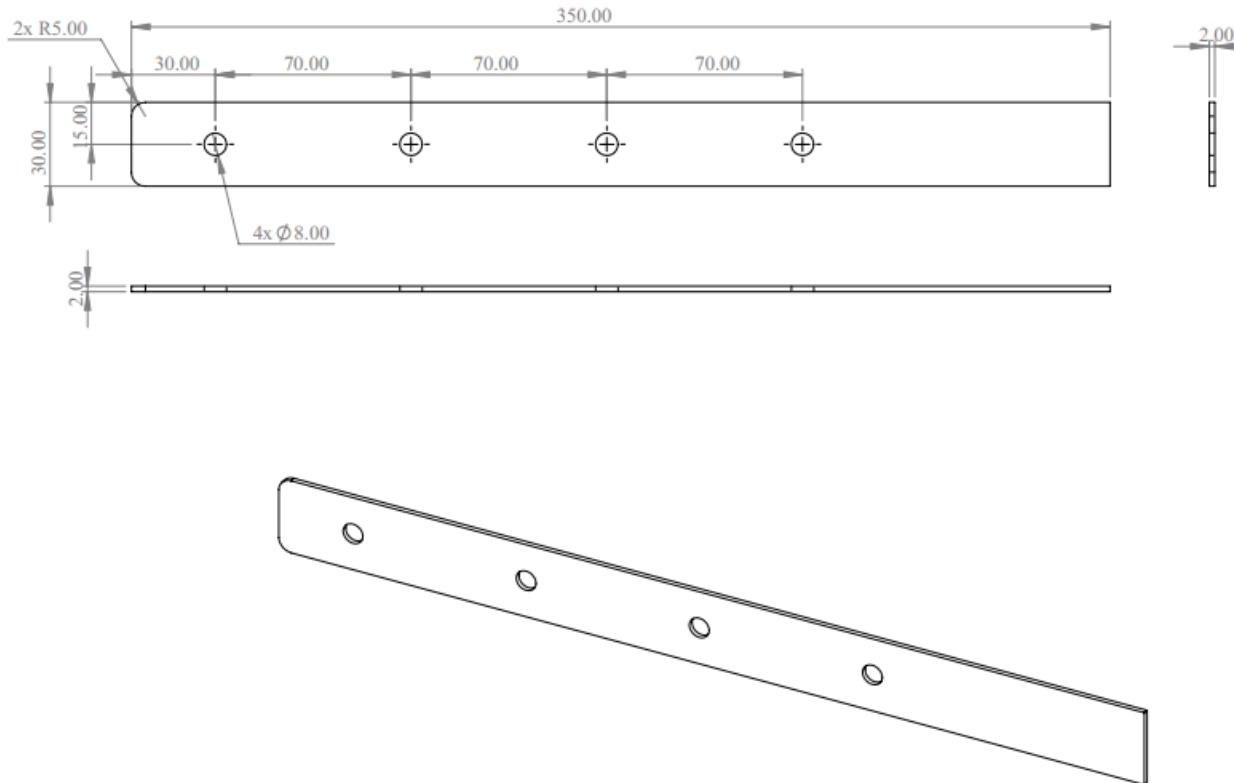

Hình 3.31 Hình vẽ thanh đỡ bét phun

Thanh đỡ bét phun có hình dạng và kích thước như hình vẽ, được chế tạo từ thép CT3 dày 2mm. Chi tiết có 4 lỗ Ø8 để gắn các bét phun. Chi tiết được hàn như hình vẽ khung đỡ bét phun.


3.5.14 Thanh la trên giàn phun

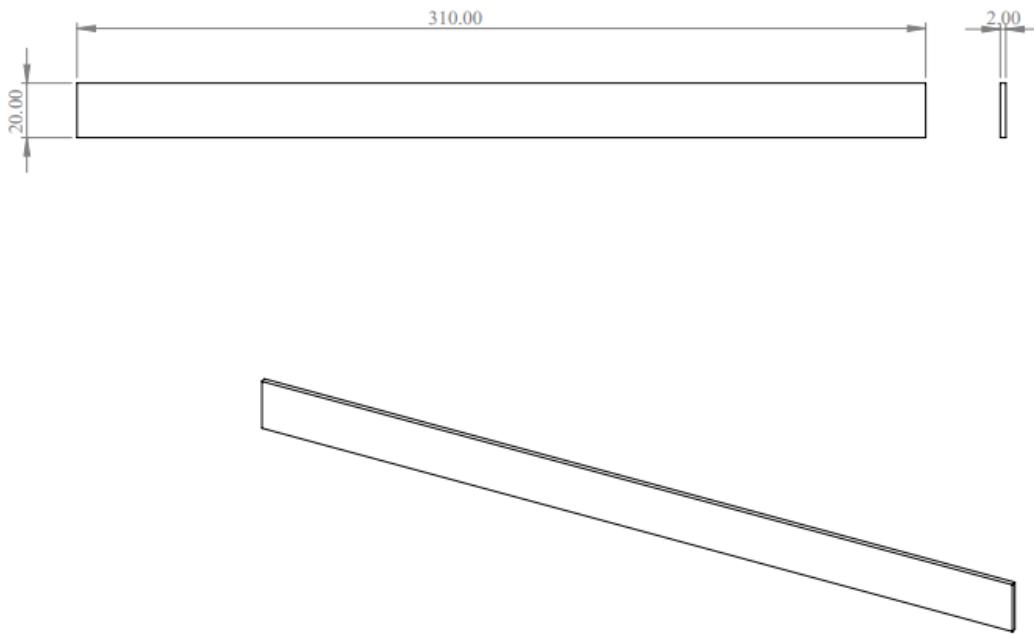

Hình 3.32 Hình vẽ thanh la trên giàn phun

Thanh la trên giàn phun có hình dạng và kích thước như hình vẽ, được chế tạo từ thép CT3 dày 2mm. Chi tiết được hàn như hình vẽ khung đỡ bét phun.

3.5.15 Thanh đỡ giàn phun

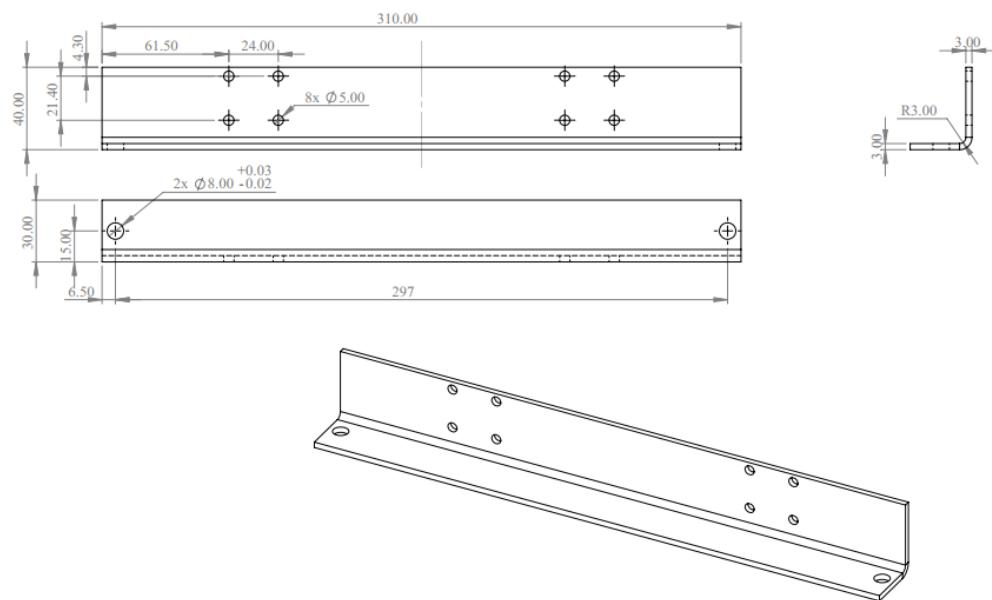


Hình 3.33 Thanh đỡ giàn phun

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Thanh đỡ giàn phun có hình dạng và kích thước như hình vẽ, được chế tạo từ thép CT3 dày 2mm. Chi tiết được hàn như hình vẽ khung đỡ bết phun.


3.5.16 Thân xe

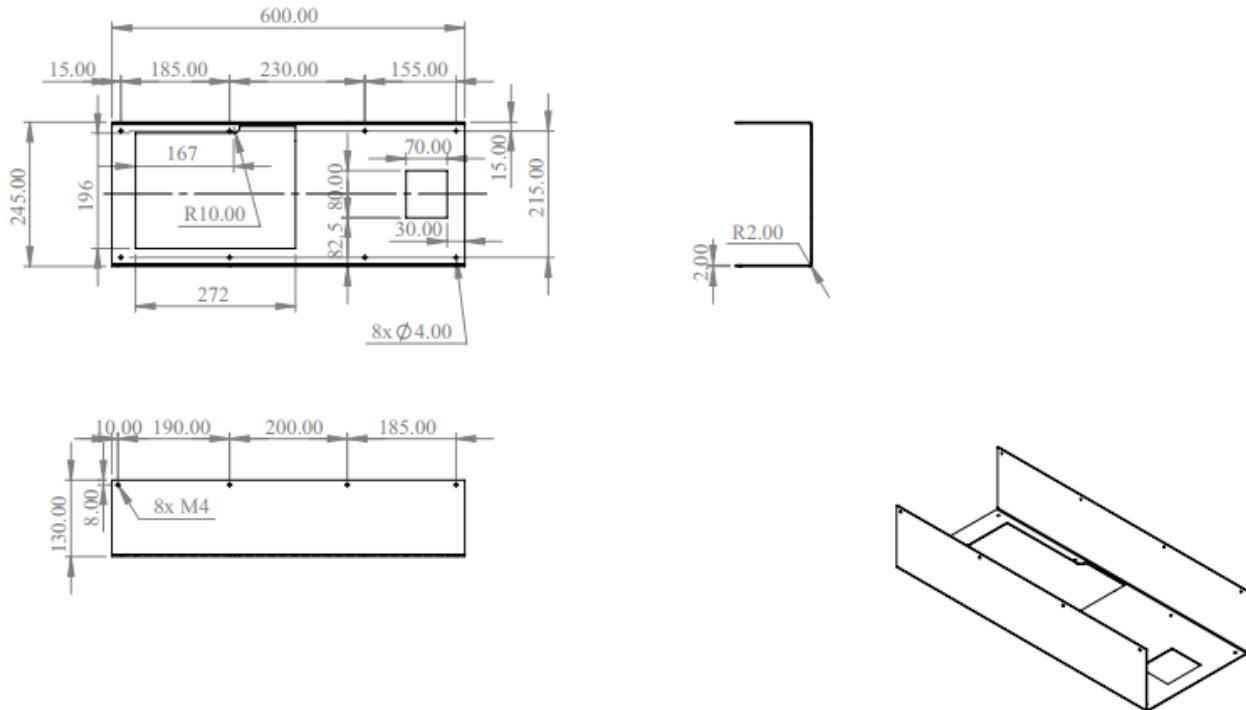

Hình 3.34 Hình vẽ thân xe

Thân xe có hình dạng và kích thước như hình vẽ, cấu tạo từ thép CT3 dày 2mm. Được gia công bằng phương pháp chấn góc R2. Chi tiết được thiết kế lỗ và cắt laze như trên hình vẽ và gắn vào phần cơ cấu khung xe.


3.5.17 Trục dẫn động

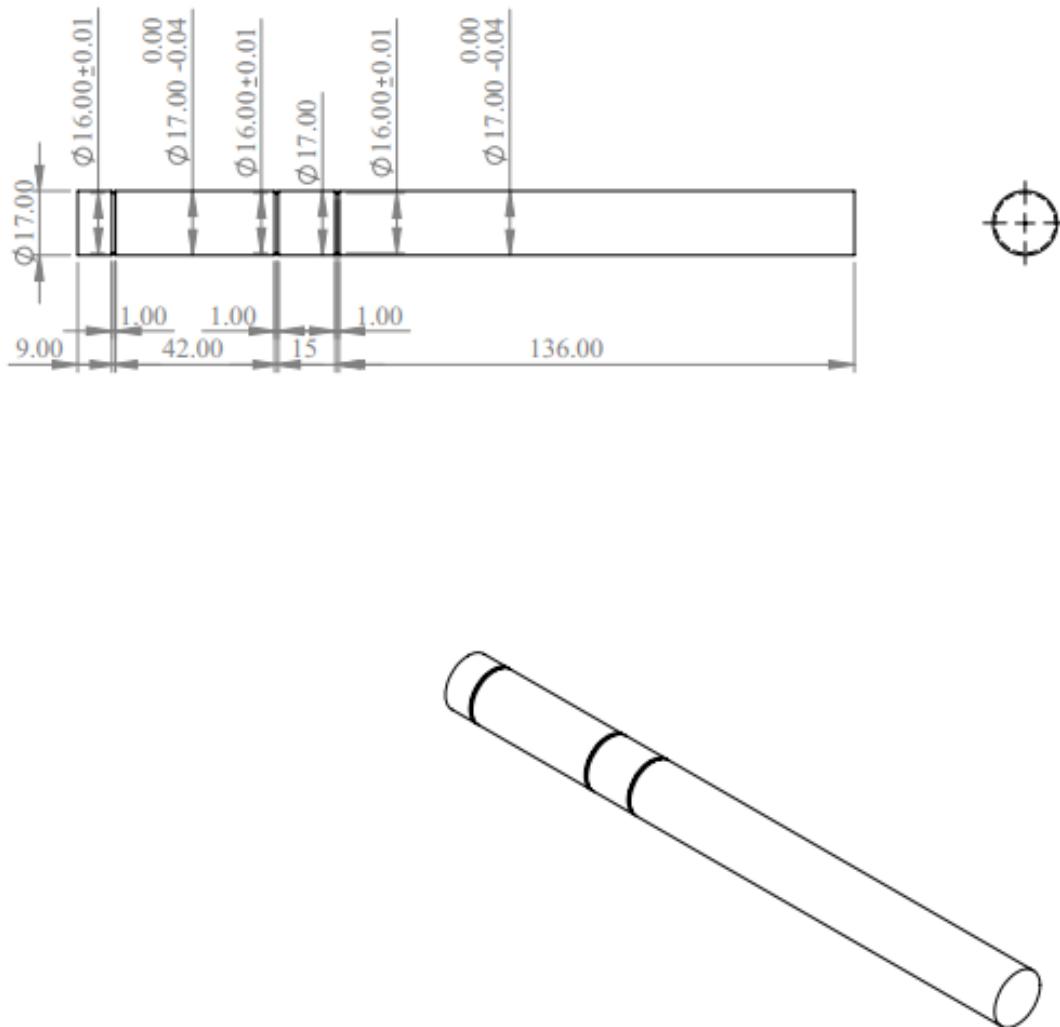

Hình 3.35 Hình vẽ trục dẫn động

Trục dẫn động có kích thước như hình vẽ, được chế tạo từ sắt. Chi tiết được gia công bằng phương pháp tiện để được kích thước như trên. Chi tiết được dùng để lắp với bánh răng cam, dẫn hướng kéo xe đi theo truyền động xích.

3.5.18 UCFL 203

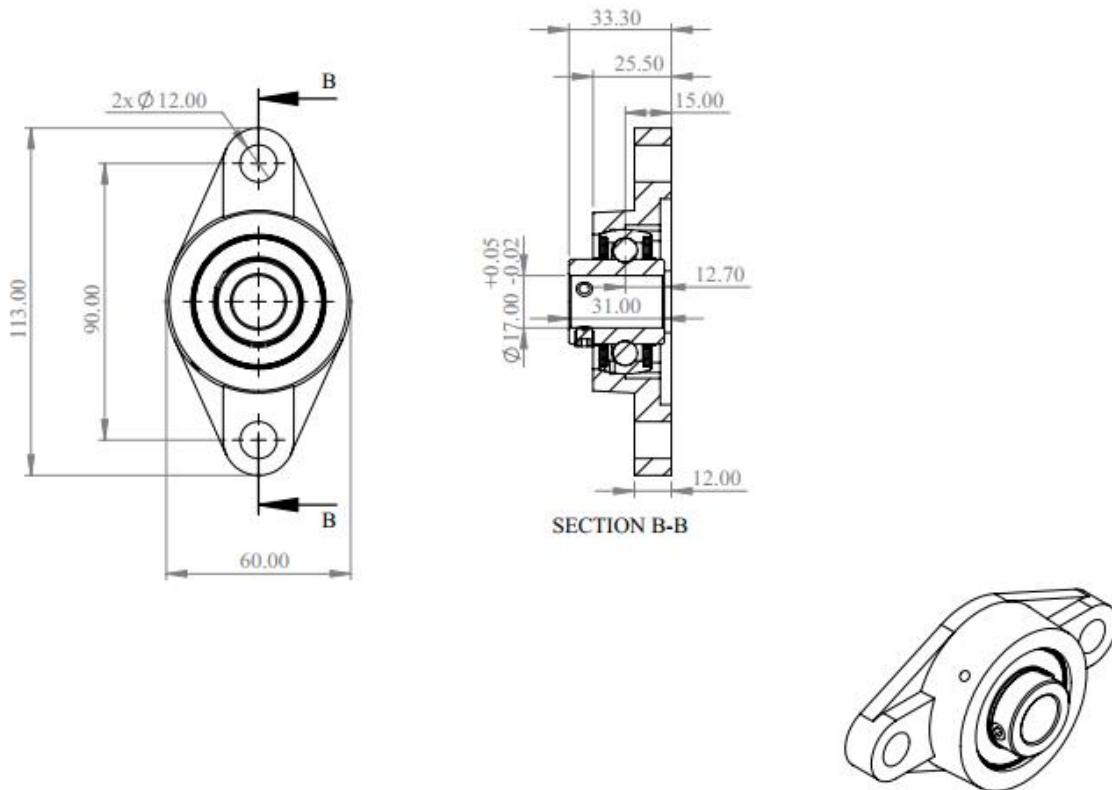

Hình 3.36 Hình vẽ gối đỡ vòng bi ngang UCFL 203

Chi tiết UCFL 203 có kích thước như hình vẽ, nhóm đã chọn mua có sẵn trên thị trường. Chi tiết có 2 lỗ Ø12 để gắn bulong M8 và 1 lỗ Ø17 để gắn trực dẫn động như như chú thích trên bộ cơ cấu dẫn động.

3.6 Gia công và lắp ráp

3.6.1 Giai đoạn 1

Tìm hiểu thị trường vật liệu

Khái niệm về vật liệu : vật liệu kỹ thuật là các thành tựu khoa học của hoá học, vật lý, hoá lý và nhiều ngành khoa học khác để nghiên cứu các đội tượng vật liệu rắn

Thị trường vật liệu


Tham khảo các web site bán hàng về vật liệu cần thiết:

- Cửa hàng sắt thép, tấm , hộp, U, V, tròn
- Cửa hàng linh kiện điện tử

- Các cửa hàng phế liệu, xem xét các kết cấu tái sử dụng

3.6.2 Giai đoạn 2

Gia công lắp ráp chi tiết

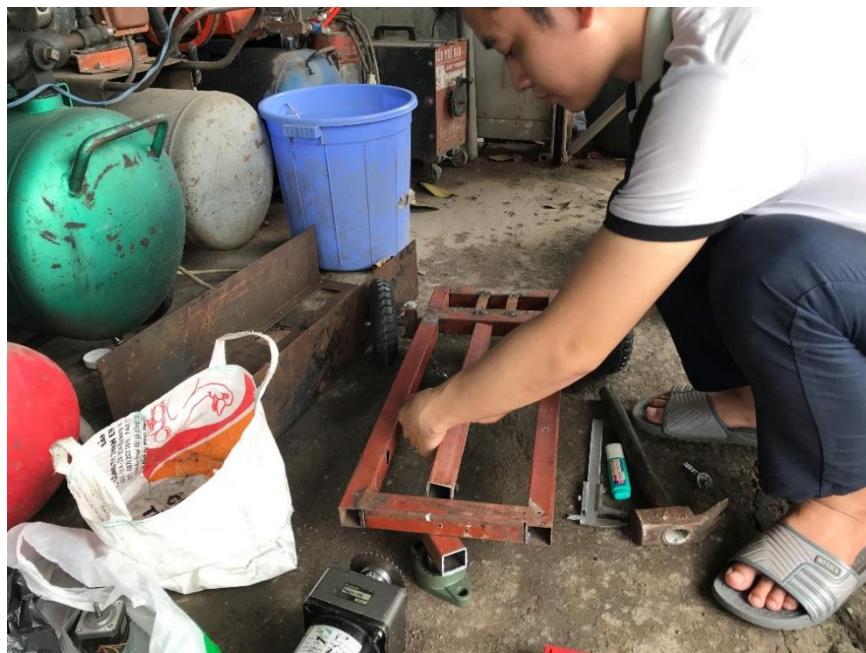

Hình 3.37 Gia công khung xe và khoan lỗ lắp trực động cơ



Hình 3.38 Lắp khung xe và hàn đắp

**THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA**



Hình 3.39 Đánh bóng loại bỏ vết rỉ sét



Hình 3.40 Đánh dấu khoan lỗ chi tiết bánh nhông cam

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Sau những ngày đầu gia công nhóm có rút ra được những kinh nghiệm

Những điểm cần chú ý:

- Gia công các lỗ trên mặt bàn cần có sự chính xác.
- Lắp ráp các chi tiết cần phải đảm bảo tính chính xác yêu cầu cao về độ song song giữa các thanh
 - Trước khi khoan lỗ cần định vị và dùng mũi tu để đánh dấu vị trí khoan
 - Khi khoan đầu mũi khoan phải vuông góc với điểm cần khoan
 - Khi taro mũi taro phải vuông góc với điểm cần taro
 - Khi siết chặt đầu lục giác thì diện tích tiếp xúc giữa cây lục giác và đầu mũi lục giác phải lớn nhất
 - Sử dụng thước lá và thước chữ L để canh kích thước cho chính xác
 - Lắp chi tiết cẩn thận
 - Cắt dụng cụ đúng nơi quy định
 - Lúc khoan chi tiết mũi khoan hay bị lệch khỏi tâm vị trí cần khoan
 - Lắp ráp chi tiết không có sự chính xác
 - Làm hư hỏng mũi khoan
 - Không biết mài mũi khoan
 - Gãy mũi taro
 - Hư mũi lục giác
 - Siết chặt làm hư ren
 - Tháo ra lắp lại, tốn nhiều thời gian
 - Điều chỉnh lệch trên, dưới, trái, phải

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Hình 3.41 Dụng khung cơ cấu nâng hạ giàn phun
Những điểm cần chú ý:

- Độ đồng tâm của động cơ
- Siết chặt khớp nối giữa động cơ và vitme
- Bôi nhót lên trực vitme và thanh inox
- Điều chỉnh lệch trên, dưới, trái, phải
- Siết chặt lục giác hợp lý
- Đảm bảo độ thẳng của vitme, thanh inox
- Thanh inox bị cong do tác động lực lớn
- Chảy, đổ nhớt

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Hình 3.42 Tiết hành sơn các chi tiết

Những điểm cần chú ý:

- Làm sạch chi tiết trước khi sơn
- Sơn dưới nắng nhẹ tránh trời âm u
- Sơn chậm đều tránh phun vào 1 điểm dẫn đến tích tụ sơn làm mất thẩm mỹ
- Cần phải xoay chi tiết tránh làm đọng sơn
- Thường xuyên kiểm tra độ dày của lớp sơn

3.7 Robot sau khi gia công, lắp ráp



Hình 3.43 Robot sau khi gia công, lắp ráp

3.8 Kết luận

Sau khi kết thúc quá trình gia công lắp ráp nhóm có rút ra được những bài học về gia công thì nhóm vẫn còn những yếu điểm cần phải khắc phục ngay để tiến hành giai đoạn vận hành thử nghiệm và nghiệm thu

- Về kết cấu có những chi tiết khi gia công có sai lệch lớn như các nguyên công như lấy dầu, khoan, khoét, taro, hàn.
- Lắp ráp có tuân tự tránh việc phải tháo ra lắp lại nhiều lần gây mòn chi tiết và tốn thời gian.
- Cân lên kế hoạch chi tiết trước khi làm tránh sai sót.
- Về vận hành cơ cấu bê lái tốt góc bê lái rộng từ $\pm 30^\circ$

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Cơ cấu nâng hạ giàn phun hoạt động tốt, nhẹ trơn tru có thể nâng hạ bằng 1 tay khi xoay trực vitme
- Bom phun sương hoạt động tốt độ vươn sương cao hơn 1m2
- Đảm bảo các khe hở không cho nước lọt vào bên trong lòng robot đảm bảo yếu tố an

CHƯƠNG 4 YÊU CẦU, THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

4.1 Yêu cầu về đối tượng thiết kế

4.1.1 Bài toán đặt ra

Dựa trên nguyên lý hoạt động của robot đã đề cập ở phần **2.1.1 Nguyên lý hoạt động** của báo cáo, chúng tôi đã khái quát hóa phương án sử dụng các thiết bị phần cứng cho hệ thống điện tử. Về cơ bản, hệ thống robot sử dụng một board vi điều khiển để thực hiện điều khiển chính, board thực hiện tuần tự các công việc xử lí như sau:


- Đọc tín hiệu thu được từ cảm biến ngõ vào (trong chế độ tự động).
- Đọc tín hiệu thu được từ bộ thu RF (trong chế độ điều khiển bằng tay).
- Đọc tín hiệu thu được từ encoder của động cơ servo.
- Xuất tín hiệu PWM điều khiển vị trí động cơ servo dẫn hướng.
- Xuất tín hiệu PWM điều khiển tốc độ động cơ dẫn động.

Việc lựa chọn các động cơ điều khiển đã được đề cập ở phần **3.2** của báo cáo, ở phần này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến việc thiết kế, tính toán và lựa chọn các thiết bị cảm biến và board vi điều khiển nhằm đáp ứng được yêu cầu của đề tài.

4.1.2 Lưu đồ giải thuật của hệ thống


Trước hết, dựa trên nguyên lý hoạt động, chúng tôi xây dựng lưu đồ giải thuật của hệ thống. Robot sẽ có 2 chương trình điều khiển riêng biệt và được thực thi tuần tự từ chế độ tự động sang chế độ điều khiển bằng tay. Dưới đây là mô tả chi tiết về lưu đồ giải thuật của hệ thống.

Chương trình chính

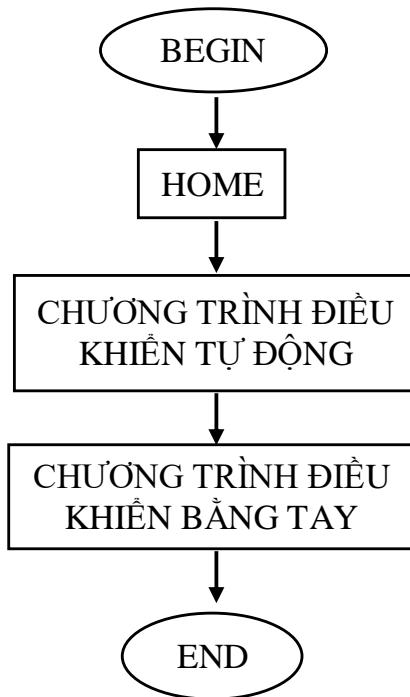


Hình 4.1 Lưu đồ giải thuật chương trình chính

Chương trình điều khiển bằng tay

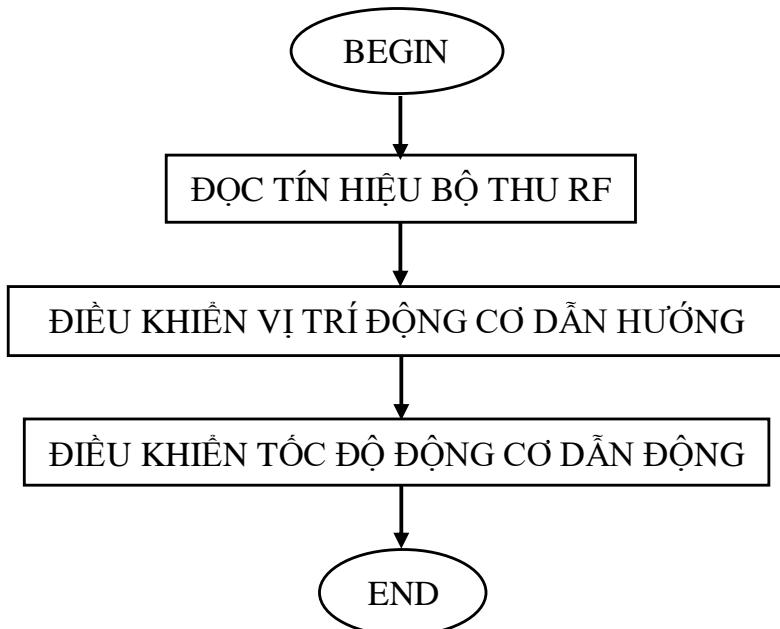

Hình 4.2 Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển bằng tay

Chương trình điều khiển tự động

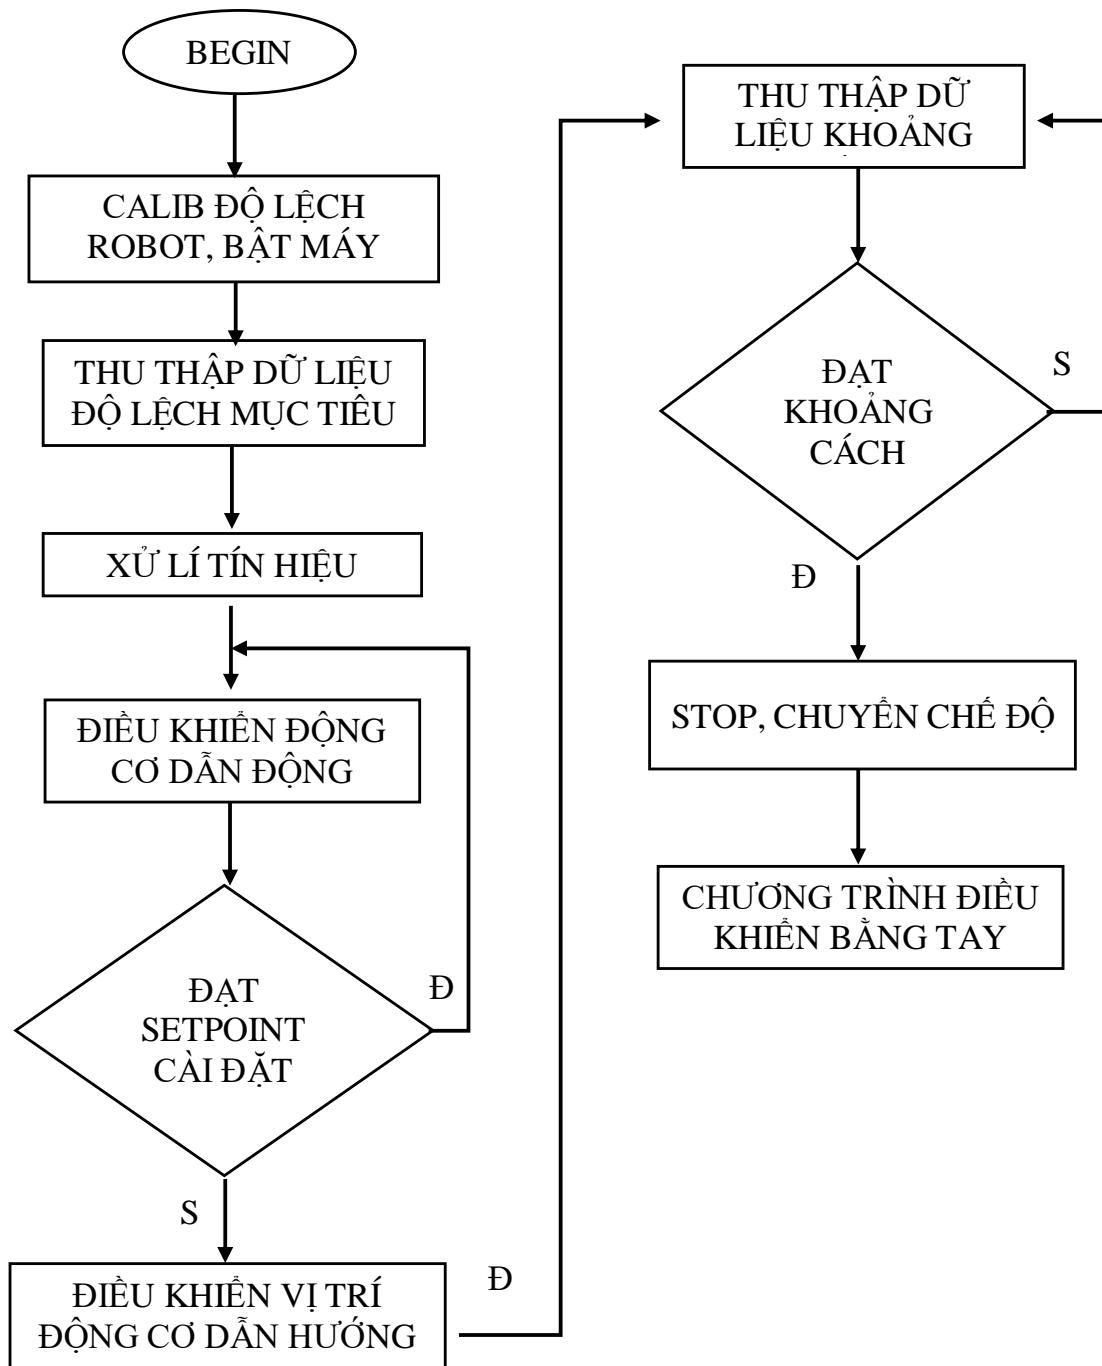

Hình 4.3 Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển tự động

Theo đó, ở chế độ điều khiển tự động, mạch điều khiển sẽ thu nhận tín hiệu điều khiển từ module RF để điều khiển trực tiếp động cơ dẫn động và động cơ dân hướng.


Ở chế độ điều khiển bằng tay, ban đầu chúng ta sẽ tiến hành lấy mẫu calib góc lệch robot từ cảm biến, robot thu nhận tín hiệu độ lệch của đối tượng mục tiêu, chuyển đổi độ lệch thành tín hiệu điều khiển động cơ dẫn hướng, động cơ dẫn động sẽ được cài đặt tốc độ cố định. Khi robot di chuyển đến gần đối tượng sẽ dừng hoạt động ở chế độ điều khiển tự động.

4.2 Lựa chọn thiết bị phần cứng

4.2.1 Lựa chọn cảm biến đo góc lệch

Đối với hệ thống điều khiển của robot, khói cảm biến có nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển đổi các tín hiệu ngõ vào vật lí của môi trường thành tín hiệu điện. Trên cơ sở yêu cầu của đề tài, chúng ta cần lựa chọn các dạng cảm biến phục vụ cho việc đo đặc độ lệch của robot trên đường đi và khoảng cách của robot so với bờ tường tại trang trại.

Cụ thể, nguyên lý di chuyển của robot được khái quát như sau:

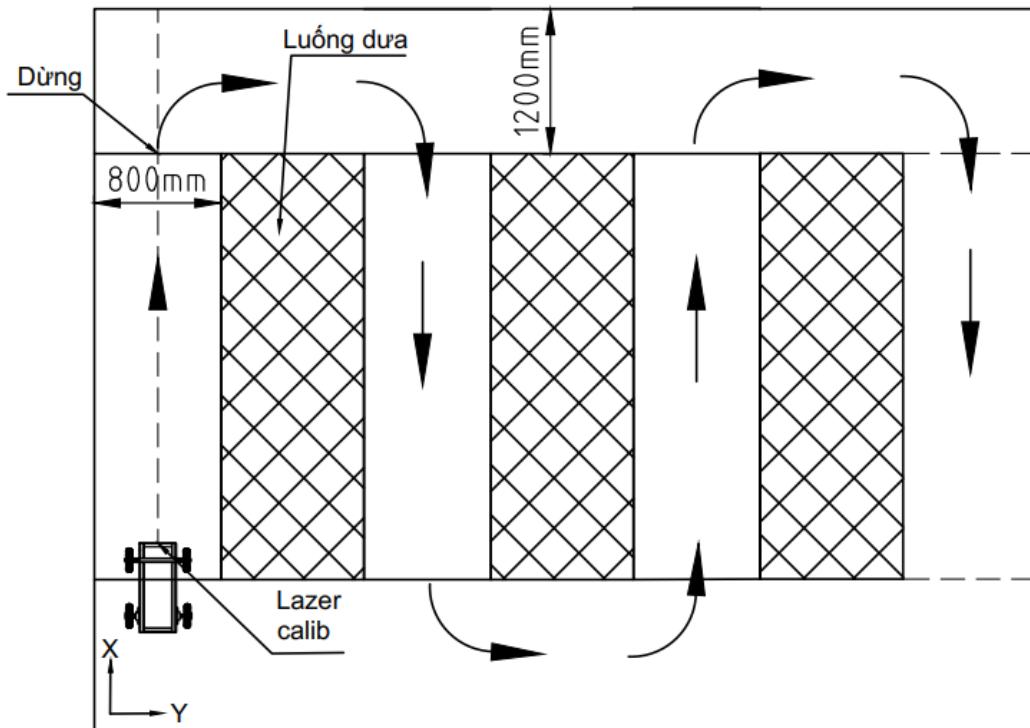


Hình 4.4 Mô tả nguyên lý di chuyển của robot trên nhà màng.

Như vậy, trước khi robot vận hành sẽ có thao tác lấy mẫu (calib) phương của xe so với phương thẳng bằng cách dùng lazer calib, khi robot vận hành, cảm biến này sẽ đo đặc góc lệch của robot so với phương thẳng, góc lệch đó sẽ được hồi tiếp để điều khiển động cơ dẫn hướng của robot. Khi robot gần đến vị trí của bờ tường, cảm biến khoảng cách sẽ ngưng thu nhận tín hiệu góc lệch của robot để chuyển sang thu nhận tín hiệu điều khiển bằng tay từ bộ thu RF.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã lên phương án lựa chọn và thử nghiệm nhiều dạng cảm biến phục vụ quá trình thu thập góc lệch. Nổi trội hơn cả là phương án sử dụng camera để đo đặc bằng ứng dụng xử lý ảnh và phương án đo đặc bằng cảm biến gia tốc góc nghiêng.

4.2.1.1 Phương án 1: Sử dụng camera

Camera vốn dĩ là thiết bị chụp chiếu ảnh quen thuộc, chúng thường được sử dụng để chụp ảnh các đối tượng, mục tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Ở trên thực tế, ngoài mục đích sử dụng phổ thông, camera là thiết bị đo đặc thường được sử dụng trên các robot tự hành, bán tự hành, ô tô, máy bay không người lái. Camera có ưu điểm là có thể ứng dụng vào rất nhiều ứng dụng và mục tiêu sử dụng khác nhau. Thông qua việc ứng dụng xử lý ảnh, tín hiệu vật lí từ môi trường là các đối tượng bám, mục tiêu,... sẽ được chuyển đổi thành các dạng tín hiệu số rất thuận tiện cho việc xử lí và điều khiển.

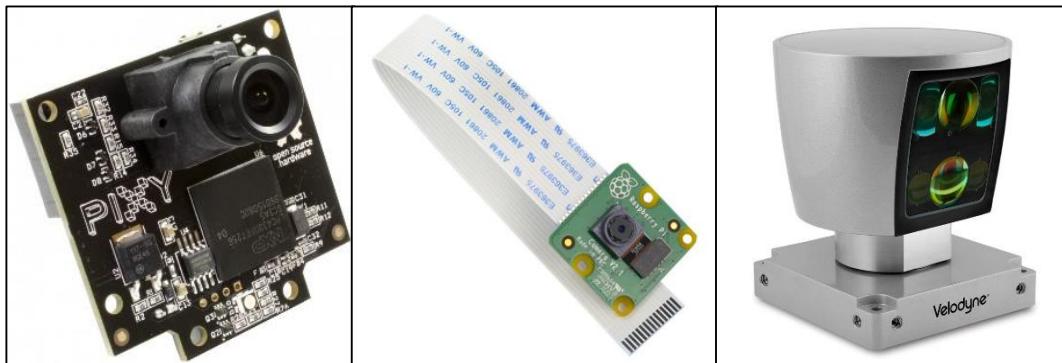

Hình 4.5 Một vài dòng camera ứng dụng cho Robot, Automation (CMUCAM, Pi, LIDAR).

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Phương án này đã được nhóm đặt vấn đề và thí nghiệm trong suốt hơn 2/3 thời gian thực hiện đề tài, nhóm đã đạt được một số kết quả nhất định về kết quả thí nghiệm. Bảng dưới đây trình bày một vài kết quả số liệu đã thực nghiệm.

- Dạng camera: Camera Pi NoIR
- Bộ xử lý tín hiệu: Raspberry Pi 3
- Môi trường thực nghiệm: Môi trường ánh sáng bình thường, không sương mù
- Đối tượng mục tiêu: LED sáng dẫn hướng đặt ở cuối luồng cây

Thông số	Trị số	Đơn vị
Tốc độ lấy mẫu	24	Khung hình /giây (FPS)
Góc lệch có thể phát hiện	-35 °/35	Độ
Khoảng cách phát hiện được	0.3 – 15	Mét (m)

Bảng 4.1 Thông số camera

Tuy nhiên, đối với yêu cầu thực địa tại nhà màng, chiều dài mỗi luồng cây lên đến 30m, do đó, các camera phổ thông không thể phát hiện được mục tiêu xa hơn. Robot chỉ có thể di chuyển tốt trong những khoảng di chuyển giới hạn. Hơn thế, các dòng camera này không được thiết kế để chống nước, khi đó, mỗi lần máy bơm được bật phun thuốc, khả năng cao camera rất dễ bị vào nước gây hư hỏng.


Để loại bỏ các yếu tố bất lợi như trên, có thể sử dụng các dòng camera cao cấp như Camera Intel® RealSense™, Camera LIDAR Velodyne,... Các dòng camera đời mới này hỗ trợ phát hiện nhiều thông số khác nhau như vị trí, khoảng cách,... Tuy nhiên, việc tiếp cận các camera dạng này cũng phải cân nhắc đến yếu tố kinh phí.

4.2.1.2 Phương án 2: Sử dụng cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF MPU6050

Cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF MPU6050 được sử dụng để đo 6 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer), là loại cảm biến

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


gia tốc phô biến nhất trên thị trường hiện nay, MPU6050 phù hợp ứng dụng trong điều khiển xe cân bằng, con lắc, máy bay từ xa,...

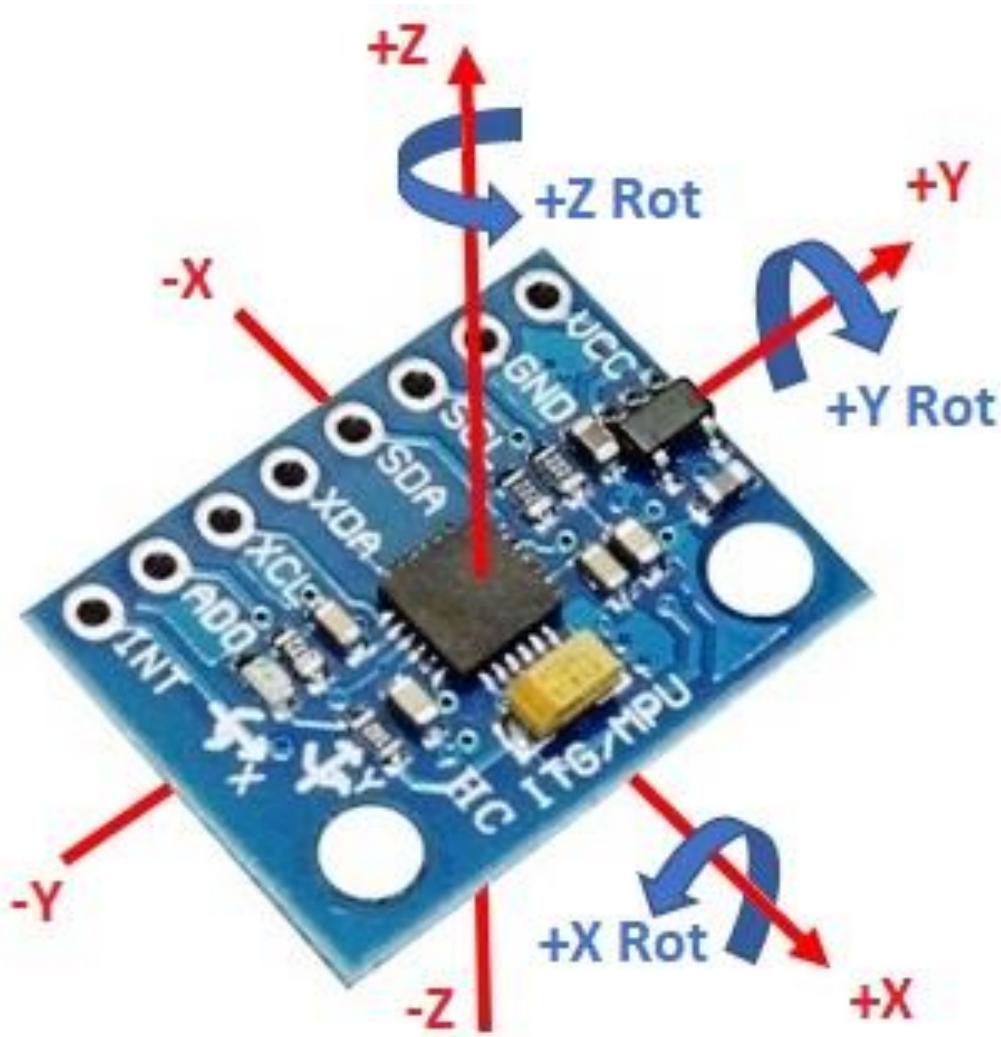

Hình 4.6 Cảm biến GY-521 6DOF MPU6050

Bên trong MPU6050 tích hợp một con quay hồi chuyển và gia tốc kế dạng MEMs với chuẩn giao tiếp I2C. Cảm biến này gửi về 6 giá trị gia tốc trục x, y, z và giá trị góc quay trục x, y, z. Việc đọc dữ liệu từ cảm biến sẽ được thực hiện thông qua việc lấy giá trị bộ đếm dữ liệu thông qua phương pháp DMP (Digital Motion Processor) tích hợp sẵn trên MPU6050.[6]


Capacitive MEMS Sensor

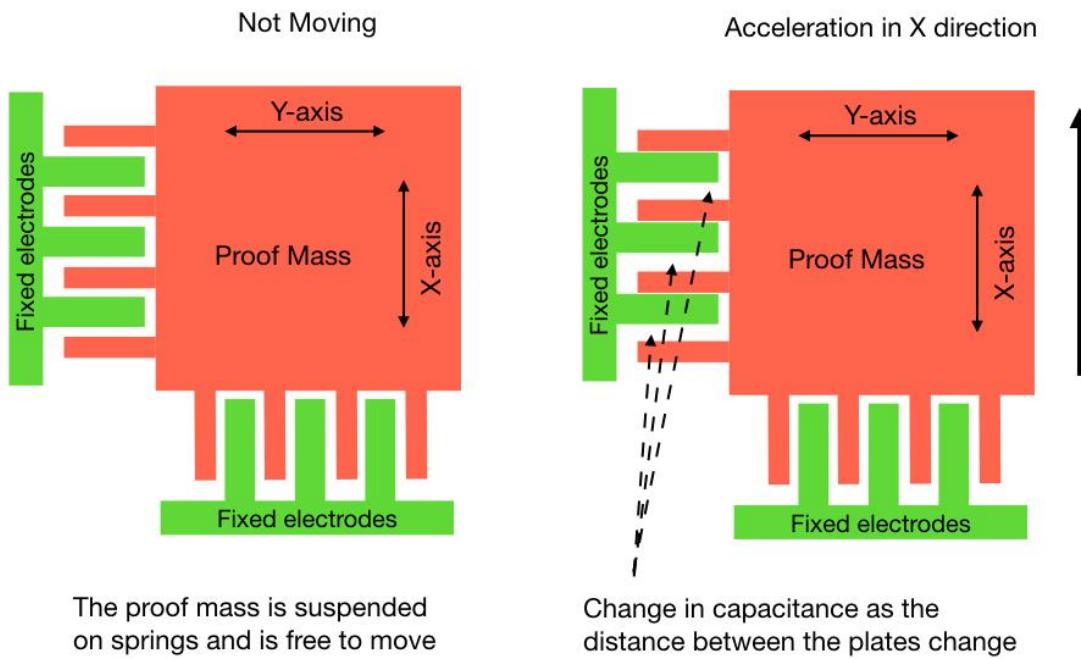

Hình 4.7 Cơ chế hoạt động con quay hồi chuyển và gia tốc kế bên trong MPU6050

MPU6050 còn có thể đọc và đo đạc các giá trị góc Roll – Pitch – Yaw (từ góc Euler). Góc lệch này hoàn toàn có thể được sử dụng để điều khiển động cơ dẫn hướng của robot. Khi sử dụng cảm biến MPU6050, chúng ta sẽ khắc phục được nhược điểm khoảng cách thu thập của camera do tín hiệu ngõ vào của MPU6050 là các tín hiệu khác. Tuy nhiên, đặc thù điều khiển của robot là luôn bám trên mặt phẳng, các góc Pitch, Roll sẽ bị giới hạn, do đó chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu góc Yaw. [6]

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

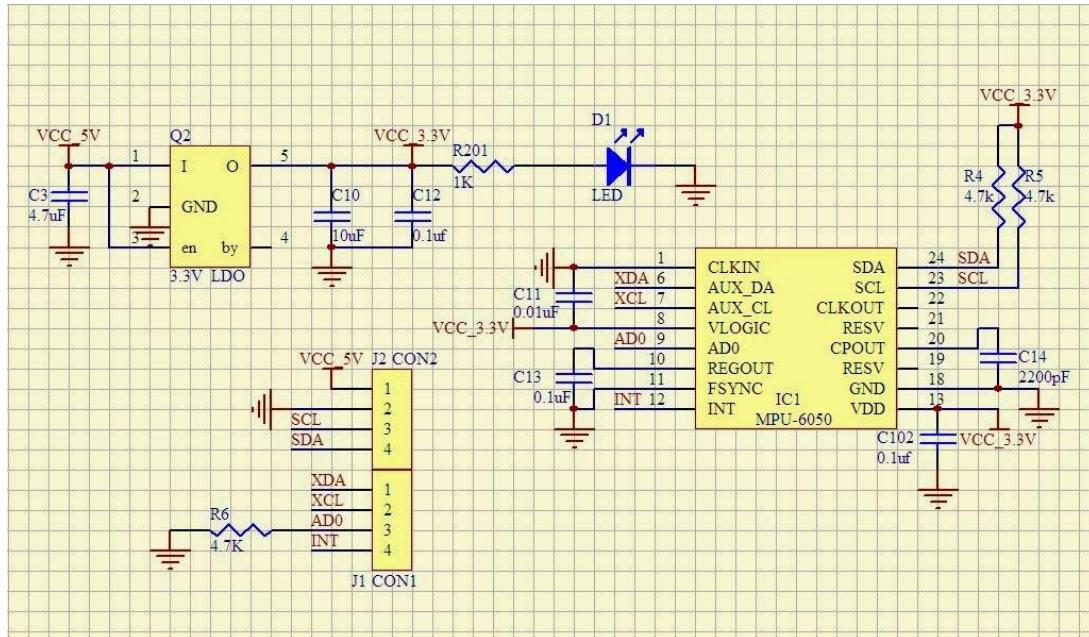

Hình 4.8 Sơ đồ nguyên lý cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF
MPU6050

**Thông số kỹ thuật chi tiết cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF
MPU6050**

Loại cảm biến	MEMs
Điện áp sử dụng	3~5V
Điện áp giao tiếp	3~5V
Chuẩn giao tiếp	I2C
Giá trị Gyroscopes	+/- 250 500 1000 2000 degree/sec
Giá trị Acceleration	+/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g

Bảng 4.2 Thông số kỹ thuật chi tiết cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF
MPU6050

4.2.1.3 So sánh các phương án

Dựa trên phân tích nguyên lý và tính chất của từng phương án đo góc lệch của robot, chúng tôi rút ra những ưu nhược điểm của hai phương án lựa chọn cảm biến.

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


STT	Tiêu chí so sánh	Các phương án	
		Camera	Cảm biến góc nghiêng
1	Chi phí	Cao	Trung bình – Thấp
2	Độ tin cậy	Cao	Cao
3	An toàn	Trung bình	Trung bình
4	Chất lượng	Cao	Trung bình

Bảng 4.3 Bảng so sánh phương án lựa chọn cảm biến đo góc lệch

Xét trên các tiêu chí tổng quan của hai phương pháp, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng cảm biến góc nghiêng GY-521 6DOF MPU6050 tuy cho chất lượng xử lí chưa tốt nhưng có thể sử dụng chế độ DMP của cảm biến để đọc dữ liệu, hơn thế cảm biến này có giá thành rẻ, không bị ảnh hưởng nhiều khi khoảng cách phát hiện mục tiêu ở xa.

4.2.2 Lựa chọn cảm biến khoảng cách

Cảm biến siêu âm HY-SRF05 được sử dụng để nhận biết khoảng cách từ vật thể đến cảm biến nhờ sóng siêu âm, cảm biến có thời gian phản hồi nhanh, độ chính xác cao, phù hợp cho các ứng dụng phát hiện vật cản, đo khoảng cách bằng sóng siêu âm.

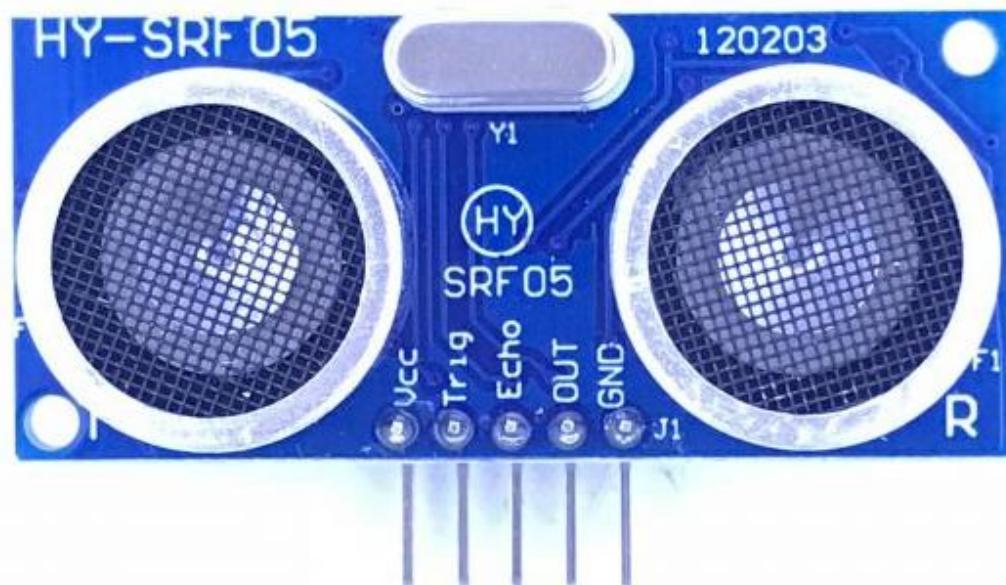

Hình 4.9 Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05


Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05 có hai cách sử dụng là sử dụng cặp chân Echo/Trigger hoặc chỉ sử dụng 1 chân Out để phát và nhận tín hiệu, tín hiệu này được dùng để phát hiện robot di chuyển gần đến mục tiêu và chuyển đổi chế độ vận hành trên robot.

Thông số kỹ thuật cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05

Điện áp hoạt động	5VDC
Dòng tiêu thụ	10~40mA
Tín hiệu giao tiếp	TTL
Tần số phát sóng	40KHz
Khoảng cách phát hiện	2~450cm
Sai số	0.3cm
Kích thước	43mm × 20mm × 17mm

Bảng 4.4 Thông số kỹ thuật cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05

4.2.3 Lựa chọn board điều khiển

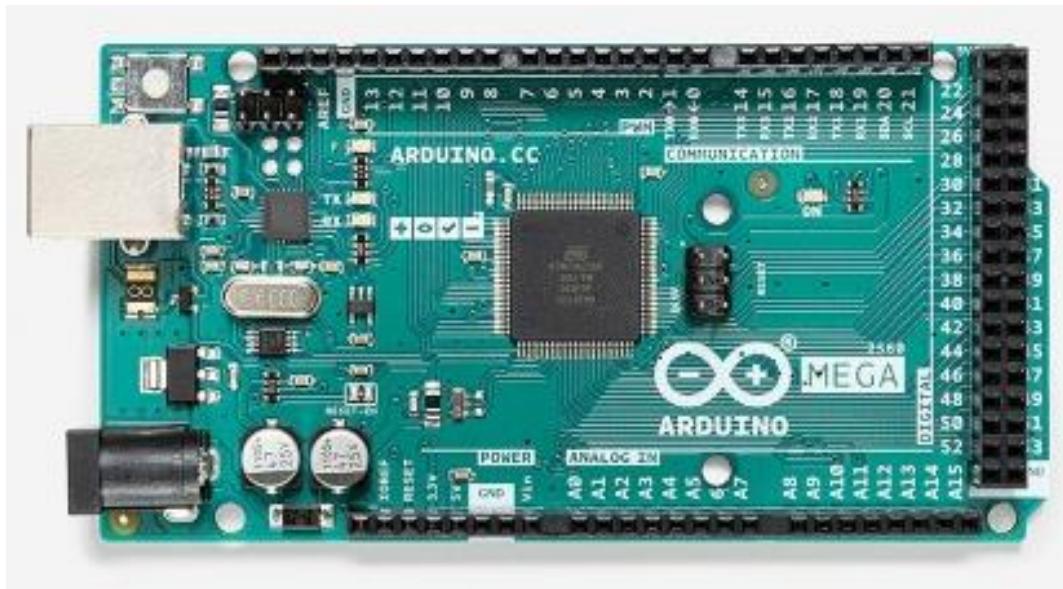

Hình 4.10 Hình ảnh Board nhúng Arduino Mega 2560

Board nhúng Arduino Mega là board phát triển nhúng đơn giản, phù hợp cho những người mới, học sinh, sinh viên nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng cho điện tử, công nghệ máy tính theo hướng đơn giản hóa câu lệnh và phương thức sử dụng. Board

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

chính hãng của Arduino.cc được sản xuất và phân phối từ Italia. Arduino Mega chính hãng có giá thành tuy không rẻ nhưng có độ bền bỉ và khả năng ứng dụng tốt, do đó được rất nhiều người dùng ưa thích. Địa chỉ website trang chủ của nhà sản xuất: <https://www.arduino.cc/>.

Thông số kỹ thuật chi tiết board nhúng Arduino Mega 2560

Vi điều khiển	ATmega2560
IC nạp và giao tiếp UART	Atmega 16U2
Nguồn cung cấp	5VDC từ cổng micro USB 5VDC từ jack Barrel
Số chân Digital I/O	54 (trong đó 15 chân có khả năng xuất xung PWM)
Số chân Analog Input	16
Dòng điện DC Current trên mỗi chân I/O	20mA
Dòng điện DC Current chân 3.3V	50mA
Flash Memory	256 KB
SRAM	8KB
EEPROM	4KB
Clock Speed	16MHz
Kích thước	101.52 × 53.3 mm
Khối lượng	30g


Bảng 4.5 Thông số kỹ thuật chi tiết board Arduino Mega 2560

Board Mega 2560 có sáu kênh ngắt đồng thời tại các chân 2, 3, 21, 20, 19, 18 phục vụ đọc tín hiệu và giao tiếp ngoại vi với động cơ dẫn hướng Servo và động cơ DC. Mega 2560 không có cơ chế ngắt đệm nên những kênh ngắt này cần tích hợp thêm các Timer ngắt để ngăn tình trạng board bị treo. Mega 2560 cũng tích hợp một kênh giao

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

tiếp chuẩn I2C SDA tại chân số 20 và SDL tại chân số 21 phục vụ giao tiếp cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF MPU6050.

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

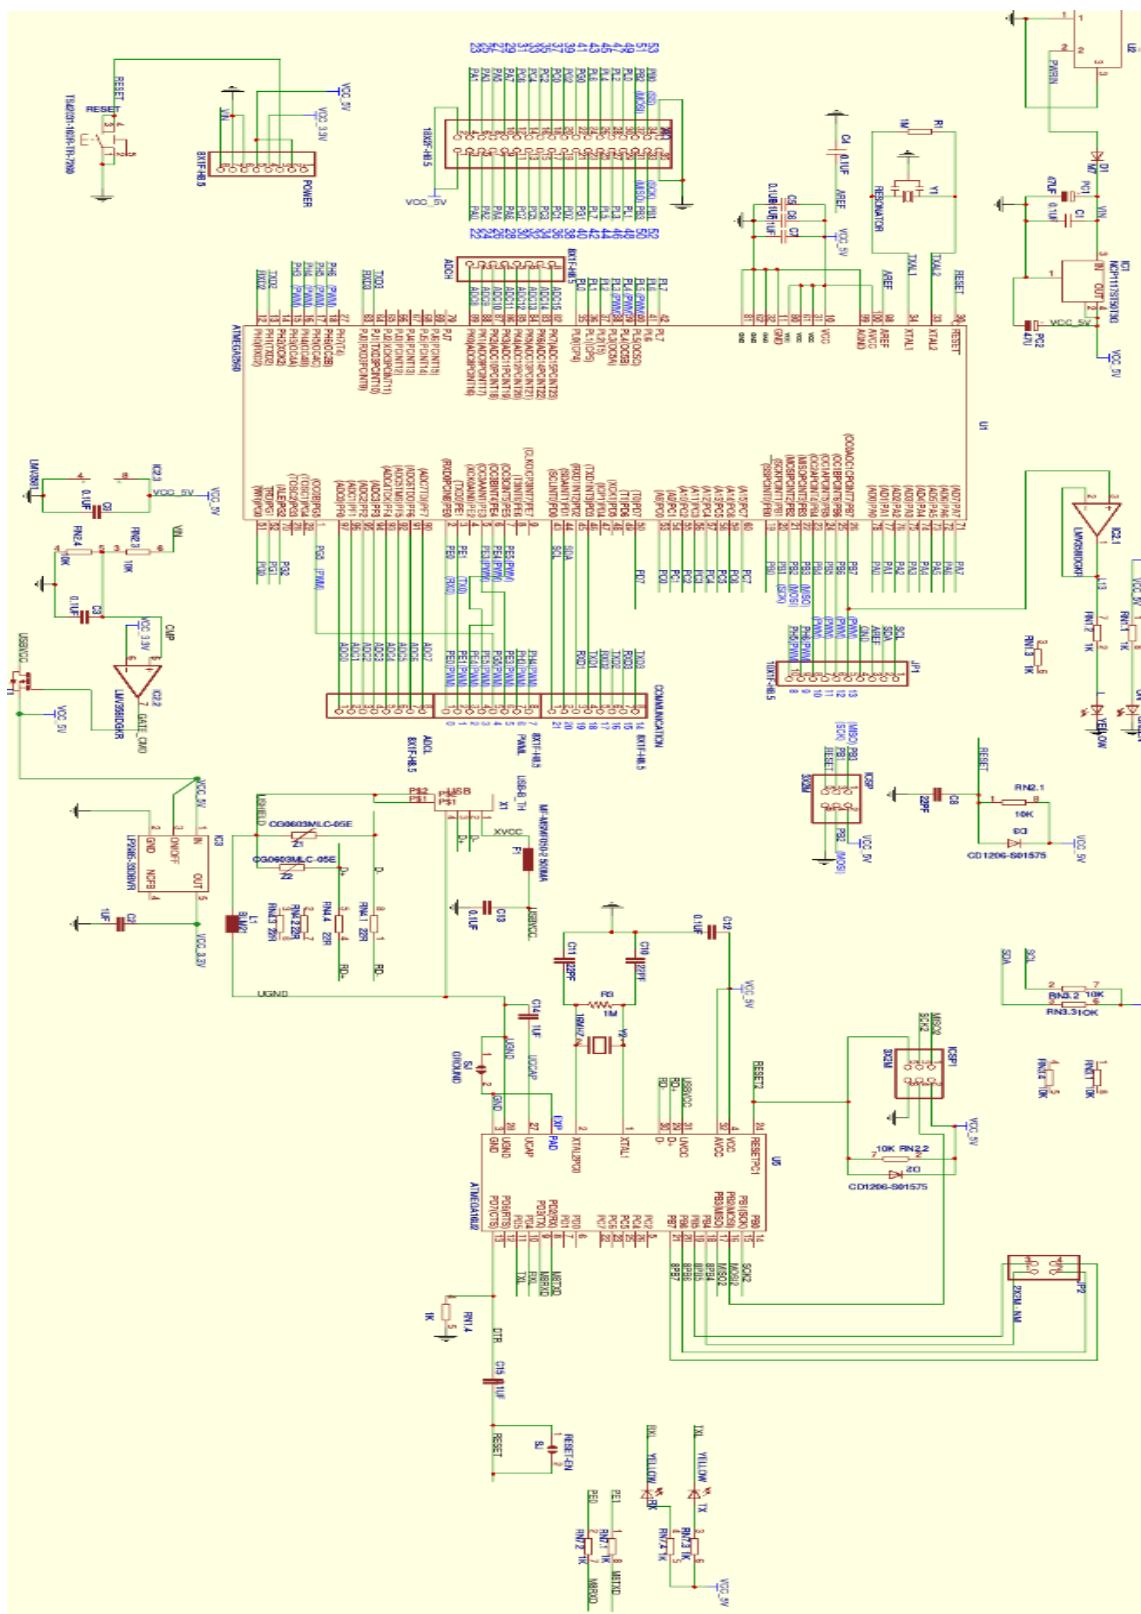

Hình 4.11 Sơ đồ nguyên lý board Arduino Mega 2560

4.2.4 Lựa chọn Driver động cơ

Mạch điều khiển động cơ được lựa chọn sử dụng trong đề tài là mạch cầu H BTS7960 42A. Mạch cầu H BTS7960 có khả năng dễ dàng giao tiếp với vi điều khiển bằng driver tích hợp sẵn trong IC với các tính năng current sense (nếu kết hợp điện trở đo dòng), tạo dead time, chống quá nhiệt, quá áp, sụt dòng, ngắn mạch.

Mạch cầu H BTS7960 được chúng tôi sử dụng điều khiển cho cả động cơ dẫn động và dẫn hướng của robot. Mỗi động cơ sẽ có một driver điều khiển độc lập riêng biệt với xung được xuất ra từ board Mega 2560 bằng phương pháp PWM.



Hình 4.12 driver mạch cầu H BTS7960

Thông số kỹ thuật chi tiết mạch cầu H BTS7960

Nguồn	6 ~ 27V
Dòng điện tải mạch	43A (Tải trờ) hoặc 15A (Tải cảm)
Tín hiệu logic điều khiển	3.3 ~ 5V
Tần số điều khiển PWM tối đa	25kHz
Chức năng nâng cao	Tự ngắt khi đến áp thấp <5.5V Bảo vệ quá nhiệt bằng cảm biến nhiệt

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Kích thước	40 × 50 × 12 mm
------------	-----------------

Bảng 4.6 Thông số kĩ thuật chi tiết mạch cầu H BTS7960

4.2.5 Lựa chọn thiết bị tay cầm điều khiển

Tay cầm điều khiển từ xa FlySky FS-TH9X được phát triển cho những người có sở thích và đam mê điều khiển vô tuyến radio. Bộ điều khiển bao gồm tay cầm (Handler) và đầu thu (Receiver). Sản phẩm có thể được ứng dụng điều khiển hầu hết dạng robot, xe địa hình, máy bay không người lái, thuyền, cano không người lái.

FS-TH9X có 8 kênh mặc định, tuy nhiên có thể nâng cấp lên 14 kênh bằng módun RF (Radio Frequency). Hệ thống này được phát triển đặc biệt cho tất cả các mô hình điều khiển Radio, cung cấp khả năng chống nhiễu siêu chủ động và thụ động, tiêu thụ điện năng rất thấp và độ nhạy thu cao. Với sự kiểm tra nghiêm ngặt của các kỹ sư và nghiên cứu thị trường trong nhiều năm, FLYSKY hiện được coi là một trong những hệ thống tốt nhất hiện có trên thị trường. Địa chỉ trang chủ của nhà sản xuất: <https://www.flysky-cn.com/>



Hình 4.13 Tay cầm điều khiển từ xa FlySky FS-TH9X

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

FS-TH9X có 8 kênh mặc định, tuy nhiên có thể nâng cấp lên 14 kênh bằng mô đun RF (Radio Frequency). Hệ thống này được phát triển đặc biệt cho tất cả các mô hình điều khiển Radio, cung cấp khả năng chống nhiễu siêu chủ động và thụ động, tiêu thụ điện năng rất thấp và độ nhạy thu cao. Với sự kiểm tra nghiêm ngặt của các kỹ sư và nghiên cứu thị trường trong nhiều năm, FLYSKY hiện được coi là một trong những hệ thống tốt nhất hiện có trên thị trường. Địa chỉ trang chủ của nhà sản xuất: <https://www.flysky-cn.com/>.


Thông số kĩ thuật chi tiết tay cầm điều khiển từ xa FlySky FS-TH9X

Chế độ nạp mã nguồn	Hỗ trợ nạp mã nguồn mở
Tần số sóng RF	2.4GHz
Năng lượng truyền dẫn	< 20dB
Khoảng cách thu phát	500 ~ 1500m (trong không khí)
Chuẩn giao tiếp dữ liệu	Phone Jack (PPM) PWM
Số kênh giao tiếp	8 kênh RF PPM, 2 kênh RF PWM
Module RF hỗ trợ	AFHDS/AFHDS 2A
Nguồn cung cấp	8 pin AA
Tiêu chuẩn	CE, RCM, FCC ID

Bảng 4.7 Thông số kĩ thuật chi tiết tay cầm điều khiển từ xa FlySky FS-TH9X

Trong đề tài, chúng em sử dụng 3 kênh tín hiệu của tay cầm để điều khiển các động cơ và bộ phận sau: Động cơ tải chính, Động cơ bẻ lái và động cơ máy bơm.

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

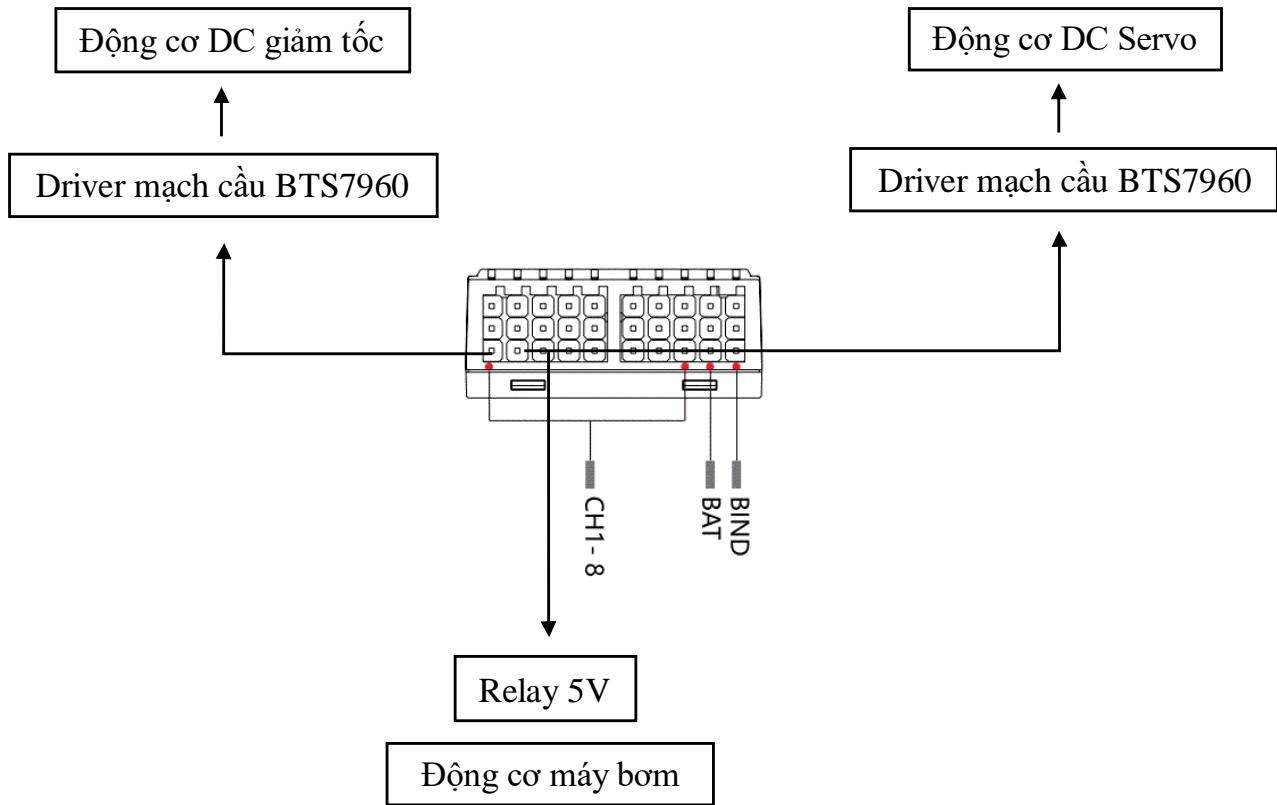


Hình 4.14 Sơ đồ kết nối bộ thu Receiver với mạch điều khiển động cơ.

4.2.6 Các board mạch và phần cứng khác

Ngoài các board mạch chính sử dụng trong bộ phận xử lí, chúng tôi cũng sử dụng các board mạch và phần cứng khác như mạch giảm áp 24V – 5V DC, acquy,...

4.2.7 Sơ đồ kết nối thiết bị

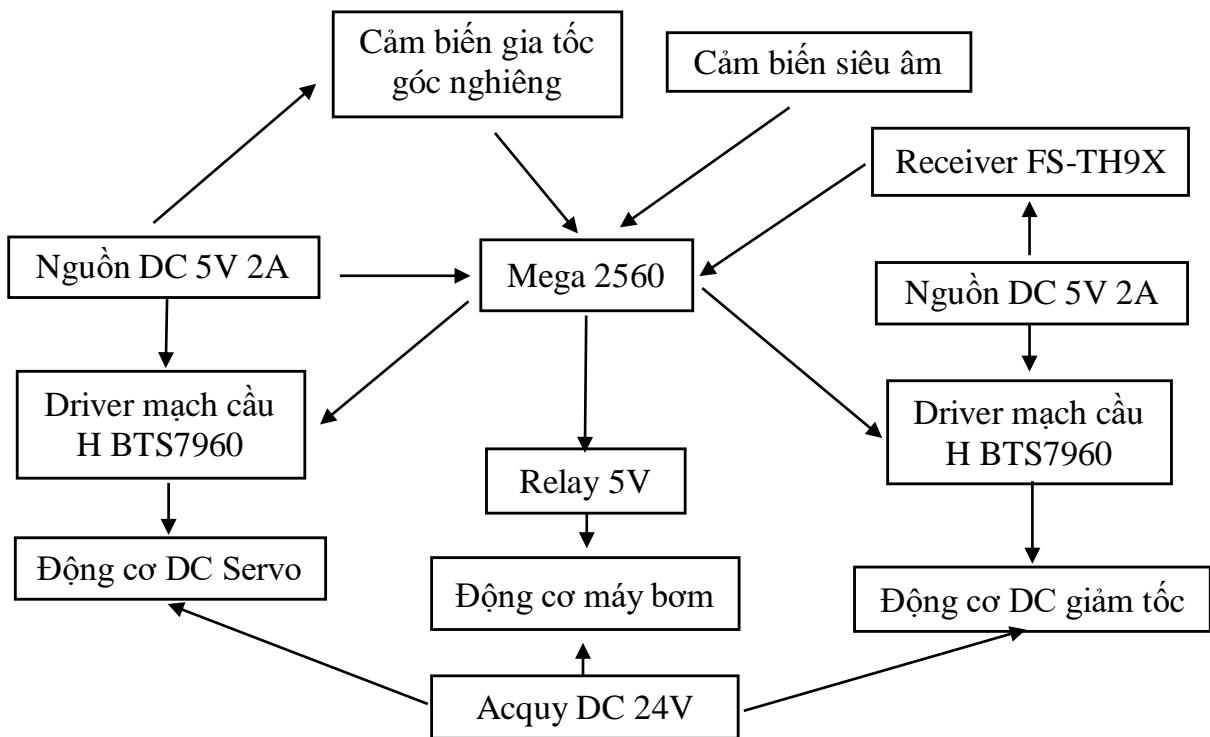

Hình 4.15 Sơ đồ kết nối phần cứng.

4.2.8 Danh sách thiết bị điện tử


STT	Tên thiết bị	Số lượng
1	Arduino Mega 2560	1
2	Mạch cầu BTS7960	2
3	Cảm biến góc nghiêng GY-521 6DOF MPU6050	1
4	Cảm biến siêu âm UltraSonic HY-SRF05	1
5	Tay cầm điều khiển RF FlySky FS-TH9X	1
6	Bộ thu phát tín hiệu RF FlySky FS-TH9X	1
7	Acquy nguồn 12V	2
8	Pin LiPo nguồn 24V	1
9	Pin sạc dự phòng 5V	1

Bảng 4.8 Bảng mô tả danh sách các thiết bị điện tử sử dụng trên robot

CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

5.1 Thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển

Một hệ thống điều khiển về cơ bản có ba phần chính: Khối tín hiệu vào, Khối điều khiển, Cơ cấu chấp hành.

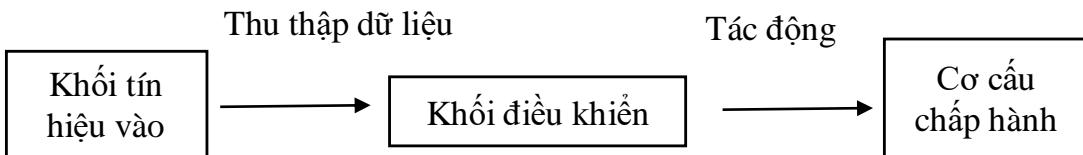

Hình 5.1 Sơ đồ tổng quan một hệ thống điều khiển

Một cách tổng quát, đối tượng của hệ thống điều khiển được điều khiển để có các tín hiệu ra tuân theo qui định của tín hiệu vào thông qua các phần tử trong hệ thống điều khiển. Tín hiệu ở đây là các tác nhân (hay kích thích) từ nguồn năng lượng ngoài cấp đến hệ thống điều khiển để tạo ra các đáp ứng mong muốn. Tín hiệu ra là các đáp ứng thực sự từ hệ thống điều khiển, có thể giống hay không giống đáp ứng mong muốn được xác định bởi các tín hiệu vào.

5.2 Bộ điều khiển vòng hở động cơ DC dẫn động

Đối với đề tài nghiên cứu, do đặc thù phải sử dụng nhiều loại động cơ với những chức năng khác nhau nên đòi hỏi cần phối hợp các bộ điều khiển khác nhau phù hợp với đặc tính tải của động cơ (được trình bày ở chương 2), có thể là “đơn giản” và cả “phức tạp”. Về cơ bản, chúng tôi sử dụng 2 bộ điều khiển chính, tạm thời được gọi là **Bộ điều khiển vòng hở** (open - loop) và **Bộ điều khiển vòng kín** (closed-loop). Cả hai bộ điều khiển này cũng thường được sử dụng trong kỹ thuật điều khiển, ứng dụng thực tiễn trong các hệ thống tự động của các ngành điện tử, viễn thông, cơ khí, ..

Bộ điều khiển vòng hở được sử dụng cho các động cơ sau trong đề tài:

- Động cơ DC máy bơm (*Normal DC Motor*) dùng cho bộ phận bơm thuốc.


- Động cơ DC giảm tốc (*Greared DC Motor*) dùng cho tải chính robot.

Bộ điều khiển vòng kín được sử dụng cho các động cơ sau trong đề tài: Động cơ DC Servo (*DC Servo Motor*) cho bộ phận chuyên hướng robot.

Bộ điều khiển vòng hở

Đặc thù điều khiển của các dạng động cơ *Stepper DC Motor*, *Normal DC Motor*, *Greared DC Motor* như đã trình bày ở trên về cơ bản là gần giống nhau. Hơn thế, động cơ DC giảm tốc là động cơ chính của hệ robot nên chúng tôi chỉ khảo sát và trình bày rõ về bộ điều khiển hở cho động cơ này.


Về cơ bản, **Bộ điều khiển vòng hở** có tác động điều khiển độc lập với tín hiệu ngõ ra. Ưu điểm hơn cả của bộ điều khiển này là có khả năng đạt độ chính xác bằng phương pháp thử (calibrate). Việc thử là thành lập hoặc tái thiết quan hệ giữa ngõ ra và ngõ vào theo mức chính xác mong muốn. Hệ thống điều khiển vòng hở có ưu điểm nổi trội là dễ thiết lập quy tắc điều khiển và gọn nhẹ. Tuy nhiên, độ chính xác điều khiển thấp và không đem đến khả năng đáp ứng tốt của hệ thống là nhược điểm cố hữu của bộ điều khiển dạng này.

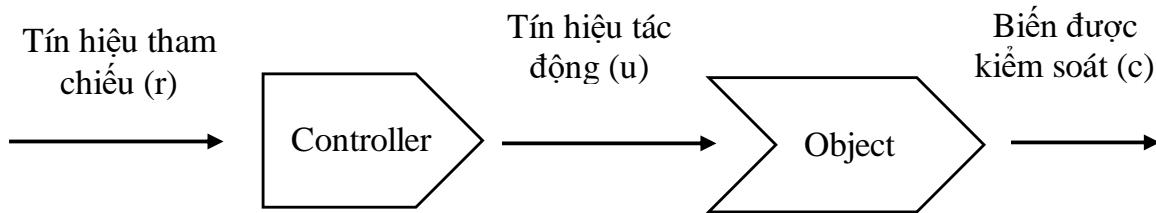

Hình 5.1 Tổng quan về bộ điều khiển hở

Để điều khiển động cơ *Greared DC Motor* (tạm gọi là **động cơ DC**), chúng tôi sử dụng phương pháp **PWM** (*Điều chế độ rộng xung – Pulse Width Modulation*).

Trước hết, ta sẽ tìm hàm truyền đạt của động cơ, một mô hình của động cơ DC được khái quát với dạng như sau:

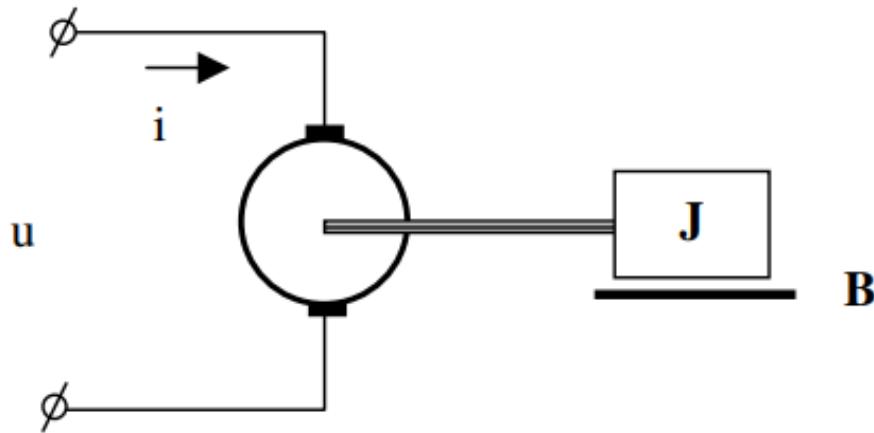

Hình 5.3 Hình sơ đồ hàm truyền động động cơ

Giả sử từ thông $\Phi = \text{const}$, J là moment quán tính quy về trục động cơ, B là hệ số ma sát của trục.

Phương trình quan hệ điện áp phản ứng:

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + e_u$$

$$e_u = K_e \Phi \omega$$

Suy ra:

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + K_e \Phi \omega \quad (5.1)$$

Phương trình quan hệ moment trên trục động cơ:

$$K_i \Phi \omega = J \frac{d\omega}{dt} + B \omega \quad (5.2)$$

Thay (5.1) vào (5.2), ta được:

$$\begin{aligned} u &= \frac{R}{K_i} \left(J \frac{d\omega}{dx} + B \omega \right) + \frac{L}{K_i \Phi} \left(J \frac{d^2 \omega}{dt^2} + B \frac{d\omega}{dx} \right) + K_e \Phi \omega \\ \Rightarrow u &= \frac{LJ}{K_i \Phi} \frac{d^2 \omega}{dt^2} + \frac{RJ + LB}{K_i \Phi} \frac{d\omega}{dt} + \left(\frac{RB}{K_i \Phi} + K_e \Phi \right) \omega \end{aligned}$$

Vậy:

$$U(p) = (a_2 p^2 + a_2 p + a_0) \omega(p)$$

$$\text{Với } a_2 = \frac{LJ}{K_i \Phi}; a_1 = \frac{RJ+LB}{K_i \Phi}; a_0 = \left(\frac{RB}{K_i \Phi} + K_e \Phi \right)$$

Vậy hàm truyền đạt của động cơ là:

$$W(p) = \frac{\omega(p)}{U(p)} = \frac{1}{a_2 p^2 + a_2 p + a_0} \quad (5.3)$$

Ta sẽ thiết lập nguyên lý điều khiển động cơ với:

u: Tín hiệu vào là điện áp phần ứng động cơ

ω : Tín hiệu ra là góc quay của trục động cơ

$$e(t) = u \cdot \frac{t_H}{T} \quad (5.4)$$


Trong đó:

t_H (Time HIGH): Tần số động cơ được vận hành (s)

T: Chu kỳ điều khiển (s)

e(t): Hàm truyền đạt

Quan hệ ngõ vào – ra này trên lí thuyết có thể xem là tuyến tính, tuy nhiên trong điều kiện thực tế, giá trị đáp ứng của động cơ DC sẽ là phi tuyến, đồ thị duty sẽ xuất hiện nhiễu gai.

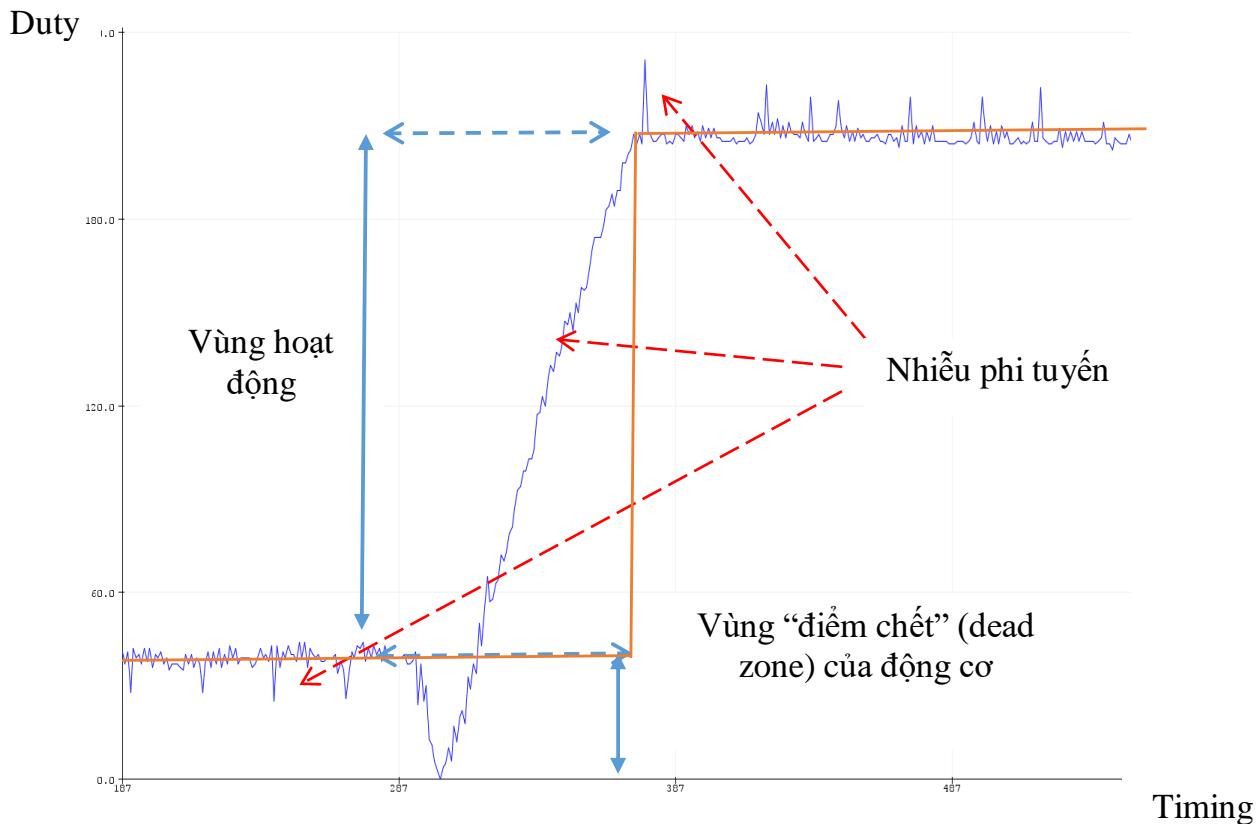

Hình 5.4 Đồ thị đáp ứng dạng phi tuyếん của động cơ DC trong thực tế

Theo như sơ đồ nguyên lý của hệ thống được thiết kế từ đầu, động cơ DC hoàn toàn được điều khiển từ xung PPM từ tay cầm. Do đó chúng ta sẽ xét sự ảnh hưởng của xung này đến duty của động cơ theo thời gian. Xung PPM từ tay cầm FlySky FS – TH9X được trả về giá trị timing (ms) (thời gian tín hiệu ở mức cao hoặc xung thấp)

Khảo sát lí thuyết từ MCU bằng hàm ***pulseIn(channel, timeout)***, trong đó

- Channel: Kênh tín hiệu trả về từ bộ thu Reciever (kênh số 4)
- Timeout: Thời gian chờ

Hàm ***pulseIn()*** sẽ trả về data là một giá trị số (s) biến thiên tuyến tính từ thấp đến cao. Do đó chúng tôi dễ dàng mô hình phương thức điều khiển từ tay cầm về động cơ DC bằng bảng tham số của 3 trường hợp điều khiển như sau:

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


Trạng thái tay cầm	Gạt xuống thấp	Trạng thái ban đầu	Gạt lên cao
Xung PPM(s) - HIGH	1050	1490 - 1510	1910
Duty Cycle (%)	100	0	100
Điện áp cung cấp cho DC Motor (V)	24	0	24
Trạng thái vận hành động cơ DC	Nhanh – Chạy nghịch	Chờ (Standby) - OFF	Nhanh – Chạy thuận

Bảng 5.1 Bảng mô hình phương thức điều khiển từ tay cầm về động cơ DC bằng bảng tham số của 3 trường hợp điều khiển

Việc chuyển đổi từ tín hiệu xung PPM từ tay cầm FlySky FS – TH9X sang tín hiệu Duty như mong muốn được thực hiện theo tiến trình như sau:

Hàm đọc PPM *pulseIn()*: Hàm số đọc tín hiệu PPM từ bộ thu Reciever.

Hàm chặn biên *constrain()*: Hàm số ràng buộc giá trị nằm trong khoảng cho trước thường được sử dụng trong MCU Mega2560.

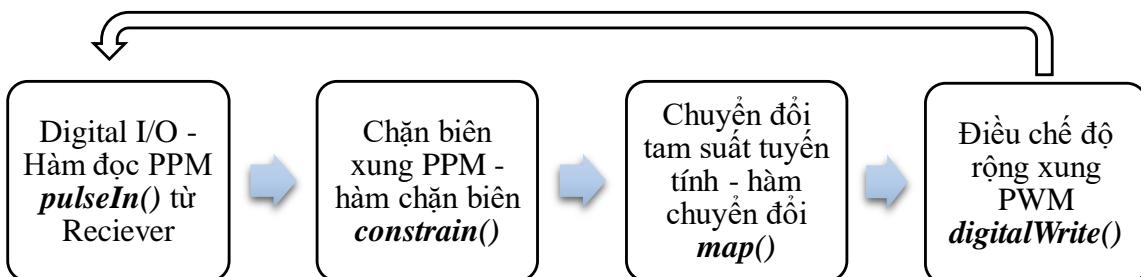

Hình 5.5 Tiến trình xử lý tín hiệu PPM thành tín hiệu PWM

Cú pháp *constrain (x, a, b);*

- x: giá trị cần xét
- a: Chặn dưới (a là giá trị nhỏ nhất của khoảng)
- b: Chặn trên (b là giá trị lớn nhất của khoảng)

Hàm chuyển đổi tuyến tính **map()**: Hàm số chuyển đổi thang đo từ giá trị này sang thang đo khác, giá trị trả về của hàm này là một số nguyên.

Cú pháp **map(value, a1, a2, b1, b2);**

- value: Giá trị cần chuyển đổi
- a1, a2: Giới hạn trên dưới của thang đo cần chuyển đổi
- b1, b2: Giới hạn trên dưới của thang đó hiện tại

Hàm chiết để độ rộng xung **analogWrite()**: Hàm số xuất tín hiệu analog (phát xung PWM) thường được dùng trên MCU Mega2560

Cú pháp **analogWrite([chân phát xung PWM], [giá trị xung PWM]);**

Giá trị xung PWM nằm khoảng 0 đến 255, tương ứng mức Duty Cycle từ 0% đến 100%

Từ phương trình điều khiển hở cho *Greared DC Motor* (5.4) và quan hệ giữa tín hiệu PPM - Duty Cycle của động cơ DC Motor đã trình bày ở trên, ta có thể sử dụng để điều khiển lực thông qua Duty Cycle.

Tuy nhiên, khả năng điều khiển động cơ bằng phương pháp PWM thông thường đem đến độ chính xác **không cao**. Do đó, nó chỉ phù hợp cho các cơ cấu không đòi hỏi độ chính xác cao trong đề tài: Cơ cấu tải chính, Cơ cấu nâng hạ dàn phun, Bộ phận máy bơm. Vì bản thân độ chính xác của hệ thống cơ khí là không lí tưởng như điều kiện của phương trình và bản thân của phương trình điều khiển lực theo Duty Cycle chỉ chính xác tương đối do các sai số trong đo lường.

5.3 Bộ điều khiển PID/PI/PD

a. Tổng quan

Bộ điều khiển PID viết tắt của Proportional (tỉ lệ) – Integral (tích phân) – Derivative (đạo hàm), được xem là bộ điều khiển hồi tiếp được sử dụng nhiều nhất trong ứng dụng điều khiển tự động với độ chính xác, đáp ứng nhanh với độ ổn định cao. PID là từ đê cập đến 3 khâu hoạt động trên tín hiệu sai số để tạo ra một tín hiệu điều khiển.[3]

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Nếu $u(t)$ là tín hiệu điều khiển gửi tới hệ thống, $y(t)$ là đầu ra đo được và $r(t)$ là đầu ra mong muốn, thì sai số theo dõi được hình thành là $e(t) = r(t) - y(t)$. Việc triển khai bộ điều khiển với sự đáp ứng nhanh thì đơn giản hóa là sử dụng hàm tuyến tính:

$$u(t) = K_p e(t)$$

Viết lại với hệ thống điều khiển động cơ Servo: $u(t) = K_p e(t)$

Trong đó:

$u(t)$: Hàm ngõ ra

K_p : Độ lợi tỉ lệ

e : Độ sai lệch ($e(t) = r(t) - y(t)$)

t : Thời gian

K_p là một hằng số (dương) nào đó mà chúng ta gọi là P (Proportional Gain), e là sai số cần điều khiển. Mục tiêu ở đây là đưa e (sai số) tiến về 0 càng nhanh càng tốt. Chúng ta nhận thấy, nếu K_p lớn thì sự tác động nhanh của bộ điều khiển cũng lớn. Tuy nhiên, do quán tính nên việc điều khiển nhanh này dễ gây ra hiện tượng mất ổn định, điều này xảy ra do lực quán tính của động cơ và lực điều khiển tạo ra 2 dao động liên tiếp nhau, điều này gây ra dao động mất kiểm soát và ảnh hưởng cực kì xấu đến chất lượng điều khiển cũng như tuổi thọ của động cơ.

Như vậy, chúng ta sẽ sử dụng đạo hàm của sai số e để làm tăng giá trị nhưng ngược chiều lực của động cơ. Đạo hàm này sẽ hâm lại vọt lồ (overshoot) trong quá trình điều khiển. Đây chính là khâu D (Derivative Gain) trong bộ PID. Chúng ta thu được bộ điều khiển như sau:

$$u(t) = K_p e(t) + K_D \frac{d}{dt} e(t)$$

Trong đó:

$u(t)$: Hàm ngõ ra

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

K_D : Độ lợi vi phân

e : Độ sai lệch ($e(t) = r(t) - y(t)$)

t : Thời gian

Trong đó, $\frac{d}{dt} e(t)$ chính là vận tốc thay đổi của sai số $e(t)$ theo thời gian và K_D là một hằng số không âm, gọi là khâu D. Thành phần khâu D này làm giảm overshoot của đối tượng điều khiển khi nó tiến về trạng thái cân bằng – vị trí ổn định. Lực F bao gồm 2 thành phần $K_P e \geq 0$ (thành phần P) và $K_D \frac{d}{dt} e(t) \leq 0$ (thành phần D). Đôi khi khâu D có giá trị lớn hơn hẳn thành phần P và lực F của động cơ đổi chiều, hãm tốc lại, lúc này yêu tố cần điều khiển (vị trí, tốc độ,...) của đối tượng giảm mạnh tại vị trí cân bằng. Điều này dẫn đến vấn đề này sinh là nếu khâu D lớn hơn thành phần P hoặc bùn thân thành phần P nhỏ thì sẽ xảy ra hiện tượng khi tiến gần đến vị trí cân bằng (thực tế là trong trường hợp này sẽ không bao giờ đến vị trí cân bằng) thì động cơ đã dừng, khâu D về 0 (vì e không còn thay đổi nữa). Khi này lực của động cơ là $F = K_P e(t)$, thêm vào đó, K_P và e lúc này đều nhỏ nên không thăng được ma sát tĩnh của động cơ (điểm chết - Dead Zone của động cơ). Sai số e lúc này được gọi là sai số trạng thái tĩnh (Steady State Error). Để tránh xảy ra trường hợp này, người ta lại thêm một thành phần có khả năng cộng dồn sai số.[3]

Khi steady state error xảy ra, 2 thành phần P và D mất tác dụng điều khiển, thành phần điều khiển mới này sẽ cộng dồn sai số theo thời gian, do đó lực F sẽ tăng lên theo thời gian. Đến một lúc nào đó, lực F đủ lớn để thăng ma sát tĩnh, đẩy đối tượng đến vị trí mong muốn. Thành phần cộng dồn này chính là I (Integral Gain) trong bộ điều khiển PID. Đến đây, chúng ta đã hoàn thiện bộ điều khiển PID với dạng tổng quát như sau:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{d}{dt} e(t)$$

Trong đó:


$u(t)$: Hàm ngõ ra

K_I : Độ lợi tích phân


e : Độ sai lệch ($e(t) = r(t) - y(t)$)

t : Thời gian


Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng cụ thể, có thể tùy chỉnh sử dụng bộ PID, PD, PI bằng cách cho các hệ số không dùng về 0.

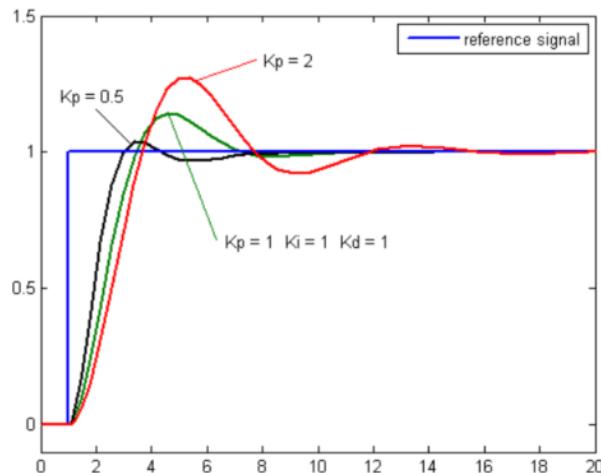


Hình 5.7 Đồ thị hàm số theo thời gian, ba giá trị Kp (Ki, Kd là

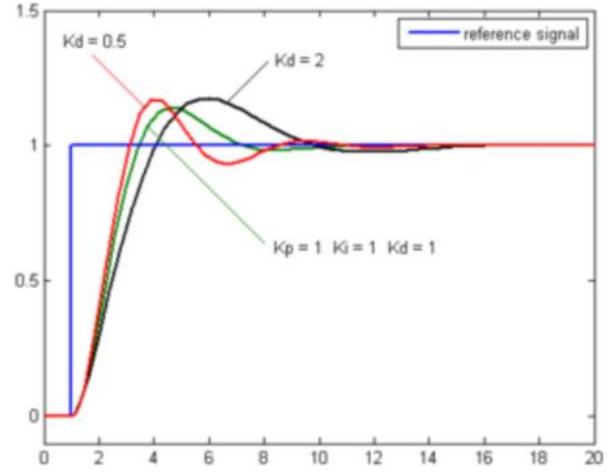

Hình 5.6 Đồ thị hàm số theo thời gian, ba giá trị Kd (Ki, Kp là

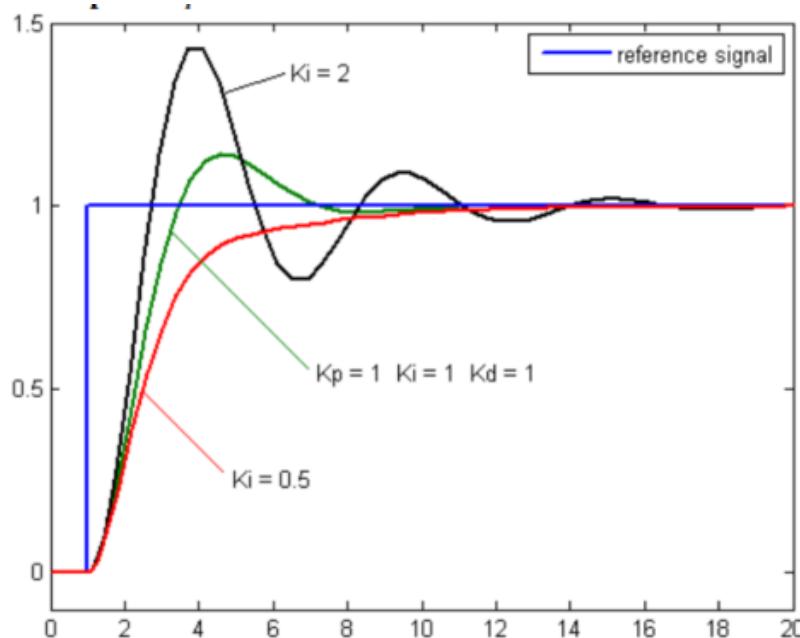

Hình 5.8 Đồ thị hàm số theo thời gian, ba giá trị Ki (Kd, Kp là hằng số)

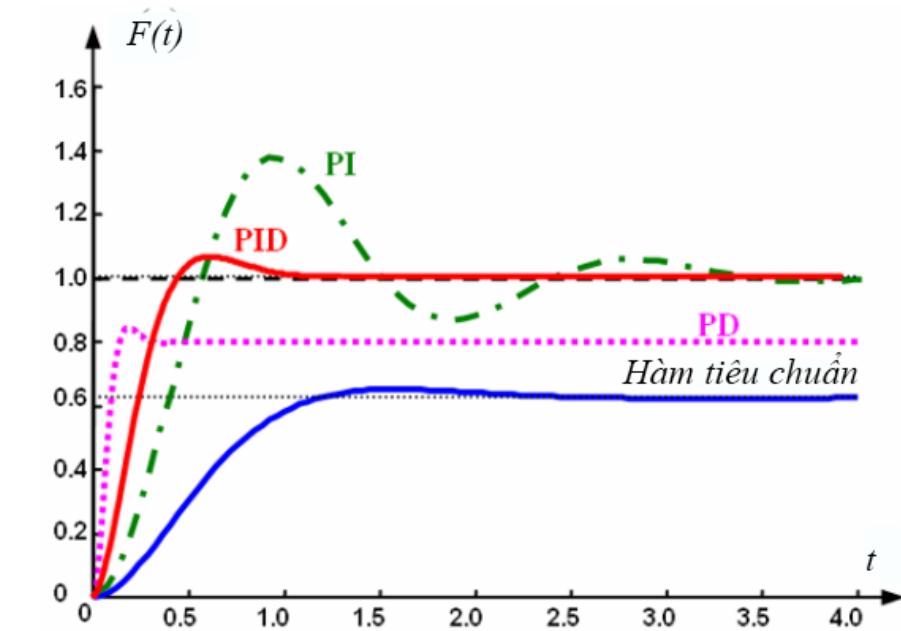

Hình 5.9 Đồ thị mô phỏng đáp ứng của bộ PID, PD, PI

Đối với đề tài nghiên cứu, chúng tôi sử dụng bộ điều khiển PI vì những lí do sau:

- Giảm tính phức tạp của bộ điều khiển
- Robot di chuyển chậm với tốc độ dao động $0.72 \sim 1.08\text{km/h}$ do đó không cần yêu cầu xử lý bê lái động cơ nhanh. Yêu cầu về thời gian xác lập không cao.
- Robot cần bê lái với góc rộng từ 30° đến -30° .

Bộ PI tuy có thời gian xác lập chậm nhưng đem đến khả năng đáp ứng chính xác, do đó sẽ lựa chọn phù hợp cho đề tài để giảm thiểu độ phức tạp và gánh nặng cho MCU. Đến đây, công việc chính của việc thiết kế là chuyển lí thuyết của hàm PID vào mã nguồn của MCU và lựa chọn các hệ số K_P , K_I , K_D sao cho hợp lý nhất.

Việc lựa chọn K_P , K_I , K_D thực ra đòi hỏi tuân theo các tiêu chuẩn ổn định (stability criteria) hoặc các phương pháp chọn hệ số (Ziegler – Nichols, bằng tay, bằng phần mềm,...). Tuy nhiên, việc áp dụng các tiêu chuẩn này thường phức tạp và mất thời gian, thay vào đó, chúng tôi sử dụng phương án chọn hệ số bằng tay (chọn theo kinh nghiệm).


Quả khảo sát đã thực nghiệm được xem xét ở chương số 6 và kinh nghiệm chọn hệ số K_P , K_I , K_D đã tổng hợp được, chúng tôi xin được tóm tắt cơ bản cách chọn hệ số như sau:

- Đặt hệ số K_P , K_D , $K_I = 0$.
 - Chọn hệ số K_P trước, thử hệ thống với đối tượng thật (động cơ DC Servo) và đọc các giá trị hồi tiếp (Encoder, biến trở..). Chọn giá trị nhỏ nhất cho K_P . Điều chỉnh giảm K_P sao cho thời gian đáp ứng đủ nhanh và overshoot nhỏ trong mức cho phép. Việc chọn K_P ngay từ ban đầu được xem là quan trọng nhất, **kinh nghiệm là tăng K_P đến khi overshoot thì giảm đi 1/2, tiến hành tăng K_I .**
 - Nếu sử dụng bộ PD thì không chọn K_I và ngược lại, sử dụng bộ PI thì không chọn K_D .
- Tăng K_I từ bé đến lớn và ngăn không cho overshoot xuất hiện.
- Tăng K_D để loại bỏ hấn overshoot, tăng K_D từ từ kết hợp thử sai để chọn giá trị thích hợp. Khả năng hiện tượng Steady State Error sẽ xảy ra, lúc này dừng chọn K_D . Theo kinh nghiệm, giá trị hệ số $K_D \approx \frac{1}{1000} K_P$.

Như đã trình bày, chúng ta cũng có thể chọn các hệ số K_P , K_I , K_D bằng các tiêu chuẩn ổn định hoặc bằng phương pháp hiệu chỉnh Ziegler – Nichols.

b. Ứng dụng bộ điều khiển PI vào DC Servo Motor trong Robot

Bộ PI sẽ được chọn sử dụng điều khiển trong đè tài, nhưng trước hết cần có phương pháp chuyển đổi (porting) lí thuyết điều khiển PI về dạng số rời rạc để thuận tiện cho việc lập trình trên MCU. Ở đây, để tổng quát hóa, **chúng tôi vẫn sẽ trình bày cách thức chuyển đổi số cả bộ PID, mặc định khi chọn hệ số K_D chúng tôi sẽ cho bằng 0.**

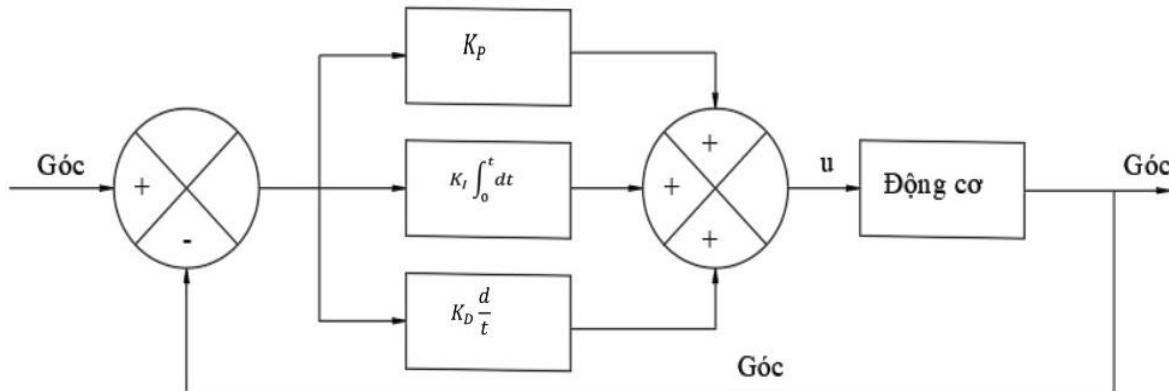

Hình 5.10 Mô hình điều khiển động cơ Servo dẫn hướng

Dạng mô hình điều khiển PID liên tục có được:

$$G_{PID}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad (1)$$

Trong đó:

- K_P (hệ số tỉ lệ)
- K_I (hệ số tích phân), $K_I = \frac{K_P}{T_i}$
- K_D (hệ số vi phân), $K_D = K_P * T_D$
- T_i : Thời gian tích phân

Chuyển đổi thành bộ PID rời rạc:

- Rời rạc hóa khâu tích phân: $s \rightarrow \frac{2}{T} \times \frac{z-1}{z+1}$

- Rời rạc hóa khâu vi phân: $s \rightarrow \frac{z-1}{T \cdot z}$

Thay vào bộ điều khiển PID liên tục (1), ta được:

$$G_{PID}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_P + K_I \times \frac{T}{2} \times \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_D}{T} \times \frac{z-1}{z}$$

$$G_{PID}(z) = \frac{a_0 + a_1 \times z^{-1} + a_2 \times z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$

Trong đó:

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

$$\text{Đặt } a_0 = K_P + \frac{K_I T}{2} + \frac{K_D}{T};$$

$$a_1 = -K_P + \frac{K_I T}{2} - \frac{K_D}{T}$$

$$a_2 = \frac{K_D}{2T}$$

Khi này, hàm ngõ ra điều khiển sẽ có dạng: $u(k) = G_{PID}(z)e(k)$

→ Công thức hàm điều khiển PID số:

$$u(k) = u(k-1) + a_0 e(k) + a_1 e(k-1) + a_2 e(k-2)) \quad (2)$$

Trong đó:

$e(k)$: Sai số hiện tại

$e(k-1)$: Sai số trước lần thứ k

$e(k-2)$: Sai số trước lần thứ $k-1$

Tín hiệu điều khiển ba khâu của bộ điều khiển PID là tổng của ba khâu rời rạc P, I, D. Mô giả rời rạc lấy mẫu một lần của bộ điều khiển được minh họa như sau:

```
previous_error = 0
integral = 0
loop:
    error = setpoint - measured_value
    integral = integral + error * dt
    derivative = (error - previous_error) / dt
    output = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative
    previous_error = error
    wait(dt)
    goto loop
```

Trên thực tế sử dụng, đôi khi người ta sử dụng bộ PID số mà chỉ lấy mẫu sai số hiện tại $e(k)$, bỏ qua các sai số quá khứ, điều này là không sai nhưng chưa phát huy hết tính chính xác và khả năng lấy mẫu của bộ điều khiển. Bộ PID số theo công thức (2) trên có thành phần I càng ngày càng nhỏ và phù hợp hơn. Do đó với đặc thù của đề tài, chúng tôi điều khiển động cơ DC Servo với setpoint thay đổi lớn và liên tục (trong trường hợp này là điều khiển vị trí encoder với độ phân giải lên đến 1000 xung/vòng), nếu chỉ dùng phương pháp lấy mẫu một lần thì sai số tích lũy cộng dồn sẽ rất lớn, lớn đến mức nào đó mà khi đã xác lập rồi thành phần I vẫn dương dẫn đến vọt lố, sau một thời gian vọt lố, thành phần I mới giảm dần về trạng thái cân bằng. Sử dụng bộ PID số theo công thức (2) sẽ hạn chế được điểm yếu này.

Thời gian lấy mẫu: Bộ PID ngoài việc phụ thuộc vào các hệ số K_P , K_I , K_D thì còn phụ thuộc vào chu kỳ lấy mẫu T (**chu kỳ T càng nhỏ là càng tốt**). Trong MCU Mega2560, chúng tôi sử dụng cơ chế ngắt (Interrupt) với hàm *attachInterrupt()* và thư viện định thời *timer1.h(open source)* để định thời gian lấy mẫu.

Cú pháp hàm ngắt lấy mẫu Encoder: *timer1.attachInterrupt(interrupt, ISR, mode)*

Trong đó:


- **Interrupt:** Số thứ tự chân ngắt, ở đây sử dụng 1 chân ngắt số 2 cho kênh A của Encoder, chân digital thông thường số 4 sử dụng cho kênh B của Encoder.
- **ISR(Interrupt Service Routine):** Trình phục vụ ngắt, tên hàm gọi đến khi sự kiện ngắt xảy ra sẽ được thực thi (ở đây là chuỗi hàm target xử lý tính toán PI).
- **Mode:** Kiểu kích hoạt ngắt
- **LOW:** Kích hoạt liên tục khi trạng thái chân digital mức thấp.
- **HIGH:** Kích hoạt liên tục khi trạng thái chân digital mức cao.
- **RISING:** Kích hoạt khi trạng thái của chân digital chuyển từ mức điện áp thấp sang mức điện áp cao.

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- **FALLING:** Kích hoạt khi trạng thái của chân digital chuyển từ mức điện áp cao sang mức điện áp thấp.

Cú pháp đặt thời gian Timer: **Timer1.initialize(time)**, trong đó, time là thời gian lấy mẫu (mili giây).

Ở đây chúng tôi sử dụng cấu hình: **attachInterrupt(channelA, PIDCompute(), HIGH)**. Trong đó, **channelA** được cấu hình là chân digital số 2 để đọc xung channel A từ đĩa encoder quang của động cơ DC Servo, **PIDCompute()** là chuỗi hàm xử lý bộ điều khiển sau ngắn, kiểu kích hoạt ngắn là **HIGH**.[6]

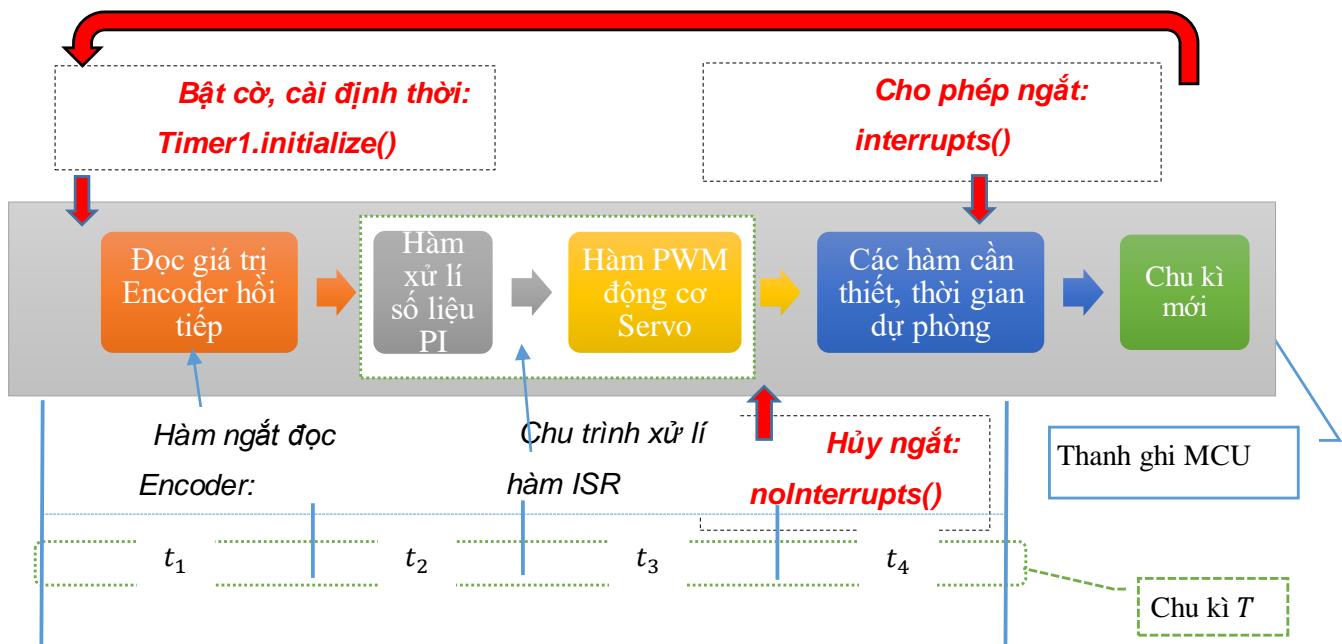


Hình 5.11 Sơ đồ hàm ngắt


Các hàm ngắn và định thời này sẽ được đặt kết hợp trong phần setup của chương trình (bên ngoài chương trình chính) và bên trong chương trình chính. Hình bên trên mô tả quá trình sự kiện ngắn diễn ra trên chương trình với một chu kỳ điều khiển T.

5.4 Điều khiển động cơ dẫn hướng với MPU6050

Như đã trình bày ở mục 4.2.1.2 - Phương án 2: Sử dụng cảm biến gia tốc góc nghiêng GY-521 6DOF MPU6050, chúng tôi đã đề cập đến việc sử dụng bộ nhớ đệm DMP (Digital Motion Processor). Bộ nhớ này kết hợp dữ liệu từ con quay hồi chuyển và gia tốc ké để tính toán định hướng di chuyển của robot.

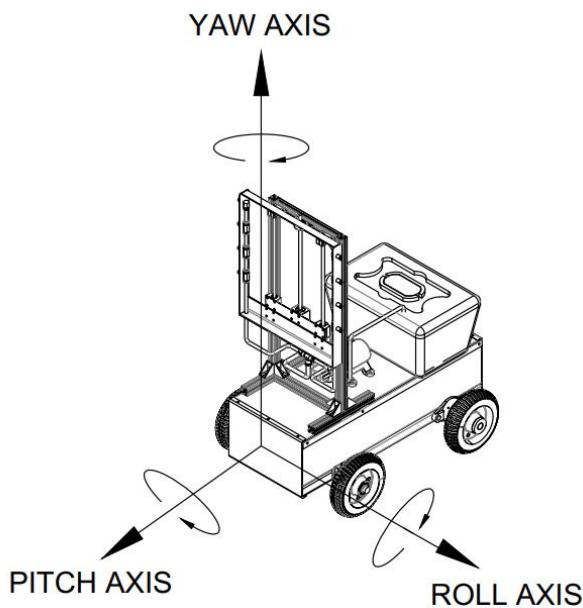


Hình 5.12 Mô hình hệ tọa độ Roll – Pitch – Yaw gắn trên robot

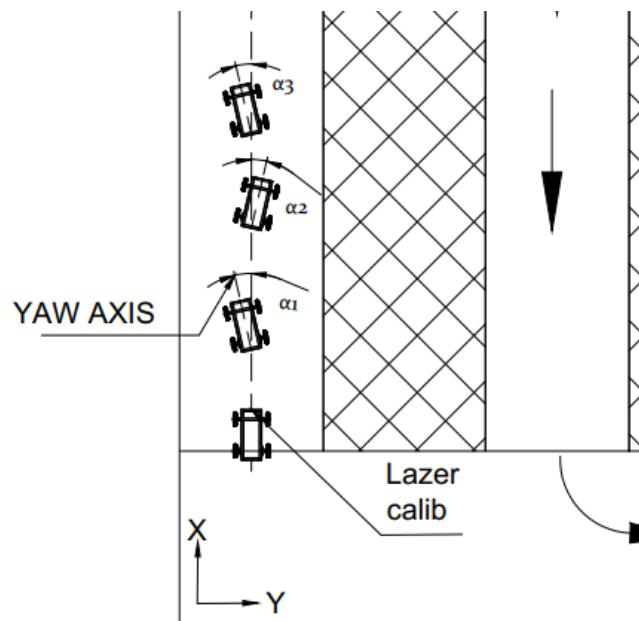

Hình 5.13 Mô hình vận hành robot với góc lệch trục Yaw

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Theo đó, với việc phát hiện góc lệch trục Yaw của MPU trong quá trình thực hiện, ta thực hiện điều khiển vị trí động cơ dẫn hướng theo setpoint cài đặt cũng chính bằng đối trọng góc lệch của trục Yaw. Hình dưới đây mô tả mối quan hệ điều khiển giữa hệ tọa độ gắn trên MPU (robot) và góc điều khiển dẫn hướng của robot.

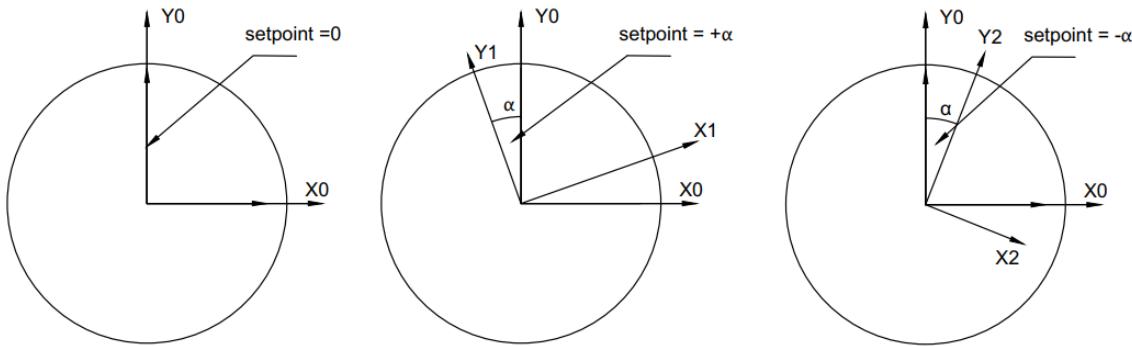

Hình 5.14 Phương án đặt setpoint theo góc lệch Yaw trên robot

Hệ tọa độ gốc (X_0, Y_0) là hệ trục được MPU xác định khi calib, hệ tọa độ (X_1, Y_1) và hệ tọa độ (X_2, Y_2) là 2 trường hợp giả định khi robot lệch khỏi hệ tọa độ gốc các góc lần lượt là α_1 và α_2 . Như hình vẽ mô tả, khi MPU đo đạc góc lệch là α thì góc setpoint đặt cho động cơ là $-\alpha$, ngược lại, góc setpoint sẽ được đặt là α .[6]

Về cơ chế lấy mẫu tín hiệu, MPU6065 có bộ nhớ DMP được tích hợp các phần bù (offsets) và cơ chế lấy mẫu riêng. Đây cũng chính là dạng của bộ dữ liệu FIFO bên trong

DMP.

MPU6050 FiFo Buffer



Hình 5.15 Bộ đệm FIFO bên trong MPU 6050

Cơ chế trích xuất tín hiệu DMP được minh họa bằng đoạn mã như sau:

```
//Kiểm tra ngắn sẵn sàng trên DMP

if (mpuIntStatus & 0x02) {

    //Đợi dữ liệu có chiều dài hợp lệ

    while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();

    // Đọc gói tin từ FIFO

    mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);

    fifoCount -= packetSize;

    //Lấy giá trị từ mảng dữ liệu

    mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);

    mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);

    mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);

    float Roll = ypr[0] * 180/M_PI;

    float Pitch = ypr[1] * 180/M_PI;

    float Yaw = ypr[2] * 180/M_PI;

}
```

DMP cập nhật dữ liệu cảm biến vào các bộ nhớ đệm và có cơ chế trích xuất dữ liệu bên trong thư viện giao tiếp. Do đó, khi cần polling gọi dữ liệu, chúng ta chỉ cần truy xuất đến một ô nhớ trong mảng dữ liệu của bộ nhớ DMP.[6]

CHƯƠNG 6 THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM


6.1 Thực nghiệm đặc tính tải và giải thuật điều khiển

6.1.1 Bộ điều khiển hở

Kiểm nghiệm đặc tính tải động cơ DC giảm tốc với điều kiện ban đầu:

- Điện áp cung cấp: 12VDC, tốc độ vòng quay ước lượng tối đa 150 vòng/phút (giảm ~ ½ so với vòng quay tối đa định mức).
- Bộ điều khiển hở, MCU Mega2560, driver mạch cầu H BTS7960.
- Điều khiển thông qua tay cầm FlySky FS – TH9X
- Phương pháp thu thập dữ liệu: Giao tiếp UART Serial Plotter tích hợp sẵn trên IDE

Trường hợp 1: Trạng thái chờ (Standby), Duty đặt: 17.5% ~ Analog Wirte: 50

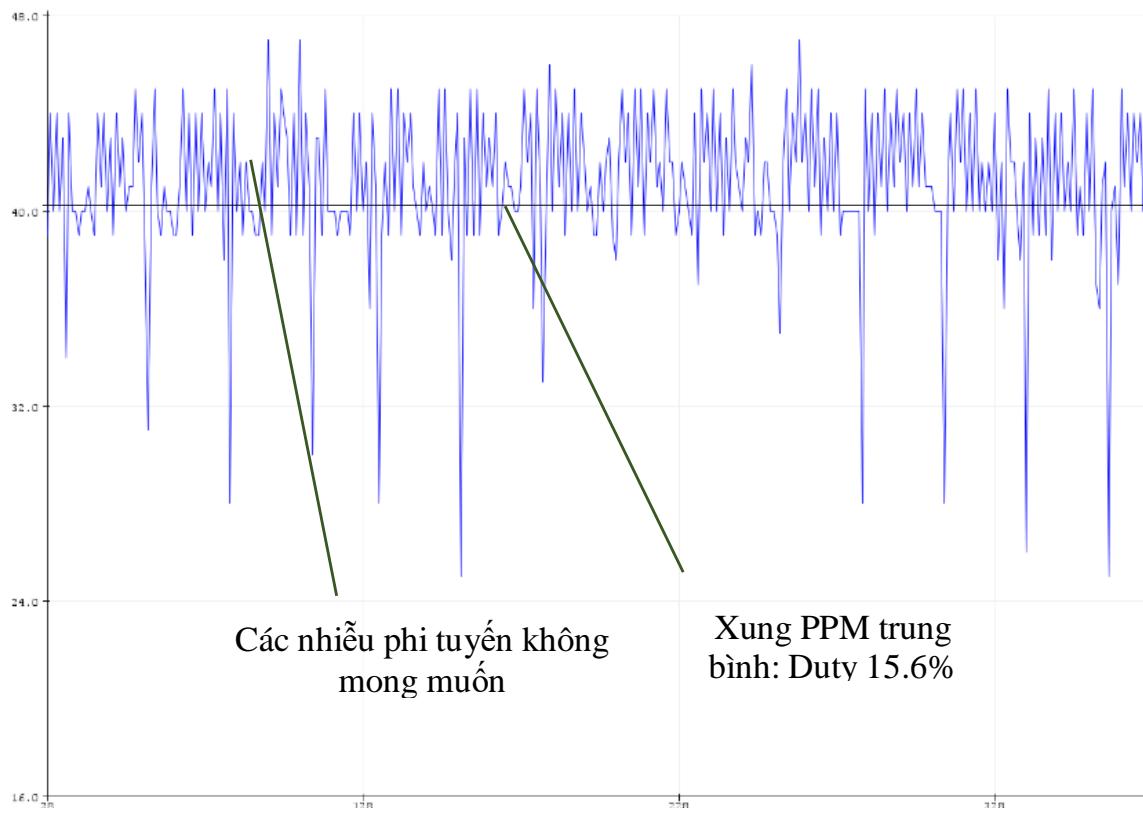

Hình 6.6.1. Biểu đồ trạng thái chờ


THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Kết quả:

Trạng thái	Duty (%)	AnalogWrite(0 ~ 255)	Điện áp động cơ	Sai số (%)
Trước	17.5	45	2.11V	11.1
Sau	15.6	40	1.88V	

Bảng 6.1 Kết quả bộ điều khiển động cơ ở trạng thái chờ

Trường hợp 2: Trạng thái hoạt động full-load, Duty đặt 90% ~ AnalogWrite: 225

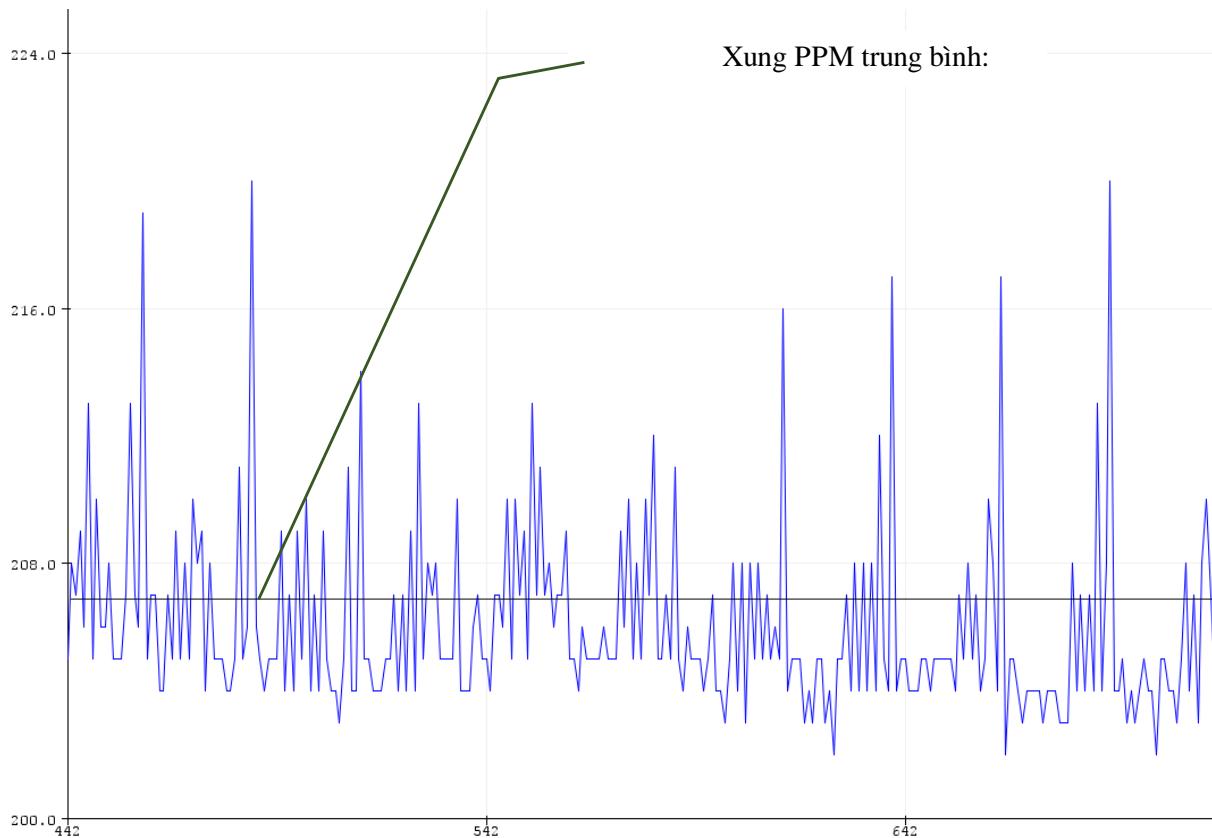


Hình 6.2 Biểu đồ trạng thái hoạt động full-load

Kết quả:

Trạng thái	Duty (%)	AnalogWrite(0 ~ 255)	Điện áp động cơ	Sai số (%)
Vào	90	225	10.59V	8.4
Ra	80.1	206	9.69V	


Bảng 6.2 Kết quả bộ điều khiển động cơ ở trạng thái hoạt động full-load

Trường hợp 3: Trạng thái chuyển tiếp tốc độ chậm lên tốc độ nhanh

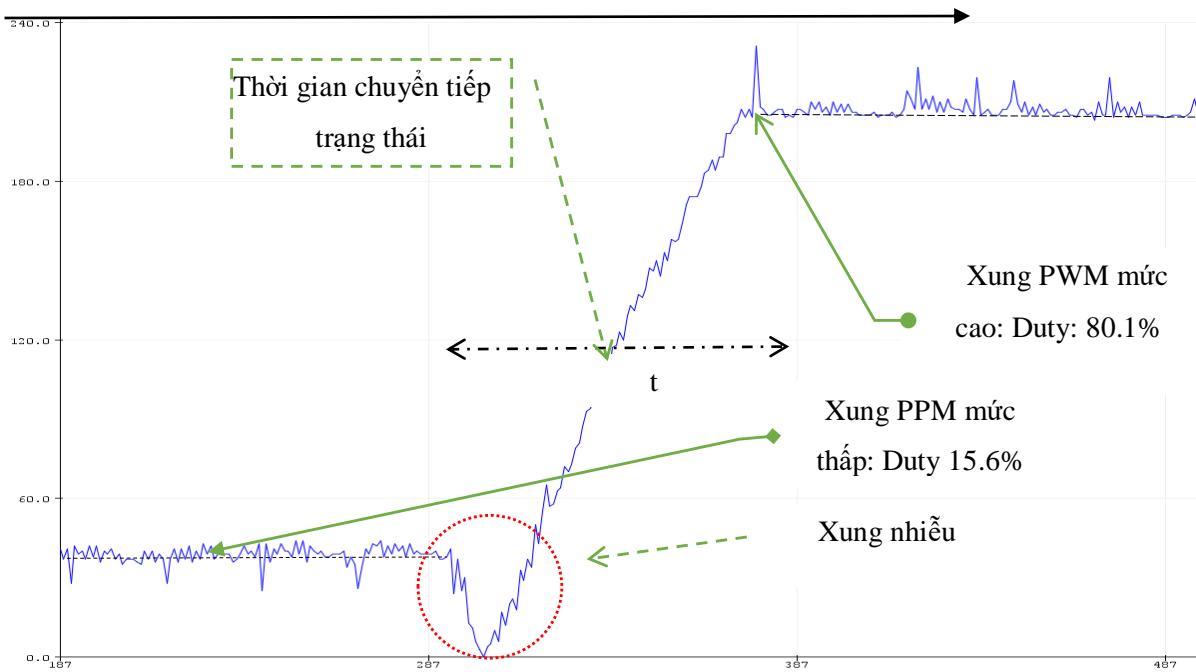

Hình 6.3 Biểu đồ Trạng thái chuyển tiếp tốc độ chậm lên tốc độ nhanh

Trường hợp 4: Trạng thái chuyển tiếp từ tốc độ nhanh xuống tốc độ chậm

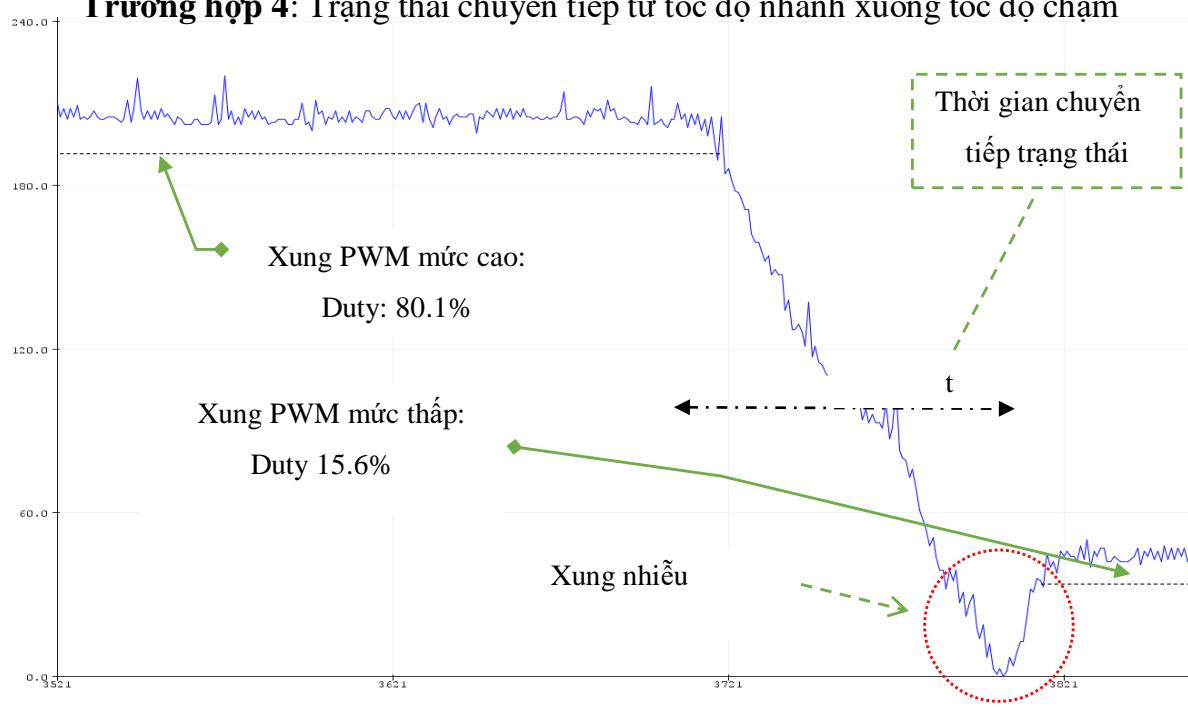

Hình 6.4 Biểu đồ Trạng thái chuyển tiếp từ tốc độ nhanh xuống tốc độ chậm

Nhận xét:

- Về mặt thực tế, các nhiễu xung sẽ chỉ thấy rõ thông qua đo lường, khi vận hành robot thực tế các nhiễu này ít gây ảnh hưởng đến quá trình điều khiển vì sẽ không đáng kể.
- Trong trường hợp điều khiển hở động cơ dẫn hướng, các sai số xuất hiện là điều không tránh khỏi.

Phương án cải tiến:

- Nếu có thể áp dụng phương pháp điều khiển vòng kín thì đường đáp ứng bám theo hình dạng của đường đặc tuyến mong muốn của động cơ.
- Nâng cấp các dòng động cơ DC giảm tốc Servo công suất lớn cho động cơ tải chính, để giảm thiểu sai số điều khiển, có thể sử dụng phương pháp bù PWM (kích xung cao hơn mức đã bị hụt).
- Tìm phương án giảm nhiễu tối đa từ xung PPM từ tay cầm FlySky FS – TH9X hoặc nâng cấp bộ tay cầm chất lượng hơn.

6.1.2 Bộ điều khiển kín


Thực nghiệm đặc tính tải động cơ dẫn động DC Servo RH-11D với các điều kiện thực nghiệm như sau:

- Điều kiện tải: Tải 4.114 Kg.cm tương đương 25kg khối lượng robot.
- Điện áp cung cấp: 12VDC, tốc độ vòng quay ước lượng tối đa 35 vòng/phút (giảm ~ ½ so với vòng quay tối đa định mức).
 - Bộ điều khiển kín PI, MCU Mega2560, driver mạch cầu H BTS7960.
 - Phương pháp điều khiển đo đặc: Đặt góc quay bằng giao tiếp UART.
 - Phương pháp điều khiển thực tế: Thông qua tay cầm FlySky FS – TH9X.
 - Phương pháp thu thập dữ liệu: Giao tiếp UART Serial Plotter tích hợp.
 - Phương pháp vẽ biểu đồ: Hàm Excel.

a. Khảo sát lựa chọn hệ số K_p, K_i

Khảo sát lựa chọn hệ số K_p, K_i với góc đặt 3.6^0 tương đương 1000 xung encoder.

Trường hợp 1: Chọn hệ số $K_p = 0.198, K_i = 0, K_d = 0$

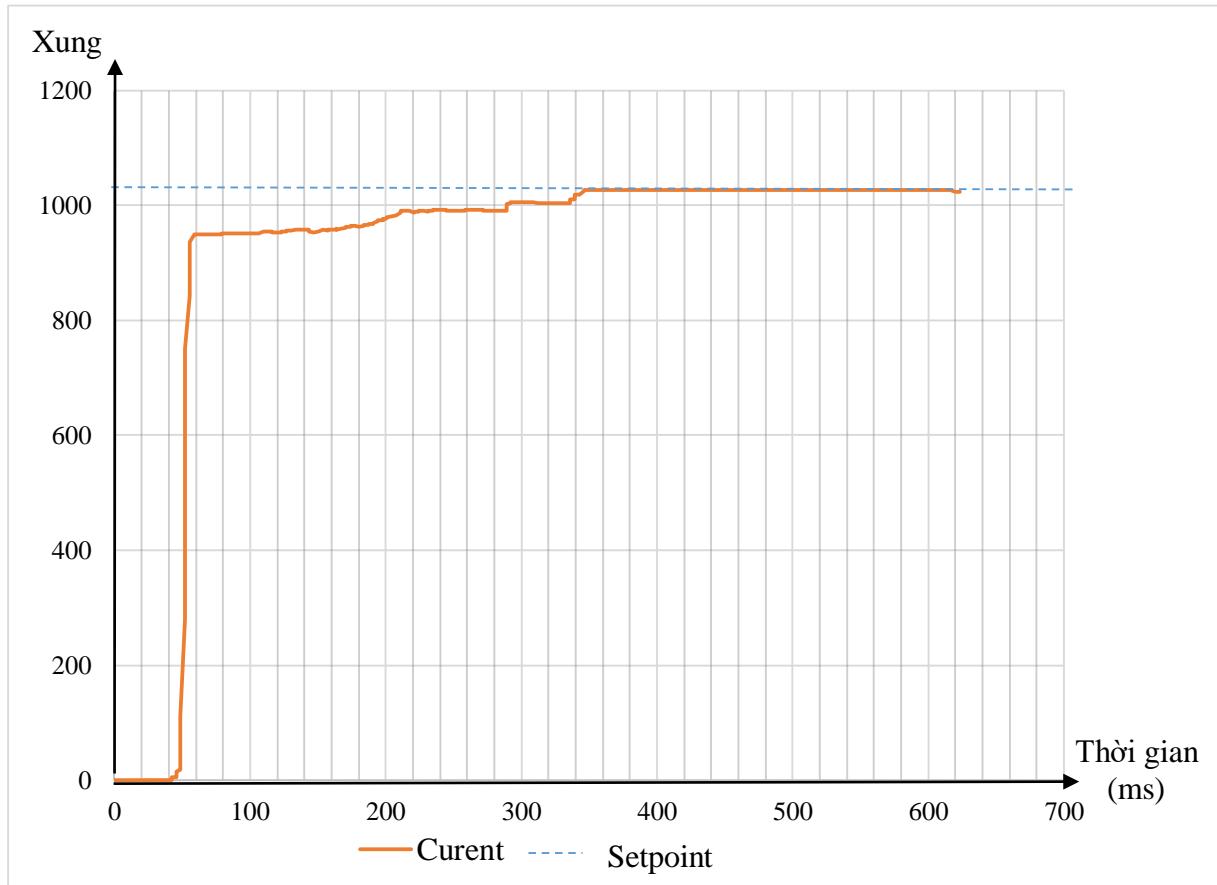


Hình 6.5 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số K_p, K_i trong trường hợp 1

Kết quả thực nghiệm:

- Thời gian xác lập: $t_{x1} = 342(\text{ms})$
- Xung đáp ứng: ~ 1027 xung
- Vọt lô: $PO \sim 0$

Nhận xét: Theo biểu đồ, dễ dàng nhận thấy hệ thống không bị vọt lố và đáp ứng mức điều khiển chính xác, tuy nhiên thời gian xác lập của tín hiệu còn chưa nhỏ.

Trường hợp 2: Chọn hệ số $K_P = 0.099$, $K_I = 0.0001$, $K_D = 0$

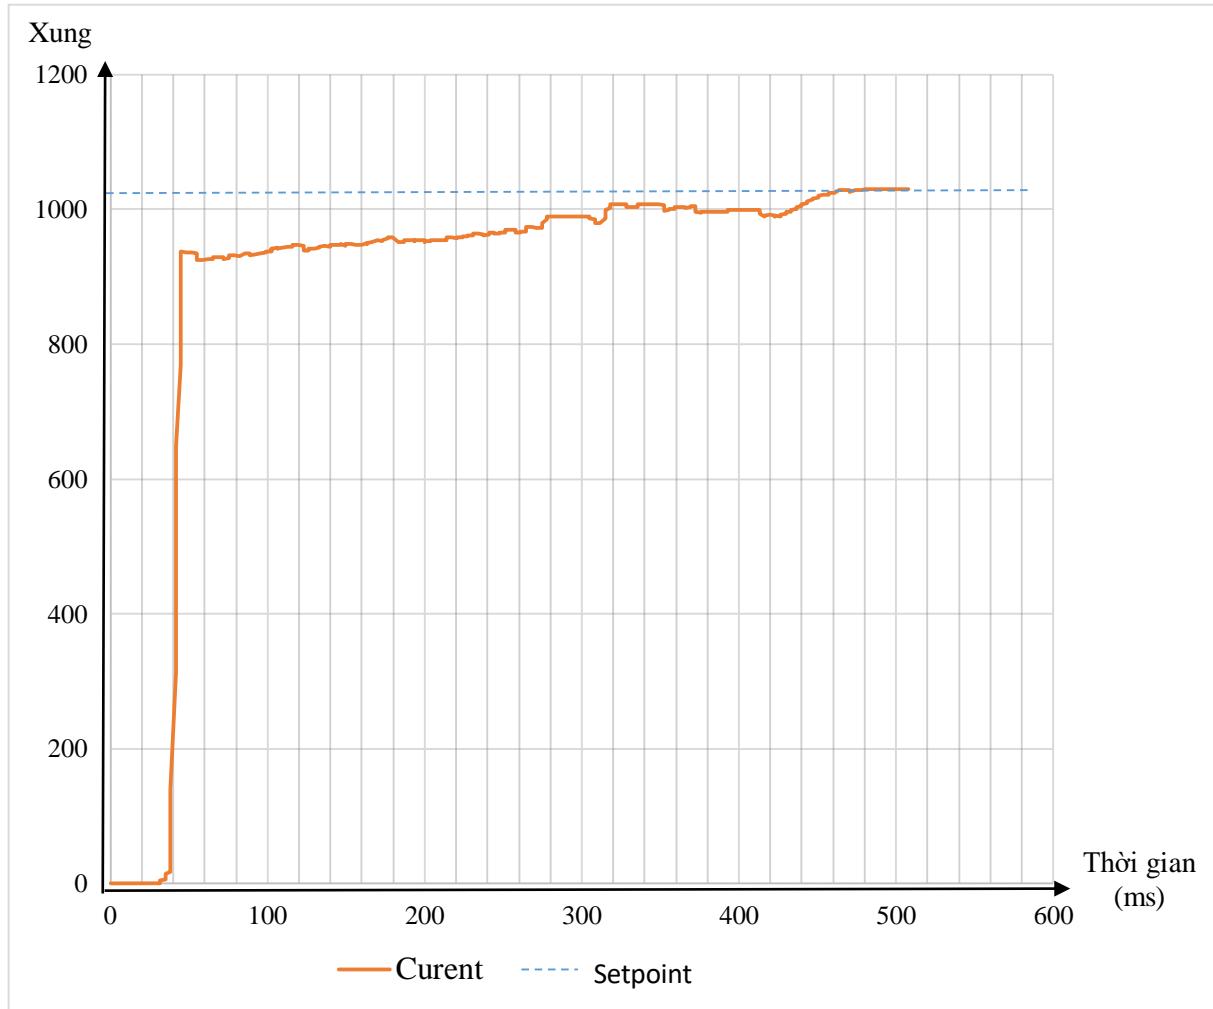


Hình 6.6 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số K_p , K_i trong trường hợp 2

Kết quả thực nghiệm:

- Thời gian xác lập: 482 ms
- Xung đáp ứng: 1030 xung
- Vọt lố: $PO \sim 0$

Nhận xét: Hệ thống đảm bảo không xảy ra vọt lố nhưng vẫn chưa làm giảm thời gian xác lập.

Trường hợp 3: Chọn hệ số $K_P = 0.099$, $K_I = 0.001$, $K_D = 0$

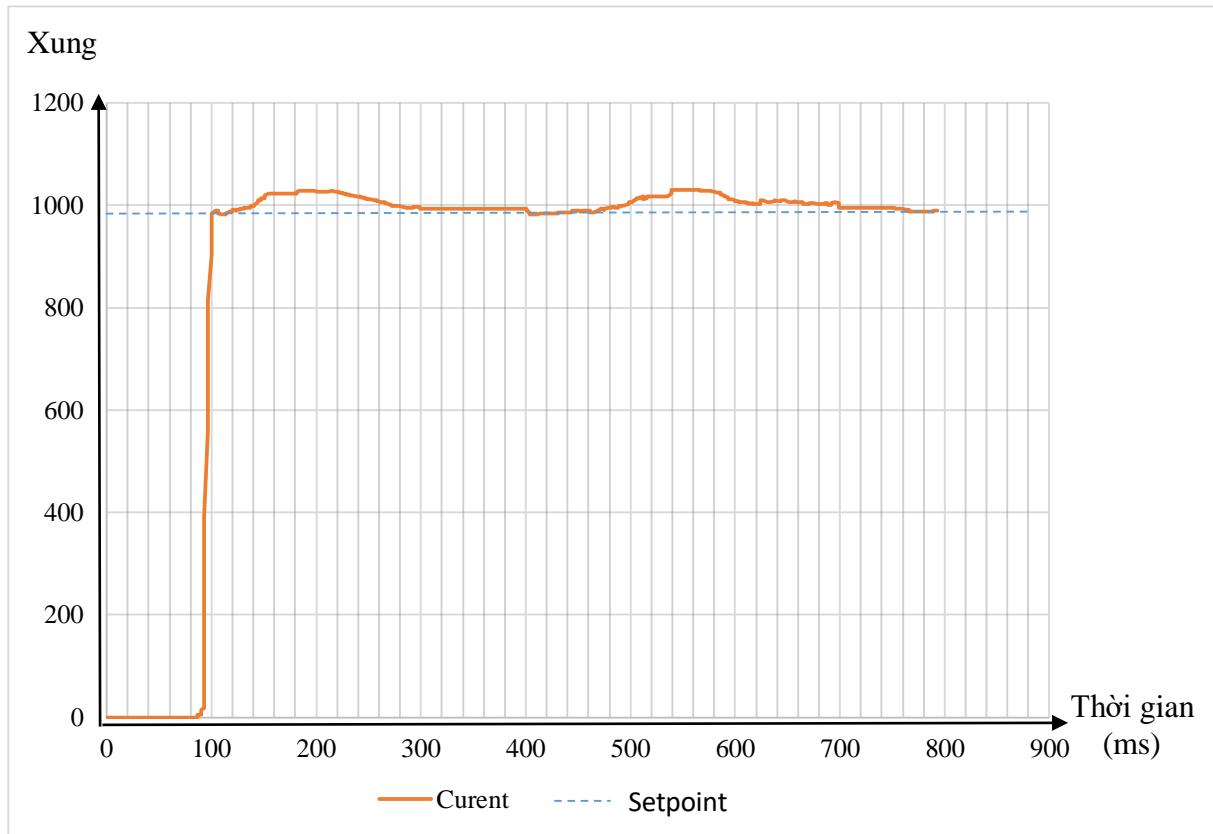

Hình 6.7 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số K_p , K_i trong trường hợp 3

Kết quả thực nghiệm:

- Thời gian xác lập: 768 ms
- Xung đáp ứng: 987 xung
- Vọt lố PO: ~ 41

Nhận xét: Hiện tượng vọt lố đã xảy ra, ta nhận thấy trường hợp này thời gian xác lập khá cao (700-800ms).


Trường hợp 4: Chọn hệ số $K_P = 0.099$, $K_I = 0.00011$, $K_D = 0$

Kết quả thực nghiệm:

- Thời gian xác lập: 110 ms
- Xung đáp ứng: 1007 xung

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Vọt lô: ~ 152

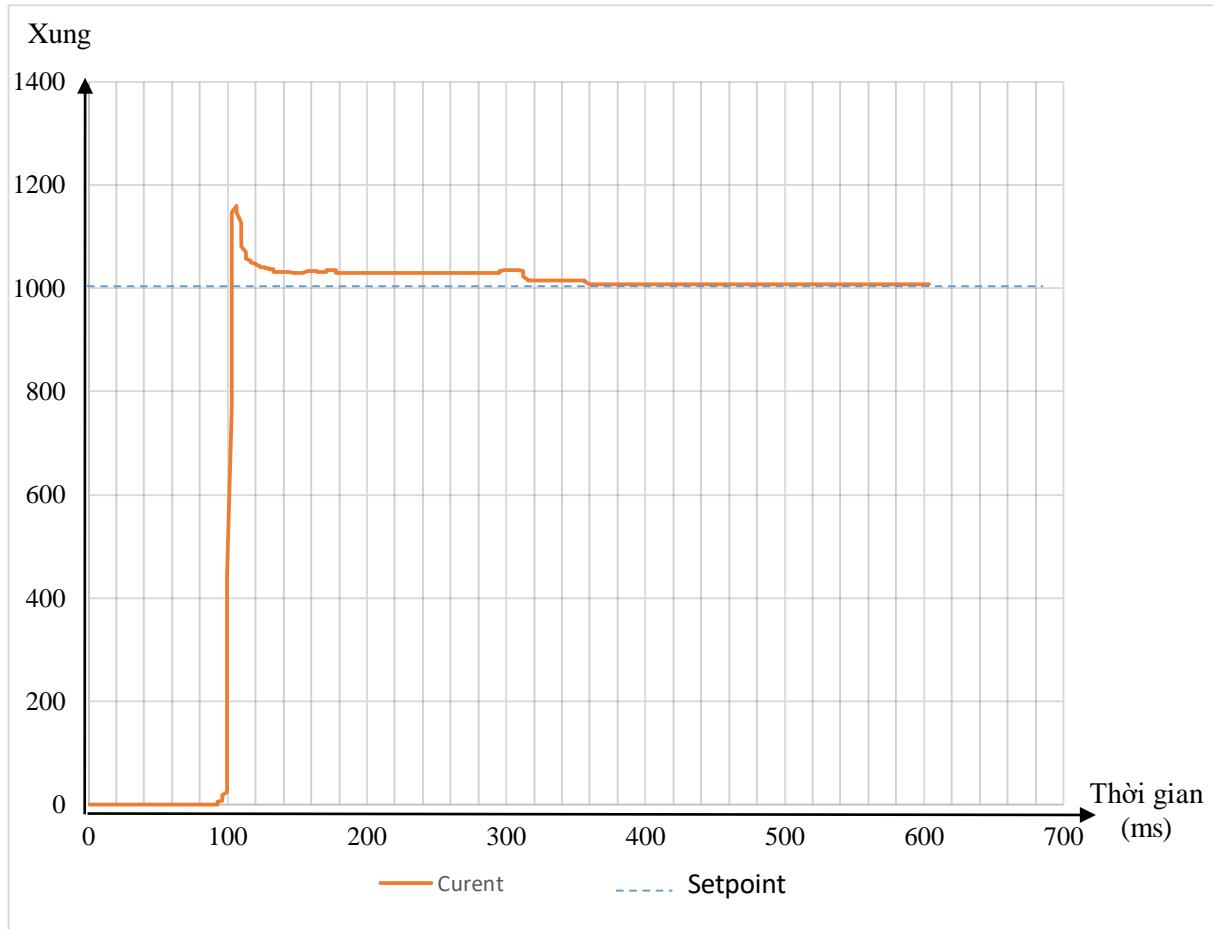

Hình 6.8 Biểu đồ khảo sát lựa chọn hệ số K_p , K_i trong trường hợp 4

Kết luận:


Bộ PI số 3 và số 4 có xung đáp ứng tốt nhất nhưng xảy ra vọt lô PO (vọt lô cao hơn cả là bộ số 4) và thời gian xác lập cũng cao.

Bộ P số 1 và PI số 2 có độ vọt lô thấp, thời gian xác lập trong mức cho phép. Tuy nhiên để tránh trạng thái Steady State Error xảy ra như đã đề cập ở chương số 5, chúng tôi lựa chọn bộ PI trong trường hợp số 2 với các thông số sau: $K_p = 0.099$, $K_i = 0.001$, $K_d = 0$.

b. Thực nghiệm khảo sát góc Yaw trên cảm biến MPU6050

Tiến hành khảo sát góc Yaw của cảm biến MPU6050 trên thời gian thực để xác định sai số cho phép của thiết bị và sai số hướng dẫn động khi đi thẳng của robot.

- Điều kiện thực nghiệm: Chỉ khảo sát góc Yaw MPU6050 khi xe di chuyển, chỉ vận hành dẫn động và không dẫn hướng.
- Điện áp cung cấp: 5VDC.
- Phương pháp điều khiển đo đạc: Đặt góc quay bằng phương pháp calib (cảm biến tự cân bằng khi reset).
- Phương pháp thu thập dữ liệu: Giao tiếp UART Serial Plotter tích hợp sẵn trên IDE
- Phương pháp vẽ biểu đồ: Hàm số Excel

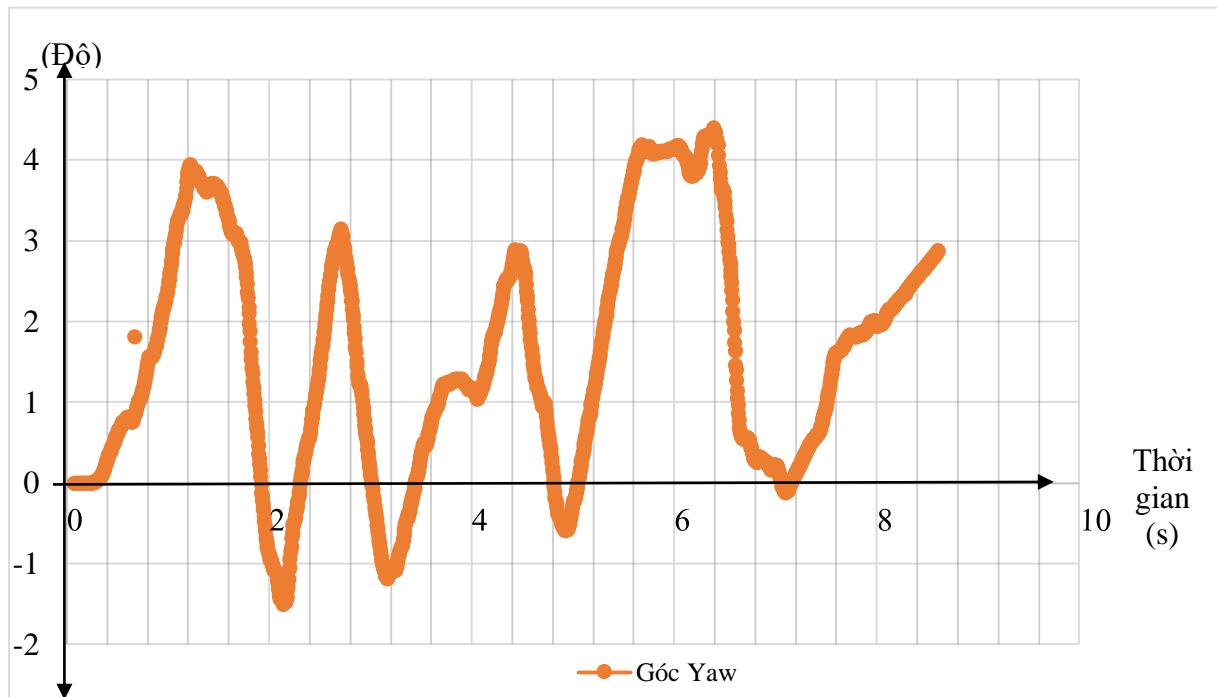


Hình 6.10 Đồ thị thực nghiệm khảo sát góc Yaw của cảm biến MPU6050

Kết quả thực nghiệm: Thời gian lấy mẫu: 10s, góc dao động của MPU6050 $4^0 \div -2^0$

Nhận xét: Dựa trên kết quả thu được, nhận thấy rằng nếu robot di chuyển theo phương thẳng, góc dao động trực Yaw của robot không bị lệch nhiều so với phương thẳng.

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Tiến hành khảo sát mối quan hệ giữa góc quay cảm biến MPU6050 trên trục Yaw và đáp ứng của động cơ dẫn hướng. Thực nghiệm sẽ cho biết khả năng đáp ứng thực tế của động cơ với những điều kiện bẻ lái khác nhau ở nhiều vị trí của MPU6050.

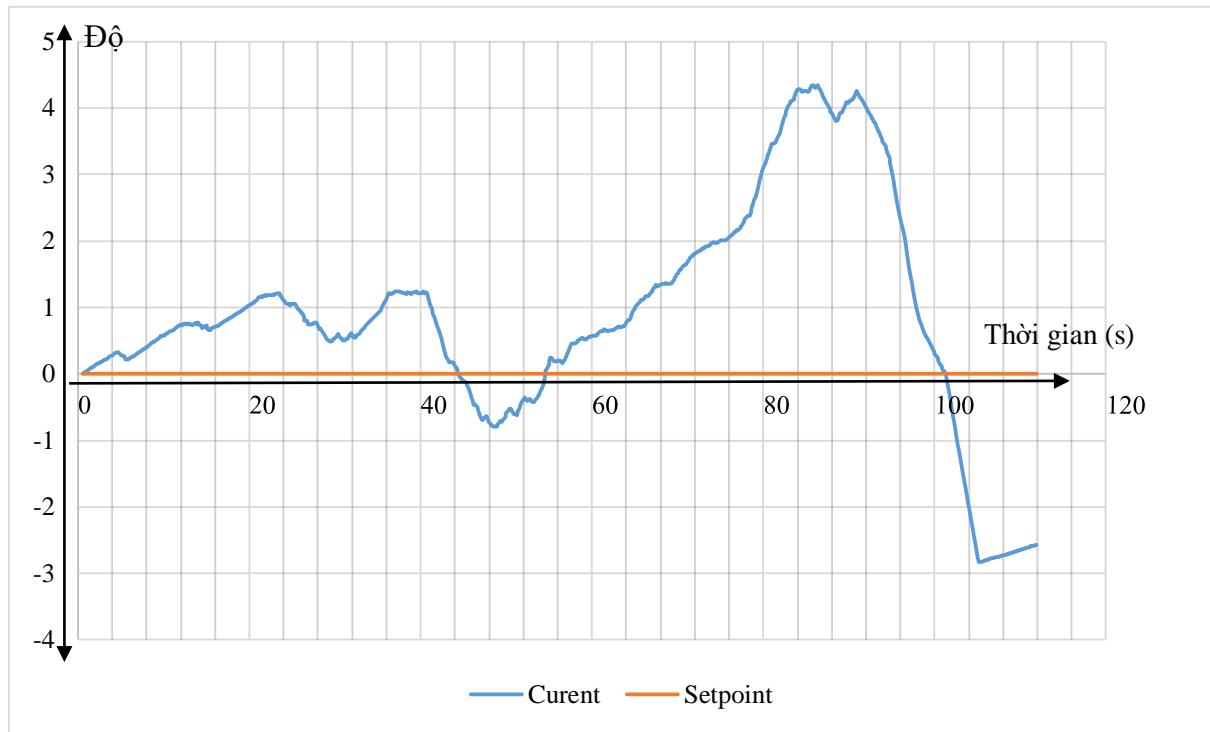

Hình 6.9 Đồ thị thực nghiệm mối quan hệ giữa góc Yaw MPU6050 (setpoint) và góc quay động cơ dẫn hướng (current)

- Điều kiện thực nghiệm: Thực nghiệm có tải, hệ số $K_P = 0.099$, $K_I = 0.001$, $K_D = 0$.
 - + Điện áp cung cấp: 24VDC,
 - + Bộ điều khiển kín PI, MCU Mega2560, driver mạch cầu H BTS7960.
 - + Phương pháp điều khiển đo đạc: Điều khiển dẫn động bằng góc lệch trực Yaw MPU6050.
 - + Phương pháp điều khiển thực tế: Thông qua tay cầm FlySky FS – TH9X.
 - + Phương pháp thu thập dữ liệu: Giao tiếp UART
 - + Phương pháp vẽ biểu đồ: Hàm Excel

- **Kết quả thực nghiệm:**
 - + Góc dao động MPU khảo sát được: $\sim 0^0$
 - + Góc đáp ứng động cơ khảo sát được: $4^0 \div -4.5^0$
- **Nhận xét:**
 - + Qua khảo sát mối quan hệ giữa góc quay trực Yaw MPU6050 và động cơ dẫn hướng, nhận thấy động cơ vẫn bám theo góc setpoint 0^0 đo được từ MPU6050 với góc quay dao động từ $4^0 \div -4.5^0$.
 - + Các góc quay dao động từ $-4^0 \div -4.5^0$ nằm trong mức sai số chấp nhận được. Hơn thế, yêu cầu di chuyển của robot là trên đường thẳng, với các góc bẻ lái nhỏ nếu được đáp ứng kịp thời như thực nghiệm thì khả năng dẫn hướng theo đường thẳng được đánh giá là ổn.

CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, tính toán và thiết kế, nhóm đã chế tạo ra mô hình robot thực tế đáp ứng được cơ bản yêu cầu bài toán.

Bảng dưới đây mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của robot:

Thông số	Giá trị	Đơn vị
Kích thước	600 × 400 × 1000	D × R × C (mm)
Trọng lượng lớn nhất (khi cất đủ thuốc BVTV)	45	kg
Dung tích bình chứa	10	lít
Thời gian vận hành cho một chu kỳ xác accu	30	phút
Năng suất vận hành (trung bình)	0.35	ha/ giờ
Điện áp sử dụng	24	volt

Bảng 7.1 Bảng mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của robot

Kết quả mong muôn:

- **Hệ thống điều khiển:** Robot có thể di chuyển tự động trong đường luồng dưa thẳng, có thể tự động dẫn hướng bằng việc lấy tín hiệu xử lý từ cảm biến gia tốc góc nghiêng MPU6050. Cơ cấu bẻ lái chủ động và cầu sau chủ động vận hành êm, không bị lỗi, chuyển từ tự động sang bẻ lái chủ động tốt và ngược lại.

- **Hệ thống cơ khí:** Hệ thống cơ khí chế tạo trên thực tế hoàn thiện như trên thiết kế. Trong quá trình vận hành, các khâu khớp của robot hoạt động ổn định, độ chịu tải và cứng vững tốt.

7.2 Nhược điểm

- Đáp ứng của hệ thống dẫn hướng chưa tốt, còn xảy ra rung động.

- Chưa thể thiết kế robot hoàn toàn tự động bẻ lái tại các khúc cua.

- Robot vận hành thường xuyên xảy ra hiện tượng trơn trượt
- Độ thẩm mĩ của robot chưa cao.

7.3 Phương án cải tiến

- Nâng cấp thiết bị cảm biến bằng việc sử dụng các camera chuyên dụng.
- Cải tiến thiết kế hệ thống cơ khí đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực địa, thay đổi các loại bánh xe nhằm hạn chế trơn trượt.
- Giảm trơn trượt tại địa hình bằng việc tăng cường độ thông thoáng của nền trải bạt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Hữu Lộc(2016), *Giáo trình cơ sở thiết kế máy*, NXB. ĐHQG TP.HCM.
- [2] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, *Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1, 2*, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [3] Nguyễn Viễn Quốc, *Bài giảng kỹ thuật điều khiển*, ĐH Công nghiệp TP.HCM.
- [4] Ümit Özgüner, Tankut Acarman, Keith Alan Redmill(2011), *Autonomous Ground Vehicles*, Artech House.
- [5] Roland S.Burns(2001), *Advanced Control Engineering*.
- [6] The MPU6050 Explained, <https://mjwhite8119.github.io/Robots>

PHỤ LỤC

1. Chương trình C điều khiển robot

/*LIBRARY EXTERNAL*/

```
#include "BTS7960.h"
```

```
#include <TimerOne.h>
```

```
#include "Simple MPU6050.h"
```

```
/*
```

```
/*MPU DEFINE ADDRESS*/
```

```
#define MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW 0x68 // Address pin low (GND)
```

```
#define MPU6050_ADDRESS_AD0_HIGH 0x69 // Address pin high (VCC)
```

```
#define MPU6050_DEFAULT_ADDRESS
```

```
Simple MPU6050 mpu;
```

```
ENABLE MPU_OVERFLOW_PROTECTION();
```

```
#define spamtimer(t) for (static uint32_t SpamTimer; (uint32_t)(millis() -  
SpamTimer) >= (t); SpamTimer = millis())
```

```
#define printfloatx(Name,Variable,Spaces,Precision,EndTxt) print(Name); { char  
S[(Spaces + Precision + 3)];Serial.print(F(""));  
Serial.print(dtostrf((float)Variable,Spaces,Precision ,S));}Serial.print(EndTxt);
```

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

```
/* Define Mode  
0: Locked Mode  
1: Auto Handling Mode  
2: Remode Handling Mode  
*/  
/*===== Pins Table===== */  
  
/* RF Signal          Mega2560  
CH2                  45  
CH4                  47  
*/  
  
/* Water Pump         Mega2560  
waterPump            39  
*/  
  
/* BTS7960 DC Motor Controller  Mega2560  
EN                   8  
L_PWM                9  
R_PWM                10
```

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

*/

/* BTS7960 DC Servo Controller Mega2560

PWA 5

AIN1 6

AIN2 7

*/

/* Encoder Feedback Input Mega2560

ENCA (ChannelA) - Interrupt 2

ENCB (ChannelB) - Normal 4

*/

/* ===== */

/* ===== */

/* Define Signal Channel RF Pins*/

#define channel2 45 // DC Channel

#define channel4 47 // DC Servo Channel

```
unsigned long duration2, duration4;  
  
int32_t pulse1, // RUN_FW  
  
pulse2, // BACK_RV  
  
pulse4; // DC_SERVO  
  
  
  
/* Define Water Pump Pins*/  
  
#define waterPump 39  
  
  
  
/* Define DIR DC Motor Pins*/  
  
/* DIR: RUN_Forward (RUN_FW): R_PWM - Run Reverse (RUN_RV): L_PWM  
*/  
  
#define EN      8  
  
#define L_PWM   9  
  
#define R_PWM  10  
  
BTS7960 motorController(EN, L_PWM, R_PWM);  
  
  
  
/* Define DC Servo Motor Pins */  
  
#define EN0      5  
  
#define L_PWM0   6  
  
#define R_PWM0  7  
  
BTS7960 motorController0(EN0, L_PWM0, R_PWM0);
```

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

```
/* Define Encoders Pins */
```

```
#define ECD_A      18
```

```
#define ECD_B      4
```

```
/* Define Mode */
```

```
#define LOCK      0
```

```
#define AUTO      1
```

```
#define HANDLE    2
```

```
/* Define Sonar */
```

```
#define triggerPIN D1
```

```
#define triggerPIN D2
```

```
/* PID Parameter Configuration */
```

```
int32_t curPos = 0, desPos = 0, err = 0;
```

```
const float degree = 100000 / 360;
```

```
int32_t distance = 0;
```

```
/* Roll - Pith - Yaw Angles */
```

```
int32_t mpuRoll = 0, mpuPith = 0, mpuYaw = 0;
```

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

```
Fastwire::setup(400, true);

#endif

/*Init Timer 1 - Sample Time 0.2s*/

Timer1.initialize(200000);

Timer1.attachInterrupt(init_Encoders);

/*Enable UART*/

Serial.begin(115200);

while (!Serial);

Serial.println(F("Start:"));

#define OFFSETS

Serial.println(F("Using Offsets"));

mpu.SetAddress(MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW).load_DMP_Image(OFFSETS);

#else

delay(500);

/*Calib MPU6050 = Need to reset power*/

mpu.SetAddress(MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW).CalibrateMPU().load_DMP_Im
age();// Does it all for you with Calibration
```

```
#endif

mpu.on_FIFO(print_Values);

}

void loop() {

/*Debug Servo Handle*/

if (Serial.available() > 0)

{

//Testing Serial

desPos = Serial.parseInt();

Serial.readString();

if (desPos >= 9695)

desPos = 9695;

if (desPos <= -9695)

desPos = -9695;

}

noInterrupts();

curPos_fb = curPos;

interrupts();

#endif AUTO == 1

if (distance() != NULL ){

mpu.dmp_read_fifo();
```

```
DC_motor_run(200, 1);

}

#endif HANDLE == 2

else (distance() > 0) % % (distance() < 30) || distance() == 0){

    WATER_pump_brake();

    read_channel2();

    read_channel4();

}

}

void init_RF() {

    pinMode(channel2, INPUT);

    pinMode(channel4, INPUT);

}

void init_WATER_pump() {

    pinMode(waterPump, OUTPUT);

}

void init_Encoders() {

    digitalWrite(ECD_A, LOW);
```

```
digitalWrite(ECD_B, LOW);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ECD_A), [] {
    if (digitalRead(ECD_B)) {

        curPos--;
    }

    else{

        curPos++;
    }

}, RISING);

Serial.setTimeout(100);

}

void WATER_pump_run() {

    digitalWrite(waterPump, HIGH);

}

void WATER_pump_brake() {

    digitalWrite(waterPump, LOW);

}

void DC_motor_run( uint32_t pulse, uint32_t dir ) {
```

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

```
motorController.Enable();

if (dir == 1) {

    motorController.TurnLeft(pulse);

}

else if (dir == 0) {

    motorController.TurnRight(pulse);

}

}

void DC_motor_brake() {

    motorController.Disable();

}

void DC_SERVO_run(float value)

{

    value = constrain(value, -255.00, 255.00);

    motorController0.Enable();

    if (value > 0)

    {

        motorController0.TurnRight(value);

        //Serial.println(value);

    }

}
```

```
    }  
  
    else  
  
    {  
  
        motorController0.TurnLeft(-value);  
  
        //Serial.println(-value);  
  
    }  
  
}  
  
  
  
void DC_SERVO_brake() {  
  
    motorController0.Disable();  
  
}  
  
  
  
float partP(float err, float p)  
  
{  
  
    return err * p;  
  
}  
  
  
  
float partD(float err, float d)  
  
{  
  
    static float preErr;  
  
}
```

THIẾT KẾ CHẾ TẠO ROBOT PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

```
uint32_t preTime = 0;  
  
float dErr, ret;  
  
dErr = err - preErr;  
  
preErr = err;  
  
ret = dErr * d / float(millis() - preTime);  
  
preTime = millis();  
  
return ret;  
}  
  
  
  
float partI(float err, float i)  
{  
    static float sum;  
  
    float ret;  
  
    static uint32_t preTime = 0;  
  
  
  
    if (abs(err) < 50)  
        sum += err;  
  
    ret = sum * i * float(millis() - preTime);  
  
    preTime = millis();
```

```
return ret;  
}  
  
void read_channel2() {  
    /*Reading RF Hander*/  
    duration2 = pulseIn(channel2, HIGH);  
    if (duration2 >= 1050 && duration2 <= 1910) {  
        duration2 = constrain(duration2, 1050, 1910);  
        /* Min: 1485 Max: 1910*/  
        if ( duration2 >= 1050 && duration2 <= 1473 ) {  
            pulse1 = map(duration2, 1473, 1050, 0, 255);  
            Serial.println(pulse1);  
            DC_motor_run(pulse1, 1); // RUN_FW  
        }  
        else if ( duration2 >= 1485 && duration2 <= 1910 ) {  
            pulse2 = map(duration2, 1485, 1910, 0, 255);  
            Serial.println(pulse2);  
            DC_motor_run(pulse2, 0); // RUN_RV  
        }  
    }  
}
```

```
void read_channel4() {  
  
    /*Reading RF Hander*/  
  
    duration4 = pulseIn(channel4, HIGH);  
  
    duration4 = constrain(duration4, 1030, 1890);  
  
    //Serial.println(duration4);  
  
    //Serial.println(duration4);  
  
    duration4 = map(duration4, 1030, 1890, -5, 5);  
  
    desPos = duration4 * 1939;  
  
    Serial.print(" desPos:\t");  
  
    Serial.print(desPos, DEC);  
  
  
  
  
    if (curPos <= -9695) {  
  
        desPos = -9695;  
  
    }  
  
    else if (curPos >= 9695) {  
  
        desPos = 9695;  
  
    }  
  
  
  
    err = desPos - curPos_fb;  
  
    DC_SERVO_run(partP(err, 0.01) + + partI(err, 0.1) + partD(err, 0));
```

}

```
/*Gyro, Accel and Quaternion*/  
  
int PrintAllValues(int16_t *gyro, int16_t *accel, int32_t *quat, uint16_t  
SpamDelay = 100) {  
  
    Quaternion q;  
  
    VectorFloat gravity;  
  
    float ypr[3] = { 0, 0, 0 };  
  
    float xyz[3] = { 0, 0, 0 };  
  
    spamtimer(SpamDelay) {// non blocking delay before printing again. This skips  
the following code when delay time (ms) hasn't been met  
  
        mpu.GetQuaternion(&q, quat);  
  
        mpu.GetGravity(&gravity, &q);  
  
        mpuGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);  
  
        mpu.ConvertToDegrees(ypr, xyz);  
  
        Serial.printfloatx(F("Yaw:\t") , xyz[0], 9, 4, F("\t"));  
  
        Serial.printfloatx(F("Pitch:\t"), xyz[1], 9, 4, F(", "));  
  
        Serial.printfloatx(F("Roll: ") , xyz[2], 9, 4, F(", "))  
  
        mpuYaw = xyz[0];  
  
        mpuPitch = xyz[1];  
  
        mpuRoll = xyz[2];
```

```
#ifdef AUTO

    read_channel4_auto(-xyz[0]);

#endif

    Serial.printf(F("ax") , accel[0], 5, 0, F(", "));

    Serial.printf(F("ay") , accel[1], 5, 0, F(", "));

    Serial.printf(F("az") , accel[2], 5, 0, F(", "));

    Serial.printf(F("gx") , gyro[0], 5, 0, F(", "));

    Serial.printf(F("gy") , gyro[1], 5, 0, F(", "));

    Serial.printf(F("gz") , gyro[2], 5, 0, F("\n"));

    return mpuYaw;

}

}

void read_channel4_auto(float setpoint) {

    desPos = (int32_t)setpoint * 277;

    if (desPos <= -16620) {

        desPos = -16620;

    }

}
```

```
else if (desPos >= 16620) {  
  
    desPos = 16620;  
  
}  
  
else  
  
    desPos = desPos;  
  
  
  
err = desPos - curPos;  
  
DC_SERVO_run(partP(err, 0.049) + + partI(err, 0.0001) + partD(err, 0));  
  
}  
  
  
  
void distance() {  
  
    int distanceCM = 0;  
  
    unsigned long durationMS = 0;  
  
    digitalWrite(triggerPIN, LOW);  
  
    delayMicroseconds(2);  
  
    digitalWrite(triggerPIN, HIGH);  
  
    delayMicroseconds(10);  
  
    digitalWrite (triggerPIN, LOW);  
  
  
  
    durationMS = pulseIn(echoPIN, HIGH);  
  
    if (durationMS == 0)
```

```
else {  
  
    Serial.print("Time: ");  
  
    Serial.print(durationMS);  
  
  
  
    distanceCM = (((int) durationMS * 0.034) / 2);  
  
    if (distanceCM < 0) || (distanceCM > 450)  
  
        distance = NULL;  
  
    else  
  
        distance = distanceCM;  
  
    return distance  
  
}  
  
}
```

2. Thông số, datasheet thiết bị

Phụ lục tham khảo datasheet động cơ Servo Harmonic RH-11D-3001-E100AL:

<https://www.harmonicdrive.net/products/rotary-actuators/solid-shaft-actuators/rh-mini>

Phụ lục tham khảo động cơ DC giảm tốc GinRE GR-08SGN

http://www.ginre.com.tw/page/Page2-1_1B.htm

Phụ lục tham khảo cảm biến gia tốc góc nghiêng MPU6050:

<https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/>

Phụ lục tham khảo datasheet IC điều khiển động cơ BTS7960:

http://www.robotpower.com/downloads/BTS7960_v1.1_2004-12-07.pdf

Phụ lục tham khảo datasheet tay cầm điều khiển FlySky FS TH-9X:

<https://www.flysky-cn.com/th9x-xiazai-1>