



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО"

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬ<u>ЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ</u>

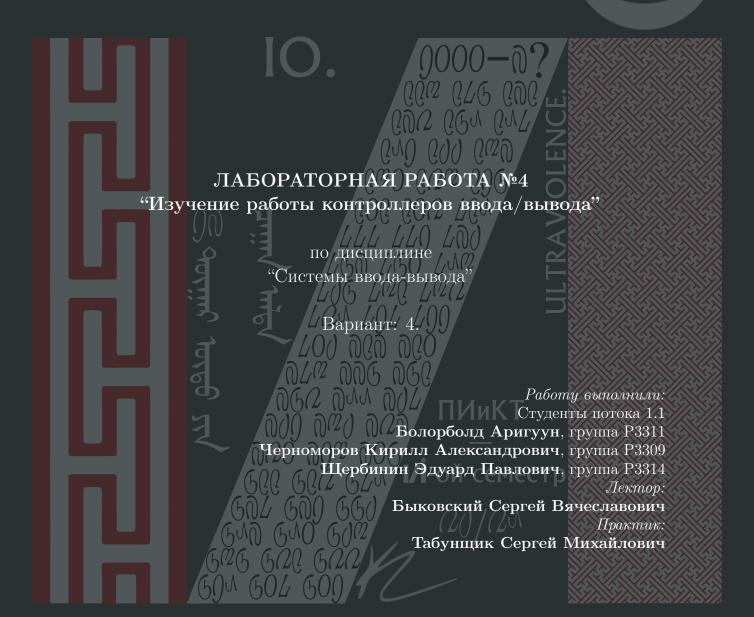

Содержимое						
		3				
		3 5 7				
		7				

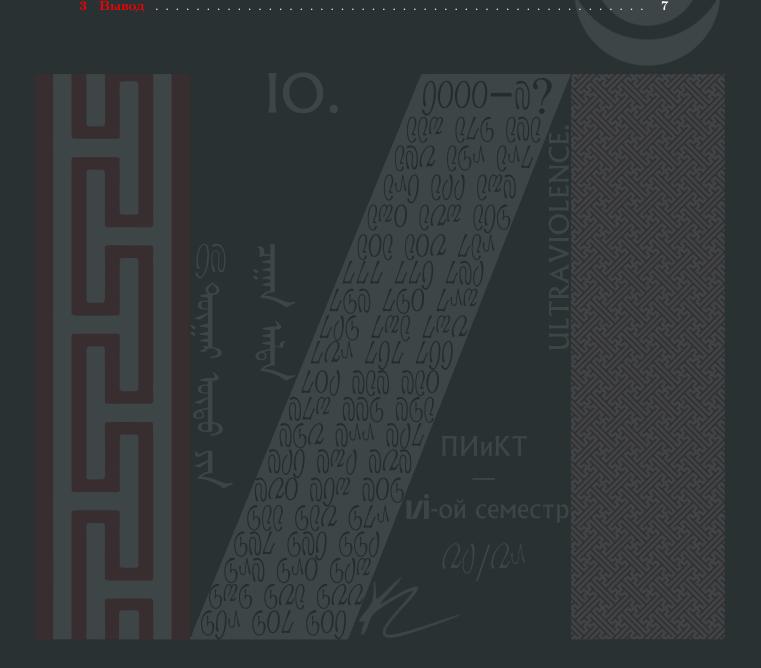

1 Текст задания

1.1 Цель задания

Познакомиться с принципами работы с контроллерами ввода вывода на примере контроллера UART.

1.2 Задачи

- 1. Написать программу для микроконтроллера Atmega328, принимающую и отправляющую пакеты по интерфейсу UART в соответствии с обозначенным форматом пакета. Драйвер UART должен быть реализован с использованием операций ввода/вывода в регистры аппаратного контроллера UART.
- 2. Контроллер должен принимать данные с ПК, проверять их на корректность и отправлять обратно корректные пакеты. Если пакет пришел с ошибкой, то он отбрасывается.
- 3. Контроллер должен раз в секунду передавать данные с датчика, указанного в варианте задания.
- 4. Написать клиентскую программу на ПК для приема и отправки пакетов к микроконтроллеру по интерфейсу UART, моделирующей как корректную отправку пакетов, так и случаи с ошибками: неправильная длина, отсутствие синхробайта, недостаточное количество данных.
- 5. Подключить микроконтроллер к ПК и протестировать работоспособность написанных программ
- 6. Снять осциллограммупередачи любого пакета по интерфейсу UART
- 7. Оформить отчет по работе в электронном формате

№ варианта	Датчик	Скорость UART	Чётность	Кол-во стоповых бит
4	DHT11	/ / 115200 / () / (odd parity	2
	температура и влажность	160 110		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

2 Выполнение

2.1 Описание кода Arduino (комментарии в самом коде)

```
#include <DHT11.h>
#include "CRC8.h"

#define SetBit(reg, bita) reg |= (1<<bita)

volatile char b = 0;

typedef unsigned char uint8_t;

DHT11 dht11(2);

CRC8 crc;

void USART_Transmit(uint8_t data)
{
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while (!(UCSROA & (1<<UDREO)));
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDRO = data;
}</pre>
```

```
void USART_Transmit(uint8_t data[], int len) {
  for (int i=0; i<len; i++) {
    USART_Transmit(data[i]);
}
// Отправка пакета UART клиенту. Содержит синхробайт, длину данных, сами данные и контрольная сумма
void USART_SendPacket(uint8_t data[], int len) {
  USART_Transmit(0x5A);
  USART_Transmit((uint8_t)len);
  USART_Transmit(data, len);
  uint8_t crc = calcCRC8(data, len);
  USART_Transmit(crc);
void setup() {
    // Initialize serial communication to allow debugging and data readout.
    // Using a baud rate of 9600 bps.
    //Serial.begin(9600);
    // Uncomment the line below to set a custom delay between sensor readings (in milliseconds).
    dht11.setDelay(2000); // Set this to the desired delay. Default is 500ms.
    uint16 t baudRate = 9600;
    uint16_t ubrr = 16000000 / 16 / baudRate
    UBRROH = (unsigned char) (ubrr >> 8);
    UBRROL = (unsigned char) ubrr;
    SetBit(UCSROB, TXENO);
    SetBit(UCSROB, RXENO);
    SetBit(UCSROB, RXCIEO);
    // Обращаю внимание сюда: здесь происходит настройка по услоаиям варианта
    SetBit(UCSROC, 1);
    SetBit(UCSROC, 2);
    SetBit(UCSROC, 5);
    SetBit(UCSROC, 4);
    SetBit(UCSROC, 3);
    pinMode(13, OUTPUT);
}
uint8_t packet[256];
int state = 0, len = 0, pos = 0;
/*
ISR --- стандартный встроенный метод в С для вызова векторов прерывания в Atmega.
Здесь происходит обработка данных, принятые от клиента:
- 0: Ожидание начала передачи.
- 1: Ожидание получения длины пакета.
- 2: Получение данных пакета.
- 3: Проверка контрольной суммы, здесь сбрасывается
роѕ для принятия нового пакета.
*/
ISR(USART_RX_vect) {
```

```
b = UDR0;
  if(b == 'A') digitalWrite(13, HIGH);
  if(b == 'B') digitalWrite(13, LOW);
  switch(state) {
    case 0:
      if (b == 0x5A) state = 1;
      break;
    case 1:
      len = b;
      state = 2;
     break:
    case 2:
      packet[pos++] = b;
      if (pos >= len) state = 3;
      break;
    case 3:
      uint8_t crc = calcCRC8(packet, len);
      if (b == crc) USART_SendPacket(packet, len);
      state = 0;
      pos = 0;
 }
void loop() {
    int temperature = 0;
    int humidity = 0;
    // Attempt to read the temperature and humidity values from the DHT11 sensor.
    int result = dht11.readTemperatureHumidity(temperature, humidity);
    // Check the results of the readings.
    // If the reading is successful, print the temperature and humidity values.
    // If there are errors, print the appropriate error messages.
    if (result == 0) {
      int res[2];
      res[0] = temperature;
      res[1] = humidity;
      // Отправка пакета клиенту вместо вывода в Serial Monitor.
      USART_SendPacket((uint8_t*)res, 4);
}
2.2 Описание кода клиента
import serial
import crc8
import time
import threading
# Настройка по варианту
ser = serial.Serial("COM5", 9600, parity=serial.PARITY_ODD, stopbits=serial.STOPBITS_TWO)
hash = crc8.crc8()
# Функция для получения хеш-суммы
```

```
def tocrc(data):
    return hash.reset().update(data).digest()
# Функция для отправки пакета в контроллер
def sendPacket(data):
    ser.write(b'\x5A')
    ser.write(len(data).to_bytes(1, "little"))
    ser.write(data)
    ser.write(tocrc(data))
# Эта функция периодически отправляет пакет в контроллер.
# Строка после функции как раз ответственен за её активацию
def interval():
    while True:
        sendPacket(b'HELLO')
        time.sleep(5)
threading.Thread(target=interval).start()
# Бесконечный цикл с валидацией и обработкой принятых данных от контроллера
while True:
    bs = ser.read()
    if (bs != b' \setminus x5A'):
        continue
    n = ser.read()
    n = int.from_bytes(n, "little")
    data = ser.read(n)
    crc = ser.read()
    if tocrc(data) != crc:
        print("Error in crc8")
        continue
    temp = int.from_bytes(data[0:2], "little")
    pres = int.from_bytes(data[2:4], "little")
    print(f'Data: {data}\nTemp: {temp}°C; Humidity: {pres}%')
```

2.3 Демонстрация

Temp: 26*C; Humidity: 19%
Data: b'\x1a\x00\x13\x00'
Temp: 26*C; Humidity: 19%
Data: b'\x1a\x00\x13\x00'
Temp: 26*C; Humidity: 19%

Data: b'HELLO'

Temp: 17736*C; Humidity: 19532%


Data: b'\x1a\x00\x13\x00'
Temp: 26*C; Humidity: 19%
Data: b'\x1a\x00\x13\x00'
Temp: 26*C; Humidity: 19%

Data: b'HELLO'

Temp: 17736*C; Humidity: 19532%

Data: b'\x1a\x00\x13\x00' Temp: 26*C; Humidity: 19%

2.4 Временная диаграмма

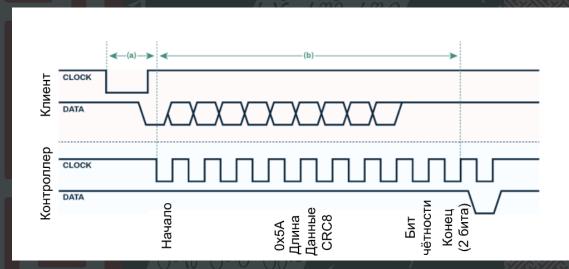

3 Вывод

В рамке этой лабораторной работы мы ознакомились с работой микроконтроллера Atmega328 на основе DHT11 через протокол передачи UART.