

检测原理 2019 大题回忆

前半学期


1. 莫尔条纹, G_1 不动, G_2 移动。

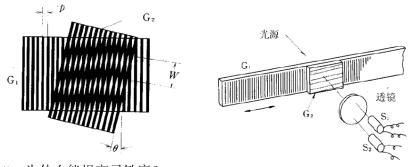

- 1) 为什么能提高灵敏度?
- 2) 若 G_2 向右移动,则条纹如何移动?
- 3) 如何设计 S_1 和 S_2 以鉴别方向,简述判断方向的方法。
- 4) 能否使输出精度比P更小,如何做?
- 2. PSD 测距原理

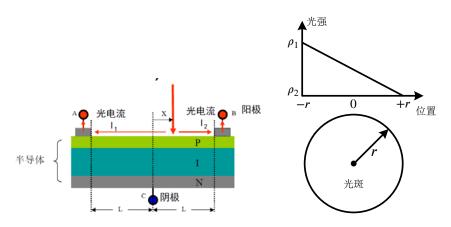


- 1) 根据入阳极光电流强度和入射点与阳极距离成反比原理写出x的表达式,用 L, I_1, I_2 表示。
- 2) 如果入射光是一个圆形光斑,写出x的物理意义,写出表达式并根据光强分布计算结果。 **后半学期**
- 1. 明渠流量积分

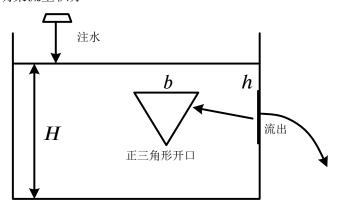

打开水龙头注入,在长方体容器侧壁上开正三角形开口,顶端向下,边长 $b=2\sqrt{3}$ 。注


水达到稳定后,液面高于流出口h=1,计算注入水的流量Q。

2. 井式压力计误差分析。

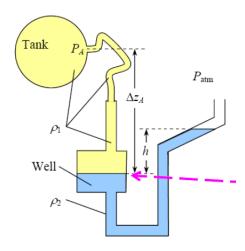

已知左边"井"的直径为D,右边管的直径为d,气体密度 ρ_1 ,液体密度 ρ_2 。问忽略 ΔH 情形下,d与D满足何种条件时,相对误差小于 $\pm 1\%$?(忽略气体重力的影响)

3. 静压式物位计

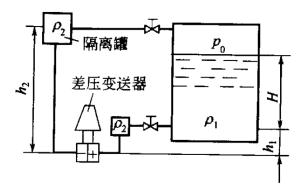

已知 $h_1=0.5~{
m m}, h_2=10.5~{
m m},
ho_1=1250~{
m kg/m}^3$, $ho_2=800~{
m kg/m}^3$,取 $g=10~{
m m/s}^2$,差压变送器在差压为0 kPa时输出为4 mA,压差为100 kPa时输出为20 mA。

- 1) 当H = 8 m时,求压差以及输出电流。
- 2) 应进行何种零点迁移?迁移至何处?
- 3) 零点迁移后,分别求当H = 8 m和H = 6.4 m时的压差和输出电流。