中华人民共和国国家标准

大气污染物综合排放标准

Integrated emission standard of air pollutants

GB 16297-1996

代替GB 3548—83、GB 4276—84、 GB 4277—84、GB 4282—84、

GB 4286—84,GB 4911—85,

GB 4912-85,GB 4913-85,

GB 4916—85,GB 4917—85,

GBJ 4-73 各标准中的废气部分

1 主題内容与适用范围

1.1 主题内容

本标准规定了 33 种大气污染物的排放限值,同时规定了标准执行中的各种要求。

1.2 适用范围

- 1.2.1 在我国现有的国家大气污染物排放标准体系中,按照综合性排放标准与行业性排放标准不交叉 执行的原则,锅炉执行 GB 13271—91《锅炉大气污染物排放标准》、工业炉窑执行 GB 9078—1996《工业 炉窑大气污染物排放标准》、火电厂执行 GB 13223—1996《火电厂大气污染物排放标准》、炼焦炉执行 GB 16171—1996《炼焦炉大气污染物排放标准》、水泥厂执行 GB 4915—1996《水泥厂大气污染物排放标 准》、恶臭物质排放执行 GB 14554—93《恶臭污染物排放标准》、汽车排放执行 GB 14761.1~14761.7— 93《汽车大气污染物排放标准》、摩托车排气执行 GB 14621—93《摩托车排气污染物排放标准》,其他大 气污染物排放均执行本标准。
- 1.2.2 本标准实施后再行发布的行业性国家大气污染物排放标准,按其适用范围规定的污染源不再执行本标准。
- 1.2.3 本标准适用于现有污染源大气污染物排放管理,以及建设项目的环境影响评价、设计、环境保护设施竣工验收及其投产后的大气污染物排放管理。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

GB 3095-1996 环境空气质量标准

GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

3 定义

本标准采用下列定义:

3.1 标准状态

指温度为 273K,压力为 101325Pa 时的状态。本标准规定的各项标准值,均以标准状态下的干空气 为基准。

3.2 最高允许排放浓度

指处理设施后排气筒中污染物任何 1h 浓度平均值不得超过的限值;或指无处理设施排气筒中污染 物任何 1h 浓度平均值不得超过的限值。

3.3 最高允许排放速率(Maximum allowable emission rate)

指一定高度的排气筒任何 1h 排放污染物的质量不得超过的限值。

3.4 无组织排放

指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒的排放属有组织排放,但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。因此,在执行"无组织排放监控浓度限值"指标时,由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。

3.5 无组织排放监控点

依照本标准附录 C 的规定,为判别无组织排放是否超过标准而设立的监测点。

3.6 无组织排放监控浓度限值

指监控点的污染物浓度在任何 1b 的平均值不得超过的限值。

3.7 污染源

指排放大气污染物的设施或指排放大气污染物的建筑构造(如车间等)。

3.8 单位周界

指单位与外界环境接界的边界。通常应依据法定手续确定边界;若无法定手续,则按目前的实际边 界确定。

3.9 无组织排放源

指设置于露天环境中具有无组织排放的设施,或指具有无组织排放的建筑构造(如车间、工棚等)。

3.10 排气筒高度

指自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口计的高度。

4 指标体系

本标准设置下列三项指标:

- 4.1 通过排气筒排放的污染物最高允许排放浓度。
- 4.2 通过排气简排放的污染物,按排气简高度规定的最高允许排放速率。

任何一个排气筒必须同时遵守上述两项指标,超过其中任何一项均为超标排放。

4.3 以无组织方式排放的污染物,规定无组织排放的监控点及相应的监控浓度限值。 该指标按照本标准第9.2条的规定执行。

5 排放速率标准分级

本标准规定的最高允许排放速率,现有污染源分为一、二、三级,新污染源分为二、三级。按污染源所在的环境空气质量功能区类别,执行相应级别的排放速率标准,即:

位于一类区的污染源执行一级标准(一类区禁止新、扩建污染源。一类区现有污染源改建时执行现 有污染源的一级标准);

位于二类区的污染源执行二级标准:

位于三类区的污染源执行三级标准。

6 标准值

- 6.1 1997年1月1日前设立的污染源(以下简称为现有污染源)执行表1所列标准值。
 - 6.2 1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源(以下简称为新污染源)执行表2所列标准值。
 - 6.3 按下列規定判断污染源的设立日期:
 - 6.3.1 一般情况下应以建设项目环境影响报告书(表)批准日期作为其设立日期。
 - 6.3.2 未经环境保护行政主管部门审批设立的污染源,应按补做的环境影响报告书(表)批准日期作为 其设立日期。

7 其他规定

- 7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上,不能 达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。
- 7.2 两个排放相同污染物(不论其是否由同一生产工艺过程产生)的排气筒,若其距离小于其几何高度 之和,应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒,且排放同一种污染物时,应以前两根的 等效排气筒,依次与第三、四根排气筒取等效值。等效排气筒的有关参数计算方法见附录 A。
- 7.3 若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间,其执行的最高允许排放速率以内插法计算,内插法的计算式见本标准附录B;当某排气筒的高度大于或小于本标准列出的最大或最小值时,以外推法计算其最高允许排放速率,外推法计算式见本标准附录B。
- 7.4 新污染源的排气筒一般不应低于 15m。若某新污染源的排气筒必须低于 15m 时,其排放速率标准 值按 7.3 的外推计算结果再严格 50%执行。
- 7.5 新污染源的无组织排放应从严控制,一般情况下不应有无组织排放存在,无法避免的无组织排放 应达到表2规定的标准值。
- 7.6 工业生产尾气确需燃烧排放的,其烟气黑度不得超过林格曼1级。

8 监测

- 8.1 布点
- 8.1.1 排气筒中颗粒物或气态污染物监测的采样点数目及采样点位置的设置,按GB/T 16157—1996 执行。
- 8.1.2 无组织排放监测的采样点(即监控点)数目和采样点位置的设置方法,详见本标准附录 C。
- 8.2 采样时间和频次

本标准规定的三项指标,均指任何 1b 平均值不得超过的限值,故在采样时应做到:

8.2.1 排气筒中废气的采样

以连续 1h 的采样获取平均值:

或在 1h 内,以等时间间隔采集 4 个样品,并计平均值。

8.2.2 无组织排放监控点的采样

无组织排放监控点和参照点监测的采样,一般采用连续 1h 采样计平均值;

若浓度偏低,需要时可适当延长采样时间;

若分析方法灵敏度高,仅需用短时间采集样品时,应实行等时间间隔采样,采集4个样品计平均值。

8.2.3 特殊情况下的采样时间和频次

若某排气筒的排放为间断性排放,排放时间小于 lh,应在排放时段内实行连续采样,或在排放时段 内以等时间间隔采集 2~4 个样品,并计平均值;

若某排气筒的排放为间断性排放,排放时间大于1h,则应在排放时段内按8.2.1 的要求采样;

当讲行污染事故排放监测时,按需要设置的采样时间和采样频次,不受上述要求限制;

建设项目环境保护设施竣工验收监测的采样时间和频次,按国家环境保护局制定的建设项目环境保护设施竣工验收监测办法执行。

- 8.3 监测工况要求
- 8.3.1 在对污染源的日常监督性监测中,采样期间的工况应与当时的运行工况相同,排污单位的人员和实施监测的人员都不应任意改变当时的运行工况。
- 8.3.2 建设项目环境保护设施竣工验收监测的工况要求按国家环境保护局制定的建设项目环境保护设施竣工验收监测办法执行。
- 8.4 采样方法和分析方法

- 8.4.1 污染物的分析方法按国家环境保护局规定执行。
- 8.4.2 污染物的采样方法按 GB/T 16157-1996 和国家环境保护局规定的分析方法有关部分执行。
- 8.5 排气量的测定

排气量的测定应与排放浓度的采样监测同步进行,排气量的测定方法按 GB/T 16157-1996 执行。

9 标准实施

- 9.1 位于国务院批准划定的酸爾控制区和二氧化硫污染控制区的污染源,其二氧化硫排放除执行本标准外,还应执行总量控制标准。
- 9.2 本标准中无组织排放监控浓度限值,由省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门决定是 否在本地区实施,并报国务院环境保护行政主管部门备案。
- 9.3 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

表 1 现有污染源大气污染物排放限值

齊	按	最高允许	1	最高允许	非放速率,kg	g/h	无组织排放量	直控浓度限值
号.	染物	排放浓度 mg/m³	排气筒 高度 m	一级	二級	三級	监控点	被度 mg/m³
	二 氧	1200 (硫、二氧化硫、硫酸和其 他含硫化合物生产)	15 20 30 40 50	1.6 2.6 8.8 15 23	3. 0 5. 1 17 30 45	4. 1 7. 7 26 45 69	无组织排放 源上风向设	0.50 (監控点与参
1	化藏		60 70 80 90 100	33 47 63 82 100	64 91 120 160 200	98 140 190 240 310	参照点,下风 向设监控点 ⁽⁾	無点浓度差 值)
	叛氧	1700 (硝酸、氮肥 和火炸药生产)	15 20 30 40 50	0. 47 0. 77 2. 6 4. 6 7. 0	0. 91 1. 5 5. 1 8. 9	1. 4 2. 3 7. 7 14 21	无组织排放 搬上风向设	0.15 (監控点与参
2	化物	420 (硝酸使用和其他)	60 70 80 90 100	9. 9 14 19 24 31	19 27 37 47 61	29 41 56 72 92	参照点,下风 向设监控点	聚点浓度差 值)

表 1(续)

			1	最高允许	排放速率,k	g/h	无组织排放	监控浓度限值
序号	行杂物	最高允许 排放浓度 mg/m³	排气阀 高度 m	一级	二級	三級	監控点	旅度 mg/m³
		22 (碳黑尘、染料尘)	15 20 30	禁排	0.60 1.0 4.0	0. 87 1. 5 5. 9	周界外浓度 最高点 [©]	内跟不可见
3	颗粒	80 ¹⁾ (玻璃棉生、 石英粉生、 矿渣棉生)	15 20 30 40	禁排	6. 8 2. 2 3. 7 14 25	3. 1 5. 3 21	无组织排放 源上风向设 参照点,下风	2.0 (監控点与4 照点教度差
	th	150 (其他)	15 20 30 40 50	2. 1 3. 5 14 24 36 51	4. 1 6. 9 27 46 70	5. 9 10 40 69 110 150	向设监控点 无组织排放 源上风向设 参照点,下风 向设监控点	值) 5.0 (监控点与4 服点妆度者
4	氨 化 氢	150	15 20 30 40 50 60 70 80	禁排	0.30 0.51 1.7 3.0 4.5 6.4 9.1	0. 46 0. 77 2. 6 4. 5 6. 9 9. 8 14	剧界外浓度 最高点	0. 25
5	格酸雾	0.080	15 20 30 40 50	禁排	0.009 0.015 0.051 0.089 0.14 0.19	0. 014 0. 023 0. 078 0. 13 0. 21 0. 29	周界外浓度 最高点	0.0075
6	硫酸	1000 (火炸药厂)	15 20 30 40	禁	1.8 3.1 10 18	2. 8 4. 6 16 27	周界外浓度	1.5
	*	. 70 (其他)	50 60 70 80	排	27 39 55 74	41 59 83 110	最高点	

表 1(续)

最高允许 排放浓度	排气筒		排放速率。kg	g/h	无组织排放业	监控浓度限值
	接行物	č				
mg/m^2	高度	一级	二級	三级	监控点	浓度 mg/m³
100 (普钙工业)	15 20 30 40	*	0. 12 0. 20 0. 69 1. 2	0. 18 0. 31 1. 0 1. 8 2. 7	无组织排放源 上风向设参照 点,下风向设验	20μg/m² (監控点与参
11 (其他)	60 排 2 70 3	2. 6 3. 6 4. 9	3. 9 5. 5 7. 5	控点	照点浓度差值	
85	25 30 40 50 60 70 80	禁排	0. 60 1. 0 3. 4 5. 9 9. 1 13	0.90 1.5 5.2 9.0 14 20 28	周界外浓度 最高点	0.50
0. 90	15 20 30 40 50 60 70 80 90	禁排	0. 005 0. 007 0. 031 0. 055 0. 085 0. 12 0. 17 0. 23 0. 31 0. 39	0. 007 0. 011 0. 048 0. 083 0. 13 0. 18 0. 26 0. 35 0. 47 0. 60	周界外浓度 最高点	0.0075
0.015	15 20 30 40 50	禁律	1.8×10^{-3} 3.1×10^{-8} 10×10^{-3} 18×10^{-3} 26×10^{-3} 39×10^{-3}	2.8×10^{-3} 4.6×10^{-3} 16×10^{-3} 27×10^{-3} 41×10^{-3} 59×10^{-3}	周界外浓度 最高点	0.0015
1,0	15 20 30 40 50	禁排	0.060 0.10 0.34 0.59 0.91	0. 090 0. 15 0. 52 0. 90 1. 4	周界外浓度 最高点	0.050
	(普钙工业) 11 (其他) 85	100 (骨钙工业) 30 40 50 11 60 (其他) 70 80 25 30 40 85 50 60 70 80 15 20 30 40 0.90 60 70 80 90 100 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100	100 (眷钙工业) 30 40 50 排 (其他) 70 80 25 30 40 数 85 50 60 排 70 80 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15 20 30 40 80 90 100 15 20 30 40 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100 (特钙工业) 30 40	(特特工业) 20	(各钙工业) 20

表1(续)

		and a second second	- 1	最高允许	排放速率,kg	g/h	无组织排放监	控浓度限值
序号	染物	最高允许 排放徐度 mg/m ³	排气筒 高度 m	一級	二级	三級	監控点	被度 mg/m³
12	被及其化合物	0. 015	15 20 30 40 50 60 70 80	*	1. 3×10 ⁻³ 2. 2×10 ⁻¹ 7. 3×10 ⁻³ 13×10 ⁻³ 19×10 ⁻³ 27×10 ⁻³ 39×10 ⁻³ 52×10 ⁻³	$\begin{array}{c} 2.\ 0\times 10^{-3} \\ 3.\ 3\times 10^{-3} \\ 11\times 10^{-3} \\ 19\times 10^{-5} \\ 29\times 10^{-2} \\ 41\times 10^{-3} \\ 58\times 10^{-3} \\ 79\times 10^{-3} \end{array}$	周界外浓度 最高点	0. 0010
13	镍及其化合物	5. 0	15 20 30 40 50 60 70 80	禁	0. 18 0. 31 1. 0 1. 8 2. 7 3. 9 5. 5 7. 4	0. 28 0. 46 1. 6 2. 7 4. 1 5. 9 8. 2	周界外被度 最高点	0.050
14	锡及其化合物	10	15 20 30 40 50 60 70 80	禁	0. 36 0. 61 2. 1 3. 5 5. 4 7. 7 11 15	0. 55 0. 93 3. 1 5. 4 8. 2 12 17 22	周界外浓度 最高点	0.30
15	苯	17	15 20 30 40	禁排	0.60 1.0 3.3 6.0	0. 90 1. 5 5. 2 9. 0	周界外被度 最高点	0.50
16	甲苯	60	15 20 30 40	禁	3. 6 6. 1 21 36	5. 5 9. 3 31 54	周界外被度 最高点	3. 0
17	二甲苯	90	15 20 30 40	禁	1. 2 2. 0 6. 9 12	1.8 3.1 10 18	周界外被度 最高点	1.5

表 1(续)

	1		3	最高允许:	排放速率.k	g/h	无组织排放监	控液度限值
序号	染物	最高允许 排放浓度 mg/m³	排气筒 高度 m	一级	二级	三饭	监控点	浓度 mg/m³
		9	15 20		0. 12 0. 20	0. 18 0. 31		
	Rit .		30	萘	0.68	1.0	周界外浓度	
8		115	40		1.2	1.8	最高点	0.10
	类		50	排	1.8	2. 7	2/20016202-5	
			60		2. 6	3. 9		
			15		0.30	0.46		
			20	-	0.51	0.77		
	th.	20	30	禁	1.7	2.6	周界外浓度	411441
9	85	30	40	44	3.0	4.5	最高点	0.25
	PRE		50	排	4.5	6. 9	4440465	
			60		6. 4	9.8		
			15		0.060	0.090		
	z		20		0.10	0.15		
0	2	150	30	禁	0.34	0.52	周界外浓度	0.050
u	蘇	130	40	排	0.59	0.90	最高点	0.050
	na.	12	50	24	0.91	1.4	100	
			60		1.3	2.0		
			15		0. 91	1.4		
	丙		20	禁	1.5	2.3	5250.500.0000000	
1	56	26	30	**	5.1	7.8	周界外浓度 最高点	0.75
	請		40	排	8.9	13		0.70
			50		14	21		
		(1)	60		19	29		
	E.		15		0. 61	0.92		
	网		20	禁	1.0	1.5	SYNCHIONAL ADALY	
2	婚	20	30		3. 4	5. 2	周界外浓度	0.50
	醛		40	排	5. 9	9.0	最高点	41.00
			50		9. 1	14		
			60		13	20		
			25		0.18	0.28		
	203		30	1889	0.31	0.46		
	#(°)		40	禁	1.0	1.6	周界外浓度	
3	化	2. 3	50	1	1.8	2. 7	最高点	0.030
	氢		60	排	2.7	4.1	33315632	
	Tree		70		3. 9	5. 9		
			80		5. 5	8. 3		27

表 1(续)

			1	最高允许	作放速率,kg	g/h	无组织排放器	控浓度限值
序号	行 染 物	最高允许 排放被度 mg/m ³	排气筒 高度 m	一级	二级	三級	监控点	被度 mg/m³
24	申	220	15 20 30 40 50 60	禁排	6.1 10 34 59 91	9. 2 15 52 90 140 200	周界外被度 最高点	15
25	苯胺类	25	15 20 30 40 50 60	業排	0. 61 1. 0 3. 4 5. 9 9. 1 13	0. 92 1. 5 5. 2 9. 0 14 20	周界外被度最高点	0.50
26	製業类	85	15 20 30 40 50 60 70 80 90	禁排	0.67 1.0 2.9 5.0 7.7 11 15 21 27 34	0.92 1.5 4.4 7.6 12 17 23 32 41	周界外浓度 最高点	0.50
27	硝基苯类	20	15 20 30 40 50	# #	0. 060 0. 10 0. 34 0. 59 0. 91 1. 3	0.090 0.15 0.52 0.90 1.4 2.0	周界外浓度 最高点	0.050
28	製 乙 烙	65	15 20 30 40 50 60	禁 排	0. 91 1. 5 5. 0 8. 9 14 19	1. 4 2. 3 7. 8 13 21 29	周界外被度 最高点	0. 75

表 1(完)

	- 22	12012110000	1	最高允许	F排放速率,k	g/h	无组织排放监	控浓度限值
序号	海 染	最高允许 排放浓度 mg/m³	排气筒 高度 m	一級	二级	三級	监控点	浓度 mg/m³
29	苯 并 [a] 芘	0.50×10 ⁻³ (沥青、碳素 制品生产和加工)	15 20 30 40 50	禁排	0. 10×10 ⁻¹ 0. 34×10 ⁻¹ 0. 59×10 ⁻¹ 0. 90×10 ⁻²	0.09×10 ⁻³ 0.15×10 ⁻³ 0.51×10 ⁻³ 0.89×10 ⁻³ 1.4×10 ⁻³ 2.0×10 ⁻³	周界外浓度 最高点	0. 01 μg/m³
30	光**	5. 0	25 30 40 50	*	0. 12 0. 20 0. 69 1. 2	0. 18 0. 31 1. 0 1. 8	周界外浓度 最高点	0. 10
31	沥青烟	280 (吹制沥青) 80 (烙炼、浸涂)	15 20 30 40 50	0. 11 0. 19 0. 82 1. 4 2. 2 3. 0	0. 22 0. 36 1. 6 2. 8 4. 3 5. 9	0.34 · 0.55 2.4 4.2 6.6 9.0	生产设备不 无组织排	
		150 (建筑搅拌)	70 80	4. 5 6. 2	8. 7 12	13 18		
32	石棉尘	2 根(纤维)/cm³ 或 20mg/m³	15 20 30 40 50	禁排	0. 65 1. 1 4. 2 7. 2 11	0. 98 1. 7 6. 4 21 17	生产设备不的无组织机	
33	非甲烷总烃	150 (使用溶剂汽油 或其他混合烃类 物质)	15 20 30 40	6. 3 10 35 61	12 20 63 120	18 30 100 170	周界外浓度 最高点	5.0

- 1) 一般应于无组织排放源上风向 2~50m 范围内设参考点,排放源下风向 2~50m 范围内设置控点,详见本标准 附录 C。下同。
- 2) 周界外浓度最高点一般应设于排放源下风向的单位周界外 10m 范围内。如預计无组织排放的最大落地浓度 点越出 10m 范围,可将监控点移至该预计浓度最高点,详见附录 C。下同。
- 3) 均指含游离二氧化硅 10%以上的各种尘
- 4) 排放氯气的排气筒不得低于 25m
- 5) 排放氰化氢的排气筒不得低于 25m
- 6) 排放光气的排气筒不得低于 25m

表 2 新污染源大气污染物排放限值

	Art.	四 水 ム 沙	最高	允许排放速率	kg/h	无组织排放监	监控浓度限位
序号	污染物	最高允许 排放浓度 mg/m ³	排气筒 高 度	二级	三 级	监控点	液 度
	40		m	-			mg/m³
		550	15	2. 6	3. 5		i i
		960	20	4. 3	6. 6		
		(確、二氧化硫、硫酸和其他	30	15	22		ļ.
	=	含硫化合物生产)	40	25	38	1,222 (1,000)	
1	氧		50	39	58	周界外敦度	0.40
	化	650	60	55	83	最高点13	133000
	硴	550	70	77	120		
		(硫、二氧化硫、硫酸和其他	80	110	160		
		含硫化合物使用)	90	130	200		
			100	170	270		
			15	0.77	1.2		
		1400	20	1.3	2.0		
		2000	30	4. 4	6.6		
	氮	(硝酸、氮肥和火炸药生产)	40	7.5	11	1	
	椞		50	12	18	周界外浓度	
2	化		60	16	25	最高点	0.12
	物	19957	70	23	35		
	1	240	80	31	47	1	
		(硝酸使用和其他)	90	40	61	#1	1
			100	52	78		
			15	0, 51	0.74		a captoria
		18	20	0. 85	1.3	周界外浓度	肉眼不可
		(碳黑尘、染料尘)	30	3. 4	5.0	最高点	内眼不可
			40	5.8	8. 5		
	51600	60 ²³	15	1. 9	2, 6		
	颗	(玻璃棉尘、	20	3. 1	4.5	周界外浓度	
		石英粉尘、	30	12	18	最高点	1.0
3	粒	矿渣棉尘)	40	21	31		
	物		-1F	9 5	F 0		
			15	3.5	5.0		
		100	20	5.9	8. 5	199 BP AL 34-14-	
		(註4枚)	30	23	34	周界外浓度	1.0
		(其他)	40	39	59	最高点	2522
			50	60	94		
			60	85	130		

			最高	允许排放速率	,kg/h	无组织排放监	控浓度限
序号	沙 杂	最高允许 排放被度 mg/m³	排气筒 高度 m	二 级	三级	监控点	教 度 mg/m³
95			15	0.26	0.39		-
			20	0.43	0.65		
150	X		30	1.4	2. 2		
4	化	100	40	2. 6	3. 8	周界外浓度	0.20
*	19.	100	50	3. 8	5. 9	最高点	0. 20
	77		60	5. 4	8.3		
			70	7.7	12		
			80	10	16		
	铬		15	0.008	0, 012		
	100		20	0.013	0.020		
5	酸	0.070	30	0.043	0.066	周界外浓度	0.0060
	mx.	0.070	40	0.076	0.12	最高点	0.0000
	35		50	0.12	0.18		
	1.2%	1 01	60	. 0.16	0. 25		
			15	1.5	2. 4		
		430	20	2. 6	3. 9		
	破 (火炸药厂	(火炸药厂)	30	8.8	13	周界外浓度	
6			40	15	23		1.2
6	rax .		50	23	35	最高点	1, 2
	赛	45	60	33	50		
	37	(其他)	70	46	70		
			80	63	95		
			15	0.10	0. 15		
	22	90	20	0.17	0. 26		
	無	(普钙工业)	30	0.59	0.88		
_ 8	7		40	1.0	1.5	周界外浓度	20
7	化	-	50	1.5	2.3	最高点	μg/m ^a
		9. 0	60	2. 2	3. 3		
	物	(其他)	70	3. 1	4.7		
		2001:8:00	80	4. 2	6. 3		
			25	0.52	0.78		
			30	0.87	1.3		
	氯3)		40	2, 9	4.4	周界外浓度	
8		65	50	5.0	7.6	最高点	0.40
	气		60	7.7	12	承商 紙	
			70	11	17		
			80	15	23	1	

			最高	允许排放速率	,kg/h	无组织排放监	控浓度限
序号	沙 杂	最高允许 排放被度 mg/m³	排气筒 高度 m	二 级	三级	监控点	教 度 mg/m³
95			15	0.26	0.39		-
			20	0.43	0.65		
150	X		30	1.4	2. 2		
4	化	100	40	2. 6	3. 8	周界外浓度	0.20
*	19.	100	50	3. 8	5. 9	最高点	0. 20
	77		60	5. 4	8.3		
			70	7.7	12		
			80	10	16		
	铬		15	0.008	0, 012		
	100		20	0.013	0.020		
5	酸	0.070	30	0.043	0.066	周界外浓度	0.0060
	mx.	0.070	40	0.076	0.12	最高点	0.0000
	35		50	0.12	0.18		
	1.2%	1 01	60	. 0.16	0. 25		
			15	1.5	2. 4		
		430	20	2. 6	3. 9		
	破 (火炸药厂	(火炸药厂)	30	8.8	13	周界外浓度	
6			40	15	23		1.2
6	rax .		50	23	35	最高点	1, 2
	赛	45	60	33	50		
	37	(其他)	70	46	70		
			80	63	95		
			15	0.10	0. 15		
	22	90	20	0.17	0. 26		
	無	(普钙工业)	30	0.59	0.88		
_ 8	7		40	1.0	1.5	周界外浓度	20
7	化	-	50	1.5	2.3	最高点	μg/m ^a
		9. 0	60	2. 2	3. 3		
	物	(其他)	70	3. 1	4.7		
		2001:8:00	80	4. 2	6. 3		
			25	0.52	0.78		
			30	0.87	1.3		
	氯3)		40	2, 9	4.4	周界外浓度	
8		65	50	5.0	7.6	最高点	0.40
	气		60	7.7	12	- 本商品	
			70	11	17		
			80	15	23	1	

序	按	最高允许	最高	允许排放速率	.kg/h	无组织排放监	控浓度限值
号	築物	排放浓度 mg/m³	排气销高度	二级	三级	监控点	浓 度
3	10	mg/m	m				mg/m^3
			15	0.004	0.006		
			20	0.006	0.009	1	
	46		30	0.027	0.041	1	
	及		40	0.047	0.071		
9	其	0.70	50	0.072	0.11	開界外旅度	0.0000
9	化	0.70	60	0.10	0.15	最高点	0.0060
	台		70	0.15	0. 22		
_),	No.		80	0.20	0.30		
			90	0.26	0.40	1 1	
			100	0.33	0. 51	Jan 9	
	汞		15	1.5×10 ⁻⁸	2.4×10 ⁻³		
	及		20	2.6×10 ⁻³	3.9×10 ⁻³	* 1	
10	共		30	7.8×10 ⁻⁸	13×10 ⁻³	周界外浓度	
10	化	0.012	40	15×10 ⁻¹	23×10 ⁻³	最高点	0.0012
	合		50	23×10 ⁻³	35×10 ⁻³	5200000	
	物		60	33×10 ⁻³	50×10 ⁻³		
- 11	- V200-14-1		15	0.050	0.080		
	镉		20	0.090	0.13		
	及		30	0.29	0.44		
11	其	0.85	40	0.50	0.77	周界外浓度	0.040
11	化	0, 55	50	0.77	1.2	最高点	0.040
	合		60	1.1	1.7		
	物物		70	1.5	2. 3		
			80	2.1	3, 2		
			15	1.1×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³		
į.	铍		20	1.8×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³		
	及		30	6.2×10 ⁻³	9.4×10 ⁻⁸		
12	其	0, 012	40	11×10 ⁻⁵	16×10 ⁻³	周界外浓度	0.0000
1.6	化	0.012	50	16×10 ⁻¹	25×10 ⁻³	最高点	0,0008
	合		60	23×10 ⁻⁸	35×10 ⁻¹		
Y	物		70	33×10 ⁻³	50×10 ⁻³		
			80	44×10 ⁻³	67×10 ⁻⁸		
7/	707		15	0.15	0. 24	3 = 1	
	48		20	0. 26	0.34		
- 0	及		30	0.88	1.3	0.0000000000000000000000000000000000000	
13	其	4. 3	40	1.5	2.3	周界外浓度	0.040
2,00	化	31.9	50	2. 3	3.5	最高点	0.040
	合		60	3, 3	5.0		
	物		70	4.6	7.0		
	465		80	6.3	10		

表 2(续)

		2233	最高	允许排放速率	kg/h	无组织排放监	控浓度限值
序 号	教物	最高允许 排放浓度 mg/m ³	排气筒 高度 m	二级	三级	监控点	液 度 mg/m³
			15	0.31	0.47		
	锡		20	0.52	0.79	1 1	
	及		30	1.8	2. 7	1	
14	其	8. 5	40	3.0	4. 6	周界外浓度	0.24
14	化	6. 3	50	4. 6	7.0	最高点	0.24
	台		60	6. 6	10	1	
	物		70	9. 3	14	1 1	
			80	13	19		
			15	0.50	0.80		
15	*	12	20	0.90	1.3	周界外浓度	0.40
19	*	12	30	2. 9	4. 4	最高点	0.40
			40	5. 6	7.6		
* 1			15	3. 1	4.7		
. 1	甲		20	5.2	7.9	周界外浓度	2. 4
16		40	30	18	27	最高点	2.4
	苯		40	30	46		
	Δ.		15	1.0	1.5		
17	<u>=</u>	70	20	1.7	2. 6	周界外浓度	1.2
11	*	70	30	5.9	8.8	最高点	1. 5
	*		40	10	15		
			15	0.10	0, 15		
	R6)		20	0.17	0. 26		
18	. i.	100	. 30	0.58	0.88	周界外浓度	0.080
10		100	40	1.0	1.5	最高点	0.000
	类		50	1.5	2. 3		
			60	2. 2	3. 3		
			15	0. 26	0.39		
	甲		20	0.43	0. 65		
19		25	30	1.4	2. 2	周界外浓度	0. 20
6500	20-7	_	40	2. 6	3. 8	最高点	\$2355A
	醛		50	3. 8	5. 9		
			60	5. 4	8. 3		
			15	0.050	0.080		
	Z		20	0.090	0.13		
20		125	30	0.29	0.44	周界外浓度	0.040
50000		7.7.557.6	40	0.50	0.77	最高点	0.040
10	醛		50	. 0.77	1.2		
			60	1.1	1.6	1 1	

表 2(续)

序号	污染物	最高允许 排放浓度 mg/m³	最高允许排放速率。kg/h			无组织排放监控浓度限值	
			排气筒 高 度 m	二級	三級	监控点	旅 度 mg/m³
		22	15	0.77	1. 2		
21	Pf		20	1.3	2.0	1 1	
	144		30	4.4	6. 6	周界外浓度	0.022
	A503		40	7.5	11	最高点	0.60
	BA		50	12	18		
			60	16	25		
		16	15	0. 52	0.78	開罪外浓度 最高点	0.40
	_		20	0.87	1.3		
22	海		30	2. 9	4.4		
22	NG NG	16	40	5.0	7.6		
	PE .		50	7.7	12		
			60	11	17		
			25	0. 15	0. 24	周界外 浓度 最高点	0. 024
			30	0.26	0.39		
	氣(4)	1.9	40	0.88	1.3		
23	化		50	1.5	2.3		
	氯		60	2.3	3, 5		
			70	3. 3	5.0		
			80	4. 6	7.0		
			15	5.1	7.8	周界外被度 最高点	12
	甲	190	20	8.6	13		
24			30	29	44		
24			. 40	50	70		
	W		50	77	120		
			60	100	170		
25		20	15	0. 52	0.78		
	苯		20	0.87	1.3		
	胺		30	2. 9	4.4	周界外浓度	0.40
	类		40	5.0	7. 6	最高点	0.40
			50	7.7	12		
			60	11	17		

序号	污 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	最高允许 排放浓度 mg/m ³	最高允许排放速率,kg/h			无组织排放监控浓度限值	
			排气筒 高度 m	二级	三级	监控点	微度 mg/m'
		60	15 20	0. 52 0. 87	0, 78 1, 3	周界外被度 最高点	0.40
			30	2. 5	3. 8		
	氨		40	4. 3	6.5		
12790.00			50	6.6	9. 9		
26	苯		60	9, 3	14		
	95000mm		70	13	20		
	类		80	18	27		
			90	23	35		
			100	29	44		
			15	0.050	0.080		0.040
	- 86		20	0.090	0.13		
222	基	292	30	0. 29	0.44	周界外浓度	
27	*	-16	40	0.50	0.77	最高点	
	类		50	0.77	1.2		
			60	1.1	1.7		
			15	0.77	1. 2		
		55	20	1.3	2.0		
28	氮 乙	36	30	4.4	6.6	周界外浓度	0.00
20	婚		40	7.5	11	最高点	0.60
	мь		50	12	18		
			60	16	25		
		0.30×10 ⁻³ (沥青及碳素制品 生产和加工)	. 15	0.050×10 ⁻³	0.080×10 ⁻³		
	苯		20	0.085×10^{-3}	0.13×10 ⁻³		
29	并		30	0.29×10 ⁻³	0.43×10 ⁻³	周界外浓度	0.008
29	(a)		40	0.50×10 ⁻³	0.76×10 ⁻³	最高点	$\mu g/m^3$
	花	工厂作用工厂	50	0.77×10 ⁻³	1.2×10 ⁻¹		
			60	1.1×10 ⁻¹	1.7×10 ⁻³		
	光5)	3. 0	25	0.10	0. 15		0.080
30	元		30	0.17	0.26	周界外浓度	
30	**		40	0.59	0.88	最高点	
	7,		50	1.0	1.5	100000	

表 2(完)

序	污染物	最高允许 排放浓度 mg/m³	最高允许排放速率,kg/h			无组织排放监控浓度限值	
号			排气筛高度m	二級	三级	监控点	被 度
	獅	140 (吹制沥青)	15 20 30	0. 18 0. 30 1. 3	0. 27 0. 45 2. 0		
31	#	40 (熔炼、浸涂)	40 50	2. 3 3. 6	3. 5 5. 4	生产设备不得有! 的无组织排放存	
	烟	75 (建筑搅拌)	60 70 80	5. 6 7. 4 10	7. 5 11 15		
32	石棉尘	1 根(纤维)/cm³ 或 10mg/m³	15 20 30 40 50	0.55 0.93 3.6 6.2 9.4	0.83 1.4 5.4 9.3	生产设备不得有明显 的无组织排放存在	
33	非甲烷总烃	120 (使用溶剂汽油或 其他混合烃类物质)	15 20 30 40	10 17 53 100	16 27 83 150	周界外浓度最高点	4.0

- 1) 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外 10m 范围内,若预计无组织排放的最大落地浓度点館出 10m 范围,可将监控点移至该预计浓度最高点,详见附录 C。下同。
- 2) 均指含游离二氧化硅超过 10%以上的各种生。
- 3) 排放氯气的排气筒不得低于 25m。
- 4) 排放氰化氢的排气筒不得低于 25m。
- 5) 排放光气的排气筒不得低于 25m。

附录A

(标准的附录)

等效排气筒有关参数计算

A1 当排气筒 1 和排气筒 2 排放同一种污染物,其距离小于该两个排气筒的高度之和时,应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。

A2 等效排气筒的有关参数计算方法如下。

A2.1 等效排气筒污染物排放速率,按式(A1)计算。

$$Q = Q_1 + Q_2$$
 (A1)

式中: Q --- 等效排气筒某污染物排放速率:

Q1、Q2 排气筒 1 和排气筒 2 的某污染物排放速率。

A2.2 等效排气简高度按式(A2)计算:

式中: h -- 等效排气简高度;

h1、h2 --- 排气筒 1 和排气筒 2 的高度。

A2.3 等效排气筒的位置:

等效排气筒的位置,应于排气筒 1 和排气筒 2 的连线上,若以排气筒 1 为原点,则等效排气筒距原 点的距离按式(A3)计算:

$$x=a(Q-Q_1)/Q=aQ_2/Q$$
 (A3)

式中: x --- 等效排气简距排气筒 1 的距离:

a-排气筒 1 至排气筒 2 的距离;

Q、Q, Q, — 同 A2.1.

附录B

(标准的附录)

确定某排气筒最高允许排放速率的内插法和外推法

B1 某排气筒高度处于表列两高度之间,用内插法计算其最高允许排放速率,按式(B1)计算;

$$Q = Q_{t} + (Q_{t+1} - Q_{t})(h - h_{t})/(h_{t+1} - h_{t})$$
 (B1)

式中: Q - 某排气简最高允许排放速率;

Q. -- 比某排气筒低的表列限值中的最大值;

Q.+1 --- 比某排气筒高的表列限值中的最小值;

h---某排气箭的几何高度:

h. -- 比某排气筒低的表列高度中的最大值:

h.+. -- 比某排气简高的表列高度中的最小值。

B2 某排气筒高度高于本标准表列排气筒高度的最高值,用外推法计算其最高允许排放速率,按式 (B2)计算,

$$Q = Q_s(h/h_s)^2$$
 (B2)

式中: Q - 某排气箭的最高允许排放速率;

Q.——表列排气简最高高度对应的最高允许排放速率;

h---某排气筒的高度;

h.——表列排气筒的最高高度。

B3 某排气简高度低于本标准表列排气简高度的最低值,用外推法计算其最高允许排放速率,按式 (B3)计算:

 $Q=Q_c(h/h_c)^2$ (B3)

式中: Q 某排气筒的最高允许排放速率;

Q. — 表列排气简最低高度对应的最高允许排放速率;

h — 某排气筒的高度;

h. 表列排气筒的最低高度。

附录C

(标准的附录)

无组织排放监控点设置方法

- C1 由于无组织排放的实际情况是多种多样的,故本附录仅对无组织排放监控点的设置进行原则性指导,实际监测时应根据情况因地制宜设置监控点。
- C2 单位周界监控点的设置方法。

当本标准规定监控点设于单位周界时,监控点按下述原则和方法设置。

- C2.1 下列各点为必须遵循的原则。
- C2.1.1 监控点一般应设于周界外 10m 范围内,但若现场条件不允许(例如周界沿河岸分布),可将监 控点移至周界内侧。
- C2.1.2 监控点应设于周界浓度最高点。
- C2.1.3 若经估算预测,无组织排放的最大落地浓度区域超出 10m 范围之外,将监控点设置在该区域 之内。
- C2.1.4 为了确定浓度的最高点,实际监控点最多可设置 4 个。
- C2. 1.5 设点高度范围为 1.5m 至 15m。
- C2.2 下述设点方案仅为示意,供实际监测时参考。
- C2.2.1 当具有明显风向和风速时,可参考图 C1 设点。

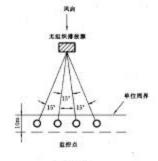


图 C1

- C2. 2. 2 当无明显风向和风速时,可根据情况于可能的浓度最高处设置 4 个点。
- C2.3 由 4 个监控点分别测得的结果,以其中的浓度最高点计值。
- C3 在排放源上、下风向分别设置参照点和监控点的方法。
- C3.1 下列各点为必须遵循的原则:
- C3.1.1 于无组织排放源的上风向设参照点,下风向设监控点。

- C3.1.2 监控点应设于排放源下风向的浓度最高点,不受单位周界的限制。
- C3.1.3 为了确定浓度最高点,监控点最多可设 4 个。
- C3.1.4 参照点应以不受被测无组织排放源影响,可以代表监控点的背景浓度为原则。参照点只设1个。
- C3.1.5 监控点和参照点距无组织排放源最近不应小于 2m。
- C3.2 下述设点方案仅为示意,供实际监测时参考。
- C3.2.1 当具有明显风向和风速时,可参考图 C2 设点。

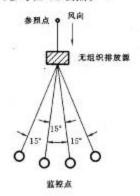


图 C2

C3.3 按上述参考方案的监测结果,以4个监控点中的浓度最高点测值与参照点浓度之差计值。