Guida porting RTEMS su Raspberry Pi

Clark Ezpeleta

December 6, 2020

Contents

1	Introduzione	1
2	Configurazione iniziale del sistema	2
3	Installazione RTEMS	3
4	Prova sample test RTEMS	4
5	Configurazione Eclipse $C/C++$	7
6	Prova con Eclipse C/C++	10
7	Creazione file kernel senza IDE	11
8	Troubleshooting	12
9	Sitografia	13

1 Introduzione

Guida per l'installazione di RTEMS RSB e della tool-suite per l' utilizzo del kernel di RTEMS su architetture ARM, con target i BSP di Raspberry Pi 1 e Raspberry Pi 2, quest'ultimo è compatibile con la Raspberry pi 3.

L' RSB (RTEMS Source Builder) è un tool utile per buildare i moduli di RTEMS e delle BSP da utilizzare.

La BSP (Board Support Package) è il codice di supporto per una specifica scheda, esso contiene librerie di RTEMS utili per l'utilizzo della scheda.

RTEMS è un progetto open source in perenne sviluppo, al momento stanno sviluppando la v6 ma non è ancora stabile, e al momento della redazione di questa guida si installerà la v5.1 che è release stabile più recente.

In questa guida viene usato il sistema operativo Ubuntu LTS 20.04.

2 Configurazione iniziale del sistema

Prima di iniziare l'installazione di RTEMS RSB e della tool-suite bisogna configurare l'ambiente di sviluppo.

Procediamo con l'installazione dei seguenti packages:

• build-essential:

• git:

```
$ sudo apt-get install git
```

• python-dev:

```
$ sudo apt-get install python-dev
```

A questo punto definiamo la struttura delle cartelle in cui verranno installati i componenti di RTEMS.

- \$HOME/rtems-dev : base directory
- $\bullet~$ \$HOME/rtems-dev/src : base directory dove vengono clonati da git il codice sorgente di RTEMS e la RSB di RTEMS
- \$HOME/rtems-dev/src/rsb : RTEMS source builder
- \$HOME/rtems-dev/src/rtems : RTEMS tool-suite
- \$HOME/rtems-dev/rtems/ : dove verrà installata la tool-suite di RTEMS
- \$HOME/rtems-dev/build : dove verranno installate i BSP di Rpi1 e Rpi2

3 Installazione RTEMS

Dopo aver preparato l'ambiente di sviluppo, possiamo procedere con l'installazione di RTEMS:

• Cloniamo i repository del RTEMS RSB e del codice sorgente di RTEMS :

```
$ mkdir - p $HOME/rtems-dev/src
$ cd $HOME/rtems-dev/src
$ git clone -b 5.1 git://git.rtems.org/rtems-source-builder.git rsb
$ git clone -b 5.1 git://git.rtems.org/rtems.git
```

• Eseguiamo la build e l'installazione della tool suite utilizzando la RSB :

```
$ cd $HOME/rtems-dev/src/rsb/rtems
$ ../source-builder/sb-set-builder — prefix= $HOME/quick-start/rtems/5 5/rtems-arm
```

- Dopo aver completato l'installazione possiamo controllare che il C cross compiler di RTEMS sia stato installato correttamente utilizzando il seguente comando:
 - \$ \$HOME/rtems-dev/rtems/5/bin/arm-rtems5-gcc —version

e si ha come risultato:

```
clark@clark-ezpe-pc:~/Scrivania/RTEMS-Rpi3B$ $HOME/rtems-dev/rtems/5/bin/arm-rtems5-gcc --version
arm-rtems5-gcc (GCC) 7.5.0 20191114 (RTEMS 5, RSB 5 (46e9d4911f09 modified), Newlib 7947581)
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

• Inseriamo nelle variabili di ambiente i comandi della toolchain e procediamo con il bootstrap :

```
$ export PATH=$HOME/rtems-dev/rtems/5/bin:"$PATH" (3.1)
$ cd $HOME/rtems-dev/src/rtems
$ ./rtems-bootstrap
```

• Adesso possiamo configurare ed installare le BSP che ci servono:

Svolti tutti i passaggi precedenti abbiamo come risultato RTEMS installato sul computer host.

4 Prova sample test RTEMS

Installando le BSP, RTEMS ci fornisce dei sample test .exe da cui possiamo generare i file .img e utilizzarli per testare il funzionamento della raspberrypi

I sample test sono in :

- rpi 1:
 - \$ \$HOME/rtems-dev/build/arm-rtems5/c/raspberrypi1/testsuites/samples
- rpi 2 e 3:
 - \$ \$HOME/rtems-dev/build/arm-rtems5/c/raspberrypi2/testsuites/samples

In questa guida utilizziamo il sample 'ticker.exe', ma i passaggi che verranno illustrati valgono anche per gli altri sample presenti in cartella. Per poter utilizzare il sample test dobbiamo fare 2 passaggi:

 $\bullet\,$ Creazione kernel file .img:

assicurarsi di avere come variabile di ambiente i comandi della tool-suite:

\$ echo \$PATH

se non è presente '\$HOME/rtems-dev/rtems/5/bin' allora bisogna inserirla (vedi comando 3.1). posizionarsi nella cartella dove vogliamo che venga creato il file .img:

\$ cd \$HOME/rtems-dev/rtems

generare il file .img:

Per Rpi1:

 $\label{lem:condition} $$ arm-rtems 5-objcopy -Obinary $$ HOME/rtems-dev/build/arm-rtems 5/c/raspberrypi1/test suites/samples/ticker.exe ticker.img$

Per Rpi2 e Rpi3:

\$ arm-rtems5-objcopy -Obinary \$HOME/rtems-dev/build/arm-rtems5/c/raspberrypi2/testsuites/samples/ticker.exe ticker.img

• Configurare la SD card: copiamo nella scheda sd il firmware di Rpi (v4.19.11.3) compatibile con RTEMS. Il firmware puo' essere scaricato da questo link:

https://github.com/raspberrypi/firmware/tree/5574077183389cd4c65077ba18b59144ed6ccd6d/boot Eliminiamo tutti i file kernel*.img, questi verranno sostituiti dal file kernel che abbiamo generato precedentemente. Copiamo nella sd il file ticker.img creato precendetemente. Creiamo nella sd il file config.txt che contiene il seguente testo:

```
enable_uart=1
kernel_address=0x200000
kernel=ticker.img
```


Nel campo kernel mettiamo il nome del kernel file che vogliamo che rpi esegua.

A questo punto siamo pronti con il test.


Per poter vedere la log della UART dobbiamo installare minicom:

 $\$ sudo apt-get install minicom

Colleghiamo il convertitore UART alla Rpi :

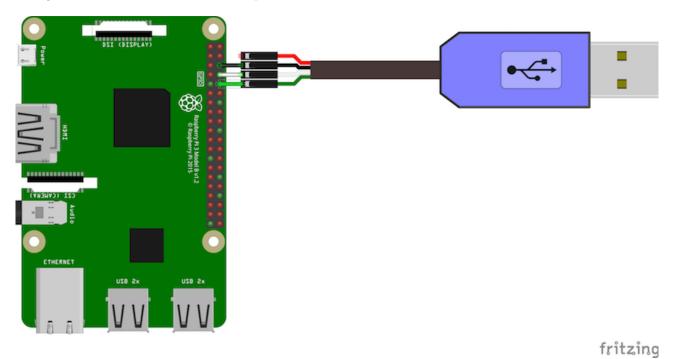

dove i GPIO pin sono :

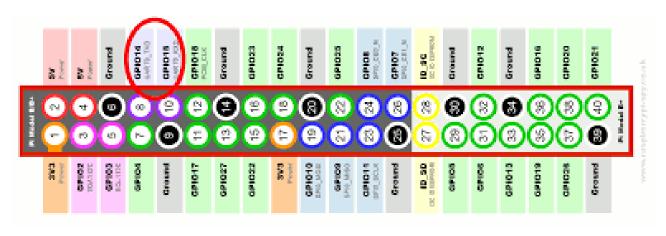

Colleghiamo la chiaveta USB al computer ed eseguiamo il comando per vedere la log della UART :

```
$ sudo minicom -b 115200 -D /dev/serial/
by-id/<indirizzo periferica utilizzata per UART di solito un USB TTL>
```

il risultato dovrebbe essere simile a questo:


```
RTEMS RPi 3B+ 1.3 (1GB) [00a020d3]
*** BEGIN OF TEST CLOCK TICK ***
*** TEST VERSION: 5.0.0.61ccb9c05dcd695114541960aa6bfc1315f30514
*** TEST STATE: EXPECTED_PASS
*** TEST BUILD: RTEMS_NETWORKING RTEMS_POSIX_API
*** TEST TOOLS: 7.5.0 20191114 (RTEMS 5, RSB 5 (46e9d4911f09 modified), Newlib 7947581)
TA1 - rtems_clock_get_tod - 09:00:00
                                            12/31/1988
TA2 - rtems clock get tod - 09:00:00
                                            12/31/1988
                                            12/31/1988
TA3 - rtems_clock_get_tod - 09:00:00
TA1 - rtems_clock_get_tod - 09:00:04
                                            12/31/1988
TA1 - rtems_clock_get_tod - 09:00:09
TA2 - rtems_clock_get_tod - 09:00:10
TA1 - rtems_clock_get_tod - 09:00:14
                                            12/31/1988
                                            12/31/1988
                                            12/31/1988
TA3 - rtems_clock_get_tod - 09:00:15
                                            12/31/1988
TA1 - rtems_clock_get_tod - 09:00:19
                                            12/31/1988
TA2
    - rtems_clock_get_tod - 09:00:20
                                            12/31/1988
TA1
     - rtems_clock_get_tod - 09:00:24
                                            12/31/1988
    - rtems_clock_get_tod - 09:00:29
- rtems_clock_get_tod - 09:00:30
- rtems_clock_get_tod - 09:00:30
TA1
                                            12/31/1988
                                            12/31/1988
TA3
TA2
                                           12/31/1988
     - rtems_clock_get_tod - 09:00:34
                                           12/31/1988
TA1
*** END OF TEST CLOCK TICK ***
*** FATAL ***
fatal source: 5 (RTEMS_FATAL_SOURCE_EXIT)
fatal code: 0 (0x00000000)
RTEMS version: 5.0.0.61ccb9c05dcd695114541960aa6bfc1315f30514
RTEMS tools: 7.5.0 20191114 (RTEMS 5, RSB 5 (46e9d4911f09 modified), Newlib 7947581)
executing thread ID: 0x08a010002
executing thread nam
RTEMS RPi 3B+ 1.3 (1GB) [00a020d3]
```

5 Configurazione Eclipse C/C++

Per creare i file sorgenti per programmi di RTEMS possiamo utilizzare l'IDE Eclipse C/C++ scaricabile da questo link: https://www.eclipse.org/downloads/packages/

Una volta installato Eclipse C/C++ bisogna installare il plugin di RTEMS:

- Andiamo su Help; Install New Software
- Aggiungiamo come Software site quello di RTEMS, quindi clicchiamo add e inseriamo il seguente url ftp://ftp.rtems.org/pub/rtems/eclipse/updates

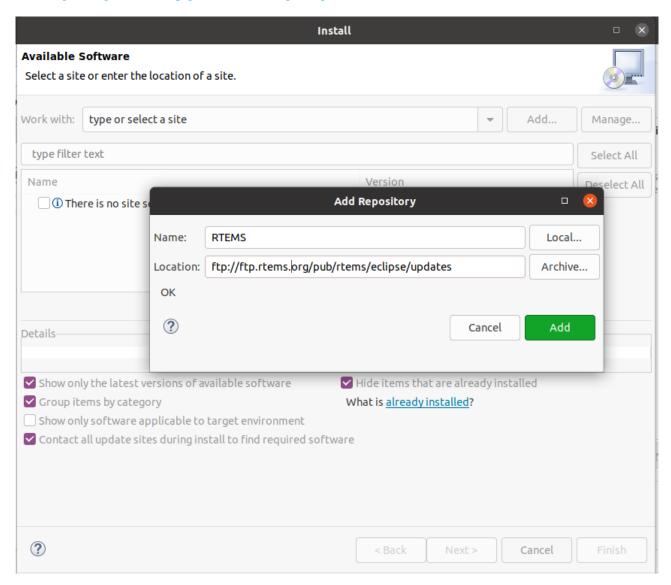


• Selezioniamo il plugin RTEMS CDT Support e installiamo

A questo punto abbiamo installato il plugin di RTEMS ed è pronto ad essere utilizzato.


Quando creiamo un progetto RTEMS bisogna configurare la base e il BSP path di RTEMS in modo che si riesca ad utilizzare le librerie che ci servono:

- Window \rightarrow Preferences \rightarrow C/C++ \rightarrow RTEMS
- Base path: base path dell'installazione, nel nostro caso home/jusername;/rtems-dev/rtems/5
- BSP path : path dell'installazione della BSP, nel nostro caso home/jusername;/rtems-dev/rtems/5/arm-rtems5/raspberrypi2 (o 1 se si utilizza Rpi1)

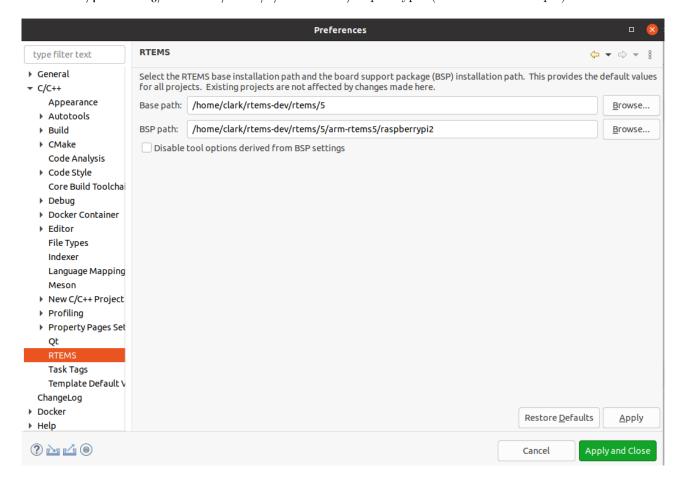

Abbiamo completato la configurazione del plugin di RTEMS su Eclipse C, adesso possiamo procedere alla creazione di un progetto RTEMS:

- New project \rightarrow C Project
- \bullet Selezionare il project type corretto: Others \to RTEMS Executable
- Selezionare la Toochain corretta : RTEMS Toolchain

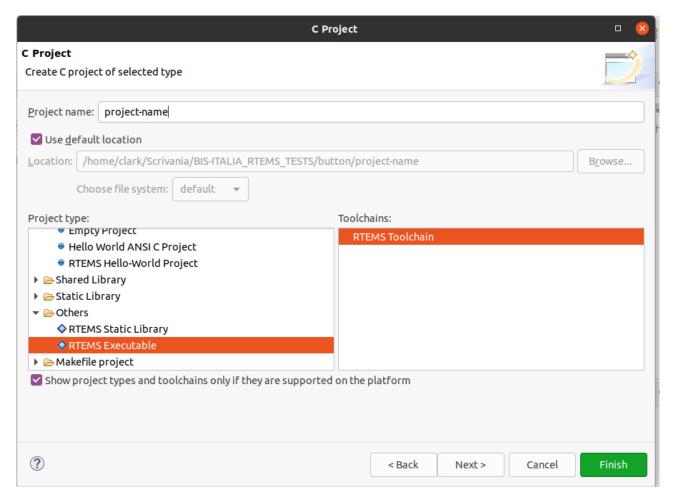

Possiamo controllare che il progetto è stato creato correttamente controllando le sue properties \rightarrow C/C++ Build \rightarrow RTEMS i path siano quelli corretti.

6 Prova con Eclipse C/C++

Possiamo adesso fare un semplice programma di prova "hello world", creiamo 2 file sorgenti: - init.c : conterrà il task principale (Init) che è il task di "ingresso". - system.c : conterrà il codice di configurazione di RTEMS. in init.c inseriamo il seguente codice:

```
* Hello world example
#include <rtems.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <br/> <br/> /mmu.h>
rtems_task Init(rtems_task_argument ignored) {
                      printf("\n\*** \bot HELLO \bot WORLD \bot TEST \_ *** \n");
                      printf("Hello_World\n");
                      printf("***LEND_OF_HELLO_WORLD_TEST_***\n");
                      exit(0);
}
in system.c inseriamo il seguente codice:
   st st
#define CONFIGURE_APPLICATION_DOES_NOT_NEED_CLOCK_DRIVER
#define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_SIMPLE_CONSOLE_DRIVER
#define CONFIGURE_UNLIMITED_OBJECTS
#define CONFIGURE_UNIFIED_WORK_AREAS
#define CONFIGURE_RTEMS_INIT_TASKS_TABLE
#define CONFIGURE_INIT
#include <rtems/confdefs.h>
per una migliore comprensione del codice si rimanda ai seguenti link:
```

- per le api: https://devel.rtems.org/browser/rtems/bsps/arm/raspberrypi
- per la configurazione di rtems su codice (system.c): https://ftp.rtems.org/pub/rtems/people/joel/docs-eng/c-user/configuring_a_system.html

A questo punto possiamo buildare il programma, e nella cartella del progetto troveremo la cartella 'RTEMS Executable Configuration' che contiene il file .exe che utilizzeremo per creare il file .img da mettere nella scheda SD. I passaggi per la creazione del file .img sono sopracitati.

7 Creazione file kernel senza IDE

Se si vuole creare il file .img partendo dai file sorgente allora dobbiamo usare i seguenti comandi nel terminale:

- ci posizioniamo nella cartella dove ci sono i file sorgenti.
- eseguiamo i comandi del cross compiler di RTEMS su tutti i file .c:

```
$$HOME/rtems-dev/rtems/5/bin/arm-rtems5-gcc -B \
$HOME/rtems-dev/rtems/5/arm-rtems5/raspberrypi2/lib/ \
-specs bsp_specs -qrtems -ffunction-sections -fdata-sections \
-march=armv7-a -mthumb -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -mtune=cortex-a7 \
-Os -g -Wall -c -fmessage-length=0 -pipe -MMD -MP -MF"init.d" \
-MT"init.o" -o "init.o" "../init.c"
```

• utilizziamo il linker per la creazione del file .exe :

```
$$ $HOME/rtems-dev/rtems/5/bin/arm-rtems5-gcc -B \ $HOME/rtems-dev/rtems/5/arm-rtems5/raspberrypi2/lib/ \ -specs bsp_specs -qrtems -ffunction-sections -fdata-sections \ -march=armv7-a -mthumb -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -mtune=cortex-a7 \ -Wl,--gc-sections -o "hello-rpi.exe" ./init.o ./system.o
```

a questo punto possiamo creare il file .img e copiarlo sulla scheda sd e fare i passaggi già esposti precedentemente.

8 Troubleshooting

9 Sitografia

 $\bullet\,$ Documentazione RTMES :

https://docs.rtems.org/branches/master/user/index.html

• Guida RTEMS di Giorgio :

https://gist.github.com/giorgiobasile/1c1930a8a3ff8e36061cd7f4ef83da95

• Sito spiegazione porting RTEMS (Alan Tech):

http://alanstechnotes.blogspot.com/2013/03/rtems-on-raspberry-pi.html

• Documentazione API RTEMS:

https://docs.rtems.org/branches/master/c-user/index.html