Notatka służbowa nr 4	
Temat:	Regulator PID na sterowniku VersaMax
Wykonanie:	Zuzanna Mejer, 259382
Termin zajęć:	poniedziałek TP, 10:55
Data:	16.12.2022


#### 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było utworzenie projektu regulacji PID oraz analiza wykresów regulacji. Ćwiczenie wykonano na sterowniku PLC VersaMax z wykorzystaniem programu Proficy Machine Edition 8.0.


## 2 Uruchomienie oprogramowania i konfiguracja sterownika

Przed rozpoczęciem pracy na sterowniku, należało uruchomić oprogramowanie Proficy Machine Edition i skonfigurować sterownik. W tym celu wykonano poniższe czynności:

1. Utworzono nowy projekt wybierając z głównego menu  $File \to New\ Project$ . Wpisano tytuł projektu oraz wybrano szablon  $GE\ Intelligent\ Platform\ VersaMax\ PLC\ (rys.\ 1)$ . Poprawnie utworzony projekt widoczny w zakładce Navigator przedstawiono na rys. 2.

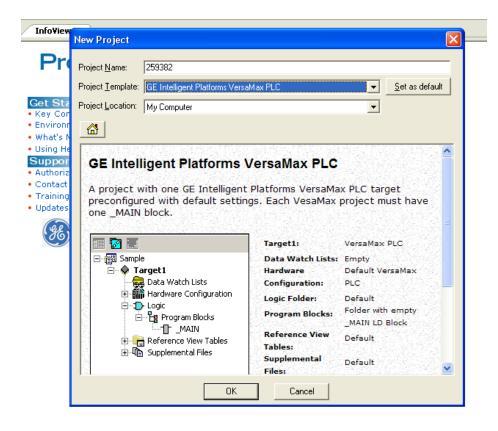


Rysunek 1: Utworzenie nowego projektu w programie Proficy Machine Edition

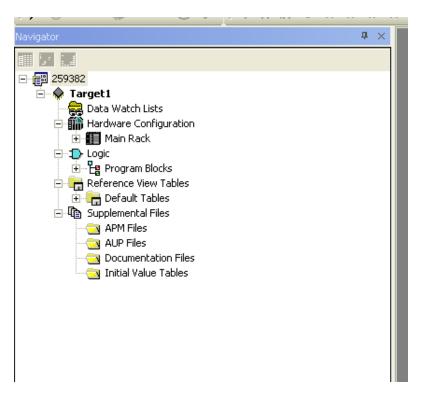


Rysunek 2: Poprawnie utworzony projekt

2. Rozwijając  $Hardware\ Configuration \to Main\ Rack$  pokazały się moduły sterownika. Najpierw, klikając na moduł PWR prawym klawiszem i wybierając  $Replace\ Module$ , uzupełniono nazwę modułu jako IC200PWR002/012 (rys. 3). O poprawności wybrania modułu PWR świadczy pojawienie się zielonego elementu przy ikonie, co przedstawia rys. 4.

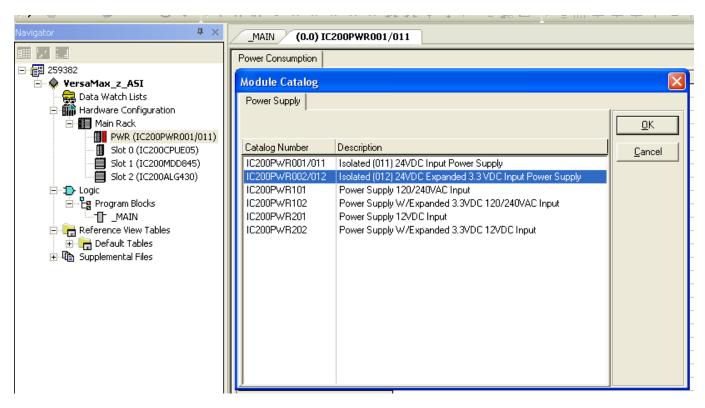

Rys. 3: Zamiana modułu PWR

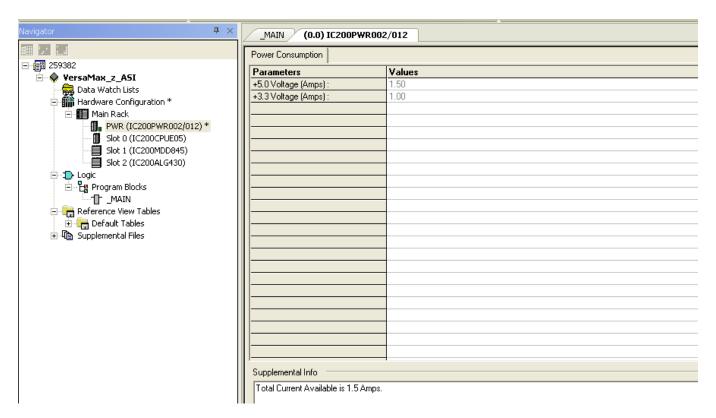


Rys. 4: Poprawnie wybrana jednostka PWR - zielony element przy ikonie

3. Rzeczywisty sterownik posiadał 3 "kasety". W programie domyślnie pojawia się klasyczna jednostka centralna jako Slot 0, którą trzeba było zamienić za pomocą opcji Replace Module


z IC200CPU001 na IC200CPUE05. Pozostałe 2 "kasety" należało dodać najpierw wybierając podstawkę (opcja  $Add\ Carrier/Base$ ) - rys. 5, a następnie wybierając właściwy moduł opcją  $Add\ Module$  - rys. 6. W ten sposób zostały zdefiniowane poszczególne "kasety":

Slot  $1 \rightarrow IC200MDD845$ 

Slot  $2 \rightarrow IC200ALG430$ .

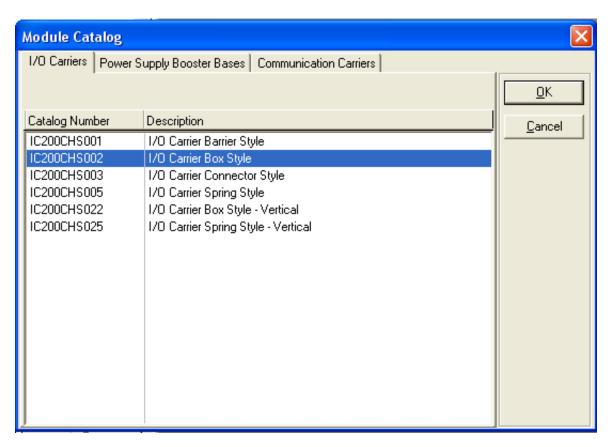


Rysunek 5: Przykład wybranej podstawki

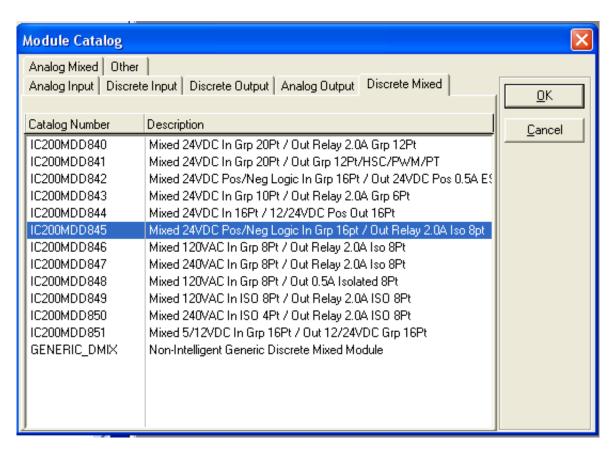


Rysunek 6: Przykład wybranego modułu


4. Następnie wykonano konfigurację jednostki centralnej, to znaczy: zdezaktywowano hasło (rys. 7), uzupełniono adres IP (rys. 8) oraz maskę (rys. 9), oraz przeniesiono obszar pamięci statusu od adresu początkowego %I100 (rys. 10).

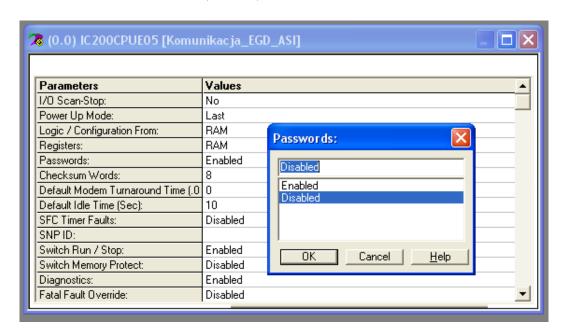


Rysunek 7: Zdezaktywowanie hasła

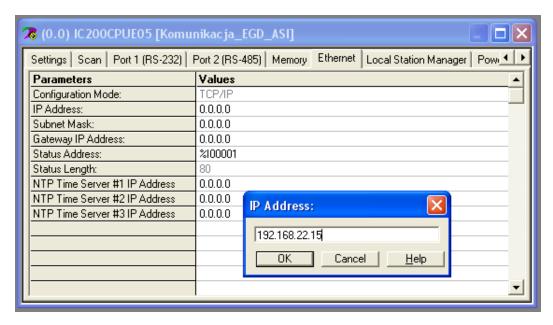

Rysunek 8: Zmiana adresu IP

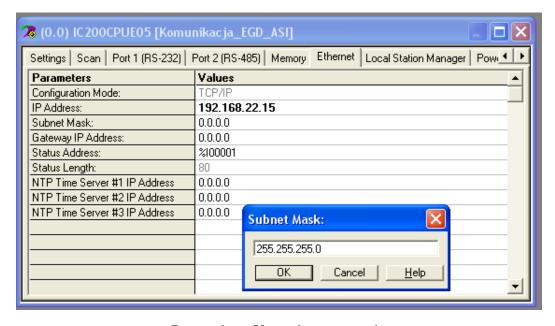


Rysunek 9: Uzupełnienie maski

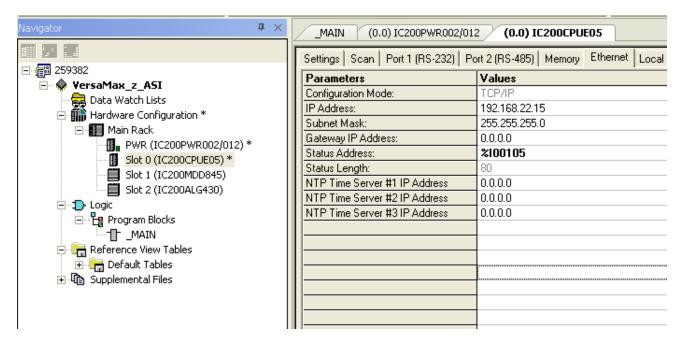


Rysunek 10: Przeniesienie obszaru pamięci statusu

5. Zmieniono adres referencyjny dla wejść binarnych od %I001 (rys.11).

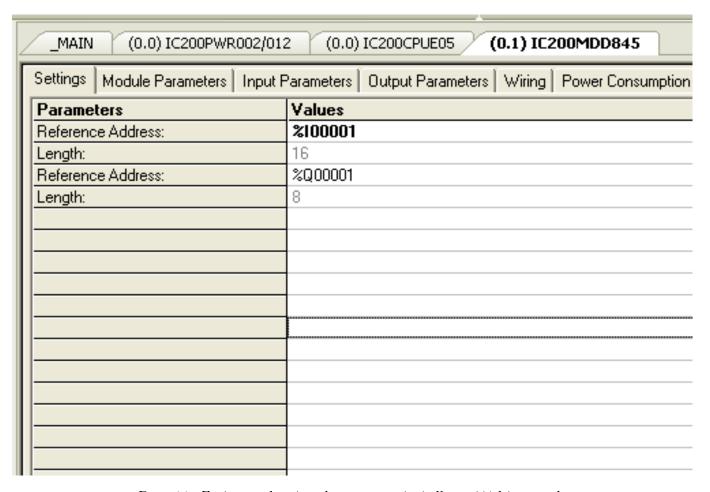

Rys. 11: Zmiana adresów obszaru pamięci dla wejść binarnych

6. Po zakończeniu konfiguracji sprzetowej przeprowadzono walidację projektu (rys. 12).

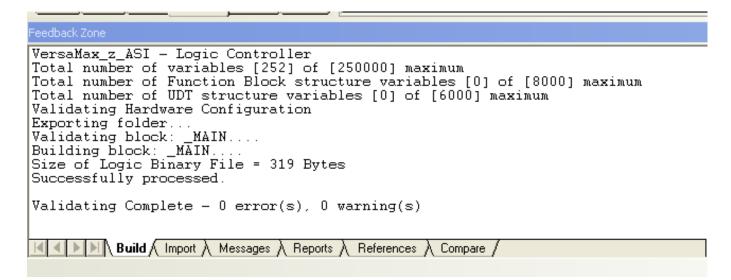



Rys. 12: Walidacja projektu


## 3 Program do regulacji PID


## 3.1 Program w języku drabinkowym


W celu przeprowadzenia badania odpowiedzi skokowych regulatora PID wprowadzony został następujący program w sekcji  $Logic \rightarrow Program \ Blocks \rightarrow MAIN$ :

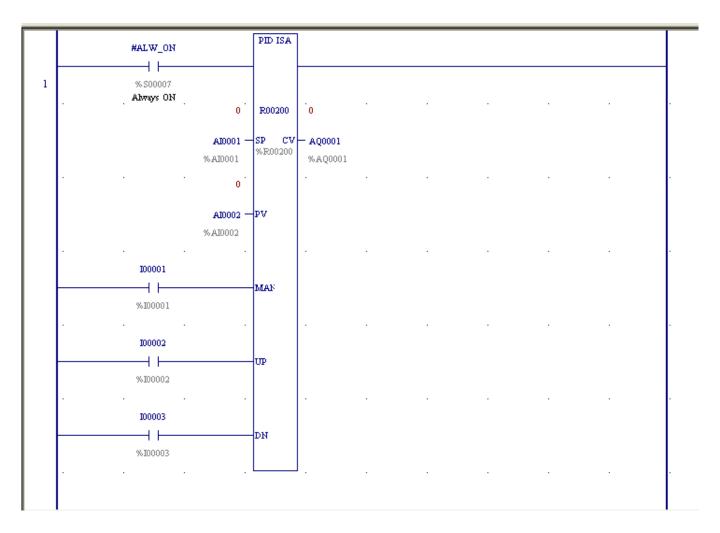

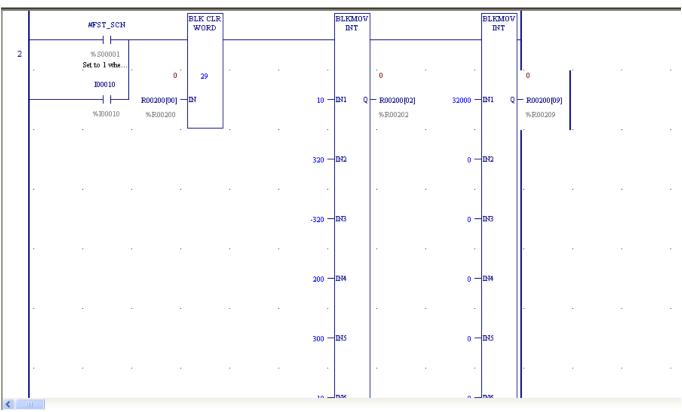

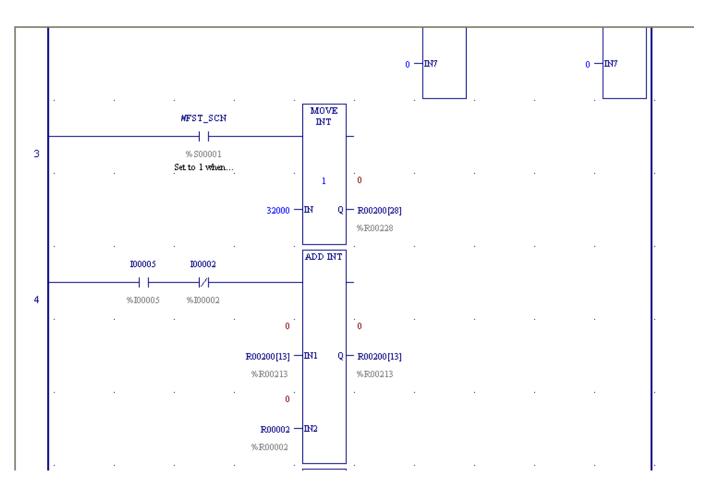

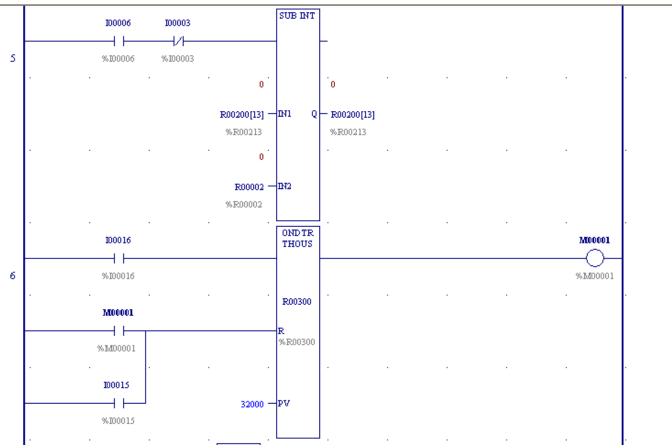


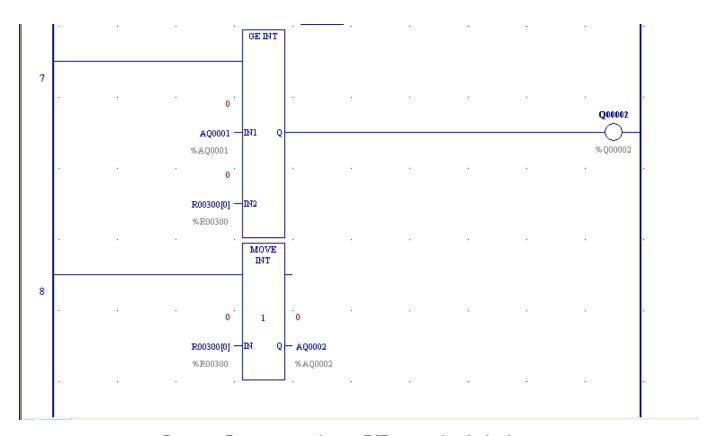

Rys. 13: Program regulatora PID w języku drabinkowym


## 3.2 Uruchomienie i działanie programu

Po powtórzeniu walidacji całego programu, przesłano go do sterownika. Przed poleceniem połączenia wybrano port fizyczny komputera Ethernet i wpisano adres IP sterownika (rys.14).

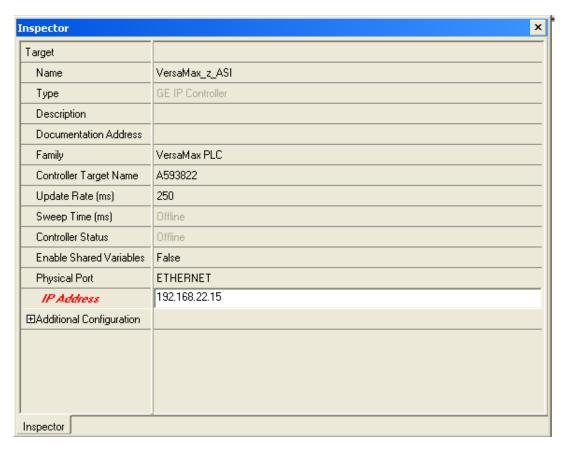

Rysunek 14: Port fizyczny Ethernet i adres IP

Przesyłanie rozpoczyna się od otwarcia okna *Download to Controller* (rys.15), następnie pojawia sie okno *Start Controller* (rys.16).

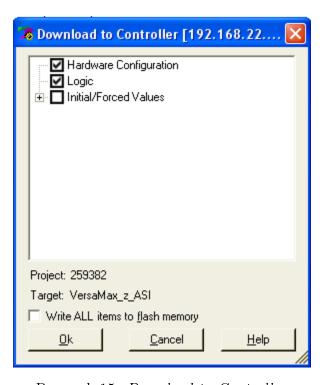

Rysunek 15: Download to Controller




Rysunek 16: Start Controller

## 4 Analiza przebiegów


#### 4.1 Regulator PI

Poprawność działania regulacji całkującej sprawdzono dla następujących danych: współczynnik wzmocnienia  $K_p=1$ , czas zdwojenia  $T_i=100s$  oraz  $T_i=10s$ . Na wejście podano skok jednostkowy i uzyskano następujące przebiegi:

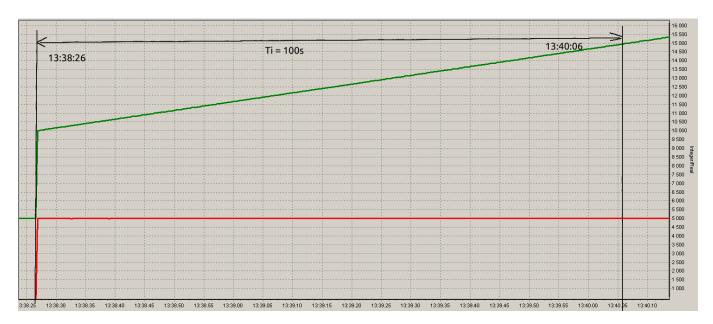

Rys. 17: Odpowiedź regulatora PI przy  $T_i = 100s$ 

Po 100 sekundach wartość odpowiedzi układu powinna być dwukrotną wartością początkową, zatem powinna wynieść

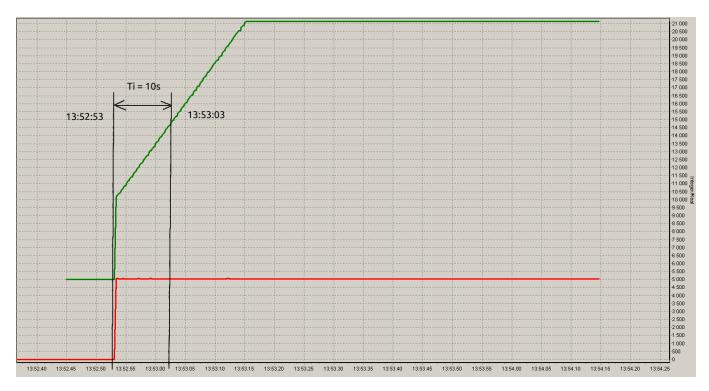

Rys. 18: Odpowiedź regulatora PI przy  $T_i=10s$ 

# 4.2 Regulator PD

Poprawność działania regulacji różniczkującej sprawdzono dla następujących danych: współczynnik wzmocnienia  $K_p=1$ , czas wyprzedzenia  $T_d=15s$  oraz  $T_d=10s$ . Na wejście podano sygnał narastający liniowo i uzyskano następujące przebiegi:



Rys. 19: Odpowiedź regulatora PD przy  $T_d=15s$ 



Rys. 20: Odpowiedź regulatora PD przy  $T_d=10s$ 

# 5 Podsumowanie