

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

### دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Timer/counter 0

زمانسنج/شمارنده ٠



### فهرست مطالب

- زمانسنج/ شمارنده صفر به همراه مدولاسیون پهنای باند PWM
  - پیش تقسیم کننده زمان سنج/شمارنده و ۱

output compare 0

#### زمانسنج/شمارنده صفر، به همراه مدولاسیون پهنای پالس (PWM)

زمان سنج/شمارنده صفر یک ماژول  $\Lambda$  بیتی همه منظوره و تک کاناله میباشد. امکانات و ویژگیهای اصلی آن عبارتند از: رجستراس آن شمارنده ویژگیهای اصلی آن عبارتند از: رجستراس آن شمارنده و هیت => Campare match OCRO EX: 20 H • یک شمارنده همراه با واحد مقایسه


- پاک کردن زمانسنج پس از برابری مقایسه CTC (قابلیت بارگذاری مجدد)
- مدولاتور پهنای پالس با فاز صحیح (Phase Correct PWM) و بدون خطا و بدون
  - مولد فرکانس مهترسرجرس بارکانس داوله
    - شمارنده رویداد خارجی
    - پیش تقسیم کننده ساعت ۱۰ بیتی
  - منابع وقفه سرریز و برابری مقایسه (TOV0 و OCF0).

Output compare match overflow Timex Overflow -

TCNTO John Con ירות FF בכל

Clear Timer on Compare Match (Auto reload)

#### نمودار بلوکی زمانسنج /شمارنده ۸ بیتی

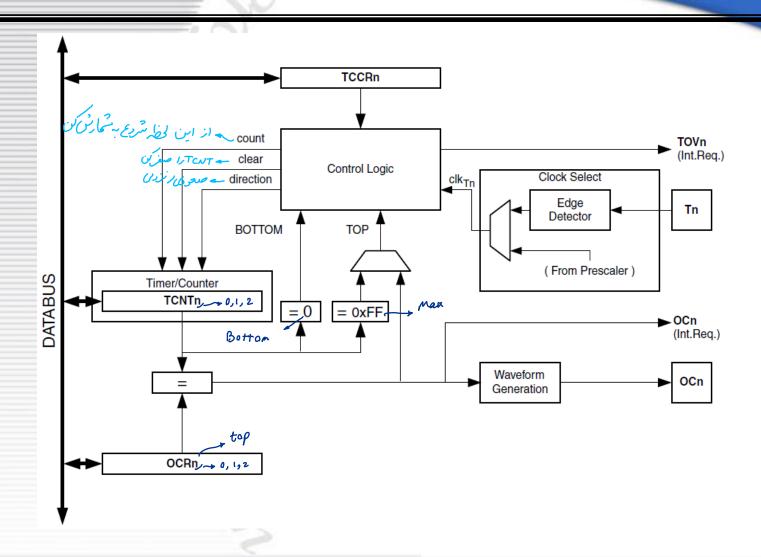

#### ثباتها

- ثبات زمانسنج/شمارنده یا TCNT0 و ثبات (Output Compare (OCR0)، ثباتهای  $\lambda$  بیتی هستند.
- سیگنالهای تقاضای وقفه که در شکل با .Int.Req نشان داده شده است، همگی در ثبات پرچم وقفه زمانسنج (TIFR)، قابل مشاهده هستند.
- تکتک وقفهها با استفاده از ثبات پوشش وقفه زمانسنج (TIMSK)، قابل پوشش و غیرفعال شدن هستند.
- از آنجایی که ثباتهای TIFR و TIMSK توسط واحدهای دیگر زمانسنج به اشتراک گذاشته شده است، این دو ثبات در شکل نشان داده نشدهاند.

#### ثباتها

- و زمانسنج/شمارنده، می تواند بصورت داخلی، توسط پیش تقسیم کننده و یا از طریق پایه T0 بصورت خارجی پالس ساعت دریافت نماید.
- مدار منطقی انتخاب ساعت (clock select)، منبع پالس ساعت و لبهای را که زمانسنج/شمارنده برای افزایش (یا کاهش) مقدار خودش استفاده می کند را کنترل می نماید.
- زمانی که هیچ منبع پالس ساعتی انتخاب نشود، زمانسنج/شمارنده غیر فعال میشود. خروجی منطق انتخاب ساعت را ساعت زمانسنج مینامیم ( $\operatorname{clk}_{T0}$ ).

#### ثباتها

• مقدار ثبات Output Compare با بافر دوبل (OCR0) همواره با مقدار ثبات TCNT0 زمانسنج/شمارنده مقایسه میشود.

• حاصل مقایسه می تواند توسط مولد شکل موج برای ایجاد یک موج مدولاسیون پهنای پالس (PWM) و یا یک خروجی با فرکانس متغیر، بر روی پایه output compareیعنی پایه OC0، مورد استفاده قرار گیرد.

• علاوه بر این، رویداد برابری مقایسه پرچم مقایسه (OCF0) را یک خواهد کرد که آن هم می تواند به نوبه خود برای تولید یک درخواست وقفه Output Compare مورد استفاده قبل می در می در می استفاده قبل می در می

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

### تعاريف

شمارنده زمانی به BOTTOM می رسد که مقدار آن 0x00 شود.

**BOTTOM** 

شمارنده زمانی به MAX میرسد که مقدار آن 255 (یا <mark>0xFF</mark>) شود.

MAX


شمارنده زمانی به TOP میرسد که مقدار آن به بیشترین مقدار در در الله شمارش برسد. مقدار TOP می تواند مقدار ثابت 255 (MAX) و یا مقدار ذخیره شده در ثبات OCRO باشد. مقدار انتساب یافته به حالت عملکرد بستگی دارد.

TOP

# منابع ساعت زمانسنج اشمارنده

• زمانسنج/شمارنده می تواند از داخل میکروکنترلر یا از بیرون آن پالس ساعت دریافت نماید.

• منبع ساعت توسط واحد انتخاب ساعت که توسط بیتهای انتخاب ساعت (CS02:0) در ثبات کنترلی زمانسنج/شمارنده (TCCR0) کنترل می شود، قابل انتخاب است.

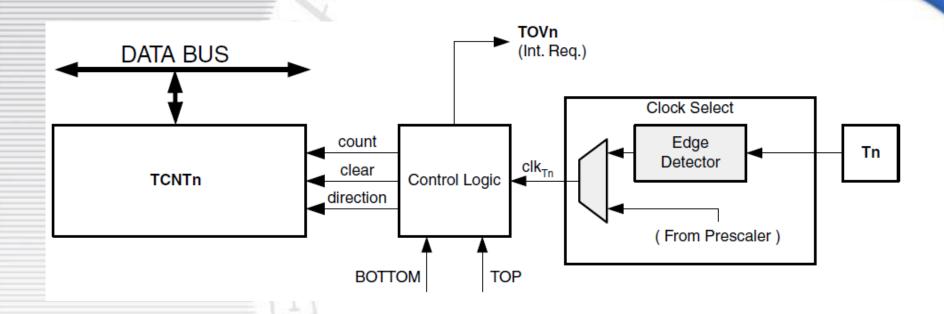

اصلی ترین بخش زمان سنج اشمارنده ۸ بیتی، واحد شمارنده دوجهته قابل برنامه ریزیِ آن می باشد.

توضیح سیگنالها به شرح زیر است:

- **Count:** کاهش یا افزایش تک واحدی TCNT0 به میزان یک واحد
  - Direction: تعیین کننده جهت شمارش (صعودی یا نزولی)
    - Clear: پاک کردن TCNT0(صفر کردن تمام بیتها)
      - ایت زمان سنج/شمارنده دانسنج ساعت ناده دانده  $\operatorname{Clk}_{\mathrm{T0}}$
- TOP: معلوم می کند که TCNT0 به مقدار بیشینه خود رسیده است.
- BOTTOM: معلوم می کند که TCNT0 به مقدار کمینه خود (یعنی صفر) رسیده است.

- بسته به حالت عملیاتی مورد استفاده، شمارنده با هر پالس ساعت زمانسنج (clk<sub>T0</sub>)،
   پاک شده، افزایش، و یا کاهش می یابد.
- این موضوع را میتواند توسط یک منبع ساعت داخلی و یا خارجی تولید شود. این موضوع را بیتهای انتخاب ساعت (CS02:0) تعیین می کنند.
  - زمانی که هیچ منبع ساعتی انتخاب نشود (CS02:0=0)، زمانسنج متوقف میشود.
- صرفنظر از وجود یا عدم وجود اداه ادام الا CPU توسط CPU قابل دستیابی است. یک عمل نوشتن توسط CPU میتواند تمام عملیاتهای پاککردن و یا شمارش را ملغی نماید، چرا که CPU اولویتش بیشتر است.

- دنباله شمارش توسط بیتهای WGM00 و WGM01، که در ثبات کنترلی TCCR0 قرار دارند، تنظیم می شود.
- ارتباط نزدیکی بین رفتار (نحوه شمارش) شمارنده و نحوه تولید شکل موجها بر روی خروجی مقایسه ی خروجی OC0، وجود دارد.
- برای جزئیات بیشتر در مورد دنبالههای شمارش پیشرفته و تولید شکل موجها، به
   بخش "مُدهای عملیاتی" مراجعه کنید.
- پرچم سرریز زمانسنج/شمارنده (TOV0) بر اساس حالت عملیاتی که توسط بیتهای WGM01:0 انتخاب می گردد، یک می شود. سیگنال TOV0 می تواند برای تولید یک وقفه CPU مورد استفاده قرار گیرد.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

14


### واحد Output Compare

- مقایسه گر ۸ بیتی بطور مداوم مقدار ثبات Output Compare یعنی ثبات (OCR0) را با TCNT0 مقایسه می کند؛
  - هر زمان که TCNT0 با OCR0 برابر شد، مقایسه گر یک تطبیق را گزارش میدهد
- این تطبیق میتواند در چرخه ساعت زمانسنج بعدی، پرچم Output Compare را یک کند.
- در صورتی که اجازه داده شود (بیت OCIE0 و بیت وقفه سراسری I در SREG یک باشند)، پرچم Output Compare یک وقفه

### واحد Output Compare

- پرچم OCF0 بطور خودکار، هنگامی که وقفه اجرا شود، صفر میشود؛ یا اینکه میتوان آنرا با نوشتن یک منطقی در محل بیت I/O مربوط به آن، صفر کرد.
- مولد شکل موج از سیگنال تطبیق (match signal)، برای تولید یک خروجی بر اساس حالت عملیاتی، که توسط بیتهای WGM01:0 و بیتهای مود Compare کند. Output یعنی بیتهای (COM01:0) تنظیم میشود، استفاده می کند.
- سیگنالهای MAX و BOTTOM هم در برخی از حالتهای عملیاتی، توسط مولد سیگنال، برای مدیریت برخی از حالات خاص از مقادیر حدّی، مورد استفاده قرار می گیرند (به بخش "مُدهای عملیاتی" مراجعه کنید).

### نمودار بلوکی واحد Output Compare

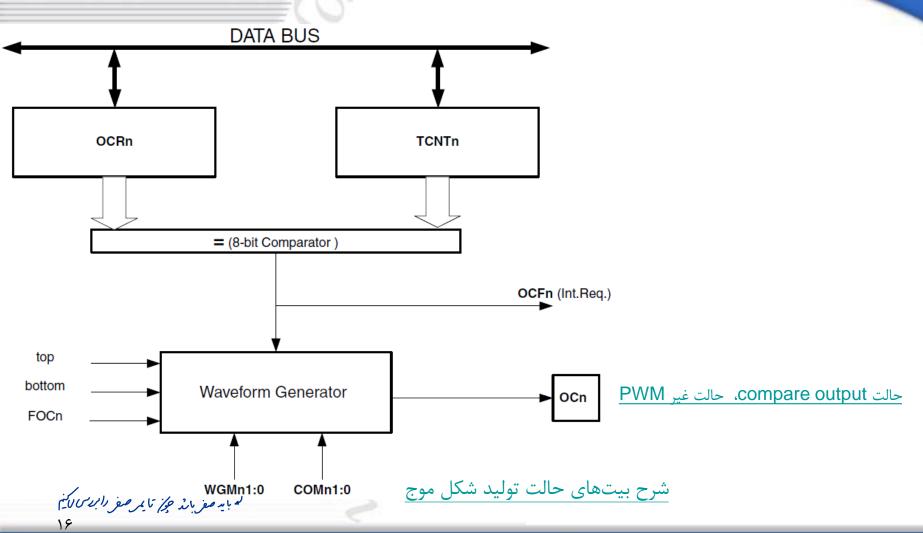

### واحد Output Compare

- $\mathbf{PWM}$  اگر از هر یک از <mark>حالتهای  $\mathbf{PWM}$  استفاده شود، ثبات  $\mathbf{OCR0}$  بصورت دوبل بافر خواهد شد.</mark>
- برای حالت عادی و حالت پاک کردن زمانسنج پس از برابری مقایسه (CTC)، امکان بافر نمودن دوبل، غیر فعال میشود.
- بافر نمودن دوبل، موجب میشود که بروزرسانی ثبات OCR0 در حد بالا یا پایین دنباله شمارش (یعنی مقادیر TOP و BOTTOM) انجام شود. همگامسازی از وقوع پالسهای TOP نامتقارن جلوگیری می کند، در نتیجه خروجی بدون جهشهای ناخواسته خواهد شد.
  - در صورتی که وضعیتِ بافرنمودن بصورت دوبل فعال باشد،  $\overline{CPU}$  به ثبات بافر  $\overline{CPO}$  دسترسی دارد، و در صورتی هم که بافرنمودن بصورتِ دوبل غیرفعال باشد،  $\overline{CPU}$  مستقیما به  $\overline{CPO}$  دسترسی خواهد داشت.

### Output Compare اجباری

- در حالتهای تولید شکلموج غیر PWM، خروجی معادل برابری مقایسه را میتوان
   با نوشتن مقدار یک در بیت FOC0 به اجبار تولید کرد.
- اینکار پرچم OCF0 را یک نمیکند و یا باعث پاکشدن یا بارگذاری مجدد زمانسنج نمیشود. اما پایه OCO شبیه زمانی که یک برابری مقایسه واقعی رخ داده باشد به روز میشود.

• بیتهای COM01:0 بیان می کنند که آیا پایه OC0 یک یا صفر شده و یا تغییر حالت دهد.


	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
		OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
	Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
	Initial Value	^	0	^	^	^	^	^	^	
	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
		FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
١	Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ریزپردازنده ۱ محمد مهدی همایون پور

#### جلوگیری از برابری مقایسه به وسیله نوشتن در TCNT0

• تمامی عملیاتهای نوشتن CPU در TCNT0، حتی زمانی که زمانسنج متوقف است، از هرگونه برابری مقایسه در چرخه ساعت بعدی زمانسنج جلوگیری میکند.

#### شمای واحد خروجی برابری مقایسه

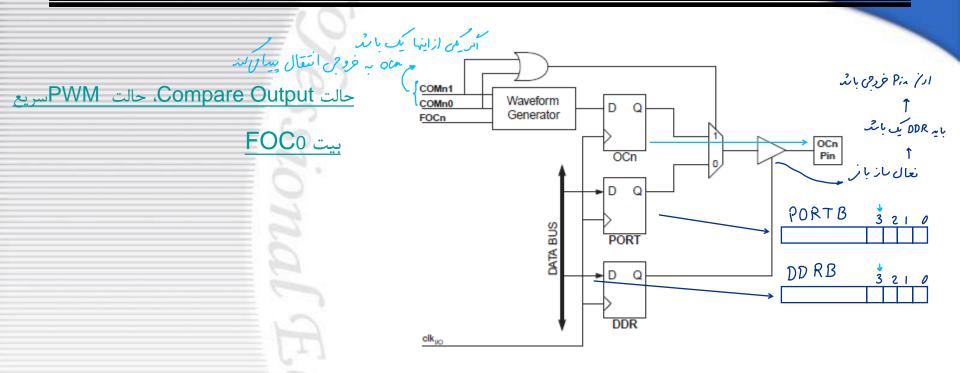

هنگام مراجعه به وضعیت OC0، مراجعه به ثبات (پرچم) داخلی OC0 صورت می گیرد و نه به پایه OC0. در صورتی که میکروکنترلر بازنشانی شود، ثبات OC0 با صفر مقداردهی می شود.

## حالت Output Compare و توليد شكل موج

- مولد شکل موج از بیتهای COM01:0 در حالتهای عادی، CTC و PWM به صورتهای متفاوتی استفاده مینماید.
- برای تمامی حالتها، تنظیم COM1:0=0، به مولد شکل موج اعلام میدارد که هیچ
   عملی روی ثبات OC0 در برابری مقایسه بعدی انجام نشود.
- در خصوص عملیاتهای Output Compare در حالتهای غیر PWM، برای PWM سریع و برای PWM با فاز صحیح در ادامه صحبت خواهد شد.
- Clear Timer on Compare (CTC)

#### حالتهای عملیاتی

• مد عملیاتی یا به عبارت دیگر رفتار زمانسنج/شمارنده و پایههای Output (WGM01:0) و حالت در کیب بیتهای حالت تولید شکل موج (WGM01:0) و حالت Compare (COM01:0) روحالت کیب تعیین می شود.

- بیتهای COM01:0 کنترل میکنند که خروجی تولید شده توسط PWM باید معکوس شود یا نه (برای تولید موج PWM معکوس یا نامعکوس). برای حالتهای غیر PWM بیتهای COM01:0کنترل میکنند که در یک برابری مقایسه، خروجی باید یک یا صفر شده و یا تغییر حالت دهد.
  - شرح بیتهای حالت تولید شکل موج

#### حالت عملكرد عادي

- ساده ترین حالت عملیاتی برای کارکرد زمان سنج، حالت نرمال (0 = 0) ساده ترین حالت عملیاتی برای کارکرد زمان سنج، معودی بوده و پاک کردن میارنده انجام نمی شود.
- شمارنده زمانی که به مقدار بیشینه ۸ بیتی خود (TOP = 0xFF) برسد، <mark>سرریز می</mark>شود و بعد دوباره شمارش را از مقدار BOTTOM = 0x00) BOTTOM) شروع می کند.
- در حالت عملکرد عادی پرچم سرریز مربوط به زمانسنج/شمارنده (TOV0) در همان چرخه ساعتی یک میشود که TCNT0 صفر شده است.


### حالت عملكرد عادى

- در این حالت پرچم TOV0 مانند یک بیت نهم رفتار میکند، به جز اینکه قابلیت صفر شدن ندارد و فقط می توان آن را یک کرد.
- به هر حال، در ترکیب با وقفهِ سرریزِ مربوط به زمانسنج که به طور خودکار پرچم
   TOV0 را صفر می کند، دقت زمانسنج می تواند به طور نرمافزاری افزایش یابد.
  - در <mark>حالت عادی</mark> در <mark>هر زمانی</mark> میتوان <mark>یک مقدار جدید در شمارنده نوشت</mark>.

### حالت پاک کردن زمان سنج پس از برابری مقایسه (CTC)

- در این حالت که از این به بعد آنرا حالت CTC مینامیم ( $\frac{0}{0} = \frac{WGM01:0}{WGM01}$  ثبات OCR0 برای اداره کردن میزان دقت شمارنده به کار میرود.
  - در حالت CTC زمانیکه مقدار شمارنده TCNT0 با مقدار OCR0 یکی شود، شمارنده صفر میشود.
  - OCR0 مقدار بالا برای شمارنده و همین طور میزان دقت آن را مشخص می کند.
     این مد، کنترل بهتری برروی فرکانس خروجی برابری مقایسه فراهم می کند و همچنین عملکرد شمارش رویدادهای خارجی را تسهیل می کند.

### شمای زمان بندی مد CTC

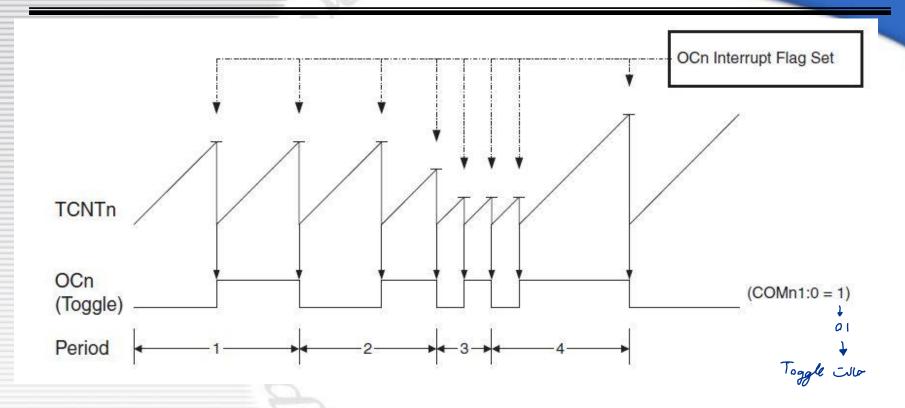

مقدار شمارنده TCNT0 تا زمانی که یک برابری مقایسه بین TCNT0 و OCR0 روی دهد، افزایش می یابد و بعد از آن شمارنده TCNT0 صفر می شود.

حالت compare output، حالت غير

با استفاده از پرچم OCF0، در هر بار که مقدار شمارنده به مقدار بالا (Top) میرسد،
 امکان ایجاد یک وقفه وجود دارد.

• اگر وقفه فعال باشد، می توان از برنامه کنترل وقفه برای به روز کردن مقدار TOP استفاده کرد.

- با این حال در زمانی که شمارنده با مقدار پایین پیشتقسیم کننده یا بدون آن در حال کار است، تغییر مقدار TOP به مقداری نزدیک به مقدار BOTTOM، باید با احتیاط انجام شود.
  - این نکته بدان دلیل است که <mark>حالت CTC دارای قابلیت بافر دوگانه نیست.</mark>
- اگر مقدار جدید نوشته شده در OCRO کمتر از مقدار جاری TCNTO باشد، شمارنده، موقعیت برابری مقایسه را از دست میدهد. سپس شمارنده مجبور به شمارش تا مقدار بیشینه خود (0xFF) میشود و قبل از اینکه امکان بروز برابری مقایسه فراهم شود دوباره شمارش را از 0x00 شروع میکند.

- برای تولید یک خروجی شکل موج در حالت CTC، با تنظیم بیتهای حالت CTC، با تنظیم بیتهای حالت Compare Output به حالت تغییر حالت (COM01:0)، می توان خروجی OCO را به گونهای تنظیم کرد که با هر برابری مقایسه تغییر حالت دهد.
- تا زمانی که جهت داده برای پایه درگاه در حالت خروجی تنظیم نشده باشد، مقدار OC0 در پایه درگاه قابل رویت نخواهد بود.
- شکل موج تولید شده زمانی که $\frac{OCR0}{OCR0}$  با  $\frac{Ox00}{Ox00}$  مقداردهی شده باشد، <mark>دارای بیشینه فرکانس با مقدار  $\frac{f_{OC0}}{f_{OC0}} = \frac{f_{clk\_IO}/2}{f_{OC0}}$  خواهد بود.</mark>

### حالت compare output، حالت غير

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

فرکانس شکل موج با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است. در این رابطه متغیر N بیانگر ضریب پیش تقسیم کننده است و می تواند مقادیر 1، 8، 64، 256، 1024 داشته باشد.

$$f_{OCn} = \frac{f_{clk_I/O}}{2. N. (1 + OCRn)}$$
prescaler when I

مشابه حالت عادی، پرچم TOV0 در همان چرخه ساعت زمانسنج یک میشود که شمارنده از مقدار بیشینه MAX به مقدار 0x00شمارش میکند.


#### مد PWM سريع

- مد PWM سریع یا مدولاسیون پهنای پالس سریع (WGM01:0=3) امکان تولید شکل موج PWM با فرکانس بالا را فراهم میسازد.
- حالت PWM سریع به دلیل استفاده از عملیات <mark>تک-شیب</mark> با سایر انواع PWM متفاوت است.
- شمارنده از مقدار BOTTOM تا مقدار بیشینه MAX شمارش می کند و سپس دوباره از مقدار BOTTOM شروع می کند.
- در حالت Compare Output <mark>نامعکوس،</mark> Output Compare (OC0) نامعکوس، Compare (OC0) و مقایسه بین TCNT0 و OCR0 <mark>صفر</mark> میشود و در BOTTOM مقدار یک</mark> میگیرد.

#### مد PWM سریع

- در حالت Compare Output <mark>معکوس،</mark> خروجی در اثر برابری مقایسه <mark>یک</mark> شده و در مقدار <mark>BOTTOM صفر</mark> میشود.
- به دلیل عملیات تک شیب، فرکانس عملیاتی حالت PWM سریع میتواند تا دو برابر از حالت PWM با فاز صحیح که از عملیات دارای شیب دوگانه استفاده میکند، بیشتر باشد.
- فرکانس عملیاتی بالا باعث می شود که حالت PWM سریع برای تنظیم ولتاژ و توان، یکسوسازی و کاربردهای تبدیل آنالوگ به دیجیتال (ADC) مناسب باشد.
- فرکانس بالا استفاده از قطعاتی که از نظر فیزیکی دارای ابعاد کوچکتری هستند (مانند پیچهها و خازنها) را میسر میسازد. بنا براین هزینه کل سیستم نیز کاهش می یابد.

### نمودار زمانبندی حالت PWM سریع

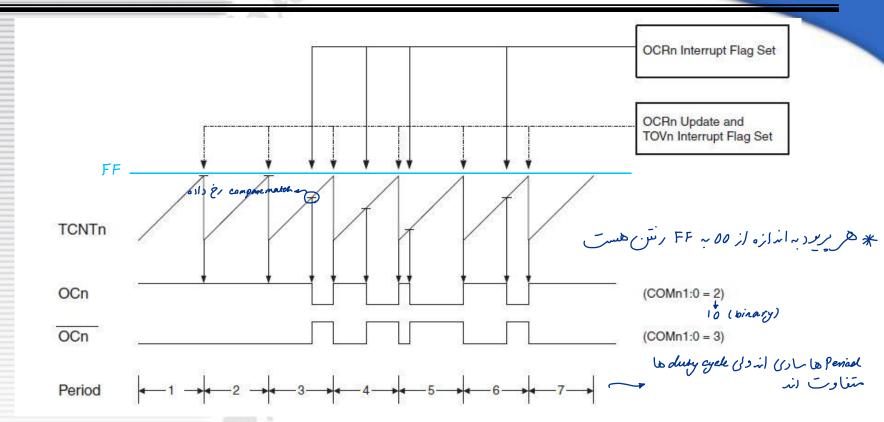

در حالت PWM سریع، شمارنده تا زمانی که مقدار آن به مقدار MAX برسد افزایش مییابد، سپس در چرخه ساعت بعدی شمارنده صفر میشود. هر دو نوع خروجیهای PWM معکوس و نامعکوسکننده در این نمودار مشاهده میشوند. خطوط افقی کوچک روی شیبهای TCNT0، نمایانگر رخدادهای برابری مقایسه بین OCR0 و TCNT0 میباشند.

#### مد PWM سريع

- پرچم سرریز مربوط به زمانسنج/شمارنده (پرچم TOV0) در هر بار که شمارنده به مقدار MAX میرسد، یک میشود.
- اگر سیستم وقفه فعال باشد، برنامه مدیریت وقفه می تواند برای به روز کردن مقادیر مقایسه استفاده شود.
- در حالت PWM سریع واحد مقایسه امکان تولید شکل موج PWM را روی پایه OC0 فراهم میسازد.
- تنظیم بیتهای  $\frac{\text{COM01:0}}{\text{COM01:0}}$  به مقدار ۲، یک  $\frac{\text{PWM}}{\text{NN}}$  نامعکوس تولید می کند و با تنظیم بیتهای  $\frac{\text{COM01:0}}{\text{COM01:0}}$  روی مقدار ۳، یک  $\frac{\text{PWM}}{\text{NN}}$  معکوس به دست می آید.

### حالت Compare Output، حالت PWM سريع

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0 on compare match, set OC0 at BOTTOM, (non-inverting mode)
1	1	Set OC0 on compare match, clear OC0 at BOTTOM, (inverting mode)

شمای واحد خروجی برابری مقایسه

### مد PWM سريع

اگر جهت داده برای پایه درگاه در وضعیت خروجی تنظیم شده باشد مقدار واقعی
 OC0 روی پایه درگاه قابل مشاهده خواهد بود.

• شکل موج PWM با یک (یا صفر) کردن ثبات OC0 در برابری مقایسه بین OCR0 و TCNT0 و صفر (یا یک) کردن ثبات OC0 در آن سیکل ساعت زمانسنج که شمارنده پاک می شود (از مقدار TOP به مقدار BOTTOM تغییر می کند) تولید می شود.

# مد PWM <mark>سریع</mark>

فرکانس PWM برای خروجی از رابطه زیر قابل محاسبه است. در این رابطه متغیر
 N بیانگر ضریب پیش تقسیم کننده است و می تواند مقادیر ۱، ۸، ۶۴، ۲۵۶، ۲۰۲۴ داشته باشد.


$$f_{OCnPWM} = \frac{f_{clk\_I/O}}{N.256} \longrightarrow Micocrocker$$

- در مواقع تولید خروجی یک شکل موج PWM در حالت کاری PWM سریع، مقادیر حدی برای ثبات OCR0 بیانگر موارد خاصی هستند.
- اگر OCR0 برابر با مقدار BOTTOM مقدار بگیرد، خروجی برای هر Max+1 چرخه ساعت، به صورت یک پالس سوزنی ظاهر می شود.
- مقداردهی OCR0 با مقدار MAX، باعث ایجاد یک خروجی دائمی با سطح منطقی بالا یا پایین میشود (بسته به قطبیت خروجی که توسط بیتهای COM01:0 تعیین میشود).

- مد PWM با فاز صحیح، ( $\frac{1}{1} = \frac{WGM01:0}{VGM01:0}$ ) قابلیت تولید شکل موج PWM با فاز صحیح با میزان دقت بالا را امکان پذیر میسازد.
  - حالت PWM با فاز صحیح بر پایه عملیات دارای <mark>شیب دوگانه</mark> بنا نهاده شده است.
- شمارنده مرتبا از مقدار BOTTOM <mark>تا مقدار MAX و سپس از مقدار MAX تا مقدار</mark> BOTTOM شمارش می کند.
- در حالت "Compare Output <mark>نامعکوس"،</mark> یایه OCO) Output Compare) در حالیکه شمارنده در حال شمارش <mark>صعودی</mark> است و یک برابری مقایسه بین TCNT0 و OCR0 روی دهد، <mark>صفر</mark> میشود و زمانی که شمارش <mark>نزولی</mark> است و برابری مقایسه روی میدهد، <mark>یک</mark> میشود.

- . در حالت "Output Compare معکوس"، عملیات معکوس می شود.
- عملیات دارای شیب دوگانه، فرکانس عملیاتی کمتری نسبت به بیشینه فرکانس عملیاتی تک-شیب است.
- با این حال به خاطر ویژگی توازن حالتهای PWM با شیب دوگانه، این حالتها برای کاربردهای <mark>'کنترل موتور</mark> " ارجحیت دارند.
- دقت PWM برای حالت PWM با فاز صحیح دارای مقدار ثابت ۸ بیت است.
- در حالت PWM با فاز صحیح، تا زمانی که شمارنده به مقدار MAX برسد، مقدار شمارنده افزایش می یابد. زمانی که شمارنده به مقدار MAX برسد، جهت شمارش عوض می شود. مقدار TCNT0 برای یک چرخه ساعت زمان سنج برابر مقدار MAX می شود.

### نمودار زمانبندی PWM با فاز صحیح

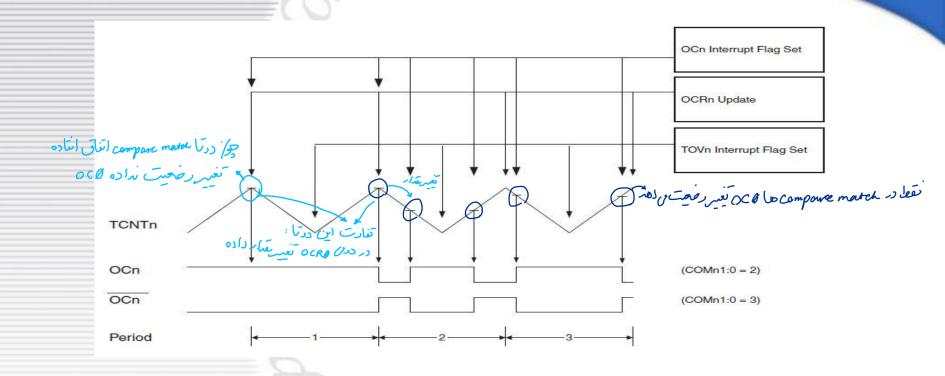

نمودار شامل خروجیهای PWM معکوس و نامعکوس میشود. خطوط افقی کوچک روی شیبهایTCNT0 و OCR0 و OCR0 و maric.

- پرچم سرریز زمانسنج/شمارنده (TOV0) هر بار که شمارنده به مقدار BOTTOM میرسد می توان از می می می می توان از پرچم وقفه برای تولید یک وقفه استفاده کرد.
- در حالت PWM با فاز صحیح، واحد مقایسه تولید شکل امواج PWM را روی پایه OC0 مقدور می سازد.

مقدار واقعی OC0 تنها زمانی روی پایه درگاه قابل رویت است که جهت داده برای پایه درگاه در وضعیت خروجی تنظیم شده باشد.

• شکل موج PWM با صفر کردن (یا یک کردن) OCO در یک برابری مقایسه بین OCR0 و TCNT0در حات صعودی شمارنده و نیز هنگام یک کردن (یا صفر کردن) ثبات OCO در حالت برابری مقایسه بین OCR0 و TCNT0 در حالت شمارش نزولی شمارنده تولید می شود.

فرکانس PWMبرای خروجی زمانی که از حالت PWM با فاز صحیح استفاده میشود، از رابطه زیر قابل محاسبه است. در این رابطه متغیر N بیانگر ضریب پیش تقسیم کننده است (1، 8، 64، 656، 1024).

$$f_{\text{OCnPCPWM}} = \frac{f_{\text{clk\_I/O}}}{N.510}$$


- هنگام تولید خروجی شکل موج PWM در حالت PWM با فاز صحیح مقادیر حدّی برای ثبات OCR0 بیانگر موارد خاص هستند.
- در حالت PWM نامعکوس اگر OCR0برابر BOTTOM مقداردهی شود، خروجی به طور پیوسته دارای سطح منطقی پایین خواهد بود و اگر برابر مقدار MAX مقداردهی شود، خروجی به طور دائم دارای سطح منطقی بالا خواهد بود. در حالت PWM معکوس، خروجی دارای مقادیر منطقی معکوس خواهد بود.

### نمودارهای زمان بندی زمانسنج ا شمارنده

- شکل های اسلایدهای بعد، <mark>زمانسنج/شمارنده را در حالت همگام نشان میدهند و بنابراین ساعت زمانسنج (clk<sub>T0</sub>) در شکلهای بعدی به عنوان <mark>سیگنال فعالساز ساعت</mark> نشان داده شده است.</mark>
- در حالت نا همگام،  $clk_{I/O}$  باید با ساعت نوسانساز زمانسنج/شمارنده جایگزین شود. شکلهایی که در ادامه خواهد آمد، دارای اطلاعات در مورد زمان و چگونگی یک شدن پرچمهای وقفه است.


### نمودار زمانبندی زمانسنج اشمارنده، بدون پیش تقسیم کننده

PWM این شکل توالی شمارش در نزدیکی مقدار MAX در تمام حالتها غیر از حالت n=1 با فاز صحیح را نشان میهد.

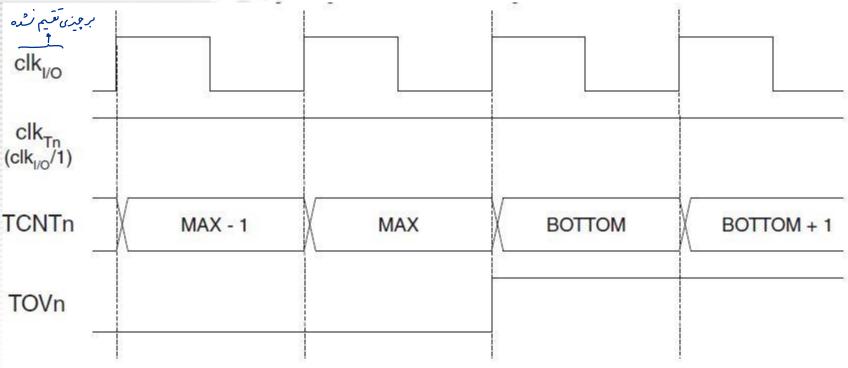


### نمودار زمانبندی زمانسنج/شمارنده، با پیش تقسیم کننده فعال ( $f_{ m clk\_IO}/8$ ).

این شکل توالی شمارش در نزدیکی مقدار MAX در تمام حالتها غیر از حالت PWM با فاز صحیح را با حضور پیش تقسیم کننده نشان می هد.

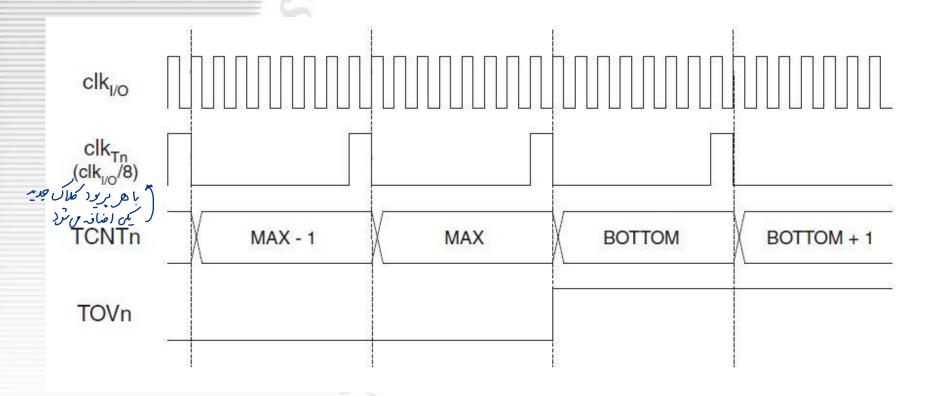


# نمودار زمانبندی زمانسنج/شمارنده، یک شدن OCF0، پیش تقسیم کننده فعال ( $f_{clk\_IO}/8$ )

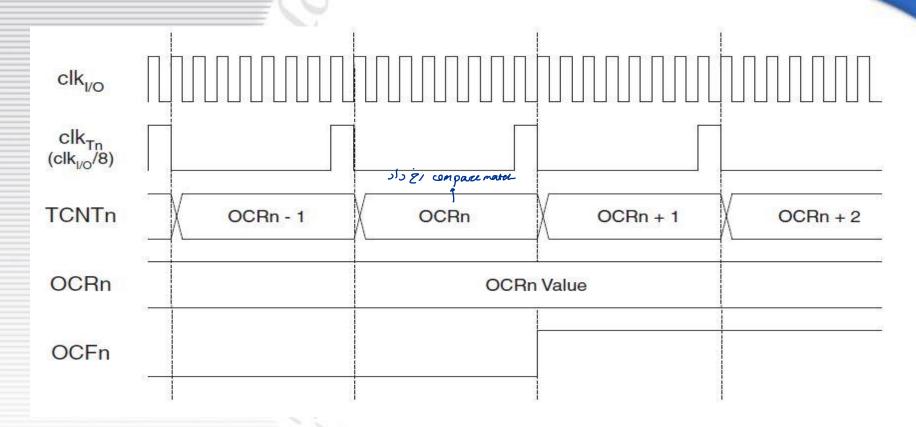


شکل فوق چگونگی یک کردن OCF0 در همه حالتها غیر از حالت CTC را نشان میدهد.

# نمودار زمانبندی زمانسنج/شمارنده، پاک کردن زمانسنج در حالت برابری مقایسه، پیش تقسیم کننده فعال ( $f_{clk\ IO}/8$ ).

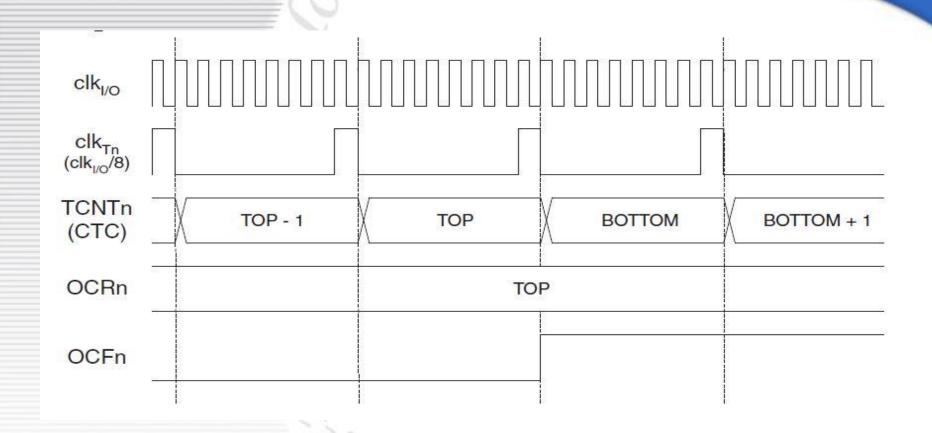

چگونگی یک کردن OCF0 و صفر کردن TCNT0 در حالت CTC را نشان میدهد.

### تشریح ثباتهای زمانسنج /شمارنده ۸ بیتی

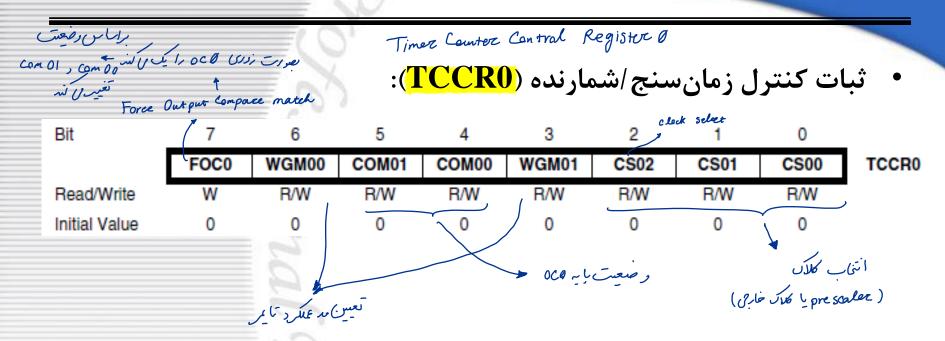

## تشریح ثباتهای زمانسنج/شمارنده ۸ بیتی

#### بیت ۲ – <mark>FOC0</mark> : بیت ۲ – <mark>FOC0 : بیت ۲ بی</mark>

- زمانی که مقدار یک در بیت FOC0 نوشته میشود<mark>، بلافاصله یک برابری مقایسه اجباری بر روی واحد تولید شکل موج تحمیل میشود.</mark>
- - بیت FOC0 تنها زمانی فعال میشود که بیتهای WGM بیانگر یک حالت غیر PWM باشند.

# تشریح ثباتهای زمانسنج/شمارنده ۸ بیتی

#### بیت ۲ – Force Output Compare : بیت Force Output Compare (ادامه):

- خروجی OC0 با توجه به چگونگی تنظیمات بیتهای COM01:0 تغییر می کند.
- توجه شود که بیت FOC0 به عنوان یک راهانداز (استروب) پیادهسازی می شود. لذا در حقیقت این مقدار موجود در بیتهای COM01:0 است که تاثیر مقایسه تحمیل شده را تعیین می کند.
- یک استروب FOC0، نه هیچ گونه وقفهای تولید میکند و نه زمانسنج را در حالی که در حالت CTC است و از مقدار موجود در OCR0 به عنوان مقدار TOP استفاده میکند، را پاک مینماید.
  - <mark>بیت FOC0 در صورت خوانده شدن همیشه مقدارش صفر خواهد بود.</mark>
    - بازگشت به شمای واحد خروجی برابری مقایسه

# تشریح ثباتهای زمانسنج/شمارنده ۸ بیتی

#### بیتهای ۳ و 9 - WGM01:0: حالت تولید شکل موج

- این بیتها نوع عملکرد زمانسنج/شمارنده را تعیین می کنند.
- یعنی اینکه توالی شمارش شمارنده، منبع برای مقدار ماگزیمم (TOP) شمارنده و نوع تولید شکلموجی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد را کنترل می کنند.
- حالتهای عملیاتی که توسط واحد زمانسنج/شمارنده پشتیبانی میشوند عبارتند از:
   حالت عادی ، حالت CTC و دو نوع از حالتهای PWM

### شرح بیتهای حالت تولید شکل موج

در مورد رجستر OCR صحبت نی ينم (در حالت های دير استفاده می تود)

Tiner Over flow 0

							•
Mode	WGM01 (CTC0)	WGM00 (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR0	TOV0 Flag Set-on	TCNTO LA MAN
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX -	- NO 181 Over FL
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом	رار عدید زمان در
2	1	0	CTC // TCNTO = OCRO	OCR0	Immediate	MAX	رام جدید زمان در محد محدید محدید TCVTA تراس
3	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX	ه مقدار ۲۵۶ بر مد
		C-178		•	•		e.g.: ORCO - Value


8bit

TOVO

TCNTO

i) duble buffer : in immediated clips)

#### نمودار بلوكي واحد Output Compare

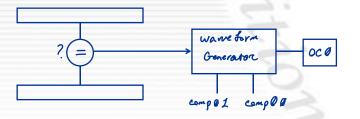

Loli RIG, value
OUT TONTO, RIG

حالتهاي عملياتي

# شرح بیتهای حالت تولید شکل موج

#### • بیتهای ۴ الی COM01:0-4 : حالت خروجی برابری مقایسه

این بیتها رفتار پایه Oco) Output Compare) را کنترل می کنند.

اگر یک یا هر دو بیت COM01:0 مقداردهی شوند، خروجی OC0 عملکرد عادی پایه I/O که OC0 به آن متصل است را ملغی می کند. با این حال، توجه کنید که بیت ثبات جهت داده (Data Direction Register - DDR) متناظر با پایه OC0 باید یک شود تا درایور خروجی فعال شود.

زمانی که OC0 به پایه متصل است، کارکرد بیتهای COM01:0 به چگونگی مقداردهی بیتهای WGM01:0 بستگی دارد.

جدول زیر چگونگی کارکرد بیت COM01:0 زمانی که بیتهای WGM01:0 در حالت عادی یا CTC (غیر از PWM) تنظیم شدهاند را نشان میدهد.

### حالت غير compare output، حالت غير

بازگشت به بلوکی واحد Output Compare بازگشت

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

### حالت Compare Output، حالت PWM سريع

عام کارکرد ۱۹۵۶ رو داره	
-------------------------	--

است	PB3	ردم	كاربرد	000
-----	-----	-----	--------	-----

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved Taggle OCO an campoure mouteh
1	0	Clear OC0 on compare match, set OC0 at BOTTOM, (non-inverting mode)
1	1	Set OC0 on compare match, clear OC0 at BOTTOM, (inverting mode)

شمای واحد خروجی برابری مقایسه

### حالت غير compare output، حالت غير

بازگشت به بلوکی واحد Output Compare بازگشت

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

### حالت Compare Output، حالت PWM با فاز صحیح


COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0 on compare match when up-counting. Set OC0 on compare match when downcounting.
1	1	Set OC0 on compare match when up-counting. Clear OC0 on compare match when downcounting.

### پیش تقسیم کننده زمان سنج /شمارنده ۰ و ۱

• زمانسنج/شمارنده • و زمانسنج/شمارنده ۱، پیشتقسیمکننده یکسانی را مشترکا استفاده میکنند، اما زمانسنج/شمارندهها میتوانند تنظیمات پیشتقسیمکننده مختلفی داشته باشند.

• توصیفاتی که در ادامه ارائه می شود هردو زمانسنج/شمارنده را در بر میگیرد.

#### پیش تقسیم کننده برای زمان سنج اشمارنده شماره ۰ و ۱

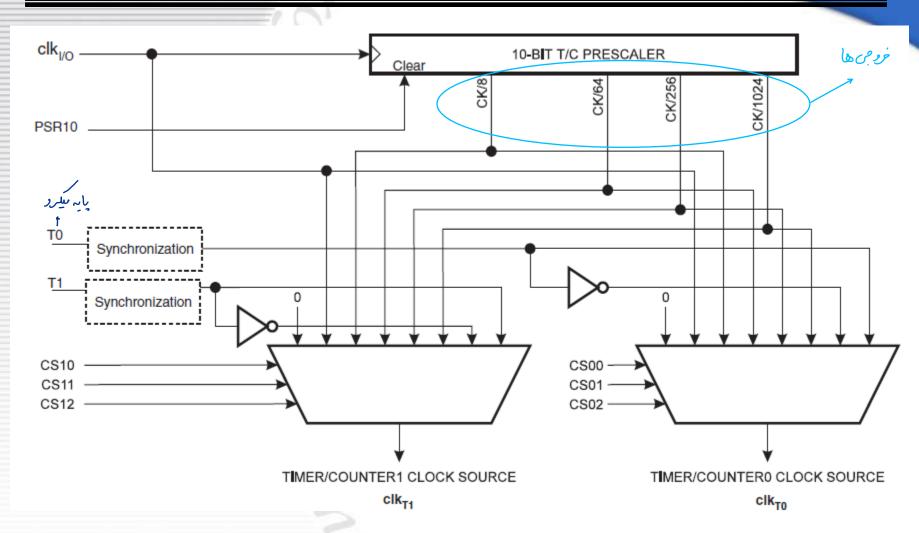

### انتخاب خروجی پیش تقسیم کننده توسط زمان سنج اشمارنده

#### ثبات کنترل زمانسنج /شمارنده (<mark>TCCR0</mark>):

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

• بیتهای ۱۰ الی ۲ – CS02:0 : انتخاب ساعت

• سه بیت انتخاب منبع ساعت که توسط زمانسنج/شمارنده استفاده میشوند را در جدول مشاهده

مىكنيد.

CS02	CS01	CS00	Description			
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).			
0	0	1	clk <sub>I/O</sub> /(No prescaling)			
0	1	0	clk <sub>I/O</sub> /8 (From prescaler)			
0	1	1	clk <sub>I/O</sub> /64 (From prescaler)			
1	0	0	clk <sub>I/O</sub> /256 (From prescaler)			
1	0	1	clk <sub>I/O</sub> /1024 (From prescaler)			
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.			
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.			

### منبع ساعت داخلی

- ساعتزنی زمانسنج/شمارنده می تواند مستقیما توسط ساعت سیستم (با قرار دادن CSn2:0=1
- این حالت سریعترین حالت عملیاتی را با بیشینه فرکانس زمانسنج/شمارنده و مساوی با فرکانس ساعت سیستم  $(f_{\text{CLK\_I/O}})$  فراهم میسازد.
- به طریق دیگر، یکی از چهار انشعاب پیش تقسیم کننده می تواند به عنوان یک منبع ساعت استفاده شود.
- $f_{
  m clk\_IO/64}$ ،  $f_{
  m clk\_IO/8}$  هاعتی که پیشمقیاس بر آن اعمال شده یکی از فرکانسهای  $f_{
  m clk\_IO/64}$ ،  $f_{
  m clk\_IO/64}$  و  $f_{
  m clk\_IO/1024}$  و  $f_{
  m clk\_IO/1024}$  و  $f_{
  m clk\_IO/256}$

### انتخاب خروجی پیش تقسیم کننده توسط زمان سنج اشمارنده

- پیش تقسیم کننده مستقل از واحد انتخاب ساعت زمان سنج / شمارنده عمل می کند و
   بین زمان سنج / شمارنده های و ۱ به اشتراک گذاشته شده است.
- هنگامی که یک زمانسنج/شمارندهای فعال باشد و توسط پیشتقسیم کننده پالس ساعت دریافت کند (CSn2:0 > 1)، تعداد سیکلهای ساعت سیستم، از زمانی که زمانسنج فعال میشود تا زمان رخداد اولین شمارش، میتواند از CSn2:0 > 1 تا CSn2:0 > 1 سیکل ساعت سیستم بطول میانجامد.
- اینجا مساوی تقسیمات پیشتقسیم کننده است و می تواند یکی از مقادیر ۸، ۲۵۶ و ۲۵۴ را داشته باشد.

### بازنشانی پیش تقسیم کننده

- میتوان با <mark>بازنشانی پیشتقسیم کننده</mark>، برای همگام کردن زمانسنج *ا*شمارنده با اجرای برنامه استفاده نمود.
- اما باید دقت نمود که زمانسنج/شمارنده دیگر نیز از همین پیش تقسیم کننده استفاده می نماید.
- یک بازنشانی پیش تقسیم کننده، پریود پیش تقسیم کننده را برای تمامی زمان سنج اشمارنده هایی که بدان متصل هستند متاثر مینماید.

### بازنشانی پیش تقسیم کننده

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADTS2	ADTS1	ADTS0	-	ACME	PUD	PSR2	PSR10	SFIOR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	Special
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	•


#### بیت - $\frac{PSR10}{PSR10}$ : بازنشانی پیش تقسیم کننده زمان سنج اشمارنده $\cdot$ و $\cdot$ :

- زمانی که این بیت با مقدار یک نوشته میشود، پیشتقسیم کننده زمانسنج/شمارندههای و ۱ بازنشانی خواهد شد.
- بعد از انجام عملیات، بیت به صورت سختافزاری صفر میشود. نوشتن صفر در این بیت هیچ تاثیری نخواهد داشت.
- توجه داشته باشید که زمانسنج/شمارندههای ۰ و ۱ هر دو پیشتقسیمکننده یکسانی را به اشتراک استفاده میکنند و بازنشانی این پیشتقسیمکننده هر دو زمانسنج را متاثر میکند. این بیت همیشه با مقدار صفر خوانده می شود.

### منبع ساعت خارجي

- یک منبع ساعت خارجی متصل به پایه T1/T0 میتواند به عنوان ساعت  $(Clk_{T1}/Clk_{T0})$
- پایه T1/T0، در هر سیکل ساعت یکبار توسط واحد همگامسازی پایه نمونهبرداری میشود. میشود. میشود. میکند. میکند.
- ثباتها در لبه مثبت ساعت سیستم  $(\operatorname{clk}_{I/O})$ ، پالس ساعت دریافت می کنند. تشخیص دهنده لبه، یک پالس  $\operatorname{CSn2:0=7}$  برای هر لبه مثبت  $(\operatorname{CSn2:0=6})$  یا منفی  $(\operatorname{CSn2:0=6})$  که آشکار می سازد تولید می کند.

### نمونه برداری از پایههای T1/T0

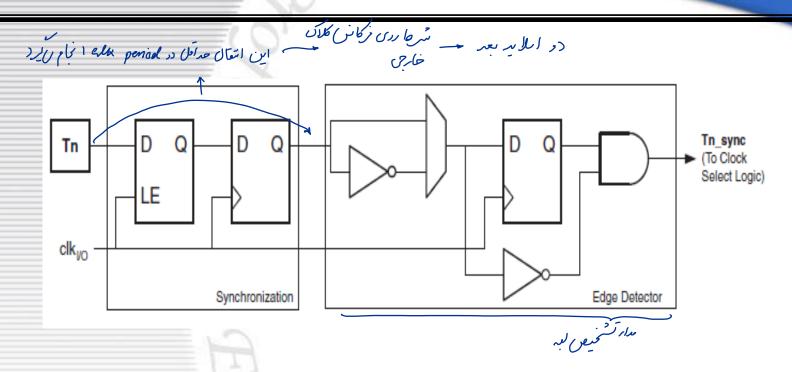

#### منبع ساعت خارجي

- واحد آشکارسازی لبه و همگامسازی یک تاخیر در حدود ۲.۵ تا ۳.۵ سیکل ساعت سیستم بین لحظه اعمال یک لبه به پایه T1/T0 تا زمان به روز شدن شمارنده ایجاد می کند.
- هر نیم پریود از ساعت خارجی اعمال شده باید از سیکل ساعت سیستم بلندتر باشد تا نمونهبرداری صحیح را تضمین نماید. باید تضمین شود که فرکانس ساعت خارجی، در حالیکه سیکل وظیفه 3.7 است، کمتر از نصف فرکانس ساعت سیستم باشد  $f_{\text{ExtClk}} < f_{\text{clk-I/O}}$

### منبع ساعت خارجي

• از آنجا که تشخیص دهنده لبه از نمونهبرداری استفاده مینماید، حداکثر فرکانس یک ساعت خارجی که میتواند آشکار کند نصف فرکانس نمونهبرداری خواهد بود (قضیه نمونهبرداری نایکوئیست).


اما به دلیل تغییرات فرکانس ساعت سیستم و تغییرات سیکل وظیفه که از انحرافات منبع نوسانساز (کریستال، تشدیدکننده و خازنها) ناشی میشود، توصیه می گردد که فرکانس بیشینه یک منبع ساعت خارجی کمتر از  $f_{\text{clk-I/O}}/2.5$  باشد. پیش تقسیم بر روی یک منبع ساعت خارجی قابل انجام نیست.

### ثبات زمان سنج /شمارنده - TCNT0

• ثبات زمانسنج/شمارنده دسترسی مستقیم برای هر دو عملیات خواندن و نوشتن به واحد شمارنده ۸ بیتی زمانسنج/شمارنده را فراهم میسازد. نوشتن در ثبات TCNT0 مانع از برابری مقایسه در ساعتِ زمانسنج بعدی میشود.

اصلاح شمارنده (TCNT0) در زمانی که شمارنده در حال کار است، موجب ریسک
 از دست دادن یک برابری مقایسه بین TCNT0 و ثبات OCR0 می شود.

### ثبات زمان سنج /شمارنده - TCNT0

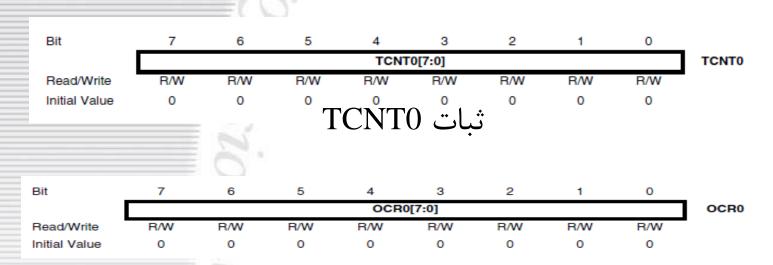

OCRO –Output Compare ثبات

- ثبات Output Compare شامل یک مقدار  $\Lambda$  بیتی است که به طور مدام با مقدار شمارنده TCNT0 مقایسه می شود.
- یک تطابق می تواند برای تولید یک وقفه Output Compare یا برای تولید یک خروجی شکل موج روی پایه OCO استفاده شود.

### ثبات پرچم وقفه زمانسنج/شمارنده — TIFR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### بیت ۱-<mark>OCF0:</mark> پرچم


•بیت OCF0 هنگامی که یک برابری مقایسه بین زمانسنج/شمارنده و داده موجود در ثبات Output Compare شماره ۰ رخ دهد، مقدار یک می گیرد.

•OCF0 هنگام اجرای بردار کنترل وقفه متناظر، توسط سختافزار صفر میشود.

•به طریق دیگر OCF0 با نوشتن مقدار یک در پرچم در آن صفر میشود.

•هنگامیکه بیت وقفه سراسری I در ثبات SREG، بیت OCIE0 (فعال ساز وقفه برابری مقایسه زمان سنج/شمارنده  $\bullet$ ) و OCF0 مقدار یک می گیرد، وقفه برابری مقایسه زمان سنج/ شمارنده  $\bullet$  اجرا می شود.

### نمودار بلوکی زمانسنج اشمارنده ۸ بیتی

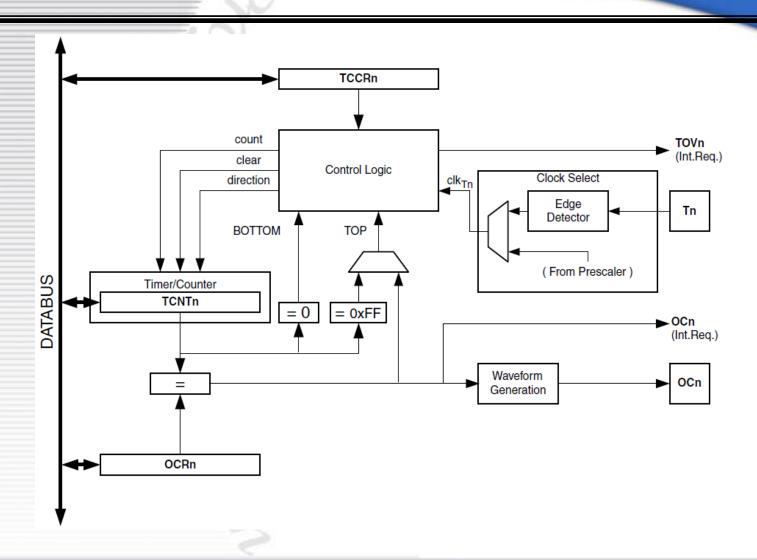

### بیت · -TOV0: پرچم سرریز زمانسنج /شمارنده ·

- بیت TOV0 هنگامی که یک سرریز روی زمانسنج/شمارنده ۰ رخ دهد، یک میشود.
   TOV0 هنگام اجرای بردار کنترل وقفه متناظر با آن، توسط سختافزار صفر میشود.
  - به طریق دیگر پرچم TOV0با نوشتن مقدار یک در آن صفر می شود
- هنگامیکه بیت I در ثبات SREG، بیت TOIE0 (فعالساز سرریز زمانسنج/شمارنده ۰) و TOV0 مقدار یک می گیرد، وقفه زمانسنج/ شمارنده ۰ اجرا می شود.
- در حالت PWM با فاز صحیح، این بیت هنگامی که زمانسنج/شمارنده ۰ جهت شمارش خود را در \$00 تغییر دهد، یک میشود.

### ثبات پوشش وققه زمانسنج /شمارنده-TIMSK

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### بیت ۱-<mark>OCIE0</mark>: فعالساز خروجی برابری مقایسه زمانسنج/شمارنده ۰

•وقتی که بیت OCIE0 و بیت وقفه سراسری I در ثبات وضعیت با مقدار یک بازگذاری شوند، وقفه برابری مقایسه زمانسنج/شمارنده ۰ فعال میشود.

•وقفه متناظر با آن در صورت رخداد یک برابری مقایسه در زمانسنج/شمارنده • رخ میدهد، یعنی وقتی که بیت OCF0 در ثبات پرچم وقفه زمانسنج/شمارنده TIFR یک باشد.

### بیت ۰-TOIE0: فعالساز سرریز زمانسنج /شمارنده ۰

• وقتی که بیت <mark>TOIE0</mark> و بیت وقفه سراسری I در ثبات وضعیت یک شوند، وقفه سرریز زمانسنج/شمارنده • فعال میشود.

وقفه متناظر با آن در صورت رخداد یک سرریز در زمانسنج/شمارنده ۰ رخ میدهد،
 یعنی وقتی که بیت TOV0 در ثبات پرچم وقفه زمانسنج/شمارنده TIFR یک باشد.