

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعت<u>ی ا</u>میرکبیر

# درگاههای ورودی اخروجی

در میکروکنترلر های AVR

# فهرست مطالب

• درگاههای ورودی اخروجی

# درگاههای ورودی اخروجی


- همه بافرهای خروجی قابلیت جریان دهی و جریان کشی بالایی دارند.
- جریان دهی پایه ها به اندازه کافی قوی است که بتوانند بطور مستقیم صفحه های نمایش LED را راه اندازی کنند.

  مرجهان کمرین کنید نازی کنند.


  مرجهان کنی درتران بیتر کک مربع و میریم میریم کنید درتران میریم کنید مربع کارسیم کا
- تمامی پایهها دارای مقاومتهای بالاکش قابل انتخاب به همراه یک منبع ولتاژ با مقاومت نامتغیر هستند. تمامی پایههای ورودی اخروجی دارای دیودهای محافظ متصل به  $V_{cc}$  و زمین هستند.

\* ما می س ها طلاک منص است در معص از مدهای خواب کلاک پس را خاس ش

### شمای معادل یک پایه ورودی اخروجی

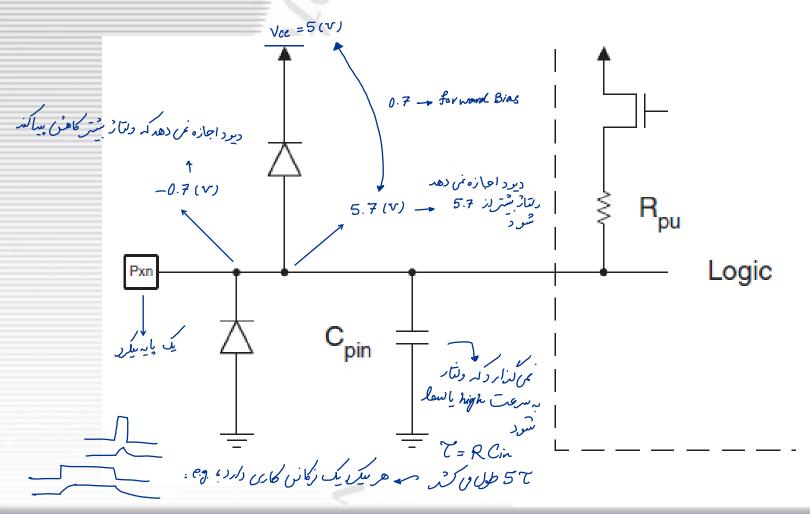

### **درگاهها به عنوان ورودی اخروجی رقمی**

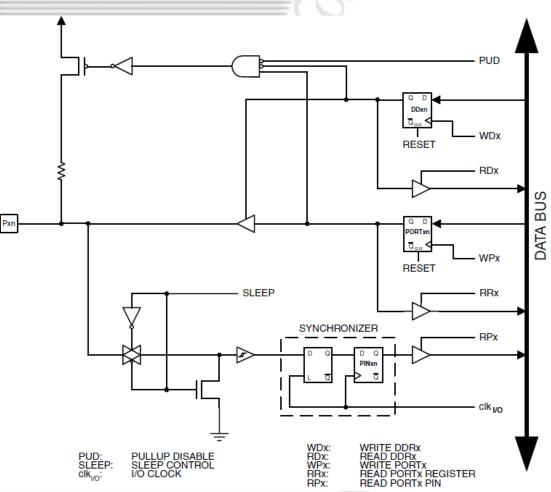

RPx 'RRx 'WDx 'WPx براي تمامی در گاهها وجود دارد.

و PUD و SLEEP  ${}^{\circ}$ clk $_{\mathrm{I/O}}$ در گاهها مشترک میباشند.

وارئين سنت هير عن رارش ياخارش عي كند

### پیکربندی یک پایه

- سه مکان آدرس حافظه I/O برای هر درگاه در نظر گرفته شده است:
  - یکی برای ثبات داده (PORTx)،
  - یکی برای ثبات جهت داده (DDRx)،
  - یکی برای پایههای ورودی درگاه (PINx).
- برای هر پایه یک درگاه، سه بیت از سه ثبات درگاه در نظر گرفته شده است: PORTxn ،DDxn، و PINxn.
- بیتهای DDxn در ثبات DDRx، بیتهای PORTxn در ثبات PORTx، و بیتهای PINxn در ثبات PINx قابل دسترسی هستند.
- بیت DDxn در ثبات DDRx جهت این پایه را تعیین میکند؛ در صورتی که در بیت DDxn یک منطقی نوشته شود، پایه Pxn به عنوان پایه خروجی و در صورتی که در این بیت صفر منطقی نوشته شود، پایه مذکور به عنوان پایه ورودی تنظیم میشود.

## پیکربندی یک پایه


- اگر در بیت PORTxn هنگامی که پایه متناظر آن به عنوان ورودی تنظیم میشود، یک منطقی نوشته شود، مقاومت بالاکش فعال خواهد شد.
- برای غیرفعال کردن مقاومت بالاکش میبایست صفر منطقی در بیت PORTxn نوشته شود، یا اینکه پایه به عنوان یک پایه خروجی تنظیم شود.
- پایههای یک درگاه زمانی که یک بازنشانی اتفاق میافتد، حتی اگر سیگنال ساعتی وجود نداشته باشد، بصورت سه حالته در میآیند.
- هنگامی که یک پایه در وضعیت خروجی تنظیم شود و در بیت PORTxn یک (صفر) منطقی نوشته شود، پایه درگاه یک (صفر) خواهد شد.

### تنظیمات پایه درگاهها

		Pull-up Disabl	Saure Micro A 7		
DDxn	PORTxn	PUD (in SFIOR)	I/O	Pull-up	Comment
0	0	Х	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
0	1	0	Input	Yes	Pxn will source current if ext. pulled low.
0	1	1	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
1	0	Х	Output	No	Output Low (Sink)
1	1	Х	Output	No	Output High (Source)


### پیکربندی یک پایه

- هنگام سوئیچ کردن بین وضعیت سه حالته و خروجی high، کاربر باید حالت بالاکش فعال و یا حالت خروجی در وضعیت low را به عنوان یک حالت میانی استفاده نماید.
- به عبارت دیگر هنگام سوئیچ کردن بین وضعیت سه حالته (زمانی که DDxn و PORTxn و PORTxn هر دو Ob00 باشند) و خروجی high (زمانی که DDxn هر دو یک باشند)، کاربر باید حالت بالاکش فعال (زمانی که DDxn صفر و PORTxn یک باشد) و یا حالت خروجی در وضعیت low (زمانی که DDxn یک و PORTxn صفر باشد) را به عنوان یک حالت میانی استفاده نماید.

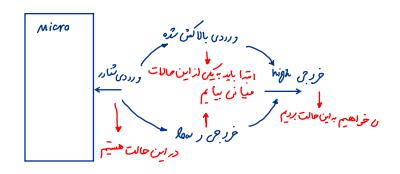

Pull Up Disable (PUD)

#### خواندن مقدار یک پایه

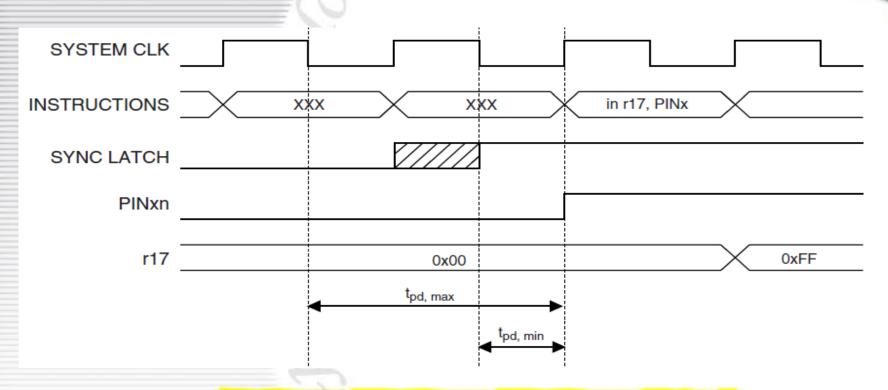


نمودار فوق، زمانبندی همگامسازی را هنگام خواندن یک مقدار قرار گرفته از خارج از میکروکنترلر بر روی پایه میکروکنترلر را نشان می دهد. PIN A . PIN

# خواندن مقدار یک پایه

- در شکل اسلاید قبل، لحظات بعد از اولین لبه پائین رونده ساعت سیستم را در نظر بگیرید.
- لچ اول موجود بر مسیر پایه ورودی در درون میکروکنترلر، هنگامی که ساعت در وضعیت پائین قرار دارد بسته میشود و هنگامیکه ساعت به وضعیت بالا میرود شفاف میشود (همانگونه که توسط ناحیه هاشور خورده در سیگنال SYNC لمشاهده میشود).
- سطح منطقی سیگنال به خروجی لچ اول <mark>لچ</mark> میشود و در لبه مثبت پالس ساعت  $\Box$  بعدی به ثبات PINx منتقل میشود.
  - در شکل اسلاید قبل فرض بر آن است که سیگنال موجود بر روی پایه ورودی قبل از دومین سطح high پالس ساعت از low به high رفته است.


## درگاهها به عنوان ورودی *اخروجی* رقمی (یادآوری)

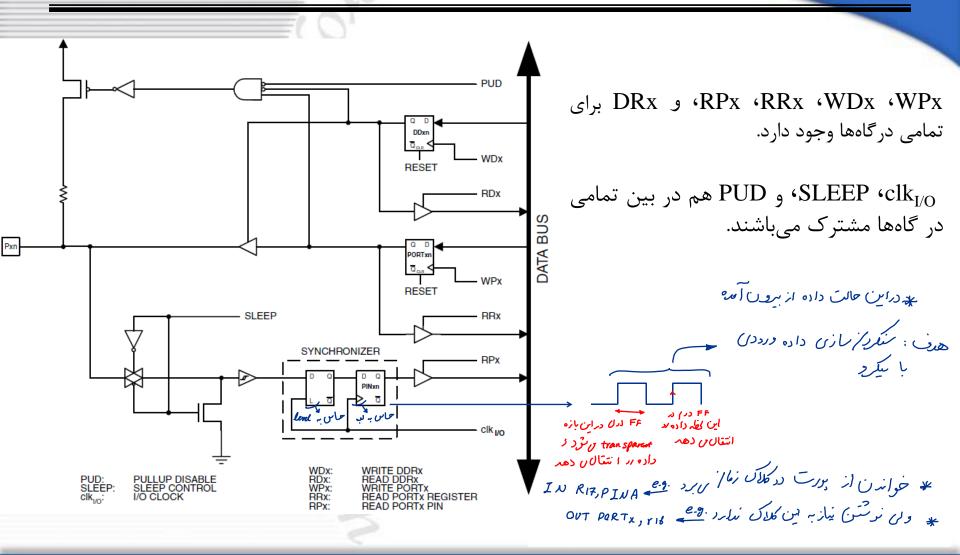

#### همگامسازی هنگام خواندن مقداری که توسط نرمافزار بر روی پایه قرار گرفته است.

مید کاربرد به تغییر بورت لذداخل میکرد

یک دستورالعمل nop باید اضافه شود تا تا بتوان مقادیری که اخیرا بر روی پایه ها قرار گرفته است را بازخوانی نمود. سیّه بای رَفَه الناختن خردسون از داخل بنامه به یک بیت مقداری به جل و تفه برون ۵۸۴۶ میدان ۱۵۷۳ میمان و ۱۵۳۳ میمان کردانی ماش کردانی کردانی ماش کردانی کردانی ماش کردانی ماش کردانی ماش کردانی ماش کردانی کردانی

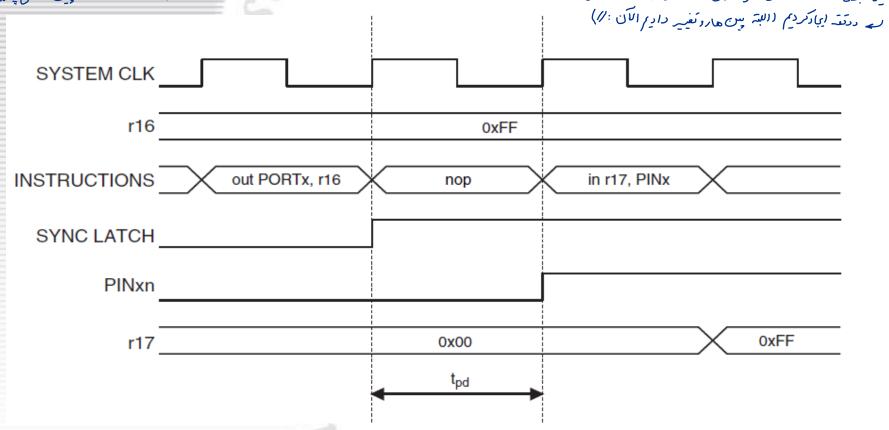

## خواندن مقدار یک پایه

```
Assembly Code Example(1)
; Define pull-ups and set outputs high
; Define directions for port pins
  ldi r16,(1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
 ldi r17,(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)
 out PORTB.r16
 out DDRB.r17
; Insert nop for synchronization
  nop
; Read port pins
 in r16.PINB
C Code Example(1)
unsigned char i;
/* Define pull-ups and set outputs high */
/* Define directions for port pins */
  PORTB = (1 << PB7)|(1 << PB6)|(1 << PB1)|(1 << PB0);
  DDRB = (1 << DDB3)|(1 << DDB2)|(1 << DDB1)|(1 << DDB0);
/* Insert nop for synchronization*/
  NOP();
/* Read port pins */
  i = PINB;
```

کد مقابل نحوه قرار دادن پایههای 0 و 1 درگاه 1 در وضعیت 1 الی 1 و 1 در وضعیت 1 و 1 در وضعیت 1 و 1 در وضعیت 1 در 1 در

مقادیر حاصل روی پایهها مجددا خوانده میشوند.یک دستورالعمل nop باید اضافه شود تا تا بتوان مقادیری که اخیرا بر روی پایهها قرار گرفته است را بازخوانی نمود.

### عملکرد ثانویه درگاهها

- اغلب پایههای درگاهها علاوه بر عملکرد اولیه خود به عنوان ورودی اخروجی رقمی عمومی، عملکرد ثانویهای نیز دارند.
- پایههای درگاه A در عملکرد ثانویه خود میتوانند به عنوان ورودیهای کانالهای مبدل آنالوگ به رقمی استفاده شوند.
  - پایههای درگاه  $\frac{B}{B}$  در عملکرد ثانویه خود می توانند در موارد زیر استفاده شوند:
    - پایههای ارتباط <mark>SPI</mark>
    - بعضی از پایههای ارتباط <mark>USART</mark>
      - ورودی <mark>وقفه خارجی شمار</mark>ه ۲
      - ورودیهای <mark>مقایسهکننده آنالوگ</mark>
    - بعضی از پایههای مربوط به <mark>زمانسنج/شمارندههای ۰</mark> و <mark>۱</mark>

### عملکرد ثانویه درگاه ها

- پایههای درگاه  ${f C}$  در عملکرد ثانویه خود میتوانند در موارد زیر استفاده شوند :
  - بعضی از پایههای مربوط به <mark>زمانسنج/شمارنده ۱</mark> و <mark>۲</mark>
    - **□** پایهها <mark>JTAG</mark>
    - پایههای ارتباط دو سیمه <mark>TWI</mark> استفاده شوند.
- $oldsymbol{D}$  پایههای درگاه  $oldsymbol{D}$  در عملکرد ثانویه خود میتوانند در موارد زیر استفاده شوند:
  - بعضی از پایههای مربوط به <mark>زمانسنج/شمارند</mark>ه ۱ و <mark>۲</mark>
    - پایهها اِعمال <mark>وقفههای خارجی ۰</mark> و ۱
      - بعضی از پایههای ارتباط <mark>USART</mark>

### ثبات ورودی /خروجی عملکرد ویژه-SFIOR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADTS2	ADTS1	ADTS0	-	ACME	PUD	PSR2	PSR10	SFIOR
Read/Wr	ite R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Val	ue 0	0	0	0	0	0	0	0	

#### بيت PUD-۲: بيت غير فعالسازي بالاكش

هنگامی که در این بیت ۱ نوشته شود، بالاکشها (مقاومتهای بالاکش) در گاههای ورودی اخروجی غیرفعال می شوند حتی اگر ثباتهای DDxn و PORTxn به گونهای تعریف شده باشند که بالاکشها را فعال کنند (DDxn, PORTxn) و DDxn, PORTxn).

Special Function I/O Register: SFIOR PUD: Pull Up Disable

Port Pin	Alternate Function
PA7	ADC7 (ADC input channel 7)
PA6	ADC6 (ADC input channel 6)
PA5	ADC5 (ADC input channel 5)
PA4	ADC4 (ADC input channel 4)
PA3	ADC3 (ADC input channel 3)
PA2	ADC2 (ADC input channel 2)
PA1	ADC1 (ADC input channel 1)
PA0	ADC0 (ADC input channel 0)

Port Pin	Alternative Functions
PB7	SCK (SPI Bus Serial Clock)
PB6	MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output)
PB5	MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input)
PB4	SS (SPI Slave Select Input)
PB3	AIN1 (Analog Comparator Negative Input) OC0 (Timer/Counter0 Output Compare Match Output)
PB2	AIN0 (Analog Comparator Positive Input) INT2 (External Interrupt 2 Input)
PB1	T1 (Timer/Counter1 External Counter Input)
PB0	T0 (Timer/Counter0 External Counter Input) XCK (USART External Clock Input/Output)

### SCK- بیت ۷ از درگاه B

• عملکرد ثانویه این پایه خروجی ساعت راهبر و ورودی ساعت پیرو برای کانال SPI است.

• هنگامی که SPI به عنوان پیرو فعال شود، این پایه صرفنظر از تنظیمات بیت DDB7، به عنوان ورودی پیکربندی میشود.

• هنگامی که SPI به عنوان راهبر فعال شود، جهت داده این پایه توسط DDB7 کنترل می شود. هنگامی که این پایه توسط SPI اجبارا ورودی شود، هنوز هم می توان عمل بالاکش را توسط بیت PORTB7 کنترل نمود.

### MISO –بیت ۶ از درگاه

- ورودی داده راهبر، پایه خروجی داده پیرو برای کانال SPI: هنگامی که SPI به عنوان راهبر فعال است، این پایه صرفنظر از تنظیمات DDB6 به عنوان ورودی پیکربندی می شود.
- هنگامی که SPI به عنوان پیرو فعال است، جهت داده روی این پایه توسط DDB6 پیکربندی میشود.
- هنگامی که SPI به عنوان پیرو فعال شود، جهت داده روی این پایه توسط DDB6
   کنترل می شود.
- هنگامی که این پایه توسط SPI اجبارا ورودی شود، هنوز هم می توان عمل بالاکش را توسط بیت PORTB6 کنترل نمود.

### MOSI-بیت ۵ از درگاه

• خروجی داده راهبر، ورودی داده پیرو برای کانال SPI: هنگامی که SPI به عنوان پیرو فعال است، این پایه صرفنظر از تنظیمات DDB5 به عنوان ورودی پیکربندی میشود.

هنگامی که SPI به عنوان راهبر فعال است، جهت داده روی این پایه توسط DDB5
 پیکربندی میشود.

• هنگامی که SPI به عنوان راهبر فعال شود، جهت داده روی این پایه توسط SDB5 کنترل می شود، هنوز هم می توان کنترل می شود، هنوز هم می توان عمل بالاکش را توسط بیت PORTB5 کنترل نمود.

# SS : بیت ۴ از درگاه

- عمکرد ثانویه این پایه عبارت است ا<mark>ز ورودی انتخاب پیرو</mark>.
- هنگامی که SPI به عنوان یک پیرو فعال شود، این پایه صرفنظر از تنظیمات DDB4، به عنوان ورودی پیکربندی میشود.
- هنگامی که SPI به عنوان پیرو فعال شود، هنگامی که این پایه در سطح پائین قرار گیرد، SPI فعال می شود.
- هنگامی که SPI به عنوان راهبر فعال شود، جهت داده این پایه توسط بیت DDB4 کنترل میشود.
- هنگامی که این پایه توسط SPI اجبارا ورودی شود، هنوز هم میتوان عمل بالاکش را توسط بیت PORTB4 کنترل نمود.
- SPI Slave Select Input

### AIN1/OC0 -بیت ۳ از درگاه B

- این پایه ورودی منفی مقایسه کننده آنالوگ است. برای جلوگیری از عملکرد درگاه رقمی از تداخل با عملکرد مقایسه کننده آنالوگ، این پایه را به عنوان ورودی (در حالی که بالاکش قطع است)، پیکربندی کنید.
- عملکرد ثانویه دیگر این پایه به عنوان خروجی برابری مقایسه برای زمانسنج/شمارنده 0 است. این پایه باید به عنوان یک خروجی تنظیم شود تا عملکرد ثانویه خود را داشته باشد (پایه DDB3 یک شود).
  - این پایه همچنین خروجی برای حالت PWM تابع زمانسنج است.

### سایر پایه های درگاه B

- AIN0 -بیت ۲ از درگاه B این پایه ورودی مثبت مقایسه کننده آنالوگ است. برای جلوگیری از تداخل این عملکرد با عمکرد اصلی این پایه به عنوان درگاه رقمی، این پایه را به عنوان ورودی در حالی که بالاکش قطع است، پیکربندی کنید.
  - INT2 بیت ۲ از درگاه B این پایه ورودی وقفه خارجی شماره ۲ است.
  - T1 **بیت ۱ از درگاه B** :این پایه و<mark>رودی شمارنده زمانسنج/شمارند</mark>ه ۱ است.
  - T0 بیت از درگاه B :این پایه ورودی شمارنده زمانسنج/شمارنده است.

Port Pin	Alternate Function
PC7	TOSC2 (Timer Oscillator Pin 2)
PC6	TOSC1 (Timer Oscillator Pin 1)
PC5	TDI (JTAG Test Data In)
PC4	TDO (JTAG Test Data Out)
PC3	TMS (JTAG Test Mode Select)
PC2	TCK (JTAG Test Clock)
PC1	SDA (Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line)
PC0	SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line)

- TOSC2 بیت ۷ از درگاه C: پایه ۲ نوسانساز زمانسنج. هنگامی که بیت AS2 از ثبات ASSR برای فعالسازی ساعتزنی زمانسنج/شمارنده ۲ یک شود، این پایه از درگاه قطع شده و به خروجی معکوسشده تقویت کننده نوسانساز تبدیل میشود.
- ٔ در این حالت یک نوسانساز کریستالی به این پایه وصل میشود و دیگر نمیتواند به عنوان پایه I/O استفاده شود.
- TOSC1 بیت ۶ از درگاه C: پایه ۱ نوسانساز زمانسنج. هنگامی که بیت AS2 از ثبات ASSR برای فعالسازی ساعتزنی زمانسنج یک شود، این پایه از درگاه جدا شده و به خروجی معکوس شده تقویت کننده نوسانساز تبدیل می شود.
- در این حالت یک نوسانساز کریستالی به این پایه وصل می شود و نمی تواند به عنوان پایه I/O استفاده شود.

- TDI بیت ۵ از درگاه C:ورودی تست داده JTAG: این پایه ورودی داده سریال است که به ثبات دستورالعمل یا ثبات داده (زنجیرههای پویش) انتقال داده می شود. هنگامی که واسط JTAG فعال شود، این پایه دیگر نمی تواند به عنوان پایه I/O استفاده شود.
- TDO بیت ۴ از درگاه C خروجی تست داده TDO: سریال از ثبات دستورالعمل یا ثبات داده (زنجیرههای پویش) است. هنگامی که واسط JTAG فعال شود، این پایه دیگر نمی تواند به عنوان پایه I/O استفاده شود. این پایه حالته است مگر اینکه حالات TAP که داده را به خارج انتقال می دهند وارد شوند.

• TMS بیت ۳ از درگاه C:پایه انتخاب حالت تست JTAG: این پایه برای گذار در ماشین حالت کنترل کننده TAP استفاده میشود. هنگامی که واسط JTAG فعال شود، این پایه دیگر نمی تواند به عنوان پایه I/O استفاده شود.

• TCK - بیت ۲ از درگاه C:پایه <mark>تست ساعت JTAG</mark>: هنگامی که واسط JTAG فعال شود، این پایه دیگر نمی تواند به عنوان پایه I/O استفاده شود.

TAP: Test Access Port

TMS: Test Mode Select

- SDA بیت ۱ از درگاه C:داده واسط سریال ارتباط دوسیمه TWI : هنگامی که بیت TWEN در ثبات TWCR یک شود تا واسط دوسیمه را فعال کند، پایه PC1 از درگاه قطع شده و به عنوان پایه I/O برای واسط TWI استفاده می شود.
- در این مود، یک فیلتر بر روی پایه ورودی قرار دارد که پالسهای سوزنی با عرض کوتاهتر از ۵۰ نانو ثانیه را از سیگنال ورودی حذف مینماید. این پایه توسط یک درایور درین-باز با قابلیت محدودسازی سرعت تغییرات ولتاژ، درایو میشود. هنگامی که این پایه توسط واسط TWI استفاده میشود، امکان کنترل بالاکش کردن پایه همچنان توسط بیت PORTC1 فراهم است.

- SCL بیت از درگاه C<mark>:ساعت واسط سریال ارتباط دوسیمه TWI</mark>: هنگامی که بیت TWEN در ثبات TWCR یک شود تا واسط دوسیمه را فعال کند، پایه PC0 از درگاه قطع شده و به عنوان پایه ساعت برای واسط TWI استفاده می شود.
- در این مود، یک فیلتر بر روی پایه ورودی قرار دارد که پالسهای سوزنی با عرض کوتاهتر از ۵۰ نانو ثانیه را از سیگنال ورودی حذف مینماید. این پایه توسط یک درایور درین-باز با قابلیت محدودسازی سرعت تغییرات ولتاژ، درایو میشود. هنگامی که این پایه توسط واسط TWI استفاده میشود، امکان کنترل بالاکش کردن پایه همچنان توسط بیت PORTC0 فراهم است.

Port Pin	Alternate Function
PD7	OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Match Output)
PD6	ICP1 (Timer/Counter1 Input Capture Pin)
PD5	OC1A (Timer/Counter1 Output Compare A Match Output)
PD4	OC1B (Timer/Counter1 Output Compare B Match Output)
PD3	INT1 (External Interrupt 1 Input)
PD2	INTO (External Interrupt 0 Input)
PD1	TXD (USART Output Pin)
PD0	RXD (USART Input Pin)

- OC2 بیت ۷ از درگاه D:این پایه به عنوان خروجی برابری مقایسه زمانسنج/شمارنده ۲ است. این پایه باید به عنوان یک خروجی تنظیم شود تا عملکرد ثانویه خود را داشته باشد (پایه DDD7 یک شود). این پایه همچنین می تواند خروجی حالت PWM زمانسنج نیز باشد.
- برای capture بیت 8 از درگاه D:این پایه به عنوان ورودی capture برای زمانسنج/شمارنده 1 استفاده می شود.

• OC1A - بیت ۵ از درگاه D:این پایه به عنوان یک خروجی خارجی برای OC1A - OC1A رمانسنج/شمارنده ۱ استفاده می شود. این پایه باید در حالت خروجی قرار گیرد تا عملکرد ثانویه خود را داشته باشد (پایه DDD5 یک شود). این پایه همچنین می تواند خروجی حالت PWM زمانسنج نیز باشد.

• OC1B بیت ۴ از درگاه D:این پایه یک خروجی خارجی برای OC1B بیت ۴ از درگاه D:این پایه یک خروجی خارجی برای Compare B نظیم کرمانسنج/شمارنده ۱ است. این پایه باید به عنوان یک خروجی تنظیم شود تا عملکرد ثانویه خود را داشته باشد (پایه DDD4 یک شود). این پایه همچنین می تواند خروجی حالت PWM زمانسنج نیز باشد.

- INT1– **بیت ۳ از درگاه D**:این پایه و<mark>رودی وقفه خارجی شماره ۱</mark> است.
- INT0– **بیت ۲ از درگاه D:**این پایه و<mark>رودی وقفه خارجی شماره •</mark> است.
- **TXD- بیت ۱ از درگاه D:**عملکرد ثانویه این پایه به عنوان پایه <mark>ارسال اطلاعات</mark> در پروتکل ارتباط سریال USART است. هنگامی که USART فعال شود، این پایه صرفنظر از مقدار DDD1، به عنوان خروجی پیکربندی میشود.

- هنگامی که USART فعال شود، این پایه صرفنظر از مقدار DDD0، به عنوان و<mark>رودی</mark> پیکربندی میشود. هنگامی که USART این پایه را اجبارا ورودی کند، عملِ بالاکش کردن پایه همچنان توسط بیت PORTD0 قابل کنترل است.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0	PORTA
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### ثبات داده درگاه PORTA :A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0	DDRA
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### ثبات جهت داده درگاه A: ثبات PDRA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0	PINA
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	•
Initial Value	N/A								

ثبات آدرس پایههای ورودی درگاه PINA :A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0	PORTB
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ثبات داده درگاه PORTB :B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0	DDRB
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

 $\mathbf{DDRB}$  ثبات جهت داده درگاه  $\mathbf{B}$ : ثبات

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0	PINB
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	•
Initial Value	N/A								

ثبات آدرس پایههای ورودی درگاه PINB :B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PORTC7	PORTC6	PORTC5	PORTC4	PORTC3	PORTC2	PORTC1	PORTC0	PORTC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	,
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
		= 4	PO	RTC :C	اده درگاه ا	ثیات د			

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	DDC7	DDC6	DDC5	DDC4	DDC3	DDC2	DDC1	DDC0	DDRC
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ثبات جهت داده درگاه C: ثبات DDRC

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	PINC7	PINC6	PINC5	PINC4	PINC3	PINC2	PINC1	PINC0	PINC
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	•
Initial Value	N/A								

ثبات آدرس پایههای ورودی درگاه PINC :C

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	PORTD7	PORTD6	PORTD5	PORTD4	PORTD3	PORTD2	PORTD1	PORTD0	PORTD
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PO	ORTD :I	ده درگاه (	ثبات دا			
		9	9						
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	DDD7	DDD6	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0	DDRD
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
			חמחח	<b></b>	ت داده در گ	شارت میرد			
			DUKU	اه ط: ببات	ے دادہ در د	ىبات جهد			

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	PIND7	PIND6	PIND5	PIND4	PIND3	PIND2	PIND1	PIND0	PIND
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	•
Initial Value	N/A								

ثبات آدرس پایههای ورودی درگاه PIND :D