Nama: Iwan Setiawan NIM: 191011402559 Kelas: 06TPLE007

UAS Kecerdasan Buatan

Menentukan perhitungan perputaran kecepatan mesin cuci menggunakan metode fuzzy tsunakamoto

Terdapat 3 variabel, yaitu: 2 variabel input, variabelpakaian, dan variabelkekotoran, sedangkan untukoutput terdapat 1 variabel, yaitu: putaran.

- Variabel Pakaian memiliki 3 nilai linguistik, yaitu: sedikit, sedang dan banyak
- Variabel Kekotoranmemiliki 4 nilai linguistik, yaitu: rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi Sedangkan variabel produksibarang memiliki 2 nilai linguistik, yaitu: lambat dan cepat

Pakaian terendah = 40 Pakaian sedang = 60 Pakaian tertinggi = 80 Kekotoran terendah = 40 Kekotoran sedang = 50 Kekotoran tinggi = 60 Kekotoran terttinggi= 70


Contoh Soal:

Hitunglah kecepatan putaran mesin cuci dengan metode tsukamoto, Jikabanyaknya pakaianadalah 65 dan tingkat kekotoran adalah 56.

Jawab:

1. Fuzifikasi

1. Variabel Pakaian

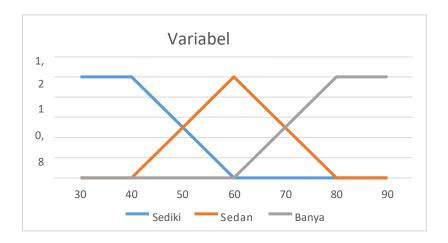

a.
$$sedikit(x) = \begin{cases} 60-x & 0; x \ge 60 \\ 60-40 & ; 40 \le x \le 60 \end{cases}$$

1; $x \le 40$

$$sedikit(65) = 0$$


b.
$$sedang \ x = \{ \begin{array}{c} 0 \ ; \ x \leq 40 \ or \ x \geq 80 \\ \frac{x-40}{60-40} \ ; \ 40 \leq x \leq 60 \\ \frac{80-x}{80-60} \ ; \ 60 \leq x \leq 80 \end{array}$$

$$sedang(65) = \frac{80 - 65}{80 - 60} = 0,75$$

c.
$$banyak(x) = \{ \frac{x-60}{80-60} \quad \begin{array}{l} 0 \ ; \ x \le 60 \\ \vdots \ 60 \le x \le 80 \end{array}$$

$$banyak(65) = \frac{65 - 60}{80 - 60} = 0.25$$

2. Variabel Kekotoran

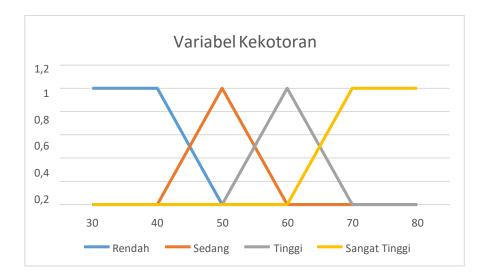

a.
$$rendah(x) = \begin{cases} \frac{50-x}{50-40} ; x \ge 50 \\ 1; x \le 40 \end{cases}$$

$$rendah(56) = 0$$

b.
$$sedang(x) = \begin{cases} 0; x \le 40 \text{ or } x \ge 60 \\ \frac{x-40}{50-40}; 40 \le x \le 50 \\ \frac{60-x}{60-50}; 50 \le x \le 60 \end{cases}$$

$$sedang(56) = \frac{60 - 56}{60 - 50} = 0.4$$


c.
$$tinggi(x) = \begin{cases} 0; x \le 50 \text{ or } x \ge 70 \\ \frac{x-50}{60-50}; 50 \le x \le 60 \\ \frac{70-x}{70-60}; 60 \le x \le 70 \end{cases}$$

$$tinggi(56) = \frac{56 - 50}{60 - 50} = 0.6$$

d.
$$sangat_tinggi(x) = \{\frac{x-60}{70-60}; x \le 60 \\ 1; x \ge 70$$

$$sangat_tinggi(56) = 0$$

3. Variabel Putaran

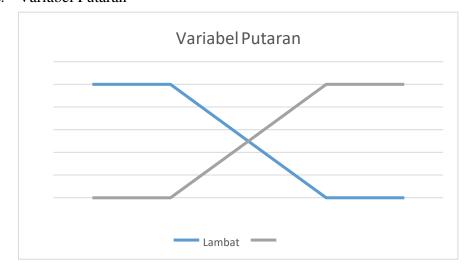

a.
$$lambat(z) = \{ \frac{1200-x}{}$$

0;
$$z \ge 1200$$
; $500 \le z \le 1200$

1200-500

1;
$$z \le 500$$

b.
$$cepat(x) = \{ \underline{z-500} \\ 1200-500 \}$$

0;
$$z \le 500$$

;
$$500 \le z \le 1200$$

1;
$$x \le 500$$

2. Inferensi

Rumus z jika kecepatan putaran lambat = z = zmax - a * (zmax - zmin)Rumus z jika kecepatan putaran cepat z = a(zmax - zmin) + zmin

1. If Pakaian sedikit and Kekotoran rendahthen Kecepatanputaran lambat

```
a1 = \mu sedikit[X] \cap \mu rendah [Y]

a1 = min (\mu sedikit[65]; \mu rendah [56])

a1 = min(0; 0)

a1 = 0

z1 = zmax - a1 * (zmax - zmin)

z1 = 1200 - 0

z1 = 1200
```

2. If Pakaian sedikit and Kekotoran setengah then Kecepatan putaran lambat

```
a2 = \mu sedikit[X] \cap \mu setengah [Y]

a2 = min (\mu sedikit[65]; \mu setengah [56])

a2 = min(0; 0,4)

a2 = 0

a2 = zmax - a2 * (zmax - zmin)

a2 = 1200 - 0

a2 = 1200
```

3. If Pakaian sedikit and Kekotoran tinggithen Kecepatan putaran lambat

```
a3 = \mu sedikit[X] \cap \mu tinggi[Y]

a3 = min (\mu sedikit[65] ; \mu tinggi[56])

a3 = min(0; 0,6)

a3 = 0

z3 = zmax - a3 * (zmax - zmin)

z3 = 1200 - 0

z3 = 1200
```

4. If Pakaian sedikit and Kekotoran sangat tinggithen Kecepatan putaran cepat

```
a4 = \mu sedikit[X] \cap \mu sangat\_tinggi[Y]

a4 = min (\mu sedikit[65] ; \mu sangat\_tinggi[56])

a4 = min(0; 0)

a4 = 0z4 = a4(zmax - zmin) + zmin

z4 = 0(1200 - 500) + 500

z4 = 500
```

5. If Pakaian sedang and Kekotoran rendah then Kecepatanputaran lambat

```
a5 = \mu sedang[X] \cap \mu rendah [Y]

a5 = min (\mu sedang[65]; \mu rendah [56])

a5 = min(0.75; 0)

a5 = 0

z5 = zmax - a5 * (zmax - zmin)

z5 = 1200 - 0

z5 = 1200
```

6. If Pakaian sedang and Kekotoran setengah then Kecepatan putaran lambat

```
a6 = \mu sedang[X] \cap \mu sedang[Y]

a6 = min (\mu sedang[65]; \mu sedang[56])

a6 = min(0.75; 0.4)

a6 = 0.4

z6 = zmax - a6 * (zmax - zmin)

z6 = 1200 - 0.4(1200 - 500)

z6 = 920
```

7. If Pakaian sedang and Kekotoran tinggithen Kecepatan putaran cepat

```
a7 = \mu sedang[X] \cap \mu tinggi[Y]

a7 = min (\mu sedang[65]; \mu tinggi[56])

a7 = min(0.75; 0.6)

a7 = 0.6

z7 = a7(zmax - zmin) + zmin

z7 = 0.6(1200 - 500) + 500

z7 = 920
```

8. If Pakaian sedang and Kekotoran sangat tinggi thenKecepatan putaran cepat

```
a8 = min \ (\mu sedang[65] ; \mu sangat\_tinggi[56])
a8 = min(0.75; 0)
a8 = 0
z8 = a8(zmax - zmin) + zmin
z8 = 0(1200 - 500) + 500
z8 = 500
```

 $a8 = \mu sedang[X] \cap \mu sangat_tinggi[Y]$

9. If Pakaian banyak and Kekotoran rendah then Kecepatan putaran lambat

```
a9 = \mu banyak[X] \cap \mu rendah[Y]

a9 = min(\mu banyak[65]; \mu rendah[56])

a9 = min(0.25; 0)

a9 = 0

z9 = zmax - a9 * (zmax - zmin)

z9 = 1200 - 0(1200 - 500)

z9 = 1200
```

10. If Pakaian banyak and Kekotoran setengah then Kecepatan putaran cepat

```
a10 = \mu banyak[X] \cap \mu setengah[Y]

a10 = min (\mu banyak[65]; \mu setengah[56])

a10 = min(0.25; 0.4)

a10 = 0.25

z10 = a10(zmax - zmin) + zmin

z10 = 0.25(1200 - 500) + 500

z10 = 675
```

11. If Pakaian banyak and Kekotoran tinggi thenKecepatan putaran cepat

```
a11 = \mu banyak[X] \cap \mu tinggi[Y]

a11 = min (\mu banyak[65]; \mu tinggi[56])

a11 = min(0.25; 0.6)

a11 = 0.25

z11 = a11(zmax - zmin) + zmin

z11 = 0.25(1200 - 500) + 500

z11 = 675
```

12. If Pakaian banyak and Kekotoran sangat tinggi then Kecepatan putaran cepat

```
a12 = \mu banyak[X] \cap \mu sangat\_tinggi[Y]
a12 = min (\mu banyak[65]; \mu sangat\_tinggi[56])
a12 = min(0.25; 0.0)
a12 = 0
z12 = a12(zmax - zmin) + zmin
z12 = 0(1200 - 500) + 500
z12 = 500
```

3. Defuzzifikasi

$$\mathbf{Z} = \frac{a \ 1*z \ 1 + a \ 2*z \ 2 + a \ 3*z \ 3 + a \ 4*z \ 4 + a \ 5*z \ 5 + a \ 6*z \ 6 + a \ 7*z \ 7 + a \ 8*z \ 8}{a \ 1*z \ 10 + a \ 10*z \ 10 + a \ 11*z \ 11 + a \ 12*z \ 12}$$

$$a \ 1 + a \ 2 + a \ 3 + a \ 4 + a \ 5 + a \ 6 + a \ 7 + a \ 8 + a \ 9 + a \ 10 + a \ 11 + a \ 12$$

$$Z = \frac{(0 * 1200) + (0 * 1200) + (0 * 1200) + (0 * 500) + (0 * 1200) + (0.4 * 920.0) + (0.6 * 920.0) + (0 * 500) + (0 * 1200)}{0 + (0.25 * 675.0) + (0.25 * 675.0) + (0 * 500)}$$

$$Z = \frac{1257.5}{1.5} = 838.334$$

• Hasil

Jikabanyaknya pakaian adalah 65 dan tingkat kekotoran adalah 56 makakecepatan putaran mesin cuci adalah 838. 334