

# Drehstrom-Asynchronmaschine mit Schleifringläufer

Zusammenfassung—In diesem Versuch soll eine Käfigläufer-Asynchronmaschine genauer untersucht werden. Zur Bestimmung der ESB- Parameter wurde hierzu der Leerlauf, als auch Kurzschlussversuch durchgeführt...

#### I. ANLAUFMOMENT UND KIPPMOMENT

Bei diesem Versuch wurde das Drehmoment mit einem 40cm langen Stab und einer Digitalen Wage gemessen.


Mit der Gleichung 1 wurde das Drehmoment aus den Messungen berechnet.

$$M = G \cdot g \cdot l = \frac{G(I_1)}{1000} \text{kg} \cdot 9.81 \text{m/s}^2 \cdot 0.4 \text{m}$$
 (1)

In den Abbildungen 1 und 2 wird das Anlaufmoment der ASM über die Spannung graphisch dargestellt.

Die obere Hälfte der Abbildungen zeigt eine linearisierte Extrapolation des Verlaufs der Drehmomente  $M_{an}$  und  $M_{\it Kipp}$  über die Spannung  $U_1^2$ , bis  $400^2 V$ .

Aber in der unteren Hälfte der Abbildungen wird das Drehmoment der ASM direkt über die Spannung  $U_1$  dargestellt und mit einer quadratischen Polynomfunktion extrapoliert.

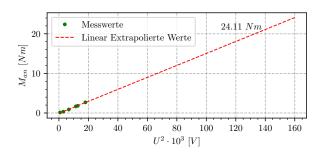

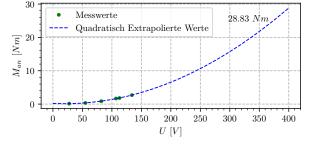



Abbildung 1: Anlaufmoment

Der lineare Verlauf in Abb.1,  $M_{an}(U)$  [rot]:

$$0,1511x - 0,07306$$
  
 $M_{an}(U_N = 400^2V^2) = 24,11 \text{ Nm}$ 

Und die quadratische Polynomfunktion  $M_{an}(U)$  [blau]:

$$0,000199x^2 - 0,007889x + 0,190977$$
  
 $M_{an}(U_N = 400V) = 28,83 \text{ Nm}$ 

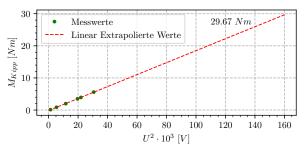

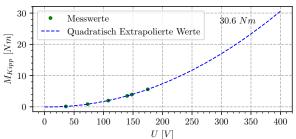


Abbildung 2: Kippmoment

Der lineare Verlauf in Abb.2,  $M_{Kipp}(U)$  [rot]:

$$0,1863x-0,1431$$
 
$$M_{Kipp}(U_N=400^2V^2)=29,67~\mathrm{Nm}$$

Und die quadratische Polynomfunktion  $M_{Kipp}(U)$  [blau]:

$$0,000198x^2 - 0,0024495x - 0,035842$$
  
 $M_{Kipp}(U_N = 400V) = 30,6 \text{ Nm}$ 

## A. Zusammenhang zwischen Drehmoment und Spannung

Bei zunehmender Spannung  $U_1$  steigt das Drehmoment M quadratisch an. Das Drehmoment ist direkt proportional zu  $U^2$  $(M \sim U^2)$  und darauf ergibt sich folgende Beziehnung:

$$M = konst. \cdot U$$

### II. BESTIMMUNG DER ERSATZSCHALTBILDPARAMETER

# A. Parameterbestimmung aufgrund der Kurzschlussmessung

Umrechnen der gemessenen Widerstandswerte auf die Bezugstemperatur  $T = 75^{\circ}\text{C}$ :

$$\begin{split} R_{175} &= R_{120} \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}} \\ &= 2,32 \ \Omega \cdot \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}} \\ &= 2,820 \ \Omega \end{split}$$

Berechnen des Läuferwiderstands mithilfe der Übersetzungsverhältnis:

$$\begin{split} R_{2}^{'} &= \ddot{u}^{2} \cdot R_{2} = 4,7^{2} \cdot 216 \text{m}\Omega = 4,77\Omega \\ R_{275}^{'} &= R_{220} \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}} \\ &= 4,77 \ \Omega \cdot \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}} \\ &= 5,8 \ \Omega \end{split}$$

Es gilt:

$$R_k = R_1 + R_2 = 2,820 \ \Omega + 5,8 \ \Omega = 8,62 \ \Omega$$
 (2)

Aus der Kurzschlussmessung in 4.2.1 wird der Kurzschlusswiderstand  $R_k$  mit:

$$R_k = \frac{U_k}{I_k} \cdot \cos \varphi_k$$
 (3)

$I_1[A]$	$P_1[W]$	U[V]	G[g]	$M_{an}[Nm]$
4,2	392	113	464	1,82074

Tabelle I: Kurzschlussmessung 4.2.1

Mit den Werten aus der Tabelle I kann  $cos\varphi_k$  berechnet werden:

$$cos\varphi_k = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot I_1 \cdot U}$$
 (4)

$$cos\varphi_k = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot I_1 \cdot U}$$

$$cos\varphi_k = \frac{392W}{\sqrt{3} \cdot 4, 2A \cdot 113V} = 0,4769$$
(5)

Da die Maschine im Stern geschaltet ist, ergibt sich für die Spannung  $U_k$ :

$$U_k = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{113V}{\sqrt{3}} = 65,24V$$
 (6)

Jetzt kann  $R_k$  aus den Formeln ?? und 6 berechnet werden:

$$R_k = \frac{65,24V}{4,2A} \cdot \cos(61,51^\circ) = \underline{7,409\Omega}$$
 (7)

Die Streureaktanzen  $X_{1\sigma}$  und  $X_{2\sigma}$  werden mit:

$$X_{1\sigma} + X_{2\sigma} = \frac{U_k}{I_k} \cdot \sin\varphi_k \tag{8}$$

Da  $X_{1\sigma} = X_{2\sigma}$  ist, ergibt sich:

$$X_{1\sigma} = X_{2\sigma}' = \frac{U_k}{I_k} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin\varphi_k$$
 (9)

$$= \frac{65,24V}{3,69A} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin(61,51^{\circ}) \tag{10}$$

$$=6,826 \Omega \tag{11}$$

1) Vergleich zwischen ermittelter und gemessener Kurzschlusswiderstand: Die Werte der Widerstände liegen nah beieinander. Der kleine Differenz kann durch Messunsicherheiten begründet werden (Analoge Messgeräte).

#### III. TRENNUNG VON EISEN- UND REIBUNGSVERLUSTEN

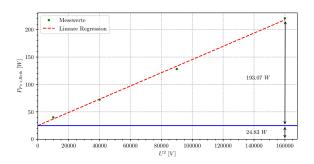


Abbildung 3: Trennung von Eisen- und Reibungsverlusten