

## **CX Series**




- SIP SSR
- Ratings of 5A @ 660 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- CE Compliant to EN60950-1

#### **PRODUCT SELECTION**

Control Voltage	5 A	5 A	5 A
3-15 VDC	CX240D5		
4-15 VDC		CX380D5	CX480D5
15-32 VDC	CXE240D5	CXE380D5	CXE480D5
18-36 VAC	CXE240A5		
90-140 VAC	CX240A5		

#### **AVAILABLE OPTIONS**

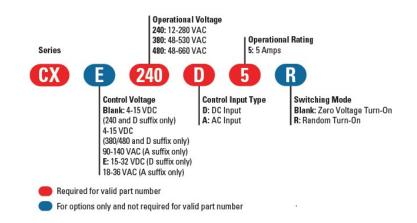

## **OUTPUT SPECIFICATIONS (1)**

Description	CX240x5	CX380x5	CX480x5
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	12-280	48-530	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	600	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]	0.1	0.1	0.1
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/µsec] (2)	500	500	500
Maximum Load Current [Arms]	5	5	5
Minimum Load Current [Arms]	0.06	0.06	0.06
Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]	250	250	250
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.4	1.4	1.4
Maximum I <sup>2</sup> t for fusing (8.3 msec) [A <sup>2</sup> sec]	260	260	260
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5
HP rating UL 508/IEC60947[HP/KW]: 240VAC	0.25/0.18	0.25/0.18	0.25/0.18
HP rating UL 508/IEC60947[HP/KW]: 380VAC	NA	0.33/0.25	0.33/0.25
HP rating UL 508/IEC60947[HP/KW]: 480VAC	NA	NA	0.5/0.37





## **INPUT SPECIFICATIONS (1)**

Description	CX240Dx	CX380/480Dx	CXExxxDx	CX240A5	CXE240A5
Nominal Voltage	5 VDC	5 VDC	24 VDC	120 VAC	24 VAC
Control Voltage Range	3-15 VDC	4-15 VDC	15-32 VDC	90-140 VAC	18-36 VAC
Minimum Turn-On Voltage	3.0 VDC	4.0 VDC	15.0 VDC	90.0 Vrms	18.0 Vrms
Drop Out Voltage	1.0 VDC	1.0 VDC	1.0 VDC	10.0 Vrms	2.0 Vrms
Typical Input Current	15 mAdc	15 mAdc	15 mAdc	10 mArms	10 mArms
Nominal Input Impedance	300 Ohm	240 Ohm	1500 Ohm	14.1K Ohm	2.1K Ohm
Maximum Turn-On Time [msec] (3)	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle	10	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	1/2 Cycle	1/2 Cycle	40	40


#### **GENERAL SPECIFICATIONS**

Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)	10 <sup>9</sup> Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output	10 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-30 to 125 °C
Weight (typical)	0.4 oz. (11g)
Encapsulation	Therminally Conductive Epoxy


#### **GENERAL NOTES**

- All parameters at 25°C unless otherwise specified.
  Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Turn-On time for random turn-on versions is 0.1 msec (DC Control Models).

#### **WIRING DIAGRAM**

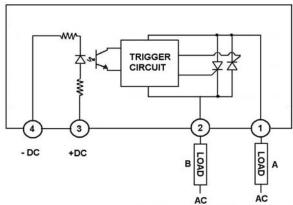


Load can be wired in location A or B

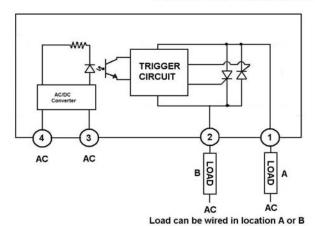




#### **MECHANICAL SPECIFICATIONS**

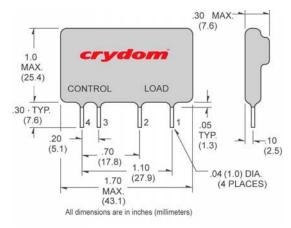

#### THERMAL DERATE INFORMATION

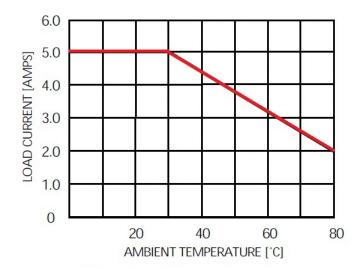

#### **AGENCY APPROVALS**

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314 CE EN60950: Meets the requirements of sections 1.5: 1,7: 2.9: 2.10.5.3: 4.2: 4.5: 4.7:







70938 (DC Control Only)



Rev. 110512





# PCB Mount

## DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / 危险

#### **HAZARD OF ELECTRIC** SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.

- Disconnect all power before installing or working with this equipment.
- Verify all connections and replace all covers before turning on power.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

#### RIESGO DE **DESCARGA ELECTRICA O** EXPLOSION.

- Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.
- Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizer el equipo.

ΕI incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o

lesiones serias.

#### RISQUE DE **DESCHARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION**

- Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil
- · Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en olace avant de mettre sous

De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.

#### **GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER** EXPLOSION.

- Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen
- · Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen.

Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.

#### RISCHIO DI **SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSI** ONE.

- Spenga tutta l'alimentazion e che fornisce questa apparecchiatu ra prima del lavorare a questa apparecchiatu ra
- · Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazi one

L'omissione di seguire queste istruz ioni provocherà la morte o di lesioni serie

### 存在电击、 爆炸或电弧 闪烁危险

• 在操作此设 备之前请先 关闭电源。

若不遵守这些说明, 可能会导致严重的 人身伤害甚至死亡。

## ⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / 警告

#### **RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE**

- The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching.
- · Follow proper mounting instructions including torque values.
- · Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.

Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.

#### RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER

- · Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le
- · Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.
- Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.

Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

#### GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND **GEHÄUSEERHITZUNG**

- Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Beachten Sie die Montageanweisungen.
- Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.

#### **RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE** SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD

- Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo.
- Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.
- No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.

Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.

#### RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO **CALDO**

- I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.
- Seguire le istruzioni di montaggio corrette.
- Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.

### 材料损坏和高温外壳的危险性

- 产品的一侧面板可能很热, 在其冷却前请 不要触碰。
- 遵照正确的安装说明,包括扭矩值。
- 请勿让液体及其他异物进入本产品。

如不能正确执行这些操作说明, 极有可能造成严重人体伤害或者设备的损坏。



#### **ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION**

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part	Toxic or hazardous Substance and Elements					
Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	Х	0	0	0	0	0
Solder	0	0	0	0	0	0

#### 附件-环保信息

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364 - 2006,电子信息产品污染控制标识要求。

部件	有毒有害物质或元素					
名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
半导体芯片	X	0	0	0	0	0
焊接点	0	0	0	0	0	0

