


由于 STM32H743VIT6 的版本进行了更新,下图箭头所指示的部分,原版本为 y 版本,现版本为 v 版本。导致 V 版本在利用 DFU 进行固件更新的时候会卡在 49%左右,导致无法更新。

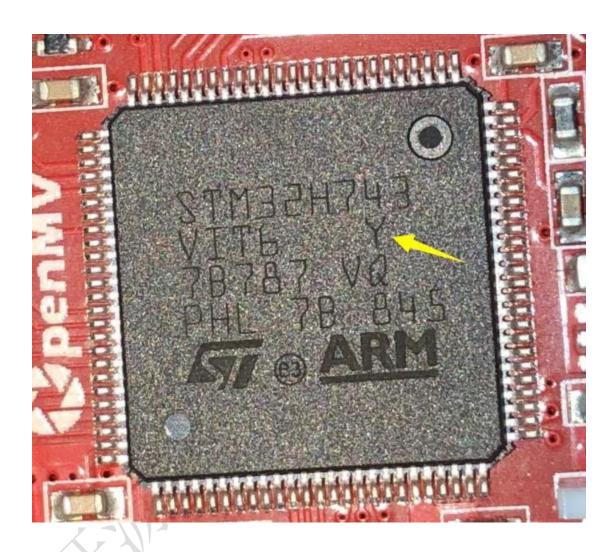


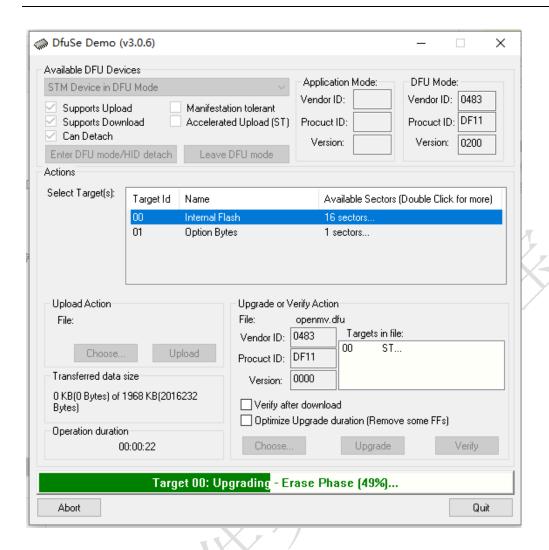


先采用迂回的方法进行。在利用 DFU 烧写的时候选择 bootloader.dfu 烧写 bootloader 文件。

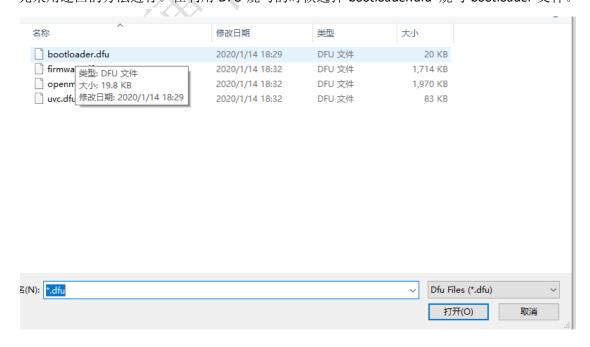


## DFU 烧写 bootloader 2 秒内可以烧写完。

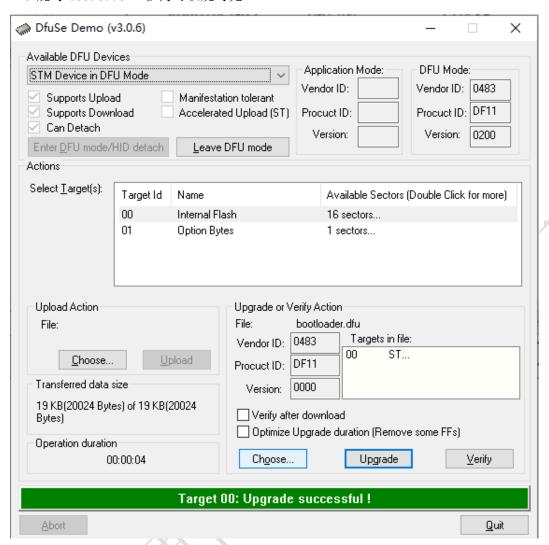


## 烧写完拔下 USB 线

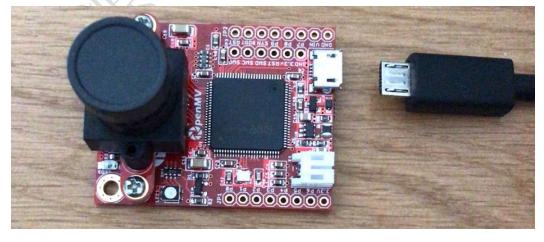


然后关闭 DFU 软件,打开 OpenMV IDE

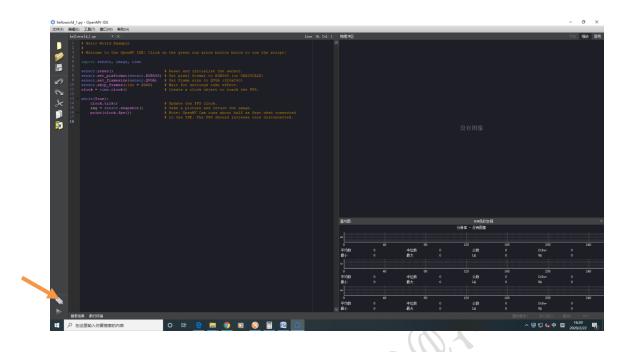

在没有插入 openmv 摄像头的情况下点箭头的连接,弹出没有找到摄像头,点 OK。

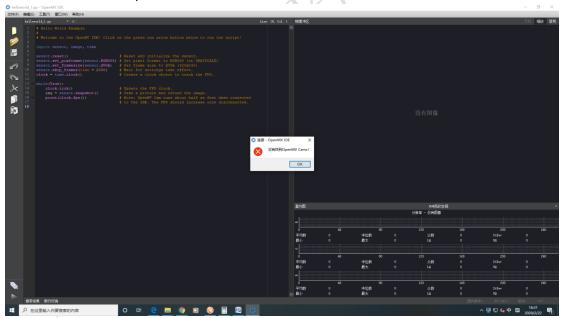


弹出是否变转了,点 yes。

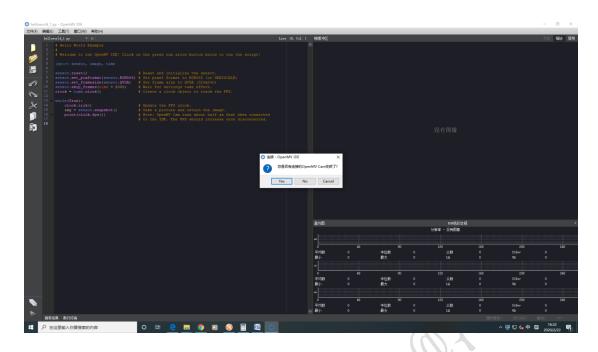


弹出下面界面,确认主板类型是 H7,不是通过下拉进行选择。确认完点击 OK。




弹出是否擦除内部文件系统,选 YES 会擦除掉 U 盘内的内容,选 no 就保持 U 盘的内容不变。根据自己的需要选择 yes 或 no。

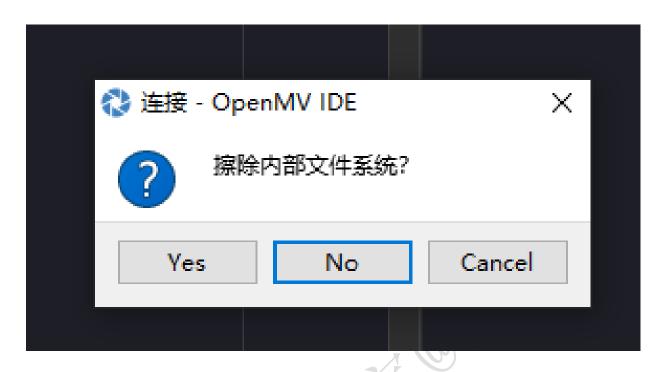

弹出如下界面的情况下插入 openmv 设备,注意,这之前我们已经用 DFU 烧写过 bootlaoder 了。

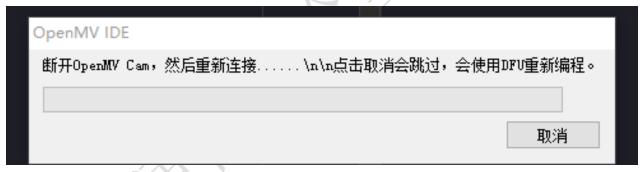

弹出如下界面,正在擦除,同时观察到板子闪绿灯。请耐心等待。

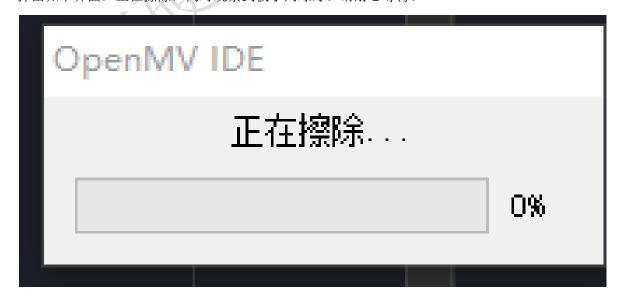

烧写完成后会弹出该对话框。同时观察板子是否闪蓝灯。



## 总结:

- 1. 利用 DFU 烧写 bootloader
- 2. 未插入 openmv 的情况下点击连接,在最后插入摄像头。
- 3. 烧写过程耐心等待,直到蓝灯亮起。