

中国标准出版社

HIT THE WAR WILLIAM TO SEE THE STATE OF THE SECOND OF THE 石油和石油产品

中国标准出版社

HIFF HIR WAR HAVE THE STATE OF THE STATE OF

版权专有 不得翻印

开本 880×1230 1/16 印张 44¼ 字数 1 408 干字 1994年9月第一版 1994年9月第一次印刷

> ISBN7-5066-0890-1/TE • 009 印数 1-10 000 定价 45.50 元

出版说明

为适应石油和石油产品生产、使用和科研工作的需要,现编辑出版《石油和石油产品试验方法行业标准》。本书共收录了截止 1993 年 6 月底由中国石油化工总公司发布的石油和石油产品试验方法行业标准三百一十个。本书共分上、下两册,其中下册含 147 项行业标准。因篇幅大和使用范围小,有关润滑油性能评定试验方法的十个标准 SH/T 0510—92、SH/T 0511—92、SH/T 0512—92、SH/T 0513—92、SH/T 0514—92、SH/T 0515—92、SH/T 0516—92、SH/T 0517—92、SH/T 0518—92 和 SH/T 0519—92 未收入本书。但为方便使用,我们将实际工作中经常用到的有关原油和液化石油气的三个试验方法专业标准和部标准收录在本书下册附录一中。另外,在本书下册附录二和附录三中分别给出了石油和石油产品试验方法行业标准总目录及原石油和石油产品试验方法国家标准、专业标准和部标准与现行业标准的对照目录,在下册附录四中还提供了由 ISO/TC 28 石油产品和润滑剂技术委员会归口的国际标准(ISO)目录。

本书出版稿经各归口单位或起草人详细审阅,如有疏漏之处,恳请指正。石油产品

石油产品标准化技术归口单位 1993年11月

目 录

SH/T 0230-92	液化石油气组成测定法(色谱法)	(1)
SH/T 0231-92	液化石油气中硫化氢含量测定法(层析法)	5	7	}
SH/T 0232-92	液化石油气铜片腐蚀试验法	Q	13)
SH 0233—92 液	液化石油气铜片腐蚀试验法 ····································	(17)
SH/T 0234—92	轻质石油产品碘值和不饱和烃含量测定法(碘-乙醇法)	(21)
SH/T 0235—92	轻质石油产品碘值和不饱和烃含量测定法(碘-乙醇法) ····································	(24)
SH /T 0236-02	万油产具酒值测学注	(28)
SH/T 0237—92	汽油贮存安定性测定法	(31)
SH/T 0238—92	柴油贮存安定性测定法	(38)
SH/T 0239-92	重整原料油及其生成油中 C ₆ ~C ₆ 烷烃、环烷烃、芳烃含量测定法			
	(薄层填充柱色谱法)	(42)
SH/T 0240—92	重整原料油中烷烃、环烷烃含量测定法(色谱法)	(46)
SH/T 0241-92	喷气燃料静态热安定性测定法			
SH/T 0242—92	轻质石油产品铅含量测定法(原子吸收光谱法)	(53)
SH/T 0243-92	溶剂汽油碘值测定法	(56)
SH/T 0244-92	标准正庚烷和标准异辛烷的沸点测定法	(59)
SH/T 0245-92	溶剂油芳烃含量测定法(色谱法)	(62)
SH/T 0246—92	轻质石油产品中水含量测定法(电量法)	(66)
SH/T 0247-92	柴油凝点测定法(自动测定法)	(73)
SH/T 0248-92	馏分燃料冷滤点测定法	(76)
SH/T 0249—92	专用燃料油泵送性测定法	(81)
SH/T 0250—92	专用燃料油热安定性测定法	(87)
SH/T 0251-93	石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)	(91)
SH/T 0252—92	轻质石油馏分中微量硫测定法(镍还原法)	(100)
SH/T 0253—92	轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)	(]	106)
SH/T-0254-92	液态石油烃中痕量氮测定法(电量法)	(]	114	,)
SH/T 0255—92	添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)			
SH/T 0256—92	润滑油破乳化时间测定法			
	润滑油水分定性试验法			
	润滑油的颜色测定法			
	润滑油热氧化安定性测定法			
	普通柴油机油高温清净性评定法(1105 单缸评定法)			
	增压柴油机油高温清净性评定法(1135 单缸评定法)135D 法			
	普通柴油机油清净性评定法(皮特 AV-1 法) ···································			
SH/T 0263-02	增压些油机油高润清净性评定注(皮特 AV-R 注)	(1	177	′)

	内燃机油高温氧化和轴瓦腐蚀评定法(皮特 W-1 法) ···································			
SH/T 0265-92	内燃机油高温氧化和轴瓦腐蚀评定法(L-38 法) ···································	(2	207)
SH/T 0266—92	石油沥青质含量测定法	(2	220)
SH/T 0267—92	润滑油氢氧化钠抽出物的酸化试验法	(2	224)
SH/T 0268-92	电气用油介质损失角正切测定法	(2	226)
SH/T 0269—92	电气用油介质损失角正切测定法	(2	230)
SH/T 0270—92	添加剂和含添加剂润滑油的钙含量测定法	(2	237	•
SH/T 0271—92	由气田冲在由场作田下析气性能测定法	(3	239	4
SH /T-0292—92	冷冻机油氟氯烷浊点测定法 ····································	C_{2}	247)
SH/T 0293-92	真空油脂饱和蒸气压测定法	(2	249)
SH/T 0294—92	扩散泵油极限压强测定法	(2	\$55)
SH/T 0295-92	变压器油氧化初期挥发性水溶性酸测定法	(2	259)
SH/T 0296—92	爱压器油氧化初期挥发性水浴性酸测定法 添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法(比色法) ····································	(2	263)
SH/T 0297—92	添加剂中钙含量测定法	(2	266)
SH/T 0298-92	含防锈剂润滑油水溶性酸测定法(pH 值法)····································	(2	268)
SH/T 0299—92	内燃机油氧化安定性测定法	(:	271)
SH/T 0300—92	曲轴箱模拟试验方法(QZX 法) ···································	(:	275)
SH /T 0301—93	液压液水解安定性测定法(玻璃瓶法)	(:	281)
SH/T 0302-92	抗氨汽轮机油抗氨性能试验法		286)
SH/T 0303-92	添加剂中硫含量测定法(电量法)	(290)
SH/T -03 04—92	添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法(比色法) 添加剂中钙含量测定法 ····································	(295)
SH/T 0305-93				
SH/T 0306-92	润滑剂承载能力测定法(CL-100 齿轮机法) ····································	(302)
SH/T 0307—92	石油基液压油磨损特性测定法(叶片泵法)		311	
SH/T 0308-92	凋滑沺空气释放值测定法			
SH/T 0309—92	含添加剂润滑油的钙、钡、锌含量测定法(络合滴定法)	(322	;)
SI I/T 0310 - 92	置换型防锈油人汗防止性能试验方法 ····································	(328	3)
SH/T 0311-92	置换型防锈油人汗置换性能试验方法	(330))
SH/T 0312—93	置换型防锈油人汗洗净性能试验方法	(332	!)
SH/T 0313—92	石油焦检验法	(335	;)
SH 0314—92 汽	油诱导期测定器技术条件	(341	()
	口闪点测定器技术条件			
SH 0816-92 石	油密度计技术条件	(348	})
SH 0317—92 石	油产品试验用瓷制器皿验收技术条件	(351	ι)
SH 0318—92 开	口闪点测定器技术条件	(360))
	润滑脂皂分测定法			
SH/T 0320-92	润滑脂水分定性试验法			
SH/T 0321—92	 			
SH/T 0322 -92	润滑脂有害粒子鉴定法			
SH/T 0323-92	润滑脂强度极限测定法			
SH/T 0324—92	润滑脂钢网分油测定法(静态法)			
SH/T 0325—92	润滑脂氧化安定性测定法			
SH/T 0326—92	汽车轮轴承润滑脂漏失量测定法	(381	1)

SH/T 0327—92	润滑脂灰分测定法	(388)
SH/T 0328 92	润滑脂腐蚀试验法(常温法)	(390)
	润滑脂游离碱和游离有机酸测定法	
SH/T 0330—92	润滑脂机械杂质测定法(抽出法)	(395)
SH/T 0331—92	润滑脂腐蚀试验法	(397)
SH/ T 0332 - 92	防蚀润滑脂、凡士林及提纯地蜡反应测定法	(399)
SH/T_0333—92	润滑脂防护性能测定法	(402)
SH/I 0 334-92	润滑脂保持能力测定法	(404)
SH/T 0335—92	润滑脂化学安定性测定法	(407)
	润滑脂机械杂质含量测定法(显微镜法)	(412)
SH/T 0337—92	润滑脂蒸发度测定法	(414)
SH/T 0338—92	滚珠轴承润滑脂低温转矩测定法	(417)
SH/T 0339—92	NaY 分子筛晶胞参数测定法	(423)
SH/T 0340—92	NaY 分子筛结晶度测定法	(425)
SH/T 0341—92	催化剂载体中氧化铝含量测定法 ····································	(428)
SH/T 0342—92	重整催化剂中铁含量测定法	(431)
SH/T 0343—92	重整催化剂中铁含重测定法(离子选择电极法)	(434)
SH/T 0344—92	加氢精制催化剂中三氧化钼含量测定法	(437)
SH/T 0345—92	加氢精制催化剂中钴含量测定法	(439)
SH/T 0346—92	加氢精制催化剂中镍含量测定法	(441)
SH/T 0398—92	石油蜡和石油脂分子量测定法	(443)
SH/T 0399—92	加氢精制催化剂中镍含量测定法 石油蜡和石油脂分子量测定法 石油蜡过氧化值测定法 石油蜡过氧化值测定法	(448)
SH/T 0400—92	石蜡碳数分布气相色谱测定法	(451)
SH/T 0401—92	石油蜡粘点和结点测定法	(454)
SH/T 0402—92	石蜡抗张强度测定法	(458)
SH/T 0403-92	石蜡色度测定法	(464)
SH/T 0404-92	石蜡光安定性测定法	(466)
SH/ T 0405—92		(472)
	凡士林紫外吸光度测定法	
	石油蜡水溶性酸或碱试验法	
	蜡纸或纸板表面蜡量测定法	
	液体石蜡中芳烃含量测定法(紫外分光光度法)	
	液体石蜡及原料中正构烷烃含量及碳数分布测定法(气相色谱法)	
	液体石蜡中芳香烃含量测定法(比色法)	
SH/ T 0412—92	液体石蜡及其原料油中正构烷烃含量测定法(色谱法)	(496)
	液体石蜡中微量碱性氮含量测定法	
*	石蜡嗅味试验法	
	石油产品紫外吸光度检验法	
	石油沥青灰分测定法	
	绝缘胶检验法	
	石油沥青垂度测定法	
SH/ T-042592	石油沥青蜡含量测定法	(521)
SH /T 0427—92	润滑脂齿轮磨损测定法	(525)

SH/T 0428—88	高温下润滑脂在抗磨轴承中工作性能测定法	(528)
SH/T 0429—92	润滑脂与合成橡胶相容性测定法	(531)
	刹车液平衡回流沸点测定法	
	航空用合成润滑油与橡胶相容性测定法	
SH/T 0450—92	合成油氧化腐蚀测定法	(542)
SH/T 0451-92	液体润滑剂贮存安定性试验法	(546)
	润滑脂贮存安定性试验法	
SH/T 0453-92	润滑脂抗水和抗水-乙醇(1:1)溶液性能试验法	(550)
SH /T 0470-92	合成航空润滑油固体颗粒杂质测定法(重量法)	(551)
SH/T -0471 - 92	航空涡轮润滑油在低温下静置后的运动粘度和粘度变化测定法	(555)
SH/T 0472-92	合成航空润滑油中微量金属含量测定法(原子吸收法)	(558)
SH/ T-047392	合成航空润滑油中微量金属含量测定法(原子吸收法) ·················使用过的润滑油沉淀物含量测定法(离心分离法) ····································	(562)
SH/T 0474—92	用过汽油机油中稀释汽油含量测定法(气相色谱法)	(564)
SH/T 0505-92	含聚合物油剪切安定性测定法(超声波剪切法) ····································	(567)
SH/T 0506—92	航空汽油富气的品度测定法	(570)
SH/T 0508-92	油页岩含油率测定法(低温干馏法)	(581)
SH/T 0509-92	石油沥青组分测定法	(588)
	车辆齿轮油热氧化安定性评定法(L-60 法) ···································	
	润滑油抗擦伤能力测定法(梯姆肯法)	
	防锈油脂防锈试验试片锈蚀评定方法	
	石油蜡含油量测定法(丁酮-甲苯法)	
	石油沥青粘度测定法(真空毛细管法)	
	石油馏分沸程分布测定法(气相色谱法)	
	柴油中硝酸烷基酯含量测定法(分光光度法)	
	润滑油热安定性试验法	
	抗氧抗腐添加剂热分解温度测定法(毛细管法)	
SH/ ▼ 0562—93	低温下发动机油屈服应力和表观粘度测定法	(648)
附录一		
ZB E21 001—	-87 原油盐含量测定法(电量法)	(655)
1.50	-89 原油中蜡含量测定法	
SY 7509—87	液化石油气残留物测定法	(666)
附录二		
石油和石油产	品试验方法行业标准总目录	(671)
附录三		
原石油和石油	产品试验方法国家标准、专业标准、部标准与现行业标准对照目录	(683)
附录四		
# ISO/TC 28	8 石油产品和润滑剂技术委员会技术归口的国际标准(ISO)目录	(693)

中华人民共和国石油化工行业标准

SH/T 0232-92

液化石油气铜片腐蚀试验法

代替 SY 2083-85

本标准等效采用国际标准 ISO 6251:1982《液化石油气铜片腐蚀试验方法》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了试样对铜片腐蚀的方法。 本标准适用于液化石油气。

2 方法概要

将一块磨光铜片全部浸入装有已被水饱和的 100mL 具有适宜工作压力的圆筒试样中,在 40℃温度下放置 1h。到期取出铜片,用铜片腐蚀标准色板比较,并按附录 A 中表评定。

3 仪器与材料

3.1 仪器

- 3.1.1 铜片腐蚀试验圆筒(见图):由不锈钢制成,容量约 160mL。整套组件应能经受约 7.0MPa (70kgf/cm²)的静压试验,当用气体在约 3.5MPa(35kgf/cm²)压力下试验时,应无泄漏。
- **3.1.2** 恒温水浴:应能维持在 40±0.5℃,配有使圆筒保持垂直的合适支架,水浴必须有足够深度,以便在试验时能把圆筒和阀完全浸没。
- 3.1.3 水银温度计:全浸,0~50℃,分度值为 0.1℃。
- 3.1.4 镀铬镊子。
- 3.1.5 铜片磨光夹具:在磨片期间稳固地夹住铜片而不损伤边缘。只要能夹紧铜片和使用磨面能支持 在夹具表面上,任何合适的型式均可。
- 3.2 材料
- 3.2.1 洗涤溶剂:标准异辛烷,或不使铜片变色的任何易挥发、无硫烃类溶剂,也可以用分析纯 90~120℃的石油醚。

注:在有争议时,应该用标准异辛烷。

- 3.2.2 铜片:长 75mm,宽 12.5mm,厚 $1.5\sim3.0mm$,由表面平滑淬硬,冷轧的纯度为 99.9%以上的电解铜制成。离铜片末端中心 3.0mm 处钻一个直径为 3.0mm 的孔。
- 3.2.3 磨光材料:65μm(240 粒度)碳化硅或氧化铝(刚玉)砂纸或砂布和 105μm(150 目)的碳化硅或氧化铝(刚玉)砂粒。以及药用脱脂棉。
- 3.2.4 无灰滤纸。

4 色板

铜片腐蚀标准色板见附录 A。

5 试片的准备

5.1 表面准备: 先用碳化硅或氧化铝(刚玉)砂纸(或砂布)除去铜片所有六个面上的全部瑕疵,最后用 65μm(240 粒度)的碳化硅或氧化铝(刚玉)的砂纸或砂布除去预先用其他等级砂纸留下的所有痕迹,此 铜片浸于洗涤溶剂中,供直接取出作最后磨光或贮存备用。

注:切实可行的手工磨光方法为放一张砂纸或砂布于一平面上,用洗涤溶剂润湿并作旋转运动。使铜片对着砂纸摩擦,用无灰滤纸防止手指接触铜片,或者用粒度合适的干砂纸或砂布用电动机驱动的机械来加工铜片。

5.2 最后磨光:用镊子从洗涤溶剂中取出铜片,用无灰滤纸保护夹持于手指中,以几滴洗涤溶剂润湿脱脂棉,从清洁的玻璃板上蘸起 105μm 的碳化硅或氧化铝(刚玉)砂粒,首先磨光两端,然后磨光侧面,再以新鲜脱脂棉用力擦。接着将铜片夹在夹具上,并用脱脂棉蘸起 105μm 的砂粒磨光所有主要表面,再以新鲜的脱脂棉用力擦净铜片的所有金属粉末,直至用一新鲜脱脂棉擦拭时保持洁净为止。最后磨光时,必须沿铜片的长轴中心线方向摩擦。在反向磨光之前,行程要超过铜片的末端。磨片过程,严禁用手指直接接触铜片。

6 试验步骤

注意:在整个试验过程中排出气体或液体,必须通过安全系统排放。

- **6.1** 打开试验圆筒的底阀 B,注入约 1 mL 蒸馏水到清洁的试验圆筒中,并旋转它,以润湿其筒壁,让残液从 B 阀排出。
- **6.2** 用镊子夹住新磨光的铜片,立即挂到圆筒的挂钩上,并放入筒中(圆筒保持垂直)。在装配时保证铜片的底边距离筒底至少 6mm。仪器装配好后把 A 阀和 B 阀关上。
- 6.3 把试验圆筒保持在垂直的位置,使铜片不被水弄湿,用经试样冲净的连接软管及其配件将试样源及试验圆筒的 A 阀紧密地连接好。先打开试样源上的阀,然后打开圆筒上的 A 阀,使一些试样进入圆筒。
- 6.4 关闭 A 阀,勿使试验圆筒脱离试样源。倒转试验圆筒并打开 B 阀清除试验圆筒中的空气,关闭 B 阀。再把试验圆筒转回到垂直位置,打开 B 阀把全部残液排出。在垂直位置上立即把 B 阀关闭,打开 A 阀把试样充满试验圆筒。当试验圆筒已充满,关闭试样源的阀 A,卸开连接软管。
- **6.5** 刚卸开连接软管,而圆筒处于直立位置时,立即稍微打开 A 阀,使高出浸入管末端上方的液体能从试验圆筒中除去。当气体最初从 A 阀出现时,关闭 A 阀。
- 6.6 立即把圆筒浸入到 40±0.5 C的恒温水浴中,让圆筒在水浴中放置 1h±5min。
- 6.7 试验结束时,从水浴中取出圆筒,把圆筒置于直立位置,打开 B 阀,将液体和大部分气体排出。
- 6.8 当圆筒中只存有微小的压力时,立即卸开装置,并立即把经液化石油气作用过的铜片与腐蚀标准 色板进行比较。比较时应将试片和标准色板置于光反射约 45°角的方向上进行观察。
- 6.9 在检查和比较试片时,如将试片放在用脱脂棉塞住的扁平形试管中,则可以避免试片划痕和污染。


7 判断

- 7.1 根据试片对于标准色板相适应的情况,可按附录 A 中所述的 1,2,3 或 4 级报告试样的腐蚀程度。
- 7.1.1 当一块试片的外观明显介于两个相邻的标准色板之间时,应按变色严重的标准色板判定其腐蚀级别。如果一块试片看上去比1级标准色板有更深的橙色,则仍认为它属于1级;但若观察到出现红色,则该片应判定为2级。
- 7.1.2 2级的紫红色片可能被误认为黄铜色片完全被洋红色所遮盖的3级。为了区别开,把试片浸在洗涤溶剂中,前者将出现暗橙色,而后者将不变。
- 7.1.3 为了区别 2 级和 3 级的多色片,可把试片放在 20mm×150mm 试管中,试管横卧在加热板上,在 315~370℃下加热 4~6min。用另一个试管放入一支高温蒸馏温度计观察温度并调节温度。如果试片属于 2 级,则先呈银色而后呈现金色。如果是 3 级,则将呈现如 4 级那样的明显黑色及其他各色。
- 7.1.4 如发现手指印弄脏了试片,导致产生污点,则应重新进行试验。

- 7.1.5 如沿着试片扁平面的锐边显出比试片大部分表面更高的级别, 也要重做试验, 这种情况可能是由于试片在磨光时擦伤边棱所造成的。
- 7.1.6 如由于加入蒸馏水,使试片产生棕色疵点时,则这些疵点可忽略不计或重做试验。

8 试验圆筒的清洗

当试验完毕后,如铜片呈现3级或4级腐蚀,则应将试验圆筒内面擦净,并在使用后立即用洗涤浴

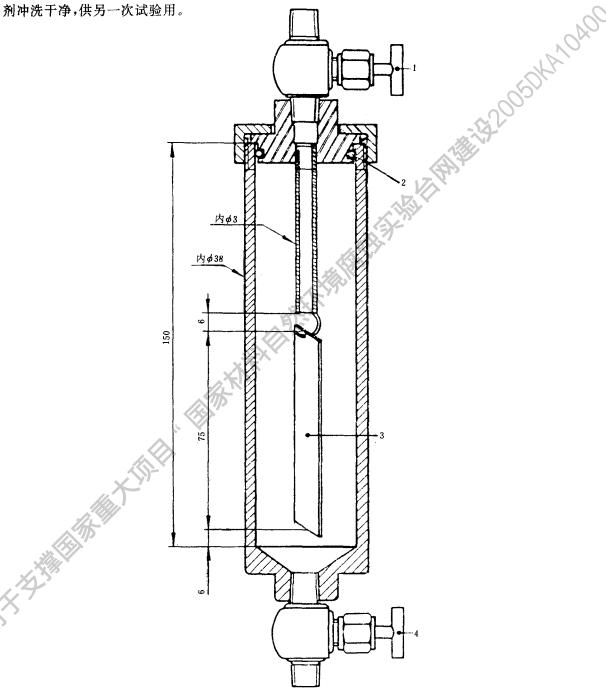

材料: 弹和针型阀为不锈钢 铜片腐蚀试验圆筒图

1—6mm 的针型阀 A;2—氯丁橡胶 O 形密封圈;3—铜片; 4—6mm 的针型阀 B

附 录 A 铜片腐蚀标准色板

(补充件)

A1 腐蚀标准色板为全色复制品。它是在铝板上通过四道色加工处理印成的。腐蚀标准色板表示了具有代表性的试验铜片的发暗和腐蚀增加的程度(见下表)。为了保护起见,这些标准色板,以金属板的形式装在塑料套之中,每个金属板的反面都有说明。

A2 装在塑料套中的腐蚀标准色板应避光,以防褪色。用比较两块标准色板的差异来检验其褪色程度,其中一块为小心地避光保存下的新标准色板。在散射光线下,对这两套色板进行观察,首先从上方观察,然后从 45°角进行观察。如果观察到任何褪色迹象。特别是色板左端褪色的迹象,则建议把褪色厉害的色板废弃。

A3 另一种方法是,当购进新色板时,把一条 20mm 宽的遮光片横放在色板带色部分的顶部,然后不时 地移走遮光片并检查其暴光新色板顶部的任何褪色迹象。若发生了任何褪色,则应更换新的标准色板。 A4 如果塑料套的表面出现有深伤痕,则建议更换新的标准色板。

铜片腐蚀标准色板的分级表

分 级 新磨光的铜片	标 志	说明
1	轻度变色	a. 淡橙色,几乎和新磨光的铜片一样 b. 深橙色
2	中度变色	a. 紫红色b. 淡紫色c. 带有淡紫蓝色,或银色,或两种都有,并分别覆盖在紫红色上的多彩色d. 银色
3	深度变色	a. 洋红色覆盖在黄铜色上的多彩色 b. 由红和绿显示的多彩色(孔雀绿),但不带灰色
	腐蚀	a. 透明的黑色、深灰色或带有轻微孔雀绿的棕色 b. 石墨黑色或无光泽黑色 c. 有光泽黑色或乌黑发亮的黑色

注:① 铜片腐蚀标准色板是由表中这些说明所表示的色板组成的。

附加说明:

本标准由石油化工科学研究院技术归口。

本标准由茂名石油化工公司负责起草。

本标准主要起草人庄新明。

② 此系列中所包括的新磨光铜片,仅作为试验前磨光铜片的外观标志。即使使用一个完全不腐蚀的试样,经试验后,也不可能重现这种外观。



封面设计 姜 锐

HH T Little Market Little Control of the Control of

ISBN7-5066-0890-1/TE-009

定价。

45.50 元