# TEORÍA DE CONTROL

### Criterio de Estabilidad de Routh-Hurwitz

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{R}(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}$$
(1.1)

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{R}(s)} = \sum \frac{k_{1,i}}{s + \alpha_i} + \sum \frac{k_{2,j} + k_{3,j} \cdot s}{(s + \beta_i)^2 + \gamma_i^2}; m \le n$$
 (1.2)

El criterio de Routh-Hurwitz determina si existen raíces en el semiplano complejo derecho cerrado.

#### Tabla de Routh

La tabla de Routh es un método para obtener el numero de raíces con parte real positiva que se encontraran en el polinomio característico del sistema (Ecuación 1.3) sin tener que calcular las raíces en cuestión. Se puede dividir en cuatro pasos que se enumeran a continuación.

$$A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$
 (1.3)

- 1. Hipótesis Si  $a_0=0\Rightarrow$  el polinomio es de orden menor a n. Si  $a_n=0\Rightarrow\exists$  una raíz que es  $0\Rightarrow A(s)=(\bar{n_0}s^{\bar{n}}+\bar{a_n}s^{\bar{n-1}}+...)s^k$ .
- 2. Si existen coeficientes nulos o de diferente (cambio de) signo, entonces existen raíces con parte real positiva.

Cuadro 1.1: Ejemplo de tabla de Routh.

3. Construir la tabla de Routh (Ver Cuadro 1.1).

Donde:

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}, b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}, \dots$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}, c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}, \dots$$

$$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}, d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1}, \dots$$

$$\vdots$$

4. El número de raíces con parte real positiva es igual al numero de cambios de signo en la primera columna(Ver Cuadro 1.2).

$$\begin{array}{c|cccc} s^n & a_0 \\ s^{n-1} & a_1 \\ s^{n-2} & b_1 \\ s^{n-3} & c_1 \\ s^{n-4} & d_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ s^2 & e_1 \\ s^1 & g_1 \end{array}$$

Cuadro 1.2: Números en los que hay que revisar el cambio de signo.

### Casos Especiales

1. En los casos en los que un coeficiente es 0 se puede intercambiar por un  $\epsilon$  lo suficientemente pequeño para aproximar a 0 (Véase el Cuadro 1.3).

$$A(s) = s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$$

>> A = [1 2 1 2];
>> r = roots(A)

r =

-2.00000 + 0.00000i
-0.00000 + 1.00000i
-0.00000 - 1.00000i

$$\begin{array}{c|cccc}
s^{3} & 1 & 1 \\
s^{2} & 2 & 2 \\
s^{1} & 0 \approx \epsilon \\
s^{0} & 2
\end{array}$$

Cuadro 1.3: Caso Especial 1.

2. Cuando existen cambios en los coeficientes del polinomio característico se sabe que existirán raíces con parte real positiva (Véase el cuadro 1.4).

$$A(s) = s^3 - 3s + 2 = 0$$

>> A = [1 0 -3 2];
>> r = roots(A)

r =

-2.00000

1.00000

1.00000

$$\begin{array}{c|cccc}
s^3 & 1 & -3 \\
s^2 & 0 \approx \epsilon & 2 \\
s^1 & -\frac{2}{\epsilon} & 0 \\
s^0 & 2 & 
\end{array}$$

Cuadro 1.4: Caso Especial 2.

3. Cuando todos los coeficientes en una linea se eliminan se puede crear un nuevo polinomio auxiliar con la linea anterior, obtener su derivada e insertar en la siguiente linea para continuar calculando la tabla (Véase el Cuadro 1.5 y 1.6).

$$A(s) = s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$$

$$p_{aux}(s) = 2s^4 + 48s^2 - 50$$
  
 $\frac{d}{dx}p_{aux}(s) = 8s^3 + 96s$ 

- -0.00000 + 5.00000i
- -0.00000 5.00000i
- 1.00000 + 0.00000i
- -2.00000 + 0.00000i
- -1.00000 + 0.00000i

Cuadro 1.5: Caso Especial 3a.

Cuadro 1.6: Caso Especial 3b.

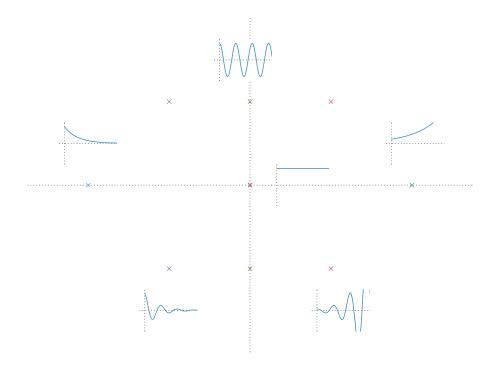


Figura 1.1: Polos en el plano complejo.


### Aplicación del criterio de Routh

Si bien los sistemas numéricos actuales permiten el calculo de las raíces de un sistema de manera mas rápida y sencilla que con la aplicación de este método, aun existen aplicaciones practicas en las que es de suma importancia el determinar el numero de raíces positivas. Por ejemplo podemos tener ganancias en un sistema para las que queremos determinar de primera instancia, un rango de valores para los cuales el sistema no se volverá inestable.

Para ello calculamos la tabla de Routh de la misma manera en que lo hicimos anteriormente, pero teniendo en cuenta las ganancias a incluir en el calculo de las raíces (Por ejemplo con una ganancia proporcional véase Cuadro 1.7).

Cuadro 1.7: Aplicación del criterio de Routh.

#### Ejemplo:

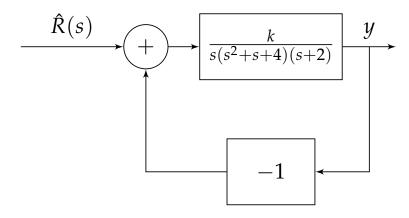

Se toma el sistema  $\frac{\hat{y}(s)}{\hat{R}(s)} = \frac{k}{s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + k}$ , entonces el polinomio característico del sistema será  $F(s) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + k$ .

Construimos su tabla de Routh (Cuadro 1.8):

De lo anterior podemos concluir que, para que no existan cambios de signos, toda la primera columna tiene que ser positiva, por lo que

k>0 y 2  $-^9$   $/_7k>0$ , por lo que el rango de valores que puede ocupar la ganancia k es  $0< k<^{14}$   $/_9$ 

Si bien esto no nos aporta una ganancia especifica para un comportamiento deseado, si nos da la pauta a los valores a tomar en cuenta, si no se desea que el sistema sea inestable. Cuadro 1.8: Ejemplo de Aplicación del criterio de Routh.

### Acción Proporcional

Tenemos un sistema de primer orden, al que le agregaremos un controlador de ganancia proporcional y una retroalimentación negativa, por lo que las ecuaciones que describen la salida y el error del sistema quedan:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{R}(s)} = \frac{k}{Ts + 1 + k} \tag{1.4}$$

$$\frac{\hat{e}(s)}{\hat{R}(s)} = \frac{R(s) - Y(s)}{R(s)} = \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + k}$$
(1.5)

#### Estabilidad

El problema reside en encontrar un conjunto de ganancias k para las cuales el sistema es estable.

$$F(s) = s + \frac{1+k}{T} \tag{1.6}$$

Aplicamos una tabla de Routh a este polinomio característico (Cuadro 1.9).

$$\begin{vmatrix}
s^1 & 1 \\
s^0 & \frac{1+k}{T}
\end{vmatrix}$$

Por lo que concluimos que la ganancia k debe de seguir: k > -1

Error en el estado permanente al escalón unitario

También es importante investigar el error que causara el controlador al introducirse. Si ponemos como señal de referencia al escalón unitario( $R(s) = \frac{1}{s}$ ), podemos ver lo siguiente:

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} se(s) = \lim_{s \to 0} \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + k} = \frac{1}{1 + k}$$

Cuadro 1.9: Tabla de Routh para acción proporcional.

### Acción Integral

Tenemos un sistema de primer orden, al que le agregaremos un controlador de ganancia integral y una retroalimentación negativa, por lo que las ecuaciones que describen la salida y el error del sistema quedan:

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{R}(s)} = \frac{k}{s(Ts+1)+k}$$
 (1.7)

$$\frac{\hat{e}(s)}{\hat{R}(s)} = \frac{R(s) - Y(s)}{R(s)} = \frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1) + k}$$
(1.8)

#### Estabilidad

El problema reside en encontrar un conjunto de ganancias k para las cuales el sistema es estable.

$$F(s) = s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{k}{T} \tag{1.9}$$

Aplicamos una tabla de Routh a este polinomio característico (Cuadro 1.10).

$$\begin{array}{c|cccc}
s^2 & 1 & \frac{k}{T} \\
s^1 & \frac{1}{T} & 0 \\
s^0 & \frac{k}{T}
\end{array}$$

Por lo que concluimos que la ganancia k debe de seguir: k > 0

Error en el estado permanente al escalón unitario

También es importante investigar el error que causara el controlador al introducirse. Si ponemos como señal de referencia al escalón unitario( $R(s) = \frac{1}{2}$ ), podemos ver lo siguiente:

unitario(
$$R(s) = \frac{1}{s}$$
), podemos ver lo siguiente:  

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} se(s) = \lim_{s \to 0} s\left(\frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1)+k}\frac{1}{s}\right) = 0$$

Cuadro 1.10: Tabla de Routh para acción integral.

Acción Proporcional Integral

Estabilidad

Error en el estado permanente al escalón unitario

### Lugar de las Raíces

Si tenemos un sistema con retroalimentación, su polinomio característico es el siguiente:

$$F(s) = 1 + H(s)G(s) = 0 (2.1)$$

Donde G(s) es la planta y H(s) es el elemento de retroalimentación. Las condiciones de angulo y magnitud son las siguientes:

$$\angle H(s)G(s) = \pm 180^{\circ}(2R+1) \mid R \in \mathbb{Z}^{+}$$
 (2.2)

$$|H(s)G(s)| = 1$$
 (2.3)

De aquí notamos que la condición de angulo, nos da la forma del lugar de las raíces, y la condición de magnitud nos da su posición.

Pues bien, para trazar el lugar geométrico de las raíces seguimos una serie de pasos enumerados a continuación:

1. Determinar el lugar de las raíces en el eje real.

Ejemplo: 
$$H(s) = 1$$
,  $G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+2)}$ 

- 2. Determinar las asintotas del lugar de las raíces.
- 3. Determinar el punto de ruptura o partida de las asintotas en el eje real.
- 4. Determinar los puntos donde el lugar de las raíces atraviesa el eje imaginario.

# 3 Compensador Adelanto/Atraso (LR)

Compensador de adelanto de fase

Compensador de atraso de fase

Error estático de posición  $k_p$ 

Error estático de velocidad  $k_v$ 

# 4 Diagramas de Bode

Factor integral

Factor derivativo

Factores de primer orden

Factores de segundo orden

Frecuencia de resonancia  $\omega_n$  y valor par de resonancia  $M_R$ 

# 5 Diagramas de Nyquist

Factor integral

Factor derivativo

Factores de primer orden

Factores de segundo orden

Ejemplos

### 7 Estabilidad Relativa

Margen de Fase

Estable

Inestable

Margen de Ganancia

Estable

Inestable

# Compensador de adelanto y atrase de fase (Frecuencia)

Compensador de adelanto de fase

Compensador de atraso de fase

Ejemplos

### 9 Controladores PID

Sintonización: Reglas de Ziegler-Nichols

Respuesta al escalón

Respuesta a oscilaciones sostenidas

Esquemas modificados

Controlador PID

Controlador PI-D

Controlador I-PD

### Representación de estado

La siguiente funcion de transferencia es la Transformada de Laplace de la ecuacion diferencial ordinaria de orden n que describe al sistema.

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}, m \le n$$
 (10.1)

$$\frac{d^{n}}{dt^{n}}y(t) + a_{1}\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t) + \dots + a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t) + a_{n}\frac{d}{dt}y(t) 
= b_{0}\frac{d^{m}}{dt^{m}}u(t) + b_{1}\frac{d^{m-1}dt^{m-1}}{u}(t) + \dots + b_{m-1}\frac{d}{dt}u(t) + b_{m}u(t) \quad (10.2)$$

Haciendo la siguiente asignacion de variables:

$$x_1 = z$$

$$x_2 = \frac{d}{dt}x_1 = \frac{d}{dt}z$$

$$x_3 = \frac{d}{dt}x_2 = \frac{d^2}{dt^2}z$$

$$\vdots = \vdots$$

$$x_{n-1} = \frac{d}{dt}x_{n-2} = \frac{d^{n-2}}{dt^{n-2}}z$$

$$x_n = \frac{d}{dt}x_{n-1} = \frac{d^{n-1}}{d^{n-1}}z$$

Donde:

$$\frac{d}{dt}x_n = -a_nx_1 - a_{n-1}x_2 - \dots - a_2x_{n-1} - a_1x_n + u(t)$$
 (10.3)

$$y = b_m x_1 + b_{m-1} x_2 + \dots + b_1 x_{m-1} + b_0 x_m \tag{10.4}$$

Por lo que se obtiene:

$$\left(\frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n\right) z(t) = u(t)$$

$$y(t) = \left(b_m + b_{m-1}\frac{d}{dt} + \dots + b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0\frac{d^m}{dt^m}\right)z(t)$$

es decir:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right)z(t) = u(t) \tag{10.5}$$

$$y(t) = N\left(\frac{d}{dt}\right)z(t) \tag{10.6}$$

Lo cual implica  $M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t)=N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t)$ . Donde:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right) = \left(\frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n\right)$$

$$N\left(\frac{d}{dt}\right) = \left(b_m + b_{m-1}\frac{d}{dt} + \dots + b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0\frac{d^m}{dt^m}\right)$$

Esta es la misma ecuación diferencial con la que empezamos. Note que la escritura matricial de esta Ecuación Diferencial Ordinaria<sup>1</sup> es:

$$\frac{d}{dt}\vec{x} = A\vec{x}(t) + \vec{b}u(t) \tag{10.7}$$

$$\vec{y}(t) = \vec{c}^T \cdot \vec{x}(t) \tag{10.8}$$

Donde:


$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$
 (10.9)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix}$$
 (10.10)

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \tag{10.11}$$

<sup>1</sup> Si bien la notación correcta es la que se utiliza justo ahora, al final del capitulo se dejará a un lado, para obviar el hecho de que son vectores y matrices, sin que por eso se entienda que ya no lo son.

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} b_m \\ b_{m-1} \\ \vdots \\ b_1 \\ b_0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 (10.12)

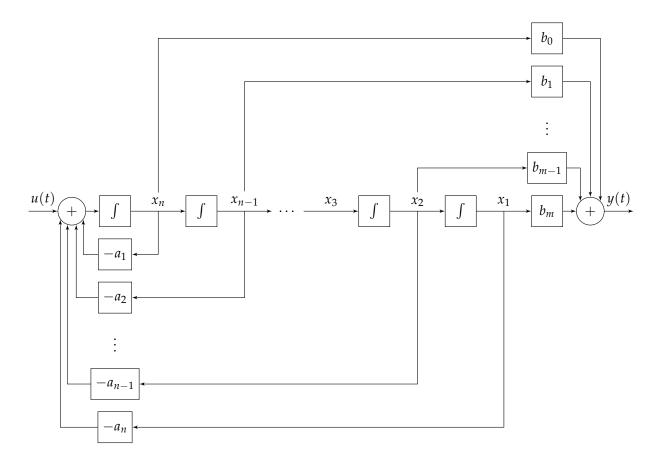

### Solución temporal de la ecuación de estado

1. Para el caso en que *A* es un escalar y la solución es homogénea se considera la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$\frac{d}{dt}x(t) = ax(t) \mid x(0) = x_0$$
 (10.13)

Suponga una solución de la forma:

$$x(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots + \alpha_k t^k + \dots$$
 (10.14)

Entonces se tiene:

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 t + 3\alpha_3 t^2 + \dots + k\alpha_k t^{k-1} + \dots$$
  
=  $a\alpha_0 + a\alpha_1 t + a\alpha_2 t^2 + \dots + a\alpha_k t^k + \dots$ 

Por lo que las  $\alpha_i$  deben satisfacer:

$$\begin{array}{rclcrcl}
\alpha_{1} & = & a\alpha_{0} & = & \frac{1}{1!}a^{1}\alpha_{0} \\
\alpha_{2} & = & a\alpha_{1} & = & \frac{1}{2!}a^{2}\alpha_{0} \\
\alpha_{3} & = & a\alpha_{2} & = & \frac{1}{3!}a^{3}\alpha_{0} & ; & \alpha_{0} = x_{0} \\
\vdots & = & \vdots & = & \vdots \\
\alpha_{k} & = & a\alpha_{k-1} & = & \frac{1}{k!}a^{k}\alpha_{0}
\end{array} (10.15)$$

Esto es:

$$x(t) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (at)^i\right) x_0$$

$$x(t) = e^{at} x_0$$
(10.16)

Notese que: 
$$\frac{d}{dt}x(t) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} \frac{d}{dt} (at)^i\right) x_0 = \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(i-1)!} (at)^{i-1}\right) ax_0 =$$

$$\left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} (at)^j\right) ax_0$$

$$\frac{d}{dt}x(t) = ae^{at}x_0 = ax(t) \quad x(0) = x_0$$

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = a\vec{x}(t) \mid \vec{x}(0) = \vec{x}_0$$
 (10.17)

De la misma manera que en el caso escalar, se supone una solución de la forma:

$$\vec{x}(t) = \vec{\alpha}_0 + \vec{\alpha}_1 t + \vec{\alpha}_2 t^2 + \dots + \vec{\alpha}_k t^k + \dots$$
 (10.18)

Entonces se tiene:

$$\vec{\alpha}_1 + 2\vec{\alpha}_2 t + 3\vec{\alpha}_3 t^2 + \dots + k\vec{\alpha}_k t^{k-1} + \dots$$
  
=  $A\vec{\alpha}_0 + A\vec{\alpha}_1 t + A\vec{\alpha}_2 t^2 + \dots + A\vec{\alpha}_k t^k + \dots$ 

Por lo que las  $\vec{\alpha}_i$  deben satisfacer:

$$\vec{\alpha}_{1} = A\vec{\alpha}_{0} = \frac{1}{1!}A^{1}\vec{\alpha}_{0}$$

$$\vec{\alpha}_{2} = A\vec{\alpha}_{1} = \frac{1}{2!}A^{2}\vec{\alpha}_{0}$$

$$\vec{\alpha}_{3} = A\vec{\alpha}_{2} = \frac{1}{3!}A^{3}\vec{\alpha}_{0} ; \vec{\alpha}_{0} = \vec{x}_{0}$$

$$\vdots = \vdots = \vdots$$

$$\vec{\alpha}_{k} = A\vec{\alpha}_{k-1} = \frac{1}{k!}A^{k}\vec{\alpha}_{0}$$
(10.19)

Esto es:

$$\vec{x}(t) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^i\right) \vec{x}_0$$

En análisis real, se demuestra que esta serie es absolutamente convergente y se define como:

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^{i}$$
 (10.20)

Notese que:

$$\frac{d}{dt}\exp{(At)} = \frac{d}{dt}\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^{i} = \left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(i-1)!} (At)^{i-1}\right) A = A\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} (At)^{j} = A\exp{(At)}$$

Por lo que:

$$\vec{x}(t) = \exp(At)\vec{x}_0$$

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = A \exp(At)\vec{x}_0 = A\vec{x}(t) \quad \vec{x}(0) = \vec{x}_0$$

3. Para el caso en que A es escalar y la solución es forzada:

$$\frac{d}{dt}x(t) = ax(t) + bu(t) \mid x(0) = 0$$
 (10.21)

La solución a esta ecuación es:

$$x(t) = \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau \tag{10.22}$$

$$\frac{d}{dt}x(t) = e^{a(t-t)}bu(t) + \int_0^t \frac{d}{dt}e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau = bu(t) + a \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau$$

$$\frac{d}{dt}x(t) = bu(t) + ax(t) \tag{10.23}$$

Por lo que la solución general (con  $x(0) = x_0$ ):

$$x(t) = e^{at}x_0 + \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau$$
 (10.24)

4. Para el caso en que A es una matriz y la solución es forzada:

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = A\vec{x}(t) + \vec{b}u(t) \mid \vec{x}(0) = 0$$
 (10.25)

La solución de esta ecuación es:

$$\vec{x}(t) = \int_0^t \exp\left(A(t-\tau)\right) \vec{b}u(\tau) d\tau \tag{10.26}$$

En efecto, derivando tenemos:

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = \exp\left(A(t-t)\right)\vec{b}u(t) + \int_0^t \frac{d}{dt}\exp\left(A(t-\tau)\right)\vec{b}u(\tau) d\tau = \vec{b}u(t) + A\int_0^t \exp\left(A(t-\tau)\right)\vec{b}u(\tau) d\tau$$

$$\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = \vec{b}u(t) + a\vec{x}(t) \tag{10.27}$$

Por lo que la solución general (con  $x(0) = x_0$ ):

$$\vec{x}(t) = \exp(At)\vec{x}_0 + \int_0^t \exp(A(t-\tau))\vec{b}u(\tau)d\tau$$
 (10.28)

# Función (Matriz) de transferencia de la ecuación de estado

1. Para el caso escalar, se tiene que la transformada de Laplace con coeficientes independientes nulos es:

$$sx(s) = ax(s) + bu(s)$$
$$(s - a)x(s) = bu(s)$$
$$x(s) = (s - a)^{-1}bu(s)$$
$$x(s) = \frac{b}{s - a}u(s)$$

Por lo que:

$$e^{at} = \mathcal{L}^{-1}\left\{ (s-a)^{-1} \right\}$$
 (10.29)

2. Para el caso matricial, tenemos que la transformada de Laplace con coeficientes independientes nulos es:

$$s\vec{x}(s) = A\vec{x}(s) + \vec{b}u(s)$$
$$(sI - A)\vec{x}(s) = \vec{b}u(s)$$
$$x(s) = (sI - A)^{-1}\vec{b}u(s)$$

Por lo que:

$$\exp(At) = \mathcal{L}^{-1}\left\{ (sI - A)^{-1} \right\}$$
 (10.30)

Función de transferencia de la representación de estado

Sea la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t)$$

donde:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right) = \frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n$$

$$N\left(\frac{d}{dt}\right) = b_m + b_{m-1}\frac{d}{dt} + \dots + b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0\frac{d^m}{dt^m}$$

La función de transferencia con coeficientes independientes nulos de las ecuaciones es:

$$F(s) = \frac{N(s)}{M(s)} = \frac{\frac{d^n}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{d}{dt} + a_n}{b_m + b_{m-1} \frac{d}{dt} + \dots + b_1 \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} + b_0 \frac{d^m}{dt^m}}$$
(10.31)

Ceros. Las raíces del polinomio N(s).

*Polos.* Las raíces del polinomio M(s).

Sea la siguiente representación de estado de la Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$\frac{d}{dt}x = Ax + bu$$
$$y = c^{T}x + du$$

La función de transferencia con coeficientes independientes nulos en esta representación es:

$$sx(s) = Ax(s) + bu(s)$$
  
 $y(s) = c^{T}x(s) + du(s)$ 

:

$$(sI - A)x(s) = bu(s)$$
  
$$y(s) = c^{T}x(s) + du(s)$$

:

$$x(s) = (sI - A)^{-1}bu(s)$$
  
$$y(s) = c^{T}x(s) + du(s)$$

$$y(s) = c^{T}[(sI - A)^{-1}bu(s)] + du(s) = [c^{T}(sI - A)^{-1}b + d]u(s)$$

$$F(s) = c^{T}(sI - A)^{-1}b + d (10.32)$$

Matriz sistema

$$\Sigma(s) = \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix}$$
 (10.33)

Note que:

$$\begin{pmatrix} (sI-A)^{-1} & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sI-A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -(sI-A)b \\ 0 & I \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} I & (sI-A)^{-1}b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -(sI-A)b \\ 0 & I \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} I & 0 \\ -c^T & (c^T(sI-A)^{-1}b+d) \end{pmatrix}$$

Por lo que:

$$\det\left((sI-A)^{-1}\right)\cdot\det\left(\Sigma(s)\right)\cdot I=c^T(sI-A)^{-1}b+d$$
 
$$F(s)=\frac{\det\left(\Sigma(s)\right)}{\det\left(sI-A\right)} \tag{10.34}$$

Por lo que los polos coinciden con los valores propios de A y los ceros son los números complejos que hacen perder rango a la matriz sistema.

Polos: 
$$F(s) = \{ s \in \mathbb{C} \mid \det(sI - A) = 0 \}$$
 (10.35)

Ceros: 
$$F(s) = \{ s \in \mathbb{C} \mid \det(\Sigma(s)) = 0 \}$$
 (10.36)

## *Propiedades de la Matriz A*

1) Definción de la matriz exponencial.

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^{i}$$
 (10.37)

II) Derivada de la matriz exponencial.

$$\frac{d}{dt}\exp\left(At\right) = A\exp\left(At\right) = (\exp\left(At\right))A\tag{10.38}$$

III) Linealidad del operador matriz exponencial bajo escalar.

$$\exp(At) \exp(A\tau) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^{i}\right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} (A\tau)^{j}\right)$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} A^{i+j} \frac{t^{i}\tau^{j}}{i!j!} = \sum_{k=0}^{\infty} A^{k} \sum_{i=0}^{k} \frac{t^{i}\tau^{k-i}}{i!(k-i)!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} A^{k} \frac{(t+\tau)^{k}}{k!} = \exp(A(t+\tau)) \quad (10.39)$$

IV) Linealidad del operador matriz exponencial bajo matriz.

$$\exp((A+B)t) = \exp(At)\exp(Bt) \iff AB = BA$$
 (10.40)

v) Cambio de base.

Sean dos matrices similares A y  $\bar{A}$ , esto es, dos matrices relacionadas por un cambio de base, T matriz invertible, esto es  $\bar{A} = T^{-1}AT.$ 

a) Las matrices exponenciales asociadas a las matrices A y  $\bar{A}$ también son similares. En efecto:

$$T^{-1} \exp(At)T = T^{-1} \left( \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (At)^i \right) T = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} T^{-1} A^i T t^i$$
$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (T^{-1} A T)^i t^i = \exp \bar{A} t$$

b) Los valores propios son invariantes bajo cambio de base. En efecto:

$$\det(sI - \bar{A}) = \det(sI - T^{-1}AT) = \det(sT^{-1}T - T^{-1}AT)$$

$$= \det(T^{-1}(sI - A)T) = \det(T^{-1})\det(sI - A)\det(T)$$

$$= \frac{1}{\det(T)}\det(sI - A)\det(T) = \det(sI - A)$$

c) Las raíces de la matriz sistema son invariantes bajo cambio de base. En efecto, sea el sistema representado por:

$$\frac{d}{dt}x = Ax + bu$$
$$y = c^T x + du$$

Sea el cambio de variable  $x = T\bar{x}$ , T invertible. Entonces:

$$T\frac{d}{dt}\bar{x} = AT\bar{x} + bu$$
$$y = c^T T\bar{x} + du$$

:

$$\frac{d}{dt}\bar{x} = T^{-1}AT\bar{x} + T^{-1}bu$$
$$y = c^{T}T\bar{x} + du$$

:

$$\frac{d}{dt}\bar{x} = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u$$

$$y = \bar{c}^T\bar{x} + du$$
 (10.41)

donde  $\bar{A}=T^{-1}AT$ ,  $\bar{b}=T^{-1}b$ ,  $\bar{c}^T=c^TT$ . La matriz sistema se puede escribir de la siguiente manera:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \implies \bar{\Sigma} = \begin{pmatrix} sI - \bar{A} & \bar{b} \\ -\bar{c}^T & d \end{pmatrix}$$
 (10.42)

Notese que:

$$\bar{\Sigma} = \begin{pmatrix} sI - \bar{A} & \bar{b} \\ -\bar{c}^T & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo que:

$$\det \bar{\Sigma} = \det T^{-1} \det \Sigma \det T = \det \Sigma$$

## vi) Forma de Jordan

Dada una matriz A, existe una matriz de cambio de base T, tal que:

$$T^{-1}AT = I = D + N (10.43)$$

donde D es una matriz diagonal (conteniendo los valores propios) y N es una matriz nilpotente ( $\exists \gamma \in \mathbb{N} \mid N^{\gamma} = 0$ ) de la forma:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Note que DN = ND, por lo que:

$$\exp((D+N)t) = \exp(Dt)\exp(Nt) \tag{10.44}$$

donde:

$$\exp(Dt) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

$$\exp(Nt) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (Nt)^{i} = \sum_{i=0}^{\gamma-1} \frac{1}{i!} (Nt)^{i}$$

## vII) Teorema de Cayley-Hamilton

Toda transformación lineal A satisface su polinomio característico.

$$\Pi(s) = \det(sI - A) = s^n + \pi_1 s^{n-1} + \dots + \pi_{n-1} s + \pi_n$$
 (10.45)

$$\Pi(A) = A^n + \pi_1 A^{n-1} + \dots + \pi_{n-1} A + \pi_n I = 0$$
 (10.46)

Una implicación directa es que la n-esima potencia de una transformación lineal A, es una combinación lineal de sus potencias predecesoras.

$$A^{n} = -\pi_{n}I - \pi_{n-1}A - \cdots - \pi_{1}A^{n-1}$$

A su vez, esto implica:

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i t^i = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(t) A^n$$
 (10.47)

donde:

$$\varphi_i(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_{ij} t^j$$

# Controlabilidad y asignación de polos

Sea un sistema para la Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$M\left(\frac{d}{dt}\right)y(t) = N\left(\frac{d}{dt}\right)u(t) \tag{11.1}$$

Sea la siguiente representación de estado de esta Ecuación Diferencial Ordinaria:

$$\frac{d}{dt}x = Ax + bu$$
$$y = c^T x + du$$

donde  $x \in \mathbb{R}^n$  y  $u, y \in \mathbb{R}$ .



Problema. Se desea encontrar una ley de control u = f(x), que nos permita asignar los polos a voluntad.

Sabemos que:

*Polos.* 
$$\{s \in \mathbb{C} \mid M(s) = 0\} = \{s \in \mathbb{C} \mid \det(sI - A)\}$$

Para resolver este problema hay que investigar el concepto estructural de la alcanzabilidad.

# Alcanzabilidad y Controlabilidad

- Una representación de estado se dice controlable, si para cualquier condición inicial,  $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ , existe una trayectoria,  $x(\cdot)$ , solución de la ecuación de estado, tal que en tiempo finito  $t_f \in \mathbb{R}$  se llega al origen  $(x(t_f) = 0)$ .
- Una representación de estado se dice alcanzable, si para cualquier punto  $x \in \mathbb{R}$ , existe una trayectoria,  $x(\cdot)$ , solución de la ecuación de estado, tal que en tiempo finito  $t_f \in \mathbb{R}$  se llega a un punto cualquiera  $\left(x(t_f) = x_f\right)$  desde el origen.

En los sistemas lineales estas dos propiedades están mutuamente implicadas, por lo que se les trata indistinguiblemente. Pero en general:

Alcanzabilidad 
$$\implies$$
 Controlabilidad (11.2)

La solución temporal de  $\frac{dx}{dt} = Ax + bu$  con x(0) = 0 es:

$$x(t) = \int_0^t \exp(A(t-\tau))bu(\tau)d\tau \tag{11.3}$$

del teorema de Cayley-Hamilton se tiene:

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i t^i = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi_i(t) A^i$$
 (11.4)

donde  $\varphi_i(t) = \sum\limits_{j=0}^{\infty} \varphi_{ij} t^j$ ,  $\varphi_{ij} \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $j \in \mathbb{Z}^+$ . Por lo anterior, tenemos:

$$x(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \psi_i(t) A^i b$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_0(t) \\ \psi_1(t) \\ \vdots \\ \psi_{n-1}(t) \end{pmatrix}$$
(11.5)

donde  $\psi_i(t) = \int_0^t \varphi_i(t-\tau)u(\tau)d\tau$ .

Entonces una condición necesaria para que  $x(t_f) = x_f \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t_f \in \mathbb{R}, t_f > 0$ , es que la matriz de controlabilidad

$$C_{(A,b)} = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix}$$
 (11.6)

sea de rango pleno por filas, de lo contrario existen componentes de x(t) que siempre seran nulos. En nuestro caso particular  $(y, u \in \mathbb{R}^n)$ :

$$\det C_{(A,b)} \neq 0 \tag{11.7}$$

Si la matriz de controlabilidad  $C_{(A,b)}$  es de rango pleno por filas, entonces el gramiano de controlabilidad es invertible. 1

$$^{\scriptscriptstyle 1}$$
 Aquí se esta abusando de la notación, ya que el gramiano de controlabilidad corresponde al caso en que  $t o \infty$ 

$$W = \int_0^t \exp(A\sigma)bb^t \exp(A^t\sigma)d\sigma \quad t > 0, \sigma = t - \tau$$
 (11.8)

Entonces, con la siguiente ley de control se tiene:

$$u(t) = b^{t} \exp\left(A^{t}(t_{f} - t)\right) W_{t_{f}}^{-1} x_{f}$$
(11.9)

Por lo que si sustituimos  $t_f$  en la solución para x(t):

$$\begin{split} x(t_f) &= \int_0^{t_f} \exp{(A(t-\tau))bu(\tau)} d\tau \\ &= \int_0^{t_f} \exp{(A(t-\tau))bb^t} \exp{(A^t(t_f-\tau))} W_{t_f}^{-1} x_f d\tau \\ &= \int_{t_f}^0 \exp{(A\sigma)bb^t} \exp{(A^t\sigma)} d\sigma W_{t_f}^{-1} x_f \\ &= W_{t_f} W_{t_f}^{-1} x_f = x_f \quad \text{(11.10)} \end{split}$$

- Por lo que una condición suficiente y necesaria para que la ecuación de estado sea alcanzable (y por lo tanto controlable), es que su matriz de controlabilidad,  $C_{(A,b)}$ , sea de rango pleno por filas.
- Cuando la matriz de controlabilidad es de rango pleno por filas, se dice que el par (A, b) es controlable.

# Asignación de polos

Sea la ecuación de estado controlable, es decir  $\frac{dx}{dt}=Ax+bu$  con  $b\neq 0$ ,  $\det\left(C_{(A,b)}\right)\neq 0$ ,  $\Pi(s)$  y  $\alpha(s)$  los polinomios característico y mínimo de A respectivamente.

$$\Pi(s) = \det(sI - A)$$
 grado  $\Pi(s) = n$ 

 $\alpha(s)$  es el polinomio de menor grado tal que  $\alpha(A)=0$ 

Sea  $\kappa = \text{grado } \alpha(s)$ , donde obviamente  $1 \le \kappa \le n$ .

$$\alpha(s) = s^{\kappa} + (a_{\kappa} + a_{\kappa-1}s + \dots + a_1s^{\kappa-1})$$

$$\alpha(A) = A^{\kappa} + (a_{\kappa} + a_{\kappa-1}A + \cdots + a_1A^{\kappa-1})$$

Sean  $\alpha_i$  con  $i \in \{0, 1, ..., \kappa\}$ , los polinomios mónicos auxiliares tales que:

$$\alpha_0(s) = \alpha(s)$$

$$\alpha_1(s) = s^{\kappa-1} + (a_{\kappa-1} + a_{\kappa-2}s + \dots + a_1s^{\kappa-2})$$

$$\vdots$$

$$\alpha_{\kappa-1}(s) = s + a_1$$

$$\alpha_{\kappa}(s) = 1$$

en donde, por definición,  $\alpha_1(A) \neq 0$  y  $\alpha_0(A) = 0$ .

Sea  $b \neq 0$ , un vector en  $\mathbb{R}^n$  tal que su polinomio mínimo coincide con  $\alpha(s)$ .

$$\alpha_i(A)b \neq 0 \quad i \in \{1, 2, \dots, \kappa\}$$
  
 $\alpha_0(A)b = 0$ 

:

$$(A^{\kappa-1} + (a_{\kappa-1} + a_{\kappa-2}A + \dots + a_1A^{\kappa-2}))b \neq 0$$
  
 $\alpha_0(A)b = 0$ 

:

$$\begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{\kappa-1}b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{\kappa-1} \\ a_{\kappa-2} \\ \vdots \\ a_1 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$\alpha_0(A)b = 0$$

Suponga que el par (A,b) es controlable, por lo tanto  $\det C_{(A,b)} \neq$ 0, entonces:

$$(b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-1}b) \quad v \neq 0 \quad \forall v \neq 0 \quad \therefore \kappa = n$$
 (11.11)

Por lo que el polinomio mínimo y el polinomio característico coinciden cuando el par (A, b) es controlable. Definimos la base:

$$e_{n} = \alpha_{n}(A)b = b$$

$$e_{n-1} = \alpha_{n-1}(A)b = (A + a_{1}I)b = Ae_{n} + a_{1}e_{n}$$

$$e_{n-2} = \alpha_{n-2}(A)b = (A^{2} + (a_{2}I + a_{1}A))b = A(A + a_{1}I)b + a_{2}b = Ae_{n-1} + a_{2}e_{n}$$

$$\vdots = \vdots$$

$$e_{1} = \alpha_{1}(A)b = Ae_{2} + a_{n-1}e_{n}$$
(11.12)

Note que sustituyendo *A*, tenemos:

$$\alpha(A)b = (A^n + (a_nI + a_{n-1}A + \dots + a_1A^{n-1}))b = Ae_1 + a_ne_n = 0$$
(11.13)

Por lo que:

$$e_{n} = b$$
 $Ae_{n} = e_{n-1} - a_{1}e_{n}$ 
 $Ae_{n-1} = e_{n-2} - a_{2}e_{n}$ 
 $\vdots = \vdots$ 
 $Ae_{2} = e_{1} - a_{n-1}e_{n}$ 
 $Ae_{1} = -a_{n}e_{n}$  (11.14)

Entonces, bajo la base definida, las transformaciones lineales tie-

nen la siguiente forma:


$$A_{c} = [A]_{\{e_{1}, e_{2}, \dots, e_{n}\}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -a_{n} & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_{3} & -a_{2} & -a_{1} \end{pmatrix}$$

$$(11.15)$$

$$b_{c} = [b]_{\{e_{1}, e_{2}, \dots, e_{n}\}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
(11.16)

Por lo tanto:

$$\frac{d}{dt}x_{c} = \begin{pmatrix}
0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\
-a_{n} & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_{3} & -a_{2} & -a_{1}
\end{pmatrix} x_{c} + \begin{pmatrix}
0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1
\end{pmatrix}$$
(11.17)

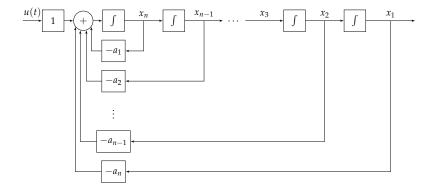

Observaciones.

#### 1. Polinomio Característico

$$\det(sI - A_c) = s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = \Pi(s)$$

#### 2. Retroalimentación de Estado

Sea  $u = f_c x_c + v$ , donde  $f_c = (a_n - \bar{a}_n)(a_{n-1} - \bar{a}_{n-1}) \dots (a_1 - \bar{a}_1)$ . Entonces el sistema de lazo cerrado es:

$$\frac{d}{dt}x_c = A_{f_c}x_c + b_cv \tag{11.18}$$

donde  $A_{fc} = A_c + b_c f_c$ , es decir:

$$A_{f_c} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -\bar{a}_n & -\bar{a}_{n-1} & -\bar{a}_{n-2} & \dots & -\bar{a}_3 & -\bar{a}_2 & -\bar{a}_1 \end{pmatrix}$$
 (11.19)

y su polinomio característico es  $\det (sI - A_{f_c}) = s^n + \bar{a}_1 s^{n-1} +$  $\cdots + \bar{a}_{n-1}s + \bar{a}_n$ .

## Propiedades de la matriz de controlabilidad

1. Matriz de controlabilidad del par  $(A_c, b_c)$ .

$$C_{(A_c,b_c)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & 1 & * & \dots & * \\ 1 & * & * & \dots & * \end{pmatrix}$$
(11.20)

lo que implica:

$$\det C_{(A_c,b_c)} = \pm 1 \tag{11.21}$$

2. Invarianza de la matriz de controlabilidad bajo cambio de base. Sea el par (A,b) controlable, sea T una matriz de cambio de base y sean  $A_1 = T^{-1}AT$  y  $b_1 = T^{-1}b$  las matrices de nuestra nueva base.

$$\begin{split} C_{(A_1,b_1)} &= \begin{pmatrix} b_1 & A_1b_1 & \dots & A^{n-1}b_1 \end{pmatrix} = \\ & \begin{pmatrix} T^{-1}b & T^{-1}ATT^{-1}b & \dots & (T^{-1}AT\dots T^{-1}AT)T^{-1}b \end{pmatrix} = \\ & \begin{pmatrix} T^{-1}b & T^{-1}Ab & \dots & T^{-1}A^{n-1}b \end{pmatrix} = \\ & T^{-1}\begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix} = T^{-1}C_{(A,b)} \end{split}$$

por lo que, podemos notar la siguiente correspondencia:

$$C_{(A_1,b_1)} = \frac{C_{(A,b)}}{T}$$

Mas notablemente podemos notar una manera de calcular la transformación lineal a una forma controlable.

$$T = C_{(A,b)}C_{(A_1,b_1)}^{-1} \tag{11.22}$$

3. Invarianza de la matriz de controlabilidad bajo retroalimentación de estado,  $u = f^T x + v$ .

Sea  $A_f = A + bf^T$  la matriz A del sistema bajo la retroalimentación de estado  $u = f^T x + v$ . Tendremos que la matriz de controlabilidad de este sistema retroalimentado será:

$$C_{(A_f,b)} = \begin{pmatrix} b & A_f b & \dots & A_f^{n-1} b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & (A+bf^T) b & \dots & (A+bf^T)^{n-1} b \end{pmatrix}$$

en donde podemos notar que los terminos van obteniendo la siguiente forma:

$$(A + bf^{T}) b = Ab + b(f^{T}b) = Ab + k_{1}b$$

$$(A + bf^{T})^{2} b = A^{2}b + k_{1}Ab + b(f^{T}Ab + k_{1}(f^{T}b))$$

$$= A^{2}b + k_{1}Ab + k_{2}b$$

$$\vdots$$

$$(A + bf^{T})^{n-1} b = A^{n-1}b + k_{1}A^{n-2}b + \dots + k_{n-2}Ab + k_{n-1}b$$

en donde los terminos  $k_i$  estan relacionados unicamente con  $f_T$  y b, y dejan de fuera a un termino b, por lo que es inmediato ver que lo podemos reescribir de la siguiente manera:

$$C_{(A_f,b)} = \begin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix} \mathbb{X}$$

$$C_{(A_f,b)} = C_{(A,b)} \mathbb{X}$$
(11.23)

donde X toma la forma:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & k_1 & k_2 & \dots & k_{n-1} \\ 0 & 1 & k_1 & \dots & k_{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & k_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

lo cual implica que det  $X = \pm 1$ , es decir:

$$\det C_{(A,b)} \neq 0 \implies \det C_{(A_f,b)} \neq 0$$

en particular nosotros tenemos que:

$$\det C_{(A,b)} = \det C_{(A_f,b)} \tag{11.24}$$

Dada la invarianza de la matriz de controlabilidad  $(C_{(A,b)})$  bajo cambio de base y retroalimentación de estado, Brunovskii estudió la controlabilidad de los sistemas lineales con todos sus valores propios (polos) en el origen<sup>2</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> El teorema de Brunovskii en realidad esta redactado para sistemas multientradas, y se expresa en matrices diagonales por bloques de tamaño  $k_i \times (k_i + 1)$ , con  $\sum_{i=0}^{n} k_i = n$ , donde  $k_i$ son los indices de controlabilidad

$$\begin{pmatrix}
A_{Br} & b_{Br}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}$$
(11.25)

A los indeices  $k_i$  de los polinomios mínimos se les denomina indices de controlabilidad. En nuestro caso particular, existe solamente un indice de controlabilidad;  $k_i = n$ .

4. Invarianza de los ceros del sistema bajo retroalimentación de estado.

Sea la matriz sistema del sistema en lazo abierto la siguiente:

$$\Sigma(s) = \begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix}$$

entonces, la matriz sistema bajo la retroalimentación será:

$$\Sigma_{lc}(s) = \begin{pmatrix} sI - (A + bf^T) & b \\ -(c^T + df^T) & d \end{pmatrix}$$

notando que:

$$\begin{pmatrix} sI - A & b \\ -c^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -f^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sI - (A + bf^T) & b \\ -(c^T + df^T) & d \end{pmatrix}$$

por lo que:

$$\det \Sigma(s) = \det \Sigma_{lc}(s) \tag{11.26}$$

Se concluye que la retroalimentaión de estado no afecta a los ceros del sistema; solo puede modificar a los polos controlables.

## Formas canónicas

Sea un sistema lineal invariante en el tiempo, una entrada, una salida (SISO), descrito por la siguiente Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO):

$$\left(\frac{d^{n}}{dt^{n}} + a_{1}\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}\frac{d}{dt} + a_{n}\right)y(t) = 
\left(b_{n} + b_{n-1}\frac{d}{dt} + \dots + b_{1}\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}\right)u(t) \quad (11.27)$$

Forma canónica controlador

$$\frac{d}{dt}x_{c} = \begin{pmatrix}
0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\
-a_{n} & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_{3} & -a_{2} & -a_{1}
\end{pmatrix} x_{c} + \begin{pmatrix}
0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1
\end{pmatrix}$$
(11.28)

$$y = (b_n \ b_{n-1} \ b_{n-2} \ \dots \ b_2 \ b_1) x_c$$
 (11.29)

Polos.

$$\det(sI - A_c) = s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n \quad (11.30)$$

Ceros.


$$\det \Sigma(s) = b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n \tag{11.31}$$

Matriz de Controlabilidad.

$$C_{(A_c,b_c)} = (b_c \ A_c b_c \ \dots \ A_c^{n-1} b_c) \implies \det C_{(A_c,b_c)} = 1$$
 (11.32)

Forma canónica controlabilidad

$$\frac{d}{dt}x_{c} = \begin{pmatrix}
-a_{1} & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
-a_{2} & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
-a_{3} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\
-a_{n-2} & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\
-a_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\
-a_{n} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0
\end{pmatrix} x_{c} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \qquad (11.33)$$

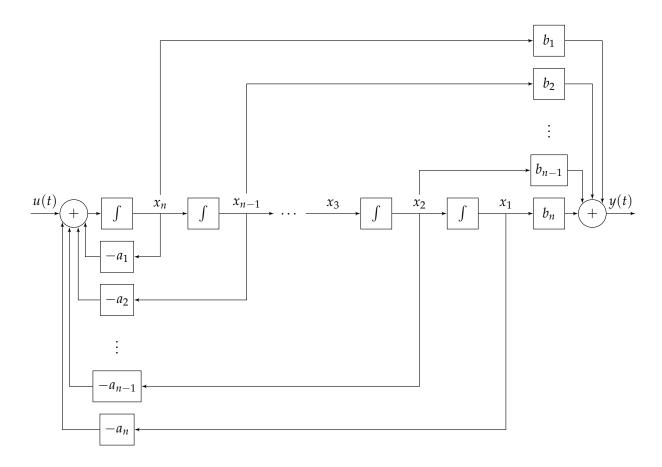

$$y = \begin{pmatrix} \beta_n & \beta_{n-1} & \beta_{n-2} & \dots & \beta_2 & \beta_1 \end{pmatrix} x_c \tag{11.34}$$

donde:

$$\begin{pmatrix}
\beta_{1} \\
\beta_{2} \\
\beta_{3} \\
\vdots \\
\beta_{n-1} \\
\beta_{n}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
-a_{1} & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\
-a_{2} & -a_{1} & 1 & \dots & 0 & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
-a_{n-3} & -a_{n-4} & -a_{n-5} & \dots & 0 & 0 \\
-a_{n-2} & -a_{n-3} & -a_{n-4} & \dots & 1 & 0 \\
-a_{n-1} & -a_{n-2} & -a_{n-3} & \dots & -a_{1} & 1
\end{pmatrix} \begin{pmatrix}
b_{1} \\
b_{2} \\
b_{3} \\
\vdots \\
b_{n-2} \\
b_{n-1} \\
b_{n}
\end{pmatrix}$$
(11.35)

Polos.

$$\det(sI - A_{co}) = s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n \quad (11.36)$$

Ceros.

$$\det \Sigma(s) = b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n \tag{11.37}$$

Matriz de Controlabilidad.

$$C_{(A_{co},b_{co})} = \begin{pmatrix} b_{co} & A_{co}b_{co} & \dots & A_{co}^{n-1}b_{co} \end{pmatrix} \implies \det C_{(A_{co},b_{co})} = \pm 1$$
(11.38)

# Inobservabilidad y observador de estado

Sea la siguiente representación de estado:

$$\frac{d}{dt}x = Ax + bu$$

$$y = c^{T}x + du$$
 (12.1)

para el siguiente sistema:



donde  $x \in \mathbb{R}^n$  es el estado,  $u(t) \in \mathbb{R}^n$  y  $y(t) \in \mathbb{R}^n$  sean la entrada y salida respectivamente; siendo la condición inicial del estado  $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ . La solución esta descrita por:

$$x(t) = \exp(At)x_0 + \int_0^t \exp(A(t-\tau))bu(\tau)d\tau$$

*Problema.* Sea la representación de estado 12.1, donde el estado x no esta disponible. Se desea reconstruir el estado x, para poder aplicar una retroalimentación de estado.

$$u = f^T x + v \tag{12.2}$$

Para resolver este problema, hay que investigar el concepto estructural de la inobservabilidad.

## Observabilidad e inobservabilidad

Una representación de estado se dice observable si dadas las trayectorias de salida, y(t), y entrada, u(t), en un horizonte de tiempo finito,  $t_1 \in \mathbb{R}$ ,  $t_1 > 0$ , existe una función  $\mathbb{F}(t, u, y)$ , tal que:

$$\mathbb{F}(t_1, u(t), y(t)) = x(0) \quad t \in [0, t_1] \tag{12.3}$$

Una representación de estado se dice inobservable, si no es observable.

$$x(t) = \exp(At)x_0 + \int_0^t \exp(A(t-\tau))bu(\tau)d\tau$$
  
$$y(t) = c^T \exp(At)x_0 + \int_0^t c^T \exp(A(t-\tau))bu(\tau)d\tau + du(t) \quad (12.4)$$

Sabemos del teorema de Caley-Hamilton que:

$$\exp(At) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(t)A^{i}$$
 (12.5)

donde:

$$\varphi_i(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_{ij} t^j, \quad \varphi_{ij} \in \mathbb{R}, \quad i \in \{0, 1, \dots, n-1\}, \quad j \in \mathbb{Z}^+$$

Si juntamos las ecuaciones 12.4 y 12.5 obtendremos:

$$y(t_1) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi_i(t_1) c^T A^i x_0 + \int_0^{t_1} c^T \exp(A(t-\tau)) bu(\tau) d\tau + du(t_1) =$$

$$\left(\varphi_0(t_1) \quad \varphi_1(t_1) \quad \dots \quad \varphi_{n-1}(t_1)\right) \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix} x_0 +$$

$$\int_0^{t_1} c^T \exp(A(t-\tau)) bu(\tau) d\tau + du(t_1)$$

$$\varphi^{T}(t_{1})\mathcal{O}_{(c^{T},A)}x(0) = y(t_{1}) - \int_{0}^{t_{1}} c^{T} \exp(A(t-\tau))bu(\tau)d\tau + du(t_{1})$$
(12.6)

siendo el lado derecho, la función  $\mathbb{F}$ . Entonces, una condición necesaia para que se pueda inferir cualquier condición inicial del estado

 $x(0) = x_0$ , a partir de las trayectorias de salida, y(t), y de entrada u(t), en el horizonte de tiempo, es que la matriz de observabilidad:

$$\mathcal{O}_{(c^T,A)} = \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix}$$
 (12.7)

sea de rango pleno por columnas.

En nuestro caso particular, como la entrada y la salida estan en R, esta condición es:

$$\det \mathcal{O}_{(c^T,A)} \neq 0$$

En efecto, si  $\mathcal{O}_{(c^T,A)}$ , no es de rango pleno por columna, existe una transformación *T*, invertible, tal que:

$$\mathcal{O}_{(c^T,A)}T^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbb{X} & 0 \end{pmatrix}$$

siendo X una matriz de rango plano por columnas.

Haciendo el cambio de base,  $\bar{x} = Tx$ , se obtiene de la ecuación 12.6:

$$\varphi^{T}(t_{1})\mathcal{O}_{(c^{T},A)}T^{-1}\bar{x}(0) = \bar{\mathbb{F}}(t_{1},u,y)$$

$$\varphi^{T}(t_{1})\begin{pmatrix} \mathbb{X} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{x}_{1}(0) \\ \bar{x}_{2}(0) \end{pmatrix} = \bar{\mathbb{F}}(t_{1},u,y)$$

$$\varphi^{T}(t_{1})\mathbb{X}\bar{x}_{1}(0) = \bar{\mathbb{F}}(t_{1},u,y)$$

por lo que no es posible determinar la segunda parte de componentes,  $\bar{x}_2(0)$ , a partir de  $\bar{\mathbb{F}}(t_1, u, y)$ .

Si la matriz de observabilidad es de rango pleno por columnas, entonces:

$$\ker \mathcal{O}_{(c^T,A)} = 0$$

y para nuestro caso particular,  $u, y \in \mathbb{R}$ :

$$\det \mathcal{O}_{(c^T,A)} \neq 0$$

es decir,  $\mathcal{O}_{(c^T,A)}$  es invertible.

De la representación de estado en la ecuación 12.1 se tiene:

$$y = c^T x + du$$

$$\frac{dy}{dt} = c^{T} \frac{dx}{dt} + d \frac{du}{dt}$$
$$= c^{T} Ax + c^{T} bu + d \frac{du}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = c^T A \frac{dx}{dt} + c^T b \frac{du}{dt} + d \frac{d^2u}{dt^2}$$
$$= c^T A^2 x + c^T A b u + c^T b \frac{du}{dt} + d \frac{d^2u}{dt^2}$$

$$\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} = c^T A^{n-1}x + \sum_{i=0}^{n-2} c^T A^i b \frac{d^{n-2-i}u}{dt^{n-2-i}}$$

por lo que tendremos que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{d}{dt} \\ \vdots \\ \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} c^T \\ c^T A \\ \vdots \\ c^T A^{n-1} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 + d \\ b + d \frac{d}{dt} \\ \vdots \\ \sum_{i=0}^{n-2} c^T A^i b \frac{d^{n-2-i}}{dt^{n-2-i}} + d \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \end{pmatrix} u$$

o escrito de otra manera:

$$\Delta\left(\frac{d}{dt}\right)y = \mathcal{O}_{(c^T,A)}x + \Gamma\left(\frac{d}{dt}\right)u$$

lo cual implica:

$$x = \mathcal{O}_{(c^T, A)}^{-1} \left[ \Delta \left( \frac{d}{dt} \right) y - \Gamma \left( \frac{d}{dt} \right) u \right]$$
 (12.8)

Por lo que es una condición necesaria y suficiente, para que la representación de estado sea observable que su matriz de observabilidad,  $\mathcal{O}_{(c^T,A)}$ , sea de rango pleno por columnas.

Cuando la matrizde observabilidad es de rango pleno por columnas, se dice que el par  $(c^T, A)$  es observable.

Dualidad

Propiedades de la matriz de observabilidad

Formas canónicas

Forma canónica observador

Forma canónica observabilidad

Observador de estado

13 Principio de Separación