

사물인터넷

스텝모터, 서보모터, 리니어 서보 액추에이터

101111000101001010011000101001




1. 스텝모터



스텝모터 란?

- ■특정 각도 단계(step)단위로 회전하는 모터.
- ■펄스신호로 인해 동작함.
- ■Resolution(해상도)에 따라 한 펄스에 회전하는 각도가 다름.
 - ❖해상도에 높을 수록 세밀하게 제어가 된다.

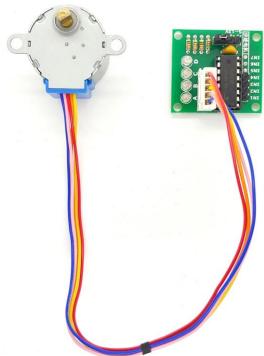




스텝모터 드라이버 핀 아웃


■다음과 같이 연결

- **❖**IN1 − 8
- **♦**IN2 9
- **❖**IN3 − 10
- **❖**IN4 − 11
- **♦+** 5∨
- **❖** - GND

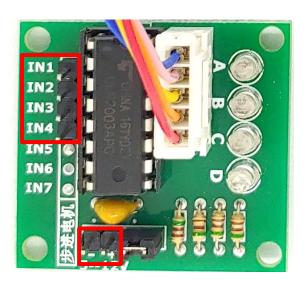



연결도

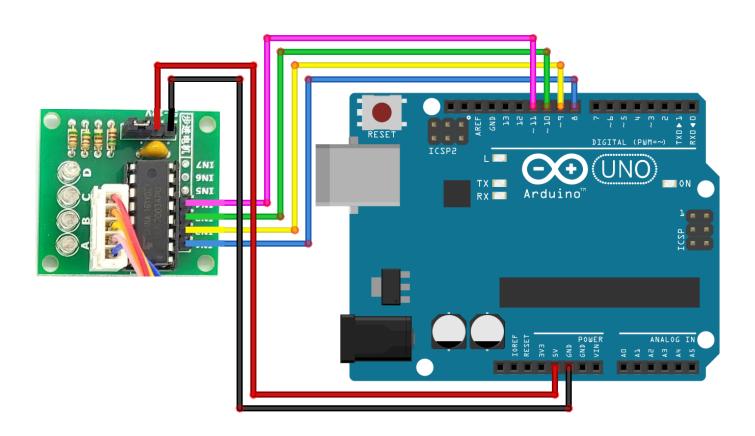




예제 코드

```
#include (Stepper.h)
#define IN1 8
#define IN2 9
#define IN3 10
#define IN4 11
//360 ° 회전
const int stepsPerRevolution = 2048;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,IN4,IN2,IN3,IN1);
void setup() {
 myStepper.setSpeed(14);
void loop() {
 myStepper.step(stepsPerRevolution); //시계 반대방향
 delay(500);
 myStepper.step(-stepsPerRevolution); //시계 방향
 delay(500);
```




동작 확인

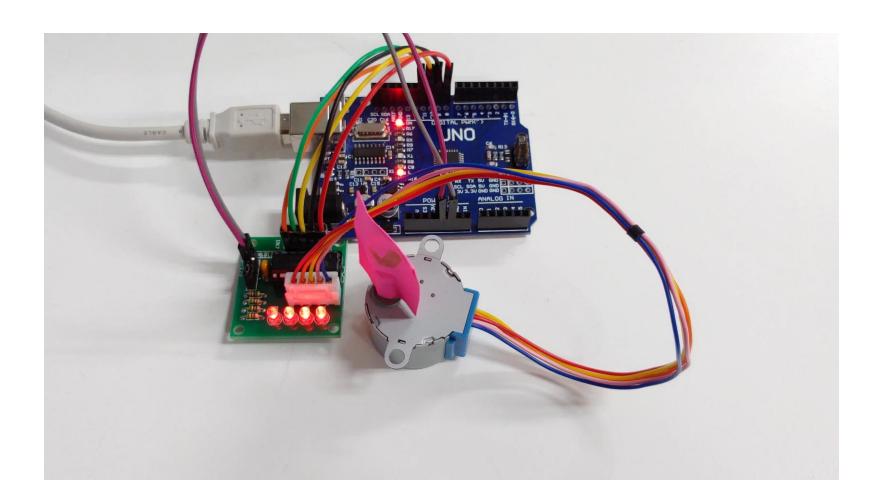



스텝모터의 원리

- ■펄스신호를 받으면 한 단계씩 움직임
 - ❖일반적으로 많이 사용되는 스텝모터는 **2상** 또는 **5상**이다.
 - ❖만약 2상의 스탭모터가 1.8 °/step 이면 한 바퀴(360°)는 200step 필요하다.

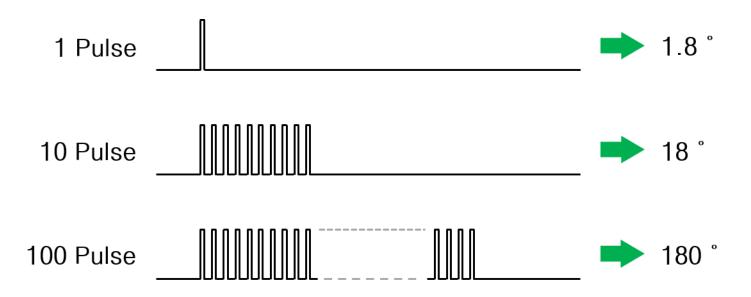




스텝모터의 원리

■구동방식

❖2상 여자방식 - Full Step

METHOD	PHASES	1	2	3	4	5	6	7	8
2상 여자방식 Full Step	BLUE								
	PINK								
	YELLOW								
	ORANGE								

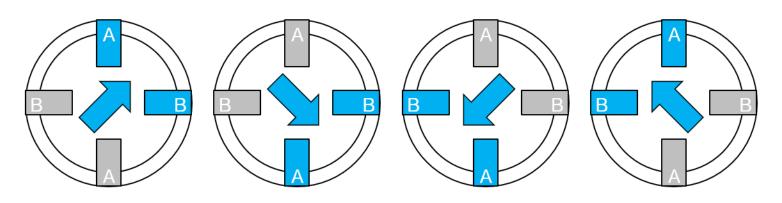



2. 서보모터



서보모터 란?

- ■지정된 각도만큼 회전할 수 있는 모터.
- ■자동화 생산 시스템, 로봇, 장난감, 가전제품 등 광범위하게 쓰임.
- ■회전 반경이 약 -90~90, 180도 범위로 정해져 있음.



예시1. 서보모터




예시2. RC카의 앞 바퀴 각도 조절



서보모터의 원리

- ■PWM(펄스폭변조) 방식으로 제어
 - ❖펄스폭에 따라 모터의 회전 각도가 달라진다.
 - ❖모터의 축을 특정 각도로 이동시킬 수 있다.

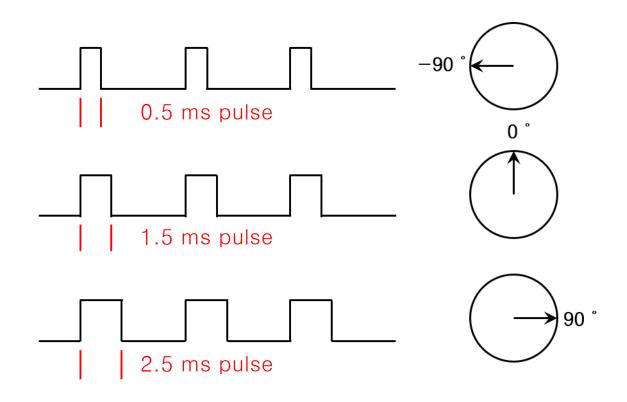




서보모터 핀 아웃

- ■다음과 같이 연결
 - ❖갈색 GND
 - ❖빨간색 5V
 - ❖노란색 9





연결도

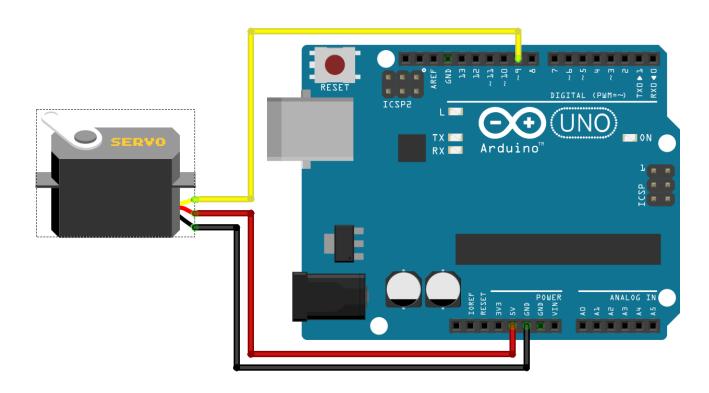




예제 코드

```
#include (Servo.h)
#define SERVO_PIN 9
Servo servo;
int pos = 0;
void setup() {
  servo.attach(SERVO_PIN);
void loop() {
 for(pos = 0; pos \langle 180; pos += 1 \rangle {
  servo.write(pos);
  delay(5);
 for(pos = 180; pos\rangle=1; pos\rangle=1) {
  servo.write(pos);
  delay(5);
```




동작 확인

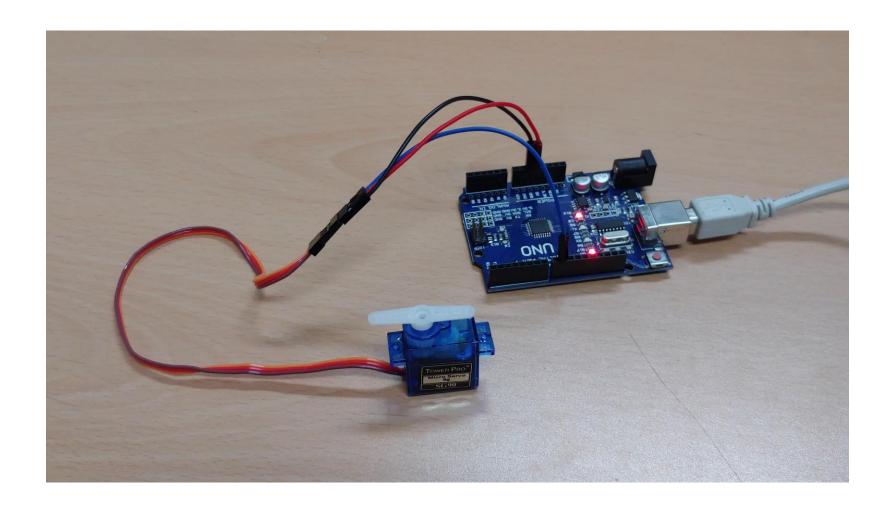



SG-90 서보모터


■180도의 움직임을 할 수 있다.

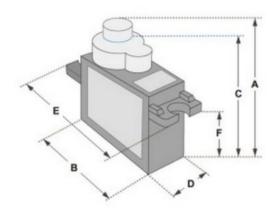

Position "0" (1.5 ms pulse) is middle, "90" (\sim 2ms pulse) is middle, is all the way to the right, "-90" (\sim 1ms pulse) is all the way to the left.

Datasheet를 보면 펄스폭의 범위가 1ms~2ms라고 나와 있지만 실제로는 0.5ms~2.5ms이다.

Dimensions & Specifications	
A (mm): 32	
B (mm): 23	
C (mm): 28.5	
D (mm): 12	
E (mm): 32	
F (mm): 19.5	
Speed (sec): 0.1	
Torque (kg-cm): 2.5	
Weight (g): 14.7	
Voltage : 4.8 - 6	

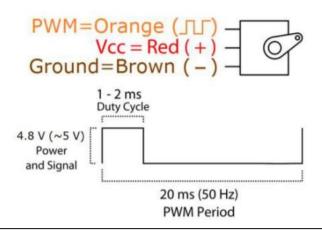



과제 - 스위치를 연결해서 서보모터를 제어해보자

- ■GPIO 9번에 서보모터, GPIO 8번에 스위치를 연결한다.
- ■스위치를 누르면 90도 위치로 이동하고 스위치를 때면 원 래 위치로 이동하도록 수정해보자.



3. 리니어 서보 액추에이터

101111000101001010011000101001111101



리니어 액추에이터 란?

- ■액추에이터(actuator): 제어 기기에서 출력된 신호를 바탕으로 대상에 물리적인 움직임을 주는 기계 장치를 일컫는용어. 앞서 나온 모터들도 액추에이터에 속함.
- ■리니어 액추에이터는 모터의 회전운동을 직선운동으로 변화시켜 push/pull 동작을 수행하는 장치이다.



예시1. 수중 리니어 액추에이터




예시2. 리니어 서보 액추에이터



L12-R 리니어 서보 액추에이터


■일반적인 회전운동을 하는 서보 인터페이스와 인터페이스 가 동일하기 때문에 3선 서보모터(SG-90)처럼 연결이 가능하다.

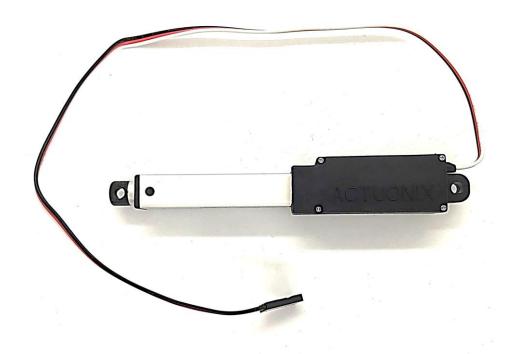




리니어 서보 액추에이터 핀 아웃

- ■다음과 같이 연결
 - ❖검정색 GND
 - ❖빨간색 VIN
 - ❖흰색 9

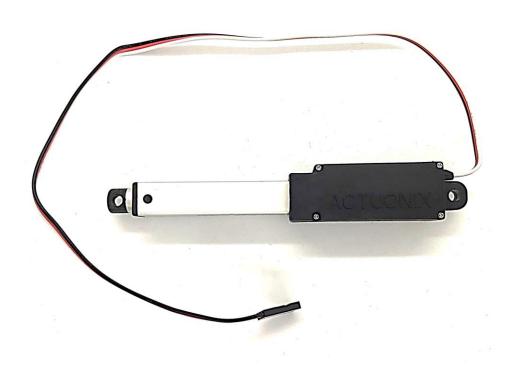



연결도

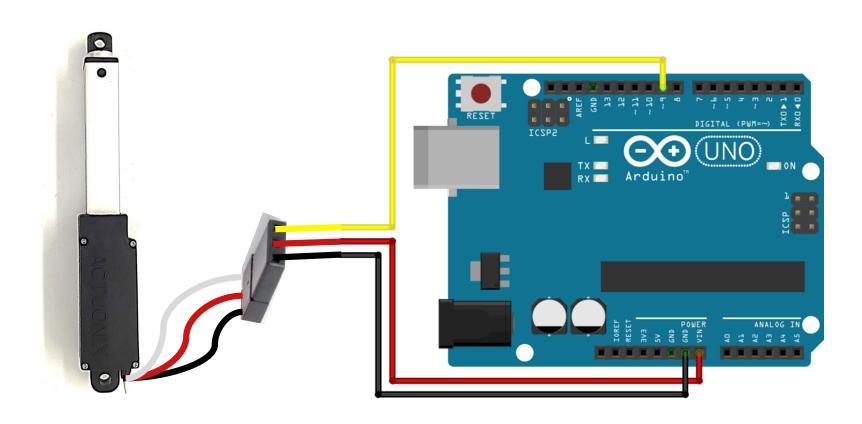




예제 코드

```
#include (Servo.h)
                                                   void SetStrokePerc(float strokePercentage)
#define SERVO_PIN 9
                                                    if (strokePercentage \geq 1.0 && strokePercentage \leq 99.0)
                                                     int usec = 1000 + \text{strokePercentage} * (2000 - 1000) / 100.0;
void SetStrokePerc(float strokePercentage);
                                                     myServo.writeMicroseconds( usec );
Servo myServo;
int delayMS = 1500;
void setup()
 myServo.attach(SERVO_PIN);
void loop()
 SetStrokePerc(1);
 delay(delayMS);
 SetStrokePerc(25);
 delay(delayMS);
 SetStrokePerc(50);
 delay(delayMS);
 SetStrokePerc(75);
 delay(delayMS);
 SetStrokePerc(99);
 delay(delayMS);
```



동작 확인

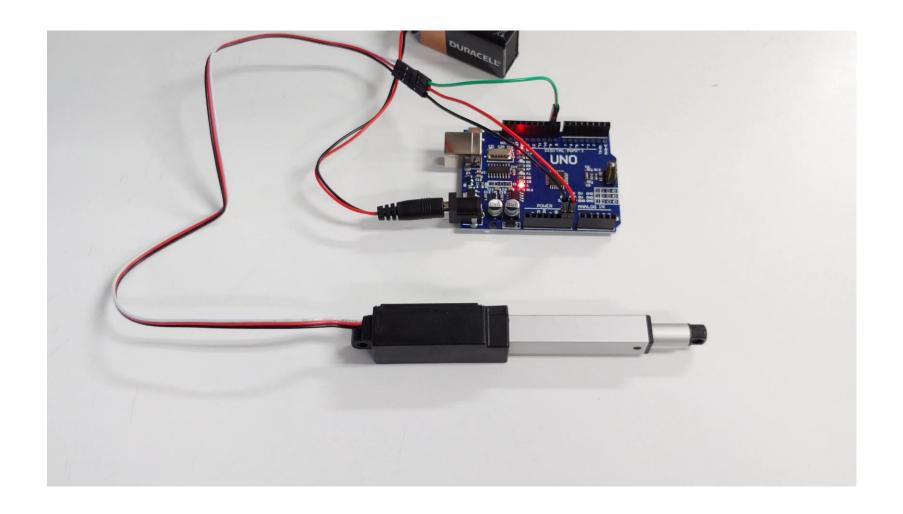



주의사항

- ■아두이노의 5V 전원으로도 동작하는 가벼운 마이크로 서보모터(SG-90)와는 달리 L12-R 서보는 전류를 많이 사용.
- ■코드를 보드에 업로드 한 후 USB를 제거하고 9V DC를 인 가해야 제대로 된 동작을 확인할 수 있음.



공지 사항

- ■중간고사
 - ❖중간고사는 14주차 과제로 평가합니다. 주의를 깊게 풀어 반듯이 제 출해주세요

- ■기말고사
 - ❖기말고사는 대면 시험을 봅니다.(현재까지 예정 방침)
 - ❖필기 시험을 볼 것입니다.