传感器规格书 (RX-D1915)

概要描述

电阻式薄膜压力传感器 RX-D1915 属于单节点传感器家族中的一员。RX-D1915是非常可靠的 压阻传感器, 当施加在传感器有效区域上的压力(压强)增加, 传感器的输出电阻减小. 单点传感器可以使用万用表或者客户自己的电路来测量.

标准压力量程

1 千克压力

传感器特性


特性	值	注释
最小测力	50 克	最小测力指让传感器的输出电
传感器量程	1 千克	阻变化小于 500 千欧
压力分辨率	模拟输出,连续的	
压力重复性	5%	
无激励电阻	>2 Mega Ohms	
基材类型	聚酯	厚度 0.075 毫米
传感器厚度	0. 20mm	
静态电阻	>2 Mega ohms	不受压,平放,不弯曲
传感器上升时间	<5 ms	
迟滞	+10%	
长时间漂移(蠕变)	20% 1 个小时	施加 90%量程压力
	38% 10 个小时	
使用次数(生命周期)	一百万次	
工作温度	-40°C~60°C	
工作湿度	5%~95%	
寄生电容	50P	可变的

应用信息

• 压力和电阻及电导的关系


RX-D1915是一个2线输出的元件,输出电阻的大小和施加在传感器有效区域的压力有关.下面的表格是输出电阻及输出电导和施加压力的对应表格及图.

RX-D1915-1KG 直径 12mm 圆形接触面积			
输出电阻	压力	输出电导	
单位: 千欧	单位: 千克	1/千欧	
∞	0	0. 0000	
300	0. 05	0. 0033	
160	0. 1	0. 0063	
50	0. 2	0. 0200	
22	0. 5	0. 0455	
9. 1	1	0. 1099	
4. 7	2	0. 2128	

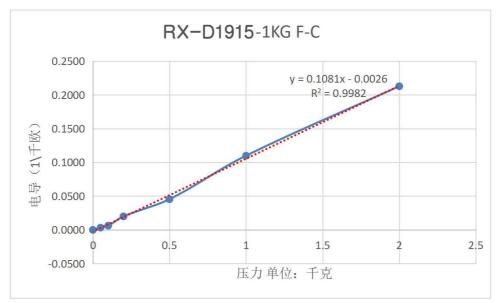


• 电阻转换成电压

下图是一个典型电阻到电压的转换电路,后面跟了一级跟随器用于阻抗隔离.这个电路在单点演示系统中使用,其中的运放采用单电源供电.

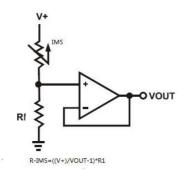


传感器接口选择


▶ 母端子

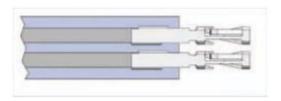

▶ 带塑胶壳的母端子

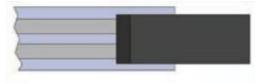

▶ 公端子

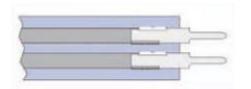

传感器尺寸图

