

## **Acetileno**

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Acetileno

Registrante: AGA S/A

Alameda Mamoré, 989 - 12° andar - Alphaville

06454-040 – Barueri - SP **Tel:** 11- 4197-3456

Telefone de emergência: 0800 780242

#### 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES


Natureza Química: "Este produto químico é uma substância pura".

Ingredientes ativos	<u>Nº</u> CAS	Fórmula Molecular	<u>Classificação</u> Toxicológica
Acetileno	74-86-2	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	Asfixiante Simples

- Sinônimos: Acetileno; Etino
- Classificação e rotulagem de perigo:

Inflamabilidade			
Reatividade			
	Perigo Especial		
ОХҮ	Agente Oxidante		
ACID	Ácido		
ALK	Álcalis		
COR	Corrosivo		
₩	Reação com água		
***	Radioativo		

Risco Saúde

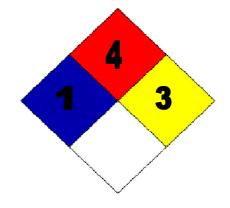

Grau				
4	Extremo			
3	Grave			
2	Moderado			
1	Leve			
0	Mínimo			

Elaboração: 28 / 01 / 2002 **Página: 1 de 8** 



## **Acetileno**

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: O produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

#### • Efeitos do Produto:

<u>Efeitos adversos à saúde humana:</u> Exposições rotineiras a níveis toleráveis não apresentam efeito nocivo. O principal risco é a capacidade de deslocar o oxigênio do ar, principalmente em locais confinados.

<u>Efeitos Ambientais</u>: Por tratar-se de um produto sob a forma gás, o produto não oferece riscos a seres vivos tanto aquáticos, quanto terrestres.

Perigos específicos: O produto é inflamável.

Principais Sintomas: O oxigênio é um gás naturalmente presente no ar atmosférico na concentração de 20,95%. Quando sua concentração cai abaixo de 16%, começam a aparecer sintomas de anóxia conforme descritos a seguir. À concentração de 16%, a freqüência respiratória e o pulso aceleram e há distúrbio da coordenação muscular direta. A 14% de oxigênio, o indivíduo ainda está consciente, porém apresenta distúrbio da respiração, fadiga normal e tontura. Em uma concentração de 10%, há o aparecimento de náuseas, perda de consciência, incapacidade de gritar ou movimentar-se. Já numa concentração de 6% há convulsão, parada respiratória e, minutos depois, parada cardíaca e morte.

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Medidas de Primeiros Socorros: Levar o acidentado para um local arejado. Interromper imediatamente a fonte de emissão do gás. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
- <u>Inalação:</u> Remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial, utilizando aparelho de reanimação manual (ambu), ou respiração boca a boca. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.
- Contato com os olhos: Lavá-los imediatamente com água em abundância, remover as lentes de contato, quando for o caso, e consultar um médico.
- Ingestão: Não aplicável por tratar-se de um gás.
- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Assistência médica imediata é fundamental em todos os casos de grave exposição. a equipe de socorro para resgate em ambientes confinados

Elaboração: 28 / 01 / 2002 **Página: 2 de 8** 



# **Acetileno**

deve estar equipada com equipamentos de respiração autônoma e consciente dos riscos de fogo e explosão.

Notas para o médico: Não há antídoto específico. Pessoas ainda conscientes devem ser removidas rapidamente para uma área livre e submetidas à ventilação natural. Pessoas desmaiadas devem ser submetidas a aplicações de oxigênio, respiração artificial, utilizando aparelho de reanimação manual (ambu), e em último caso respiração boca a boca. Tratamentos posteriores devem ser aplicados de acordo com a gravidade e os sintomas apresentados. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico seguida de oclusão e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

#### 5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: CO<sub>2</sub>, pó químico e água.
- ₱ Procedimentos Especiais: Máscara autônoma deve ser utilizada para evitar a exposição a gases
  e fumos provenientes da combustão do produto. Se possível, fechar o fornecimento do gás. Retirar
  todo o pessoal da área. Não se aproximar, uma vez que cilindros aquecidos podem romper
  violentamente. Chamar os bombeiros. Mantendo-se à distância e bem protegido, resfriar por 24
  horas.
- Perigos específicos: O Acetileno decompõe-se explosivamente quando submetido a pressões acima de 107 kPa (1,09 kgf/cm2). Requer uma energia de ignição muito baixa, de modo que incêndios que tenham sido extintos sem o fechamento do fluxo podem facilmente reiniciar com possibilidade de explosão.

#### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Linha de ar comprimido respirável isenta de óleo ou aparelho de respiração autônomo deve estar disponível para situações de emergência em locais confinados.

Remoção de fontes de ignição: Interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um gás.

<u>Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos:</u> Utilizar roupas e acessórios conforme descrito acima, no Item Precauções Pessoais.

- Precauções para o meio ambiente: Não aplicável por tratar-se de um gás.
- Métodos para limpeza: Não cortar ou sucatar o cilindro sem autorização do fabricante do gás, pois a massa de alguns tipos de cilindro contém fibras de amianto que são prejudiciais ao ser humano. O descarte de cilindros de Acetileno segue procedimentos especiais.

Elaboração: 28 / 01 / 2002 **Página: 3 de 8** 



# **Acetileno**

#### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Manuseio:

Medidas técnicas: Utilizar o produto somente em áreas bem ventiladas. Quando o capacete de proteção da válvula for fixo, não tentar retirá-lo ao conectar o cilindro ao equipamento de operação. Não arrastar ou rolar os cilindros pelo chão, utilizar sempre um carrinho apropriado. Não submeter os cilindros a pancadas mecânicas ou equipamentos energizados.

Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar cilindros danificados.

Precauções para manuseio seguro: Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Devido ao risco de decomposição explosiva, se submetido a pressão de trabalho acima de 107 kpa (1,09 kgf/cm2), o Acetileno é comprimido no interior de cilindros dissolvido em acetona e embebido em uma massa porosa. Siga as instruções para adequar a melhor taxa de vazão, de modo que o solvente não saia junto com o Acetileno.

Orientações para manuseio seguro: Não aquecer de maneira alguma o cilindro com o objetivo de aumentar a vazão de saída do produto. Utilizar sempre o regulador de pressão na utilização do gás. usar válvulas unidirecionais no maçarico de modo a evitar formação de misturas explosivas nas mangueiras. Usar válvulas do tipo corta-chama de modo a evitar que retrocessos de chama atinjam o cilindro.

#### Armazenamento

Medidas técnicas apropriadas: Proteger os cilindros contra danos físicos. Armazenar em local seco e bem ventilado, em área de construção não combustível, distante de locais de passagem. Todos os equipamentos associados ao Acetileno devem ser aterrados e à prova de explosão. Cilindros de gás devem ser cheios somente por empresas qualificadas. NUNCA os transporte na mala de veículos, caminhonetes fechadas ou compartimento de passageiros. Transporte-os sempre fixos em veículos abertos.

#### Condições de armazenamento

Adequadas: Não permitir que a temperatura ambiente ultrapasse 52°C. Armazenar os cilindros cheios separadamente dos vazios, afastados 6m dos outros gases. Evitar que os cilindros fiquem armazenados por muito tempo sem utilização. Sinalizar as áreas de armazenamento com placas do tipo "NÃO FUMAR OU ACENDER CHAMA".

Elaboração: 28 / 01 / 2002 **Página: 4 de 8** 



A evitar: Fontes de calor.

Produtos e materiais incompatíveis: Oxigênio e outros oxidantes, incluindo todos os halogênios e seus compostos. Forma compostos explosivos com cobre, mercúrio, prata, latão com mais de 66% de cobre.

#### Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: Produto já embalado em embalagem apropriada.

#### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Medidas de controle de engenharia: Providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho. Realizar as operações em áreas ventiladas. Sempre evitar o acúmulo de gás acima do limite inferior de flamabilidade.
- Parâmetros de controle específicos:

#### Limites de exposição ocupacional:

Nome comum	Limite de Exp.	Tipo	Efeito	Referências
Acetileno	- (C)	TLV-TWA	Asfixia	ACGIH, 1998

A Notação - (C) indica que a substância química é um asfixiante simples.

#### Indicadores biológicos:

Nome comum	Limite Biológico	Tipo	Notas	Referências
Acetileno	Não estabelecido	BEI		ACGIH, 1998

#### Equipamentos de proteção individual:

Proteção respiratória: Linha de ar comprimido respirável isenta de óleo ou aparelho de respiração autônomo deve estar disponível para situações de emergência em locais confinados.

Proteção para as mãos: Utilizar luvas de raspa de couro para o manuseio de cilindros.

Proteção para os olhos: Utilizar Óculos de segurança com proteção lateral. Utilizar lentes específicas durante o trabalho de solda, corte e processos correlatos.

Proteção para a pele e corpo: Utilizar Sapatos de segurança com biqueira de aço para o manuseio de cilindros.

Elaboração: 28 / 01 / 2002 Página: 5 de 8



## **Acetileno**

- Precauções especiais: Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.
- Medidas de higiene: Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto.

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Estado físico: Gasoso
- Cor: Incolor
- Odor: Odor característico de alho
- pH: Não aplicável
- Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto de sublimação: -83°C

Ponto de congelamento: -80,6°C

- Temperatura de auto-ignição: 305°C
- Ponto de fulgor: Não aplicável
- Limite de explosividade inferior: LIE: 2,2% LSE: 80,0%
- Densidade: 1,107 kg/m³ a 21°C e 1atm
- Solubilidade: O acetileno é solúvel em água.
- Pressão de vapor: 4.450 kPa (45,38 kgf/cm2) a 21°C e 1atm

#### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Instabilidade: O produto é instável quando submetido a pressões acima de 1,2 bar, choques, centelhas ou aumento de temperatura.
- Reações perigosas: Oxigênio e outros oxidantes, incluindo todos os halogênios e seus compostos. Forma compostos explosivos com cobre, mercúrio, prata, latão com mais de 66% de cobre.
- Produtos perigosos de decomposição: A decomposição pode gerar compostos a base de carbono e hidrogênio.

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:

A exposição aguda pode levar ao aparecimento dos sintomas descritos no Item 3 decorrentes da capacidade de deslocar o oxigênio.

Elaboração: 28 / 01 / 2002 Página: 6 de 8



#### Toxicidade crônica:

Exposições rotineiras a níveis toleráveis não apresentam efeito nocivo. O principal risco é a capacidade de deslocar o oxigênio do ar, principalmente em locais confinados. Não é cancerígeno.

#### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

Impacto Ambiental: Não são conhecidos efeitos ambientais do acetileno.

<u>Ecotoxicidade</u>: Não são disponíveis dados de toxicidade aos organismos aquáticos, ou terrestres, em função de altas concentrações do acetileno, já que o mesmo sendo gás se dispersa rapidamente no ambiente.

#### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição:

<u>Produto</u>: Não cortar ou sucatear o cilindro sem autorização do fabricante do gás, pois a massa de alguns tipos de cilindro contém fibras de amianto que são prejudiciais ao ser humano. O descarte de cilindros de Acetileno segue procedimentos especiais.

Restos de produtos: Manter os cilindros contendo o produto, porém com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

<u>Embalagem usada</u>: Devolver o cilindro devidamente sinalizado, com o rótulo de identificação do produto e com o capacete de proteção da válvula.

Elaboração: 28 / 01 / 2002 **Página: 7 de 8** 



## **Acetileno**

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Terrestres: Número ONU: 1001 – Acetileno, Dissolvido

Marítimo: (IMDO) Classe de risco = 2.1 Gases Inflamáveis - Número ONU: 1001 Aéreo: (ICAO/IATA) Classe de risco = 2.1 Gases Inflamáveis - Número ONU: 1001

Para produto classificado como perigoso para o transporte:

Número ONU: 1001

Nome apropriado para embarque: Acetileno, Dissolvido

<u>Classe de risco:</u> 2.1 <u>Número de risco</u>: 239

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:



#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

A AGA recomenda que todas as pessoas que manipulam este produto leiam com atenção as informações contidas nesta folha de dados, visando com isto esclarecer e deixá-las cientes dos riscos relacionados ao produto e, desta forma, contribuir para minimizar (ou até evitar) acidentes que venham a causar danos ao meio ambiente e/ou à saúde do próprio usuário ou de terceiros.

"As informações contidas nesta folha de informações de segurança são fornecidas sem ônus para nossos clientes. Todas as informações técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em testes e dados provenientes de publicações técnicas especializadas. Uma vez que a AGA não tem controle sobre o uso do produto aqui descrito, esta não assume nenhuma responsabilidade por perdas ou danos causados pelo uso impróprio do mesmo".