Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

# Методические указания к выполнению курсового проекта «Исполнения в Altium Designer»

По курсу «Проектирование печатных плат»

Москва, Зеленоград

## Оглавление

Оглавление	2
Общая информация	3
Описание проекта с исполнениями	6
Составление схемы	8
Контроль состава исполнений с применением ActiveBOM	17
Разводка топологии	18
Выпуск группового комплекта конструкторский документации	21
Спецификация на печатный узел	24
Ведомость покупных изделий	27
Перечень элементов	28
Схема электрическая принципиальная	29
Сборочный чертеж на печатный узел.	32
Литература	38

#### Общая информация

В данном указании описано как с помощью Altium Designer спроектировать печатный узел с использованием исполнений.

Исполнения — это метод проектирования схожих изделий, которые обладают в основном общими конструктивными признаками и при этом отличаются относительно небольшим числом различий [20]. Например, некоторыми размерами, вариантами используемой ЭКБ и пр. В этом случае удобно спроектировать эту группу изделий как одно имеющее несколько исполнений. Такой подход позволяет значительно сэкономить ресурсы и не разрабатывать каждое исполнение как отдельное изделие. ЕСКД позволяет выпускать групповые документы не выпускать на каждое исполнение полный комплект конструкторских документов.

В понятиях Altium Designer исполнения называются Variants [9] и автоматизировано может быть реализовано по следующим принципам:

- печатная плата для всех исполнений будет одинаковая, за исключением возможности нанесения отличающейся маркировки в шелкографии и слоя паяльной маски;
- в связи с этим исполнения фактически могут отличаться только устанавливаемой ЭКБ.

По виду исполнения для ЭКБ допустимы следующие режимы:

- Fitted ЭКБ устанавливается в исполнениях. Данный режим включен для всех компонентов по умолчанию. Устанавливаемые по всех исполнениях компоненты попадают в список постоянных данных.
  - Not Fitted ЭКБ может быть не устанавливаемой в исполнениях.
- Fitted with Varied Parameter(s) ЭКБ может иметь различные параметры в различных исполнениях, при сохранении одинакового УГО и посадочного места.
- Alternate Part, Footprint is the Same замена ЭКБ с сохранением посадочного места (определяется по имени посадочного места).
- Alternate Part, Footprint Changes замена ЭКБ с изменением посадочного места.

С учетом того, что Altium Designer не умеет динамически перестраивать соединения в схеме при изменении формы или состава пинов в УГО, то на режимы с заменой ЭКБ (Alternate Part) налагаются дополнительные требования:

- Число пинов в УГО, их нумерация, положение, электрический тип и соединение в схеме не должно изменяться в различных исполнениях. Вид УГО, не относящийся к пинам, и параметры компонента при этом менять можно.
- В схеме не может меняться позиционное обозначение замененной ЭКБ. Это может приводить к неоднозначностям при формировании конструкторской документации, если у ЭКБ меняется тип (например, резистор на конденсатор).

Если эти два требования не получается выполнить, то лучше построить исполнения на матрице устанавливаемых/ не устанавливаемых компонентов вместо замены ЭКБ через Alternate Part.

При проектировании печатной платы в нее переносятся посадочные места компонентов для всех исполнений. При этом, для вариантов замен с изменением посадочного места, в топологию переносятся также еще все варианты посадочных мест. По умолчанию правила разрешают накладываться посадочным местам из разных исполнений одного компонента друг на друга.

Для возможности автоматизации создания комплекта конструкторской документации с помощью расширения GOST BOM нужно придерживаться некоторых дополнительных правил организации исполнений. С точки зрения расширения GOST BOM [13] исполнение -00 совпадает с базовым. С точки зрения возможностей Altium Designer это не обязательно так. Поэтому желательно, чтобы исполнение -00 было полной копией исходного проекта. За исключением того, что можно отдельным компонентам ставить Not Fitted.

Описанные в методическом указании подходы по организации проектов с исполнениями поддерживаются встроенными инструментами в Altium Designer. В случае, если разрабатывается проект с изменениями в неподдерживаемых ситуациях, например, с изменением геометрии печатной платы или с изменением цепей в схеме, проекты исполнений придется делать независимо. И групповой комплект конструкторской документации собирать вручную.

Перед началом проектирования проекта с исполнениями стоит заранее определиться, как будут организованы данные изменения. Покажем на примере, как можно организовать проект.

В текущем методическом указании не указаны приемы составления схемы, разводки и выпуска конструкторской документации на печатный узел, только приведены особенности построения проекта с исполнениями.


Последняя версия данного методического указания вместе с остальными по предмету «Проектирование печатных плат» находится на github в отдельном репозитории автора [6].

#### Описание проекта с исполнениями

Спроектируем универсальную печатную плату на основе серии линейных стабилизаторов Microchip MIC3910x [31], так чтобы показать возможные варианты реализации исполнений в Altium Designer. Данную ячейку можно обозначить как МПСУ.469635.023.

Входной разъем будет неизменным Molex 76825-0002 [32]. Также неизменным будет входной фильтрующий конденсатор C1 на 10 мкФ Vishay 293D106X9016A2TE3 [33].

В МІСЗ9101 доступно 4 версии с фиксированными выходными напряжениями и в МІСЗ9102 доступна настройка выходного напряжения с помощью резистивного делителя. Сигнал EN позволяет включать или выключать линейный стабилизатор. Также в версиях МІСЗ9101 есть выход FLG, позволяющий сигнализировать о ошибке падения выходного напряжения ниже заданного. Данные версии МІСЗ9101 имеют одинаковое число и положение пинов на УГО, при изменении исполнений будет меняться имя пина 4, при этом одинаковое посадочное место, т.е. поддерживают режим замены Alternate Part, Same Footprint.

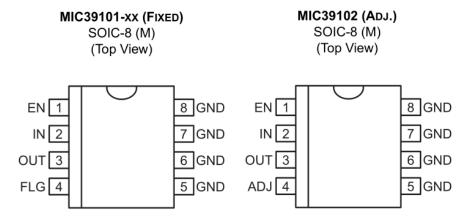

Выходной разъем в зависимости от исполнения будет или такой же как на входе Molex 76825-0002 [32], или колодка ТЕ 1776244-2 [34], или боковой силовой разъем ТЕ 282812-2 [35]. УГО у данных разъемов одинаковое, но посадочное место меняется. Для них будем использовать режим Alternate Part, Footprint Changes.

С помощью установки нулевых резисторов R1 и R3, а также R2 на 100 кОм коммутируются сигналы EN и FLG в зависимости от исполнений. Резистивный делитель R4/R5 будет установлен в версии на +3 В, т.к. фиксированной версии на такое напряжение нет. Всех резисторы выберем из серии Yageo RC0402FR-07xxL [36]. Для них используем режимы Not Fitted.

В зависимости от номинала выходного напряжения будем ставить выходной танталовый конденсатор С2 на различное напряжение, но с сохранением типоразмера (1206). Т.к. внешний вид УГО и посадочное место меняться не будет, то его исполнения можно реализовать как Fitted With Varied Parameters

Т.к. в разных исполнениях на управление выведена различная комбинация сигналов EN и FLG, то будем для них использовать трех (ТЕ 87348-3 [37]) или двух-пиновую вилки (ТЕ 87348-2 [38]). При этом, т.к. в разных исполнениях двух-пиновая вилка должна стоять по-разному, то проще выполнить данный участок как три отдельных компонента, по одному на каждое исполнение. И в печатной плате совместить их друг на друга, т.к. одновременно в исполнении может стоять только одна вилка. Для неиспользуемых в исполнении будем использовать режим Not Fitted.

В таблице ниже показаны отличия исполнений.


Исполнение	-00	-01	-02
Выходной	+5 B	+3 B	+1,8 B
номинал			
Версия	MIC39101-5.5	MIC39102	MIC39101-1.8
MIC3910x			
Сигнал EN	Выведен	Выведен	Не используется
Сигнал FLG	Выведен	Не доступен	Выведен
Резистор R1	Не уст	Не уст	0 Ом
Резистор R2	100 кОм	Не уст	100 кОм
Резистор R3	0 Ом	Не уст	0 Ом
Резистор R4	Не уст	215 кОм	Не уст
Резистор R5	Не уст	150 кОм	Не уст
Выходной	TE 1776244-2	Molex 76825-0002	TE 282812-3
разъем XS2			
Выходной	10 мкФ, 10 В	10 мкФ, 6,3 В	10 мкФ, 4 В
конденсатор	KYOCERA AVX	KYOCERA AVX	KEMET
C2	TAJA106K010SNJ	TAJA106K006SNJ	T491A106K004AT
Разъем	XP1	XP2	XP3
управления	TE 87348-3	TE 87348-2	TE 87348-3
	FLG, EN, GND	EN, GND	FLG, GND

#### Составление схемы

Создадим проект со схемой, пока без исполнений, со всеми установленными компонентами.

С точки зрения расширения GOST BOM исполнение -00 является базовым. С точки зрения Altium Designer это не обязательно так. Поэтому необходимо следить, чтобы исполнение -00 было копией проекта без вариантов. В исполнении -00 допустимо только указать некоторым компонентам Not Fitted относительно полного проекта.

Поэтому, если какой-то компонент меняется в исполнениях, то установим ту версию, которая должна быть в исполнении -00. Резисторам R4 и R5 зададим параметры из того исполнения, в котором они встретятся в первый раз (-01).

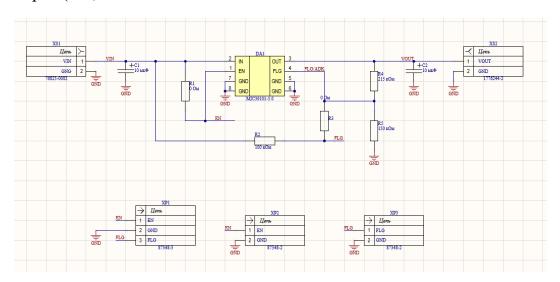


После состава исходной схемы можно переходить к исполнениям. Для создания исполнений используется инструмент Variants (менеджер исполнений). Запускается по меню Project – Variants (C, V) или в дереве проекта ПКМ - Variants.

Создание исполнений происходит по кнопке Add Variant. При создании нового исполнения ему нужно дать имя. Также можно дать разрешение исполнению на изменение данных печатной платы в паяльной маске и шелкографии, а также присвоить исполнению дополнительные параметры.


Для параметров существует иерархия применения. При совпадении имени параметра в исполнении с параметра проекта или схемы, используется значение в параметре исполнения.

Назовем созданное исполнение -00, без разрешения изменения конструкции печатной платы. Это будет базовое исполнение. Также сразу создадим два параметра исполнений: описание исполнения VariantDescription со значением «5V, EN, FLG, out TE» и с обозначением схемы VariantOb «МПСУ.469635.023ЭЗ» (пригодится в дальнейшем в некоторых случаях генерации выходной конструкторской документации).

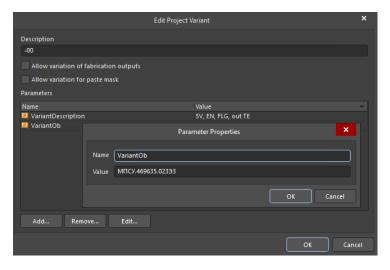


Создадим еще исполнения -01 (VariantDescription = «3V, EN, out Molex», VariantOb = «МПСУ.469635.023-01Э3») и -02 (VariantDescription = «1.8V, FLG, out TE», VariantOb = «МПСУ.469635.023-02Э3»). Чтобы при создании новых исполнений не полностью их настраивать, воспользуемся командой Clone Selected Variant при выбранном исполнении -00.

Менеджер исполнений теперь будет выглядеть следующим образом. При выборе строки с компонентов в нижней части показывается особенности компонента в различных исполнениях. Сейчас все компоненты одинаковые во всех исполнениях и имеют статус Fitted (пусто в матрице исполнений).

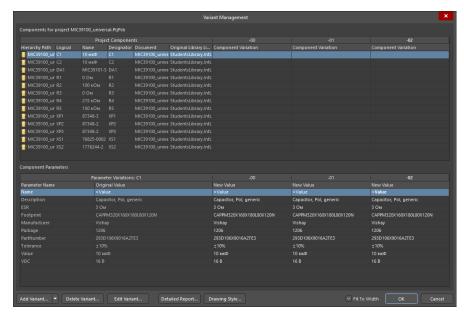


Редактировать исполнения компонентов можно в окне менеджера исполнений при выбранном компоненте. В левой части всегда показываются параметры базового исполнения. Измененные параметры подсвечиваются жирным текстом.

Заполним измененные параметры С2 в исполнениях.

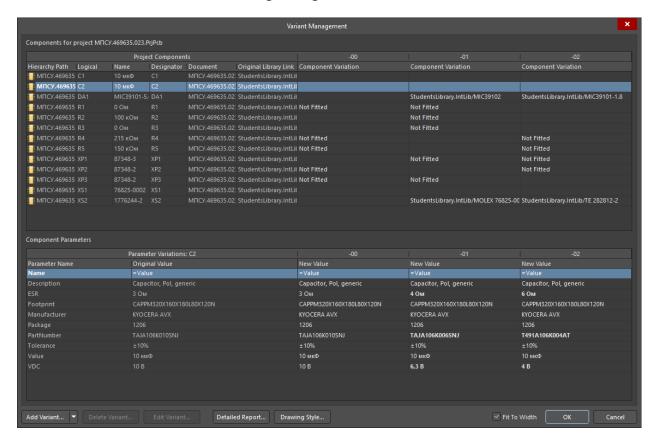

Также можно изменять исполнения компонентов, находясь в схеме в режиме отображения исполнений. Созданные для проекта исполнения появляются в дереве проекта в группе Variations. Для переключения на нужное исполнение нужно ДЛКМ по нему или ПКМ – Set Current.

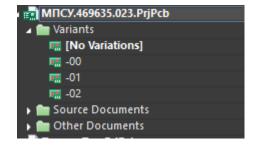


И затем в нижней части окна схемы перейти в режим физического отображения схемы (рядом с вкладкой Editor)




При переключении цепи будут затенены, ярко останутся отображаться только компоненты. Степень данного затенения определяется настройкой Tools - Preferences – System – Navigation ползунком Dimming.


При переключении схемы на режимы исполнений, в тулбаре ActiveBar появляются команды индивидуальной настройки компонентов в исполнениях.




По кнопке Toggle Part Fitted or Not Fitted можно находясь в исполнении исключать компонент из исполнения. Исключим из исполнения - 00 компоненты R1, R3, R4, XP2 и XP3.

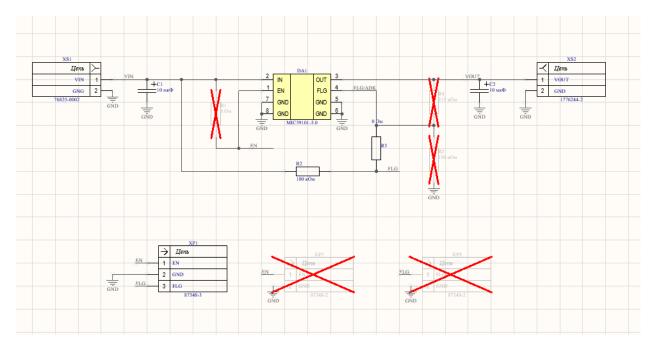


Стиль отображения измененных компонентов в исполнениях определяется для проекта по кнопке Drawing Style в окне менеджера исполнений. Пока идет работа со схемой и топологией, лучше выделять переменные данные как можно ярче. Но при переходе к формированию комплекта КД для получения чистых документов придется выделение отключить.

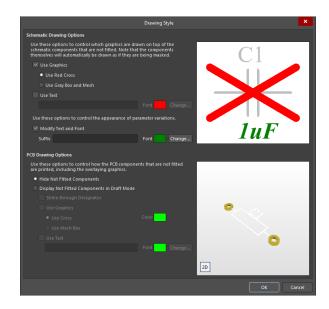


В открывшимся окне выбираем Replace Component и базе ищем замену.

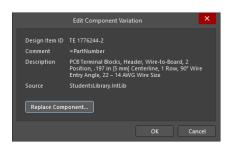


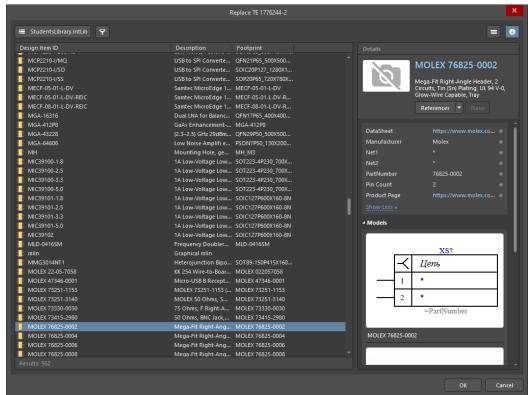


При замене сбрасываются заполненные параметры NetX. Т.к. они изменены относительно базового исполнения, то отмечаются выделенным цветом.

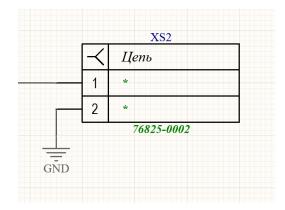


Щелкнув ДЛКМ по изменённому параметру можно снять вариацию относительно базового исполнения (галка Varied Value).

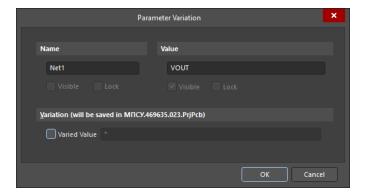


При этом, параметр Comment (заполненный как = PartNumber) останется измененным.

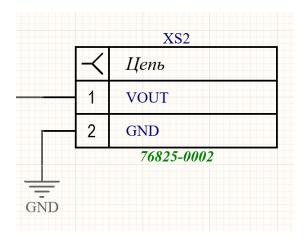


Также можно выполнить замену компонента по  $\Pi KM$  – Part Actions – Choose Alternate Part.

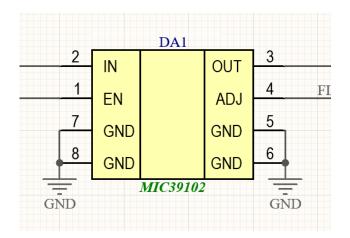


В исполнении «-01» также нужно отключить R1, R2, R3, XP1 и XP3. Параметры C2 в исполнении «-01» были настроены ранее через менеджер исполнений.

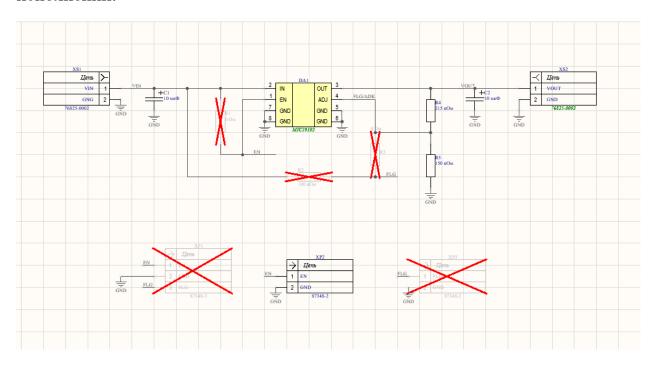

В режиме редактирования исполнений по кнопке Edit Component Variation можно вызвать окно менеджера исполнений только для выбранного компонента. При этом, при нахождении в исполнении будет показан только выбранный компонент только в текущем исполнении. В режиме No variations будет показан выбранный компонент во всех исполнениях.

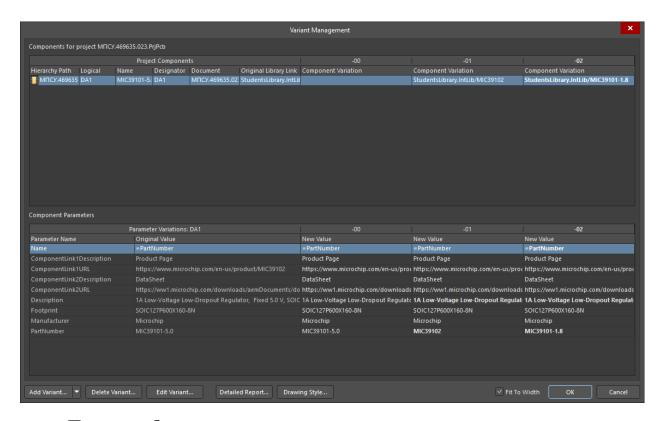

После работы в исполнениях можно вывести окно менеджера исполнений, в котором будут показаны все изменения компонентов в исполнениях. По ПКМ доступны фильтры, позволяющие выделить компоненты, отличающиеся в исполнениях.

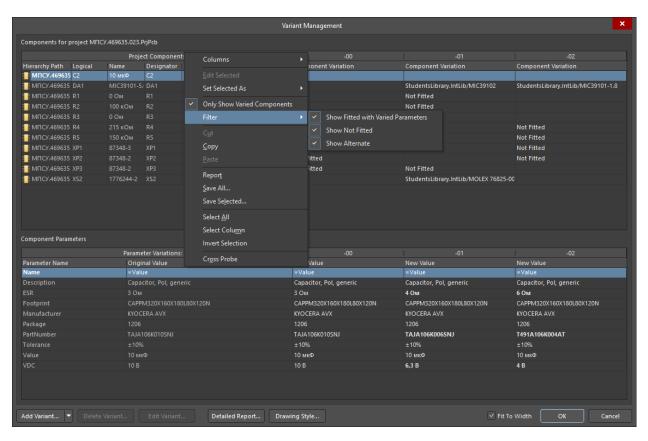


Также из окна менеджера исполнений доступна генерация html-отчета по исполнениям по кнопке Detailed Report.

#### **Variant Report** 08.12.2023 Date: 13:34:06 Time: Variations Comment Standard Standard Standard Component Kind Standard Description Capacitor, Pol, generic Capacitor, Pol, generic Footprint Ibis Model Library Name StudentsLibrary.IntLib StudentsLibrary.IntLib StudentsLibrary.IntLib StudentsLibrary.IntLib Library Reference CapacitorPol CapacitorPol CapacitorPol CapacitorPol Manufacturer Vishay Vishay Vishay Vishay Package 1206 1206 1206 1206 293D106X9016A2TE3 293D106X9016A2TE3 293D106X9016A2TE3 293D106X9016A2TE3 PartNumber PCB3D Signal Integrity Simulation Tolerance ±10% ±10% ±10% ±10%


#### Контроль состава исполнений с применением ActiveBOM

Документ ActiveBOM позволяет проконтролировать состав ЭКБ в различных исполнениях.

В режиме документа Base View при переключении между исполнениями показывается число компонентов в текущем исполнении.

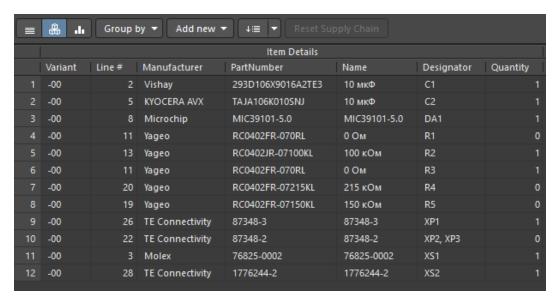


При режиме документа Consolidated View можно включить отображение столбцов вида «-VariantName -Qty», где будет показано разложение компонентов по исполнениям.

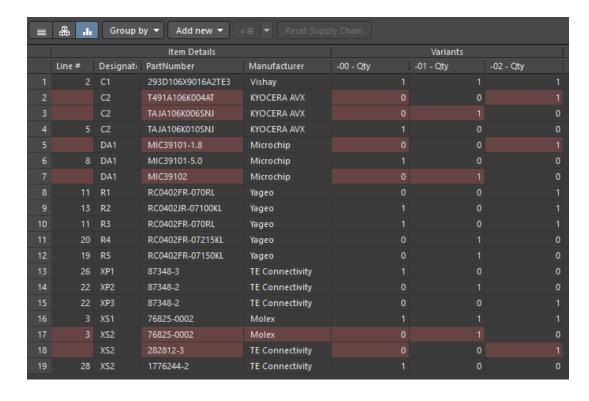


#### Разводка топологии


При формировании нетлиста в топологию будут перенесены все компоненты вне зависимости от наличия в исполнениях. Плюс для компонентов с режимом замен Alternate Part с заменой футпринта будут добавлены отличающиеся посадочные места для всех исполнений. В примере побудет добавлено три посадочных места для XS2.

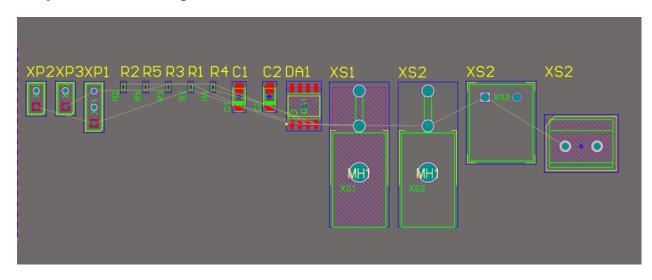


Для таких компонентов не будет генериться ошибка Component Clearance при их наложении друг на друга, т.к. они считаются одним компонентом.

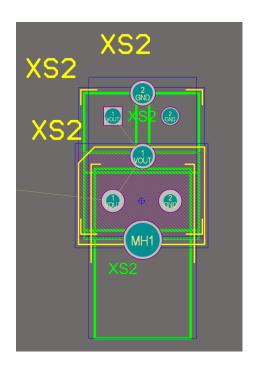


А вот для группы штырьковых разъемов XP1, XP2 и XP3 – ошибка будет, хотя они и не встречаются одновременно в одном исполнении.

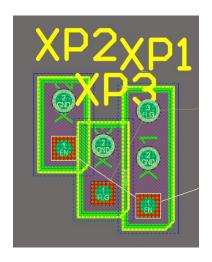


Чтобы эта ошибка не отвлекала, добавим эти разъемы в один класс компонентов XP и разрешим компонентам в пределах этого класса накладываться друг на друга.

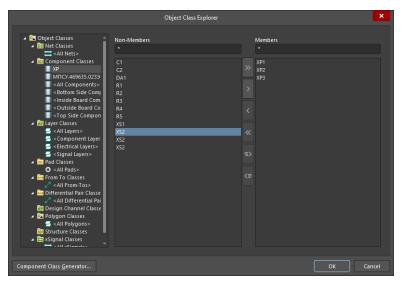

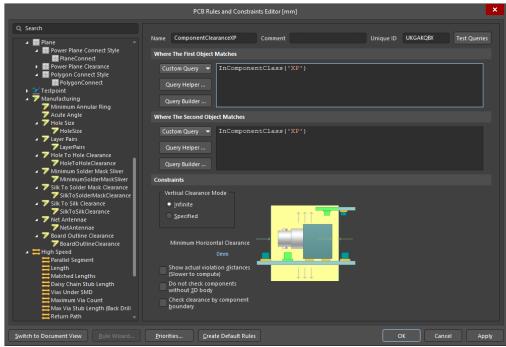


Дальнейшая разводка идет по обычным правилам. При этом нужно помнить о планируемых составах печатного узла в исполнениях, чтобы разумно располагать компоненты и цепи в зависимости от исполнений.

При переключении исполнений 3D-тела отключённых или измененных компонентов не будут показываться. При этом металлизация и остальная графика будет показываться всегда.

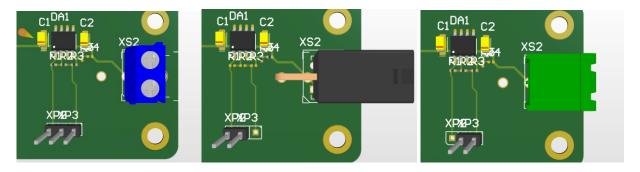

При подготовке шелкографии необходимо убедиться, что она является читаемой. Для компонентов с заменой посадочного места (при их накладке друг на друга) нужно убедиться, что отображается дезигнатор только один раз и он не закрывается корпусами в различных исполнениях. В местах, где разные компоненты накладываются друг на друга в разных исполнениях, тоже нужно добиться понятности и читаемости. Лучше всего это видно в режиме 3D.

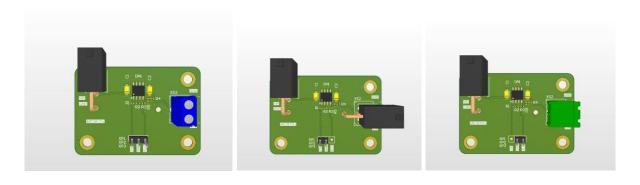

#### Выпуск группового комплекта конструкторский документации

Перед выпуском КД на печатный узел надо определиться, какие документы могут быть выполнены групповым способом, какие будут одинаковые для всех исполнений, а какие придется выполнять единичными для каждого исполнения. С учётом поддерживаемых режимов исполнений в Altium Designer получаются следующие возможные варианты:

#### 1. Спецификация на печатный узел.

Выпускается один документ групповым способом. Обозначение одно на печатный узел (Например, МПСУ.467716.001). Может быть выполнена по варианту А (с постоянными и переменными данными исполнений) или Б (с матрицей исполнений). Расширение GOST BOM поддерживает генерацию групповых спецификации по варианту А.

#### 2. Ведомость покупных изделий.

Как правило выпускается один документ. В основном случае, когда исполнения отличаются составом ЭКБ (стандартный режим исполнений в Altium Designer), то имеет форму групповой ведомости покупных. В редком случае, когда исполнения не отличаются составом покупных изделий, а только шелкографией и паяльной маской, то вообще упрощается до основной формы. Обозначение одно на печатный узел (Например, МПСУ.467716.001ВП).

#### 3. Схема электрическая принципиальная.

В случае, когда внешний вид схемы в исполнениях не меняется, то выпускается один документ с основным обозначением без упоминания исполнений. С учетом того, что на схемах не обязательно показывать все параметры компонентов (у нас как правило, это PartNumber и Value), то отображение этих параметров можно убрать и схема между исполнениями вообще не меняется. Обозначение одно на печатный узел (Например, МПСУ.467716.001Э3).

В случае, когда внешний вид схемы все-таки меняется в исполнениях изза компонентов с режимом замен Alternate Part и изменяющимся видом УГО, то на каждое внешне отличающееся исполнение придется выпускать свой единичный документ. В этом случае обозначения документов у каждого исполнения свои (МПСУ.467716.001-ххЭЗ).

#### 4. Перечень элементов.

Как правило выпускается один документ. В основном случае, когда исполнения отличаются составом ЭКБ (стандартный режим исполнений в Altium Designer), то имеет форму группового перечня элементов с разделением постоянных и переменных данных. В редком случае, когда исполнения не отличаются составом покупных изделий, а только шелкографией и паяльной маской, то вообще упрощается до основной формы. Обозначение одно на печатный узел (Например, МПСУ.467716.001ПЭ3).

#### 5. Сборочный чертеж на печатный узел

Стараются выпускать единый документ. Отличия исполнений показывают отдельными видами, таблицами исполнений и указаниями в ТТ в пределах сборочного чертежа. Обозначение одно на печатный узел (Например, МПСУ.467716.001СБ).

В крайне редких случаях выпускают единичные сборочные чертежи на печатные узлы для отдельных исполнений. Но в этом случае стоит рассмотреть вариант выделения такого исполнения в отдельное изделие, т.к. теряется смысл работы с исполнениями через формирование групповых документов и чертежей.

Документы на печатную плату.

С учетом поддерживаемых в Altium Designer режимов исполнений, то основной случай - это когда печатная плата одинаковая для всех исполнений. И тогда никаких исполнений на печатную плату нет, документы на нее выполняются обычным способом.

В случае, если реализована поддержка различий в шелкографии или в паяльной маске, то в исполнениях печатная плата может меняться. И тогда для многослойной печатной платы:

- Спецификация одна на печатную плату и выполнена групповым способом (МПСУ.687253.001).
- Т.к. в этом случае для исполнений неизбежно отличаются данные конструкции (гербера, МПСУ.687253.001-ххТ5М), то они генерятся отдельно единичными документами для каждого исполнения. Их нет возможности сделать групповыми для исполнений.
- В данных проектирования нет смысла перечислять исполнения, т.к. назначение слоев в T5M не меняется и данные проектирования стоит

выполнять обычным способом без упоминания исполнений (МПСУ.687253.001Д1).

- Сборочный чертеж на печатную плату можно сделать групповым. Т.к. отличаются исполнения только ссылкой на различные исполнения -xxT5M, а также с учетом того, что можно не показывать послойное представление, то в чертеж достаточно вставить таблицу исполнений, в которой указать соответствие нужного исполнения и файла данных конструкции и дать в ТТ ссылку на эту таблицу. Документ при этом получается один (МПСУ.687253.001СБ).

Для одно- и двуслойной печатной платы все аналогично, кроме того, что вместо сборочного чертежа оформляется групповой чертеж детали аналогичного состава, а данные конструкции уходят вверх в переменные данные спецификации на печатный узел.

Кроме того, еще нужно не забыть разложить исполнения печатной платы по переменным данным спецификации на печатный узел.

Создадим комплект конструкторской документации на разработанный выше печатный узел с применением расширения GOST BOM и редактора чертежей Draftsman.

Начинать лучше со спецификации. Но перед ее генерацией необходимо определиться с видом каждого конструкторского документа и разложением их по исполнениям:

- 1. Спецификация на печатный узел. Выполняется один документ групповым способом по форме А. Обозначение МПСУ.469635.023.
- 2. Перечень элементов. Выполняется один документ групповым способом. Обозначение МПСУ.469635.023ПЭ3.
- 3. Ведомость покупных. Выполняется один документ групповым способом. Обозначение МПСУ.469635.023ВП.
- 4. Схема электрическая принципиальная. Из-за изменения внешнего вида УГО DA1 не удастся сделать одинаковый документ на все исполнения. Групповой (со вставкой в схему рисунков отличий в исполнениях) документ тоже не выйдет выполнить автоматизированным способом. Поэтому для каждого исполнения будет выпущен единичный документ. Обозначения МПСУ.469635.023-33, МПСУ.469635.023-01Э3 и МПСУ.469635.023-02Э3 для каждого из исполнений.


5. Сборочный чертеж на печатный узел. Т.к. устанавливаемые компоненты разные в различных исполнениях, то одинаковый чертеж сделать не выйдет. Будет выполнен в групповом виде. Обозначение МПСУ.469635.023СБ.

Печатная плата одинаковая для всех исполнений, является двуслойной. Обозначение МПСУ.758473.023. Она и ее документы попадут в постоянные данные спецификации МПСУ.469635.023.


#### Спецификация на печатный узел.

Имеет обозначение МПСУ.469635.023. Перед генерацией спецификации в меню Report — GOST BOM - Documentation при добавлении документов нужно указать, какие документы в какие исполнения входят. В соответствии со списком выше, все документы, кроме схемы электрической принципиальной, входят во все исполнения.


ЭКБ при этом будет разобрана по исполнениям автоматически.

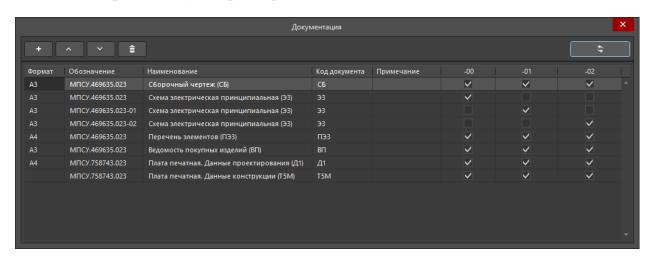

Аналогично, по Report – GOST BOM – Materials добавляем во все исполнения диэлектрик печатной платы.

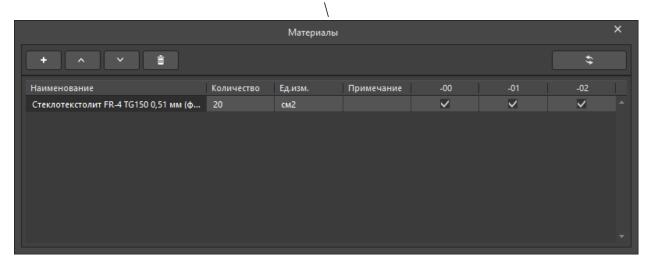

Сгенерированная спецификация будет иметь постоянные данные в начале. В них попадают все документы, кроме схемы электрической принципиальной, печатная плата, входной разъем XS1, конденсатор С1 и материал диэлектрика. После будут переменные данные для каждого из исполнений. Для не устанавливаемых компонентов их наименование будет заменено на «Не устанавливать» и не будет нумероваться позиция.

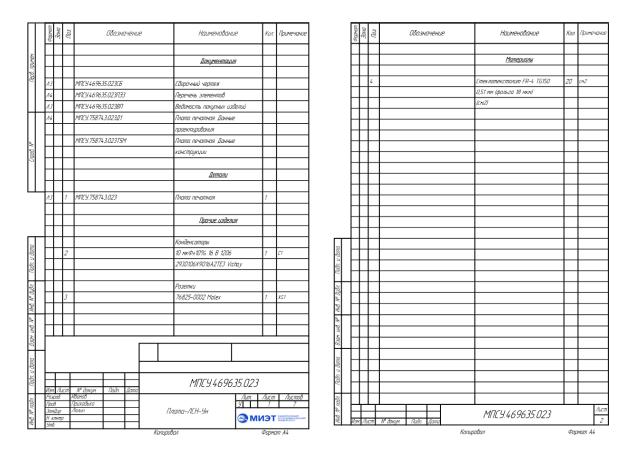

	Фцомат Зона	1103.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	]	Фармат	Зона	103.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Ì						j	Ĭ	T					
	Щ	┺	Переменные донны	е для исполнений У	╙			Н	4			Вилки		
	H	$\vdash$		MDCILL CDC2C D22	⊢		-	Н	4	23		87348-3 ТЕ Connectivity Не устанавливать	1	XP1 XP2
	Н	$\vdash$		MDC9.469635.023	$\vdash$		1	Н	+	_		не устанавливать Не устанавливать	1	XP3
	Н	$\vdash$		Документоция	$\vdash$		1	Н	$\dashv$	$\dashv$		ne genandoradano	_	7.13
	H	T			T		1	Н	$\forall$	$\dashv$		Розетки	$\vdash$	
	A3	T	MTCY 469635.02333	Схема электрическая	Т		1	П	7	27		1776244-2 TE Connectivity	1	XS2
	П			принципиальная	$\Box$		]	П	$\Box$	$\Box$				
	Щ	$\perp$			╙			Ц	4	4		MTICY.469635.023-01	_	
	Н-	$\vdash$		Прочие изделия	⊢			Н	4	$\dashv$			⊢	
	H	$\vdash$		Конденсаторы	╁		-	Н	+	$\dashv$		<u>Документоция</u>	$\vdash$	
	Н	7		10 MK Φ±10% 10 B 1206	1	0	1	A3	$\dashv$	$\dashv$	MTICY.469635.023-0133	Схена электрическая	$\vdash$	
	H	T		TAJA106KO10SNJ KYOCERA AVX	t		1	Н	┪	$\dashv$		принципиальная	$\vdash$	
							]	П	╛					
	Щ			Микросхены				Ц	$\Box$	$\Box$		Прочие изделия		
_	Щ	9		MIC39101-5.0 Microchip	1	DA1		Н	4	4			_	
DUE	H	$\vdash$		Danismani	╀		Dus	Н	$\dashv$	6		Конденсаторы		Q.
200	Н	11		Резисторы О Ом±1% 50 В 1/16 Вт 0402	1	RI	- 2	Н	Ⅎ	5		10 mkΦ±10% 6,3 B 1206 TAJA106K006SNJ KYOCERA AVX	7	2
And	+	11		RCO402FR-070RL Yageo	1		/Pag	Н	+	$\dashv$		THE RESIDENCE OF THE PARTY	$\vdash$	
υg	$\vdash$	B		100 к0м±5% 50 В 1/16 Вт	1	R2	<i>\$</i>	Ħ	1	$\exists$		Микросхены		
\$4 100	ഥ	Γ		0402 RC0402JR-07100KL			# #	П	╛	10		MIC39102 Microchip	1	DA1
100		Г		Yageo			Med	П	I					
\$	Щ	-		Не устанавливать	1	R1	\$	Ц	Ц			Резисторы		
150 160	Щ	-		Не установливать	1	R5	W 700	Н	4	14		150 kOM±1% 50 B 1/16 Bm	1	R5
83	$\vdash$	-		Не устанавливать	1	R4	83	H	4	$\dashv$		0402 RC0402FR-07150KL	$\vdash$	
DWD	H	$\vdash$			╁		DWD	Н	+	15		Yageo 215 ×0м±1% 50 B 1/16 Bm	1	R4
200	Н	$\vdash$			$\vdash$		- 2	Н	+	0		0402 RC0402FR-07215KL	-	Λ=
100	$\vdash$	$\vdash$			$\vdash$		1800	Н	$\forall$	$\dashv$		Yageo	$\vdash$	
υp	H	T			$\vdash$		υgo	Н	┪	$\dashv$			$\vdash$	
Se.	$\Box$	$\dashv$		MПСУ.469635.023		/lucm	56 Se	F	F	干	$\overline{}$	MПСУ.469635.023	_	Лист
Med	Изм. Л	lucm	Nº докум. Подп. Дата	111103.407033.023		3	100	Изм	Nuc	307	№ докум. Подп. Дата	1111CJ.4070JJ.02J		4
	Фармат Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	]	Фцимат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	Эдна	llos.	Обазначение		Кол.	Примечание		Фрумат	Зона	Паз.	Обозначение		Кол.	Примечание
	Фармат Зоно	1703	Обозначение	Резисторы	Кол.			Фрумат			Обозначение	Резисторы	Kon.	
	Фармат Зона	103	Обозначение		Kon. 1	Romeranue R1		Фирмат		12 12	Обозначение		Kon.	Примечание R1
	Эдржат Зана	1/03	Обозначение	Резисторы Не устанавливать	Кол. 1 1	R1		Фрумат			Обозначение	Резисторы О 04±1% 50 В 1/16 Вт 0402	Kon. 1	
	донаш Зона	1 1 1/03	Обазначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать	Kon. 1 1	R1		Формат		12	Обозначение	PENIK MADIA  0 Oht 1% 50 B 1/16 Bin 0402  RCG402FR-070RL Yageo  0 Oht 1% 50 B 1/16 Bin 0402  RCG402FR-070RL Yageo	Кол. 1	RI RI
	Фармат Зана	-	Обазначение	Ремстары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Винки	1 1 1	RI RI RZ		формат		12	Обозначение	Pesucriaque 0 0ns 1% 50 B 1/16 Bin 0402 RCC402PR-970R1 Yageo 0 0ns 1% 50 B 1/16 Bin 0402 RCC402PR-970R1 Yageo 100 ROns 5% 50 B 1/16 Bin	1 1	R1
	фармал		Обазначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вижи 87348-2 TE Connectivity	Kon.  1 1 1	R1 R3 R2 XF2		Фирмат		12	Обозначение	Pesucinopu  0 0ne 1% 50 8 1/16 Bin 0402  RCG402FR-970R1 Yageo  0 0ne 1% 50 8 1/16 Bin 0402  RCG402FR-970R1 Yageo  100 x0hes 5% 50 8 1/16 Bin  0402 RCG402R-07100K1	1 1 1	RI RI
	3040	-	Обозначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вими 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RZ		Формал		12	Обозначение	PERICMODIA  J. Ont. 1% 50 B. 1/16 Bin 0402  ACOLOZER-070RL Yageo  J. Ont. 1% 50 B. 1/16 Bin 0402  ACOLOZER-070RL Yageo  DO KINES % 50 B. 1/16 Bin  D402 ACOLOZER-070RL  Yageo	1 1	RI RI
	Эдона	-	Обозначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вижи 87348-2 TE Connectivity	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI XPI XPI		Физика		12	Обозначение	Pesucinopu  0 0ne 1% 50 8 1/16 Bin 0402  RCG402FR-970R1 Yageo  0 0ne 1% 50 8 1/16 Bin 0402  RCG402FR-970R1 Yageo  100 x0hes 5% 50 8 1/16 Bin  0402 RCG402R-07100K1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI
	динаи дземаи	21	Обозначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вими 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI XPI XPI		финал		12	Обозначение	Pesucinopu  0 0n: 1% 50 8 1/16 8m 0402  RCG42PR-978R; Yageo  0 0n: 1% 50 8 1/16 8m 0402  RCG42PR-978R; Yageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 8m  0402 RCG42PR-9780X  Yageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 8m  0402 RCG402R-97100XL  Yageo  14e ycmandinubanu-  the ycmandinubanu-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI
	30HD	-	Обозначение	Ремстары Не устанадлидать Не устанадлидать Не устанадлидать Вижи 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанадлидать Не устанадлидать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI XPI XPI		ивнойф		12	Обозначение	Резисторы  0 0+11/6 50 8 1/16 8m 0402  RCCAUZER-070R1 Yageo  0 0+11/6 50 8 1/16 8m 0402  RCCAUZER-070R1 Yageo  RCULOZER-070R1 Yageo  RCULOZER-070R1 Yageo  RCULOZER-070R1 Yageo  REU KRHSYS 50 8 1/16 8m  0402 RCULOZER-07100K1  Yageo  He устанавливать  Вижи  Вижи	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI
	3040	21	Обозначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вилки 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Розетки 76625-0002 Molex	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R		шиндар		12	Обозначение	PERICINODIA  J. One 19'6 50 B 1/16 Bin 0402  RC0402FR-070R1 Yageo  J. One 19'6 50 B 1/16 Bin 0402  RC0402FR-070R1 Yageo  RD KRHESTS 50 B 1/16 Bin  0402 RC0402/R-07100K1  Vageo  He yerrandhudana  He yerrandhudana  BUKKU  87348-2 TE Connectivity	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RZ RS RS RS
	3040	21	Обозначение	Резисторы Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вити 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Резитивать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R		mendig		12	Обозначение	Резиктары  0 Онт 1% 50 В 1/16 Вт 0402  RCOLUZER-070R1 Yageo  00 онт 1% 50 В 1/16 Вт 0402  RCOLUZER-070R1 Yageo  00 кОнт 5% 50 В 1/16 Вт  0402 RCOLUZER-0700R1  Yageo  Не уктанавливать  дижи  87346-2 ТЕ Cannectivity  Не уктанавливать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI RI ASS RI XPI XPI XPI
	30H0	21	Обозначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Вити 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R		and the second		12	Обозначение	PERICINODIA  J. One 19'6 50 B 1/16 Bin 0402  RC0402FR-070R1 Yageo  J. One 19'6 50 B 1/16 Bin 0402  RC0402FR-070R1 Yageo  RD KRHESTS 50 B 1/16 Bin  0402 RC0402/R-07100K1  Vageo  He yerrandhudana  He yerrandhudana  BUKKU  87348-2 TE Connectivity	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RZ RS RS RS
	digwam 38HO	21	Обозначение	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вилки 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Розетки 76625-0002 Molex	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R		dipmen dipmen		12	Обозначение	Резиктары  0 Онт 1% 50 В 1/16 Вт 0402  RCOLUZER-070R1 Yageo  00 онт 1% 50 В 1/16 Вт 0402  RCOLUZER-070R1 Yageo  00 кОнт 5% 50 В 1/16 Вт  0402 RCOLUZER-0700R1  Yageo  Не уктанавливать  дижи  87346-2 ТЕ Cannectivity  Не уктанавливать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI RI ASS RI XPI XPI XPI
	DHUG A3	21	Обозначение  МКУ469635 023-0233	Резистары Не устанавливать Не устанавливать Вити 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R		dephase		12	Обозначение	Pesucinaps  0 0n: 1% 50 8 1/16 Bin 0402  8/CG42PR-978R Vageo  0 0n: 1% 50 8 1/16 Bin 0402  RCG42PR-978R Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  0402 RCG42R-9780N Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  0402 RCG402R-97800N  Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  6402 RCG402R-97800N  Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  6402 RCG402R-97800N  Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  6402 RCG402R-97800N  Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  6402 RCG402R-97800N  Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  100 x0n: 5% 50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI RI ASS RI XPI XPI XPI
i glass	unida A	21		Резисторы Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вими 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Розетки 76825-0002 Molex МОКУ469635023-02	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	Annap n	шанаар		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
Olich v Bana	unate A	21		Резисторы Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Винки 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Розетки 76625-0002 Molex МОСУ469635023-02 Локументация Скена электрическая принципиальная	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	विदेश ए देशक	шинар		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
- Tech v dono	unvolte A2	21		Резисторы Не установливать Не установливать Не установливать Вимси 87348-2 ТЕ Connectivity Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать Розетки 76825-0002 Molex ВІВСУ469635023-02	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	Albeh is denne	unidity.		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
जैस्तीत । तिस्ती थ तीमाय	unida	21		Резисторы Не устанавливать Не устанавливать Вими 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Розетки 76825-0002 Malex НВКУ 469635.023-02 Лакументация Схема электрической примишливльная	Kon.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	Ogds Redr w dans	€ Paymen		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
Med Ne Agulo. Thich is through	unida A2	21		Ремстары Не устанадлидать Не устанадлидать Не устанадлидать Вижи 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанадлидать Не устанадлидать Не устанадлидать Не устанадлидать Не устанадлидать Не устанадлидать Повежи Повежения Повежения Повежения Повежения Повежения Повежения Повежения Повежения Комденстары Комденстары	Kon.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	अंद अ देवत । विका प क्रिका	unde		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
W 160 K	andig A3	21		Резисторы Не устанавливать Не устанавливать Вими 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Розетки 76825-0002 Malex НВКУ 469635.023-02 Лакументация Схема электрической примишливльная	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81 82 82 X22 X22 X21 X21 X21 X22 X22 X22 X22 X2	W अधि अ देवित । विकाय	undip		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
3-	andip 22	21		Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вити 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Приминиваливать Приминиваливать Приминивалива	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81 82 82 X22 X22 X21 X21 X21 X22 X22 X22 X22 X2	e and M. Hild K aplate . Deno	unidip .		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
W 160 K	and a second	21		Резистары Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вити 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Приминиваливать Приминиваливать Приминивалива	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81 82 82 X22 X22 X21 X21 X21 X22 X22 X22 X22 X2	Stare und M   Med 18 Split   Albeit ur dama	unvidig.		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
W 160 K	United to A A A A A A A A A A A A A A A A A A	21		Резисторы Не устанавливать Не устанавливать Вими 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Розетки 76825-0002 Molex МЯСЧ-69635.023-02	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	81 82 82 X22 X22 X21 X21 X21 X22 X22 X22 X22 X2	to Stare and A Med A Bulle to dama	unwait p		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
W 160 K	undag A	21 29 5 5		Ремстары Не установливать Не установливать Не установливать Вижи В7348-2 ТЕ Connectivity Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать На установливать Повежи Повежения Повежен	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	u doma - Ban who W Add W Cyds - Noth u doma	unividig)		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
W 160 K	andag A3	21 29 5 5		Ремстары Не установливать Не установливать Не установливать Вижи В7348-2 ТЕ Connectivity Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать На установливать Повежи Повежения Повежен	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	जिस्के ए सेकाल हिस्स पार्क में मिन्नी में सेतुकी   विस्तंत प्रतिकाय	unividig)		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R
W 160 K	analy A	21 29 5 5		Ремстары Не установливать Не установливать Не установливать Вижи В7348-2 ТЕ Connectivity Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать На установливать Повежи Повежения Повежен	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	ir (Sach u danno — Biszer und M Hold M dydd (Rach u danno	anning anning		12 11 13 	Обозначение	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI RI RI RI RI RI RI RI RI XPI XPI XPI
W. O. W.	anato	21 29 5 5		Резисторы Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Вити 87348-2 ТЕ Connectivity Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Не устанавливать Повети 76825-0002 Molex МОСЧ-69635.023-02 Пожументация Схема электрическая принципиальная Прамие изделия Конденсаторы 10 ткм2-1076 - 8 Н 1206 Т4914 ЮКОО4АТ КУОСЕКА АVX Микросхемы Микросхемы Мисросхемы Мисросхемы	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R	Fracts (Note to distrox   Blaze unch AF   Mol AF Chafe   Notes to distrox	unidat		12 11 13 	Обозначение	Pesucinaps  0 0n: 1% 50 8 1/16 Bin 0402  8/CG42PR-978R Vageo  0 0n: 1% 50 8 1/16 Bin 0402  RCG42PR-978R Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  0402 RCG42R-07400KL  Vageo  100 x0n: 5% 50 8 1/16 Bin  0402 RCG42R-07400KL  Vageo  104 ycmanadhudamb  105 ycmanadhudamb  105 ycmanadhudamb  106 ycmanadhudamb  10748-2 TE Connectivity  106 ycmanadhudamb  10728-2 TE Connectivity  282812-3 TE Connectivity	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R1 R2 R3 R4
W. O. W.	AD AD	21 29 5 5		Ремстары Не установливать Не установливать Не установливать Вижи В7348-2 ТЕ Connectivity Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать Не установливать На установливать Повежи Повежения Повежен	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R1 R2	New XF casts - Notes to classes - Sissers and XP   Med XF dights - Notes to chance	situation		12 11 13 	Oboska venue	Резистары  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  0 0+2 1% 50 8 1/16 Вт 0402  КССАЦЕРК-ОТОК! Yagea  100 кОзъ-5% 50 8 1/16 Вт  0402 КСО402К-07100К!  Yagea  Не установливать  Вижи  87348-2 ТЕ Connectivity  Не установливать  Не установливать  Установливать  Резетки	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RI R

Для возможности использования номеров позиций в чертежах, после генерации спецификации на печатный узел возможно придется пройтись по документу ActiveBOM и добавить недостающие номера позиций в столбец

#Line. Вид работы рекомендован Base, переключение исполнений делается на уровне проекта.

## Ведомость покупных изделий


Имеет обозначение МПСУ.469635.023ВП. После генерации спецификации можно сгенерировать ведомость покупных. Выполняется по форме 4 и 4а. В столбцах «Кол на исполн.» указывается, в какое исполнение какой элемент входит.

Г	23%07	Наименадание	Код	05					Kon	на и	ІСПОЛН	¥.			
	AP CITE	паиненазание	OK/7	Обазначение дакумента на поставку	Поставщик	-00	7 -01	-02					$\Box$	$\Box$	Принеч
5003	000	Прачие изделия													
8	200														
20 35 95 97 A. E.W.		Конденсаторы					П		П		П	П	$\Box$	$\Box$	
Г	1	10 MK Φ±10% 4 B 1206			KYOCERA AVX	х	х	1	П		П	П	$\Box$	$\Box$	
ı	Γ	T491A106K004AT KYOCERA AVX				$\Box$	Т	П	П	Т	Т	П	Т	$\top$	
Т	2	10 мкФ±10% 6,3 В 1206			KYOCERA AVX	х	1	х	П	T	Т	T	Т	$\top$	
ı	Γ	TAJA106K006SNJ KYOCERA AVX					Т		П	T	$\neg$	T	Т	$\top$	
L	3	10 мкФ±10% 10 В 1206			KYOCERA AVX	1	х	х	П	T	$\neg$	T	Т	$\top$	
Š	Γ	TAJA106K010SNJ KYOCERA AVX					Т		П	T	┪	╗	$\neg$	$\top$	
5	4	10 MKΦ±10% 16 B 1206			Vishay	1	1	1	П	T	┪	╗	$\neg$	$\neg$	
ı	Г	293D106X9016A2TE3 Vishay				$\neg \vdash$	$\top$	Г	П	T	$\neg$	╛	$\neg$	$\neg$	
ı	Г					$\neg \vdash$	$\top$	П	П	T	$\neg$	╛	$\neg$	$\neg$	
_	T	Микросхены					$\top$	Т	П	寸	$\dashv$	╛	$\neg$	一	$\top$
	5	MIC39101-18 Microchip			Microchip	х	x	1	П	寸	$\dashv$	╛	$\neg$	$\top$	$\top$
	6	MIC39101-5.0 Microchip			Microchip	1	x	х	П	T	$\neg$	╛	$\neg$	$\top$	
	7	MIC39102 Microchip			Microchip	х	1	х	П	T	コ	T	$\neg$	$\top$	
	Г								П			$\Box$			
9	Τ	Резисторы							П	$\Box$	$\Box$	$\Box$	$\Box$	$\Box$	
Š	8	0 0M±1% 50 B 1/16 Bm 0402			Yageo	1	х	2							
		RCO402FR-070RL Yageo											$\Box$	$\Box$	
1	9	100 kOm±5% 50 B 1/16 Bm 0402			Yageo	1	х	1			$\Box$		$\Box$		
200	L	RCO402JR-07100KL Yageo					$\perp$		Ш	$\perp$	$\perp$	$\perp$		$\perp$	
1	10	150 kOM±1% 50 B 1/16 Bm 0402			Yageo	х	1	Х	Ш	$\perp$	_	_	_	$\perp$	
	┸	RCO402FR-07150KL Yageo				$\perp$	╙	L	Ш	4	_	_	_	$\dashv$	
:	L						╙	┖	Ш	4	4	_	_	$\dashv$	
Š	L								Ш	$\perp$		_		丄	
2						- 1		Т							
	7														
3	ı														
	ı					+			М	חרע	146	96	25 N°	2 <i>3B</i> [7	7
L	╛				Изм Лист № докум. Подп	Дата			1 11	יונטו	1.40	705			
Š	ı				Разрад. Иданод Прод. Приходыко	+		7	nama-/i	NC11 11	4.		7lu		Nucm Nuc
1					ЗамДир Лялин	$\blacksquare$		11)	numa-//	17-9	nH		_		ЭТ каке
9	1				Н. контр. Чтв	+	D.	Anunc	ть пакц	nusy i	undan	wai	<b>3</b>	IVIVI	J   receipant

DOOK	Наименование	Код	Обозначение документа на поставку	Поставщик					Примечание						
Nº CIII	пиленлиние	ОКП	овозначение выкугенни на поставку	Постиощик	-00	-01	-02			$oxed{oxed}$	$oxed{oxed}$	oxdot			Припечин
	Резисторы				┸		Ш		_	┖	╙	$oxed{oxed}$	Ш	Щ	
11	215 кОм±1% 50 В 1/16 Вт 0402			Yageo	Х	1	Х		L	┖	┖		Ш	Ш	
	RCO402FR-07215KL Yageo				┸		Ш		L		┖		Ш	Ш	
					$\perp$		Ш			L	┖			Ш	
	Вилки				$\perp$		Ш					Ш			
12	87348-3 TE Connectivity			TE Connectivity	1	Х	х								
13	87348-2 TE Connectivity			TE Connectivity	X	1	1								
	Розепки														
14	1776244–2 TE Connectivity			TE Connectivity	1	Х	х								
15	282812-3 TE Connectivity			TE Connectivity	х	х	1								
16	76825-0002 Molex			Molex	1	2	1			П	Г	П		П	
					Т		П		Г	П	Т	П			
					Т		П			П	П	П		П	
					Т		П		Г	Г	Т	П	П	П	
					$\top$						Τ				
											$\top$				
					$\top$		П	Т	Г	Т	$\top$	Т	П	П	
					$\top$		П	Т	Г	Т	Т	П	П	П	
					$\top$		П		Г	Т	T	П	П	П	
					$\top$		П	$\vdash$	$\vdash$	т	$\vdash$	T	П	П	
					$\top$		П	$\vdash$	Т	т	$\vdash$	T	П	П	
		<del> </del>			$\top$		Н	$\vdash$	$\vdash$	T	$\top$	T	Н	$\Box$	
					+	H	Н	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	$\vdash$	Н	$\vdash$	
		1			+		Н	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	Н	$\vdash$	
					+		Н	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	Н	Н	Н	
_					+	$\vdash$	Н	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	Н	$\vdash$	
_		+	+		+		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
			1		+	$\vdash$	Н	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
			+		+		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash \vdash$	
-		+			+		Н	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash \vdash$	
_			+		+		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
_					_		닉	$\Box$	_	M/7/	-//		Щ 25.0	$\sim$	оп Т
				Изм Лист	№ докце	_	loðn	_	/	M//L	5.46	762	15.U	23 B	"/

#### Перечень элементов

Обозначение МПСУ.469635.023ПЭЗ. Имеет групповую форму. Сгенерированный перечень элементов будет иметь постоянные данные в начале. В них попадут только неизменные ЭКБ - входной разъем XS1 и конденсатор С1. После будут переменные данные для каждого из исполнений. Для не устанавливаемых компонентов их наименование будет заменено на «Не устанавливать».

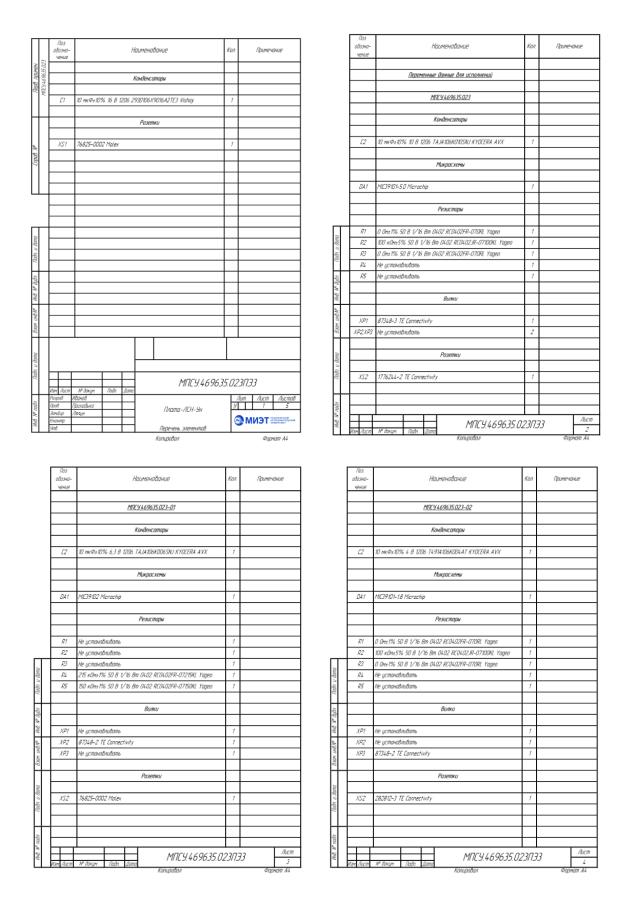


#### Схема электрическая принципиальная


Т.к. внешний вид схемы отличается для каждого из исполнений, то экспортируется тремя единичными документами МПСУ.469635.023Э3,

МПСУ.469635.023-01Э3 и МПСУ.469635.023-02Э3 для каждого из исполнений.


Сначала необходимо войти в менеджер исполнений и по кнопке Drawing Style отключить выделение в схеме измененных или не устанавливаемых компонентов.

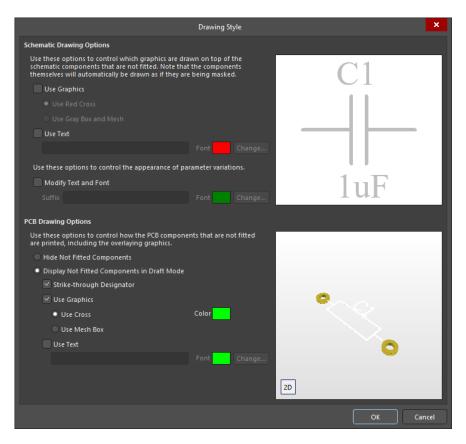


Переопределим в параметрах схемы обозначение документа на специально добавленный параметр VariantOb, чтобы при переключении исполнений, обозначение схемы корректно отображалось в соответствующей графе основной надписи.




Запускаем SmartPDF (File – Smart PDF) и экспортируем в пдф схему три раза для каждого исполнения. Затенение не устанавливаемых компонентов отключать при печати нельзя, поэтому будем использовать режим печати Мопосhrome. Дойдя до вкладки Structure, выбирается исполнение, которое печатается.

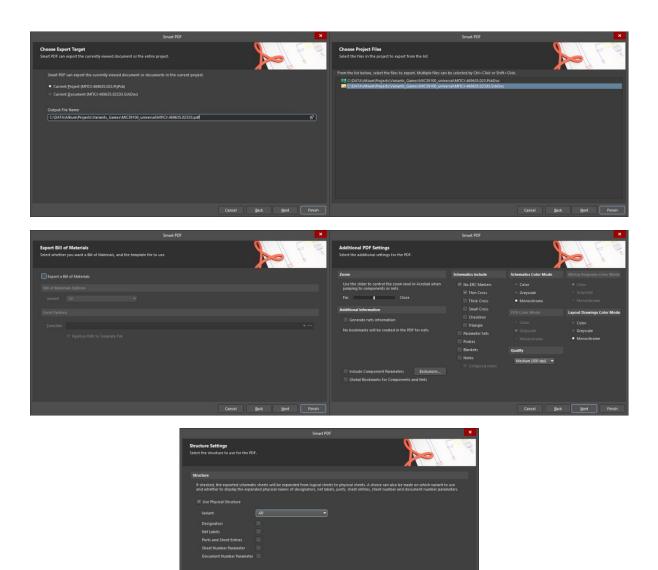

## Все три схемы экспортированы независимыми документами.

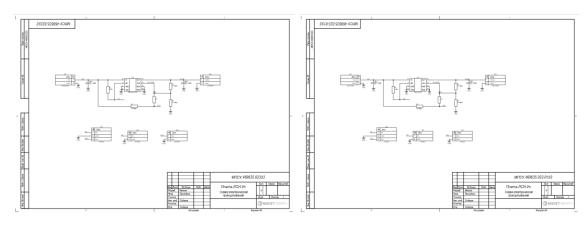

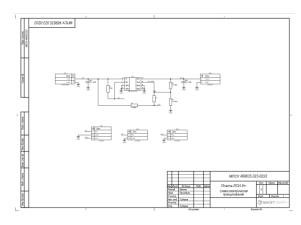

#### Сборочный чертеж на печатный узел.


Имеет обозначение МПСУ.469635.023СБ. Перед тем, как составлять групповой чертеж, необходимо определиться, какие элементы чертежа являются различными в исполнениях. В текущем проекте это основные виды, т.к. в различных исполнениях устанавливается различный по составу и по габаритам набор ЭКБ. Для каждого исполнения своя схема и поэтому ссылки на электрическую схему тоже должны отличаться. И в различных исполнениях устанавливается различный по виду выходной разъем XS2, т.е. будет отличаться его установка. Также можно еще показать изометрические виды для исполнений.

Для указания различий в исполнениях служит таблица исполнений. Форма у нее может быть довольно произвольной, главное — она должна давать полное, но при этом компактное понимание различий в исполнениях. Преимущественно она должна располагаться на первом листе. Если же на первый лист не помещается, то в ТТ добавляется указание листа, где находится таблица исполнений.


Исходя из различий в исполнениях основные виды, установку XS2 и изометрические виды необходимо разнести по рисункам. Соответственно, можно определить вид таблицы исполнений в следующем виде. Первый столбик «Обозначение» означает исполнение. Столбик «Рис.» показывает, на каком рисунке находится основная информация сборочного чертежа — это основной вид. Установка XS2 в базовом исполнении и -02 похожи, поэтому их выведем на один рисунок 4.

Обозначение	Рис.	Схема электрическая принципиальная	Установка XS2 Рис.	Изометрический вид Рис.
МПСУ.469635.023	1	МПСУ.469635.023Э3	4	6
-01	2	МПСУ.469635.023-01Э3	5	7
-02	3	МПСУ.469635.023-02Э3	4	8

Также в отдельных пунктах ТТ нужно дать указание, что смотреть в таблице исполнений.

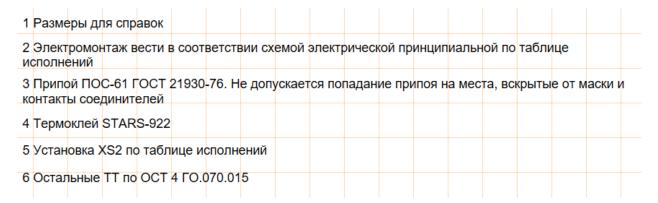


При размещении основных видов, их надо будет подписывать как *Puc.1*.

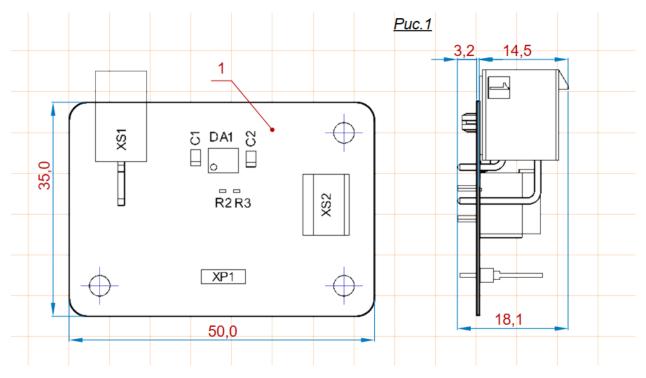

При этом, чтобы отображались только устанавливаемые в этом исполнении компоненты, в параметрах вида нужно выбрать соответствующее исполнение (вкладка General, группа Properties, выпадающий список Variation).




Чтобы не устанавливаемые компоненты скрывались, а не отображались заштрихованными, нужно в настройках документа указать это. На вкладке General в группе General выпадающий список Variants Display = Hide. При этом, т.к. делается групповой документ для всех исполнений, как источник нужно указывать Variants = [No Variations].

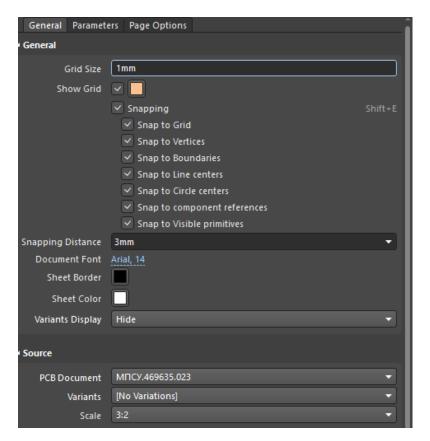


С основными видами на исполнения -01 и -02 в текущем проекте есть особенность. Мы совместили по отверстиям трехштырьковую вилку XP1 и две двухштырьковые XP2 и XP3. И без дополнительных указаний не очень понятно, в какие два из трех отверстий ставить двухштырьковые вилки XP2 и XP3 в своих исполнениях. Чтобы монтажник не ошибся, можно еще на основном виде показать соседнее неиспользуемое отверстие. Чтобы это можно было легко сделать, сначала в настройках сборочных видов нужно включить указание всех отверстий в сквозных падах (вкладка General, группа Properties,

Display holes = Pads only), затем поверх этого отверстия дорисовать графику окружностью (Place - Circle) и метку центра (Place - Annotations - Center Mark), и затем вернуться к отображению только больших монтажных отверстий (вкладка General, группа Properties, Display holes = Minimum diameter only и подобрать значение Minimum Diameter).

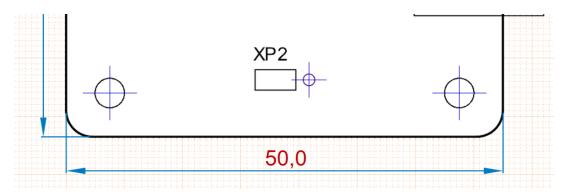



При создании установок придется ввести два рисунка для XS2. При этом по состоянию на версию Altium Designer 23, установочные виды генерируется только для базового исполнения. Если в текущем проекте среди установок компонентов базового исполнения нет подходящей картинки, то для компонентов в режиме Alternate Part установку может не выйти создать штатными средствами Draftsman. Придется в стороннем САПР создавать эту установку и как графику импортировать ее в Draftsman. В проекте эту проблему удалось обойти тем, что в исполнении -02 установка XS2 похожа на установку в исполнении -00. А в исполнении -01 установка XS2 такая же, как у XS1.

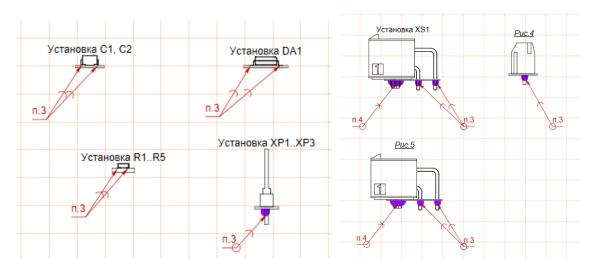

Также добавим изометрические виды для исполнений. В параметрах изометрических видов также есть настройка выбора исполнения (в группе Properties выпадающий список Variation).

Вообще, данный сборочный чертеж выполнен несколько избыточно подробно. С точки зрения приемов построения групповых чертежей для исполнений -01 и -02 достаточно привести рисунки с отличиями относительно базового исполнения в виде небольших фрагментов чертежа с примечанием «Остальное — см. Рис.1». Но автоматизировано в Draftsman такое сделать может не выйти.

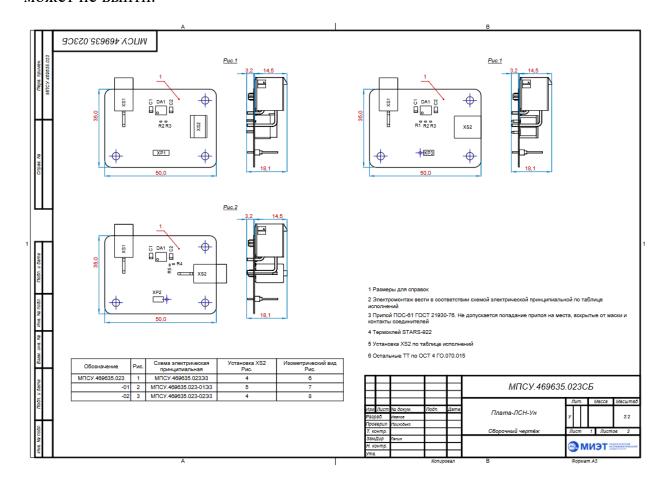

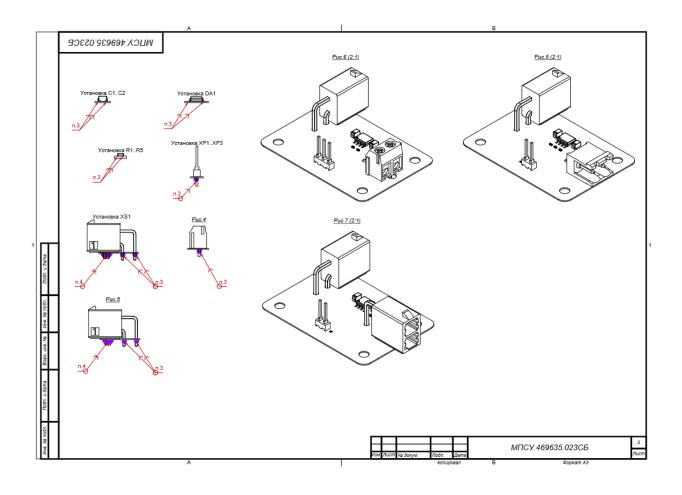

#### Литература

- 1. Лопаткин, А. Проектирование печатных плат в Altium Designer. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М. : ДМК Пресс, 2016. 400 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93565
- 2. Суходольский В.Ю. Altium Designer: сквозное проектирование функциональных узлов РЭС на печатных платах: учеб. Пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 560 с.
- 3. Желобаев А.Л. Методические указания к лабораторным работам по курсу «САПР Altium Designer»: М.:МИЭТ, 2019 104с.
- 4. Приходько Д.В., Айрапетян А.А. Учебно-методическое пособие по работе с библиотеками в Altium Designer: учеб. Пособие. М.: МИЭТ, 2022 180 с.

#### Перечень ресурсов сети «Интернет»

- 5. Репозиторий автора с учебной библиотекой <a href="https://github.com/dee3mon/StudentsLibraryGIT">https://github.com/dee3mon/StudentsLibraryGIT</a>
- 6. Репозиторий автора с учебными материалами по Altium Designer https://github.com/dee3mon/altium-methodic
- 7. Репозиторий автора с шаблонами для Altium Designer https://github.com/dee3mon/altium-templates
- 8. Онлайн-документация
   Altium
   Designer

   https://www.altium.com/documentation/altium-designer
- 9. Онлайн-документация Altium Designer, раздел Supporting Design Variants in Altium Designer <a href="https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/design-variants">https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/design-variants</a>
- 10. Тематический форум electronix.ru, раздел «Разрабатываем ПП в САПР PCB development», <a href="https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=17">https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=17</a>, доступно после свободной регистрации
- 11. Сайт Eurointech, раздел «Учебные материалы» <a href="http://www.eurointech.ru/education/selftraining/">http://www.eurointech.ru/education/selftraining/</a>
- 12. Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93 http://classinform.ru/ok-eskd/kod

- 13. Инструкция по работе с расширением GOST BOM <a href="https://resources.altium.com/sites/default/files/2020-12/GOSTBOM\_2\_0\_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE\_%D0%BE%D0%BE\_%D0%BE\_%D0%BE\_%D0%BE\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%BB\_%D0%BE%D0%BB\_%D0%
- 14. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200106862">https://docs.cntd.ru/document/1200106862</a>
- 15. ГОСТ 2.106-2019 ЕСКД. Текстовые документы <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200164121">https://docs.cntd.ru/document/1200164121</a>
- 16. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200001992">https://docs.cntd.ru/document/1200001992</a>
- 17. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200045443">https://docs.cntd.ru/document/1200045443</a>
- 18. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200006582">https://docs.cntd.ru/document/1200006582</a>
- 19. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов <a href="http://docs.cntd.ru/document/1200008241">http://docs.cntd.ru/document/1200008241</a>
- 20. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы https://docs.cntd.ru/document/1200001994
- 2.004-88 21. ΓOCT ЕСКД. Общие требования выполнению конструкторских технологических документов И на печатающих графических устройствах ЭВМ вывода https://docs.cntd.ru/document/1200001987
- 22. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению <a href="http://docs.cntd.ru/document/1200069439">http://docs.cntd.ru/document/1200069439</a>
- 23. ГОСТ 2.123-93 ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании <a href="http://docs.cntd.ru/document/1200001997">http://docs.cntd.ru/document/1200001997</a>
- 24. ГОСТ Р 53386-2009 Платы печатные. Термины и определения <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200074481">https://docs.cntd.ru/document/1200074481</a>

- 25. ГОСТ 2.417-91 ЕСКД. Платы печатные. Правила выполнения чертежей https://docs.cntd.ru/document/1200006934
- 26. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200086238">https://docs.cntd.ru/document/1200086238</a>
- 27. ОСТ 4 ГО.070.015 Сборочные единицы радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические требования https://docplan.ru/Data2/1/4293752/4293752375.pdf
- 28. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения виды, разрезы, сечения https://docs.cntd.ru/document/1200069435
- 29. ГОСТ 23752-79 Платы печатные. Общие технические условия https://docs.cntd.ru/document/1200016377
- 30. ГОСТ Р 53429-2009 Платы печатные. Основные параметры конструкции <a href="https://docs.cntd.ru/document/1200075977">https://docs.cntd.ru/document/1200075977</a>
- 31. ЛинейныйстабилизаторMicrochipMIC3910xhttps://www.microchip.com/en-us/product/MIC39102
- 32. Разъем Molex 76825-0002 <a href="https://www.molex.com/molex/products/part-detail/pcb\_headers/0768250002">https://www.molex.com/molex/products/part-detail/pcb\_headers/0768250002</a>
- 33. Танталовые конденсаторы Vishay серии 293D <a href="https://www.vishay.com/en/product/40002/">https://www.vishay.com/en/product/40002/</a>
- 34. Разъем ТЕ 1776244-2 <a href="https://www.te.com/usa-en/product-1776244-2">https://www.te.com/usa-en/product-1776244-2</a>
  <a href="https://www.te.com/usa-en/product-1776244-2">https://www.te.com/usa-en/product-1776244-2</a>
  - 35. Разъем TE 282812-2 https://www.te.com/usa-en/product-282812-2.html
- 36. Чип-резисторы общего назначения типоразмера 0402 Yageo RC0403FR-07xxL

https://www.yageo.com/en/Product/Index/rchip/thick\_film\_general\_purpose

- 37. Штыревой разъем ТЕ 87348-3 <u>https://www.te.com/usa-en/product-87348-3.html</u>
- 38. Штыревой разъем TE 87348-2 <a href="https://www.te.com/usa-en/product-87348-2.html">https://www.te.com/usa-en/product-87348-2.html</a>

### Каналы Youtube с видеоуроками по Altium Designer

- 39. Официальный канал Altium Designer <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpCi8Hpe4nIg4qvy2vpCGNQ">https://www.youtube.com/channel/UCpCi8Hpe4nIg4qvy2vpCGNQ</a>
- 40. Канал Алексея Сабунина <a href="https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey">https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey</a>
- 41. Плейлист «Altium Designer» на канале Сергея Булавинова <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLgUwXvgNkHQJ3G5UoLGMfHJM2c-m4Afdx">https://www.youtube.com/playlist?list=PLgUwXvgNkHQJ3G5UoLGMfHJM2c-m4Afdx</a>
- 42. Канал официального представительства Altium Russia <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvZ\_kyV4ATrQfjmtVpuj0LQ">https://www.youtube.com/channel/UCvZ\_kyV4ATrQfjmtVpuj0LQ</a>
- 43. Плейлист «Altium Designer» на канале консультационного цента АМКАД <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PcStOG7sRqk&list=PLUk9KaCJSP-UAcH1uLu6mOQmDTmZGCND8">https://www.youtube.com/watch?v=PcStOG7sRqk&list=PLUk9KaCJSP-UAcH1uLu6mOQmDTmZGCND8</a>
- 44. Канал Robert Feranec автора образовательного сообщества Fedevel Academy <a href="https://www.youtube.com/user/matarofe/featured">https://www.youtube.com/user/matarofe/featured</a>

#### Разработчик:

Ст. преподаватель Института МПСУ

Приходько Д.В.