Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №4 «Анализ точности систем управления» по дисциплине «Теория автоматического управления»

Выполнил: студент гр. R3238,

Кирбаба Д.Д.

Преподаватель: Перегудин А.А.,

ассистент фак. СУиР

Цель работы

Исследование точностных свойств систем управления.

Начальные данные

11 вариант


Параметры системы с нулевым порядком астатизма:

$$W(s) = \frac{1}{0.5s^2 + s + 1}, g = 2, g = 2t$$

Параметры системы с первым порядком астатизма:

$$W(s) = \frac{s+1}{0.5s^2 + s + 1}, g = 0.45t^2$$

Возмущенные системы:

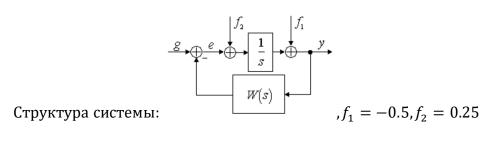

Сигнал задания:

$$0.3t + 2\sin(0.8t)$$

Выполнение работы

1. Исследование системы с астатизмом нулевого порядка

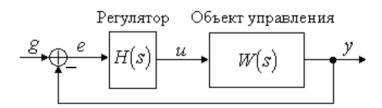


Рисунок 1: Структурная схема моделируемой системы, H(s) = k

1.1.

Передаточная функция от G к Е:

$$W_{g \to e}(s) = \frac{1}{1 + W(s)H(s)} = \frac{0.5s^2 + s + 1}{0.5s^2 + s + k + 1}$$

Передаточная функция от G к Y:

$$W_{g \to y}(s) = \frac{W(s)H(s)}{1 + W(s)H(s)} = \frac{k}{0.5s^2 + s + k + 1}$$

Образ Лапласа входного воздействия:

$$G(s) = L\{g(t)\} = L\{2\} = \frac{2}{s}$$

Образ Лапласа выходной функции:

$$Y(s) = W_{g \to y}(s)G(s) = \frac{2k}{s(0.5s^2 + s + k + 1)} =$$

$$= \frac{2k}{k+1} \left(\frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + \left(\sqrt{2k+1}\right)^2} - \frac{1}{\sqrt{2k+1}} \frac{\sqrt{2k+1}}{(s+1)^2 + \left(\sqrt{2k+1}\right)^2}\right)$$

Выходная функция:

$$y(t) = L^{-1}{Y(s)} = \frac{2k}{k+1} (1 - e^{-t} \cos(\sqrt{2k+1}t) - \frac{1}{\sqrt{2k+1}} e^{-t} \sin(\sqrt{2k+1}t)) =$$

$$= \frac{2k}{k+1} (1 - e^{-t} \left(\frac{1}{\sqrt{2k+1}} \sin(\sqrt{2k+1}t) + \cos(\sqrt{2k+1}t)\right))$$

Предельное значение установившейся ошибки:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} sW_{g \to e}(s)G(s) = \lim_{s \to 0} \frac{s^2 + 2s + 2}{0.5s^2 + 1s + k + 1} = \frac{2}{k+1}$$

k = 1:

$$y(t) = 1 - e^{-t} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} sin(\sqrt{3}t) + cos(\sqrt{3}t) \right), \varepsilon = 1$$

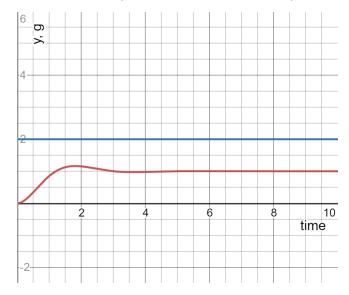


Рисунок 2: график переходного процесса y(t) при g(t)=2 и k=1

k = 5:

$$y(t) = \frac{5}{3}(1 - e^{-t}\left(\frac{1}{\sqrt{11}}sin(\sqrt{11}t) + cos(\sqrt{11}t)\right)), \varepsilon = \frac{1}{3}$$

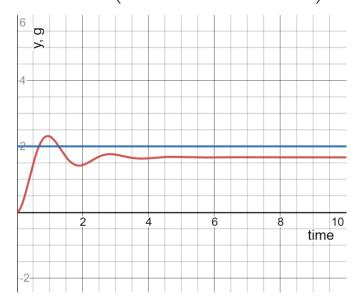


Рисунок 3: график переходного процесса y(t) при g(t)=2 и k=5

k = 10:

$$y(t) = \frac{20}{11} (1 - e^{-t} \left(\frac{1}{\sqrt{21}} sin(\sqrt{21}t) + cos(\sqrt{21}t) \right)), \varepsilon = \frac{2}{11}$$

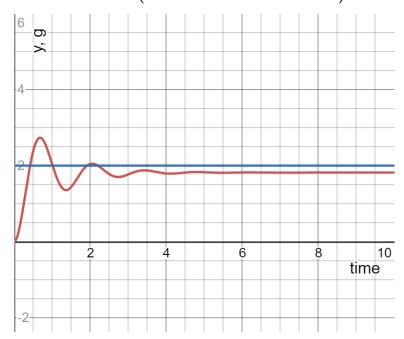


Рисунок 4: график переходного процесса y(t) при g(t)=2 и k=10

1.2.

Передаточная функция от G к Y:

$$W_{g \to y}(s) = \frac{W(s)H(s)}{1 + W(s)H(s)} = \frac{k}{0.5s^2 + s + k + 1}$$

Образ Лапласа входного воздействия:

$$G(s) = L\{g(t)\} = L\{2t\} = \frac{2}{s^2}$$

Образ Лапласа выходной функции:

$$Y(s) = W_{g \to y}(s)G(s) = \frac{2k}{s^2(0.5s^2 + s + k + 1)} =$$

$$= \frac{2k}{k+1} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{k+1} \frac{1}{s} + \frac{1}{k+1} \left(\frac{s+1}{(s+1)^2 + \left(\sqrt{2k+1}\right)^2} - \frac{k}{\sqrt{2k+1}} \frac{\sqrt{2k+1}}{(s+1)^2 + \left(\sqrt{2k+1}\right)^2}\right)\right)$$

Выходная функция:

$$y(t) = L^{-1}{Y(s)} = \frac{2k}{k+1} \left(t - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+1} \left(e^{-t} \left(\cos\left(\sqrt{2k+1}t\right) - \frac{1}{\sqrt{2k+1}} \sin\left(\sqrt{2k+1}t\right)\right)\right)\right) = \frac{2k}{k+1} \left(t - \frac{1}{k+1} \left(1 - e^{-t} \left(\cos\left(\sqrt{2k+1}t\right) - \frac{1}{\sqrt{2k+1}} \sin\left(\sqrt{2k+1}t\right)\right)\right)\right)$$

k = 1:

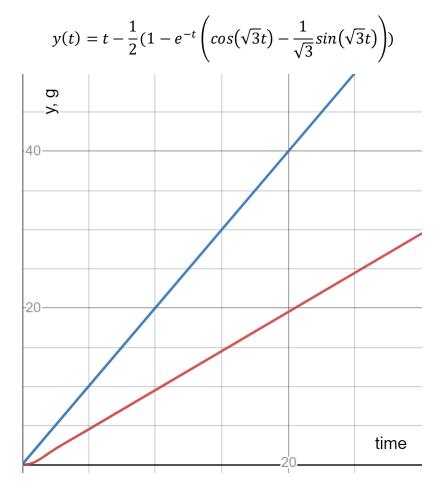
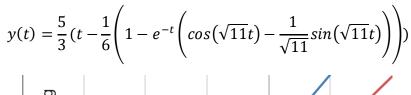


Рисунок 5: график переходного процесса y(t) при g(t)=2t и k=1

k = 5:



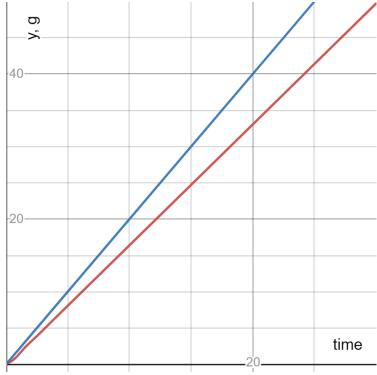


Рисунок 6: график переходного процесса y(t) при g(t)=2t и k=5

k = 10:

$$y(t) = \frac{20}{11} \left(t - \frac{1}{11} \left(1 - e^{-t} \left(\cos\left(\sqrt{21}t\right) - \frac{1}{\sqrt{21}} \sin\left(\sqrt{21}t\right) \right) \right) \right)$$

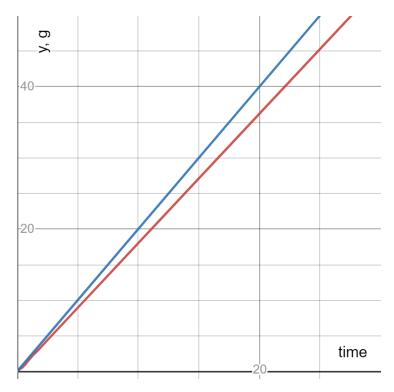


Рисунок 7: график переходного процесса y(t) при g(t)=2t и k=10

2. Исследование системы с астатизмом первого порядка

Структура системы представлена на Рисунке 1, где $H(s) = \frac{k}{s}$

2.1.

Передаточная функция от G к Е:

$$W_{g \to e}(s) = \frac{1}{1 + W(s)H(s)} = \frac{s(0.5s^2 + s + 1)}{0.5s^3 + s^2 + (k+1)s + k}$$

Передаточная функция от G к Y:

$$W_{g \to y}(s) = \frac{W(s)H(s)}{1 + W(s)H(s)} = \frac{k(s+1)}{0.5s^3 + s^2 + (k+1)s + k}$$

Образ Лапласа входного воздействия:

$$G(s) = L\{g(t)\} = L\{2\} = \frac{2}{s}$$

Образ Лапласа выходной функции:

$$Y(s) = W_{g \to y}(s)G(s) = \frac{2k(s+1)}{s(0.5s^3 + s^2 + (k+1)s + k)}$$

Так как разложение на простые дроби является громоздким, график выходной функции будет получен моделированием системы в Simulink

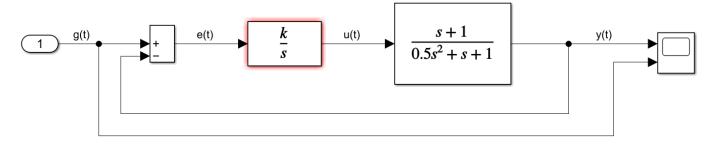


Рисунок 8: схема моделирования системы $c H(s) = \frac{1}{k}$

Предельное значение установившейся ошибки:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} sW_{g \to e}(s)G(s) = \lim_{s \to 0} \frac{s^3 + 2s^2 + 2s}{0.5s^3 + s^2 + (k+1)s + k} = 0$$

k = 1:

$$\varepsilon = 0$$

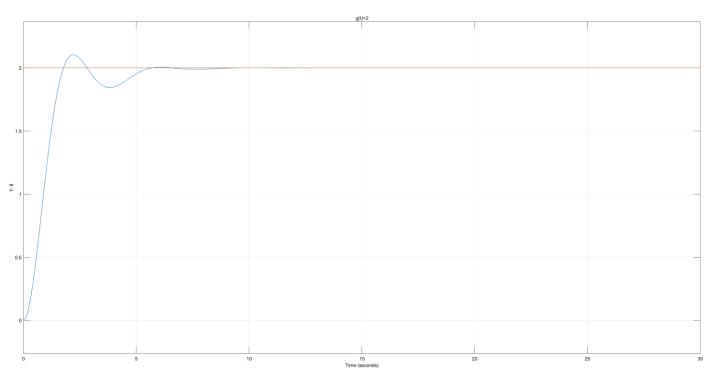


Рисунок 9: график переходного процесса y(t) при g(t)=2 и k=1

k = 5:

$$\varepsilon = 0$$

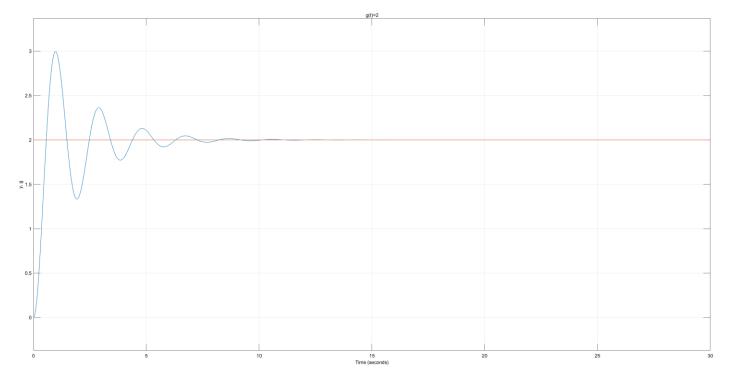


Рисунок 10: график переходного процесса y(t) при g(t)=2 и k=5

k = 10:

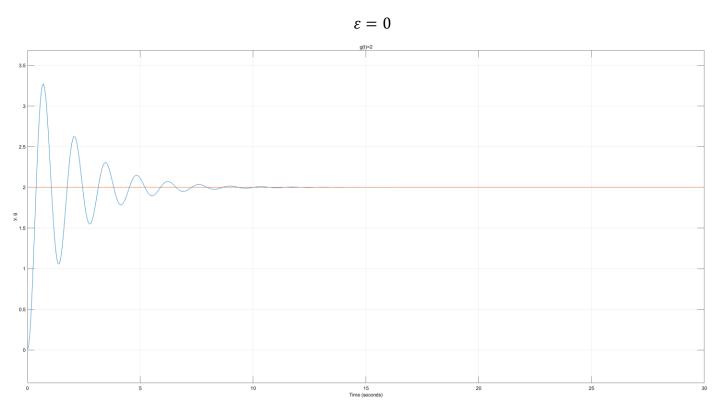


Рисунок 11: график переходного процесса y(t) при g(t)=2 и k=10

2.2.

Передаточная функция от G к Е:

$$W_{g \to e}(s) = \frac{1}{1 + W(s)H(s)} = \frac{s(0.5s^2 + s + 1)}{0.5s^3 + s^2 + (k+1)s + k}$$

Образ Лапласа входного воздействия:

$$G(s) = L\{g(t)\} = L\{2t\} = \frac{2}{s^2}$$

Предельное значение установившейся ошибки:

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} sW_{g \to e}(s)G(s) = \lim_{s \to 0} \frac{s^2 + 2s + 2}{0.5s^3 + s^2 + (k+1)s + k} = \frac{2}{k}$$

k = 1:



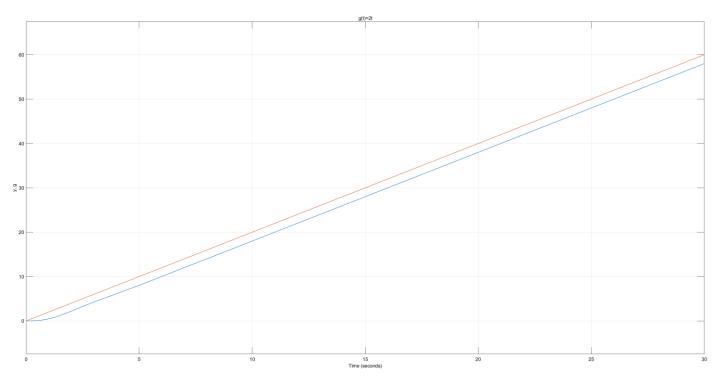


Рисунок 12: график переходного процесса y(t) при g(t)=2t и k=1

k = 5:

$$\varepsilon = \frac{2}{5} = 0.4$$

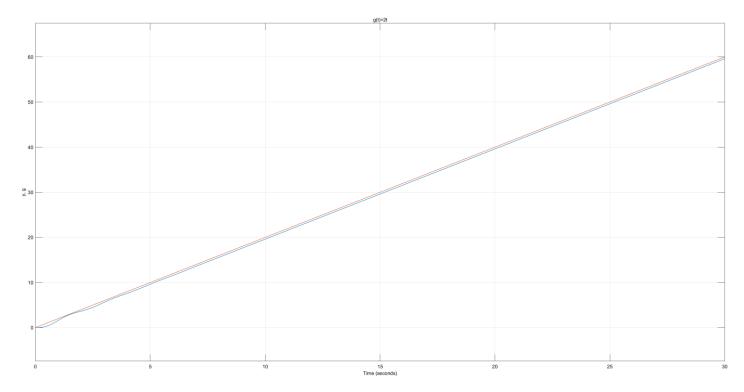


Рисунок 13: график переходного процесса y(t) при g(t)=2t и k=5

k = 10:

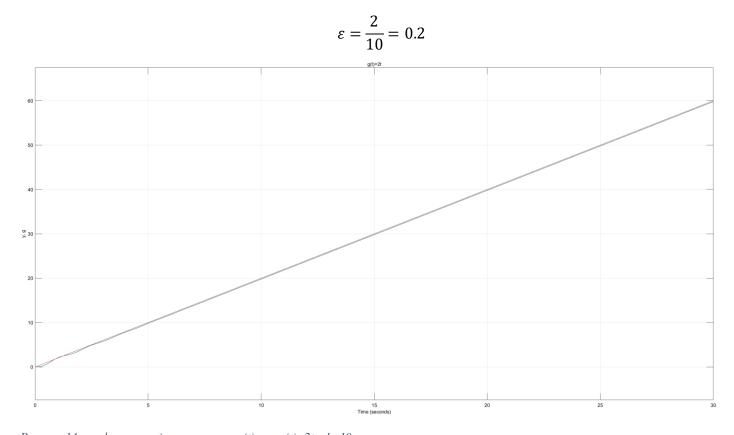


Рисунок 14: график переходного процесса y(t) при g(t)=2t и k=10

2.3.

k = 1:

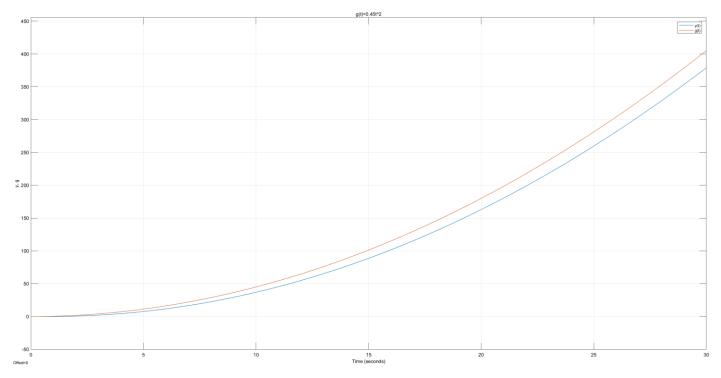


Рисунок 15: график переходного процесса y(t) при $g(t)=0.45t^2u$ $k{=}1$

k = 5:

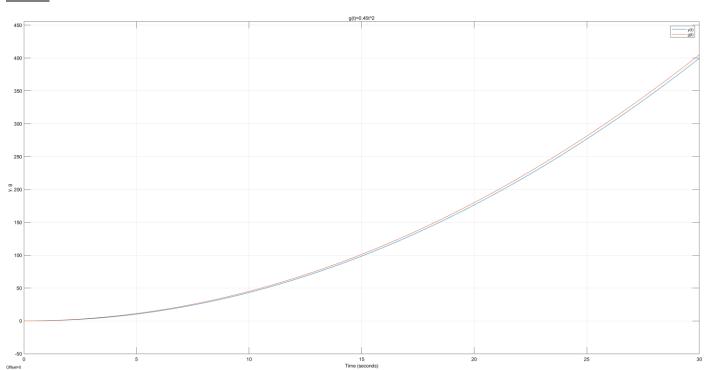


Рисунок 16: график переходного процесса y(t) при $g(t)=0.45t^2u$ k=5

k = 10:

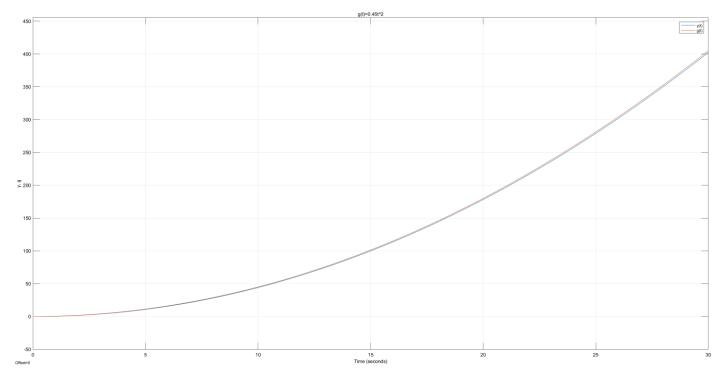


Рисунок 17: график переходного процесса y(t) при $g(t) = 0.45t^2 u k=10$

3. Исследование влияния внешних возмущений

3.1.

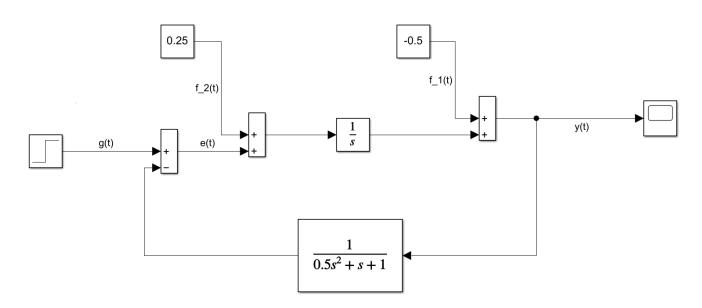


Рисунок 18: схема моделирования возмущенной системы

Расчет установившейся ошибки

$$E(s) = G(s) - W(s)Y(s) \iff E(s) = G(s) - W(s) \left(F_1(s) + \frac{1}{s} \left(E(s) + F_2(s) \right) \right)$$

$$E(s) = G(s) - W(s)F_1(s) - W(s) \frac{1}{s} E(s) - W \frac{1}{s} F_2(s)$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + W(s)\frac{1}{s}}G(s) - \frac{W(s)}{1 + W(s)\frac{1}{s}}F_1(s) - \frac{W(s)\frac{1}{s}}{1 + W(s)\frac{1}{s}}F_2(s)$$

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s \left(\frac{1}{1 + W(s) \frac{1}{s}} G(s) - \frac{W(s)}{1 + W(s) \frac{1}{s}} F_1(s) - \frac{W(s) \frac{1}{s}}{1 + W(s) \frac{1}{s}} F_2(s) \right)$$

3.2.

$$G(s) = \frac{1}{s}, F_1(s) = -\frac{0.5}{s}, F_2(s) = 0, W(s) = \frac{1}{0.5s^2 + s + 1}$$

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s \left(\frac{0.5s^2 + s + 1}{0.5s^3 + s^2 + s + 1} + \frac{0.5}{0.5s^3 + s^2 + s + 1} \right) =$$

$$= \lim_{s \to 0} \frac{0.5s^3 + s^2 + 1.5s}{0.5s^3 + s^2 + s + 1} = 0$$

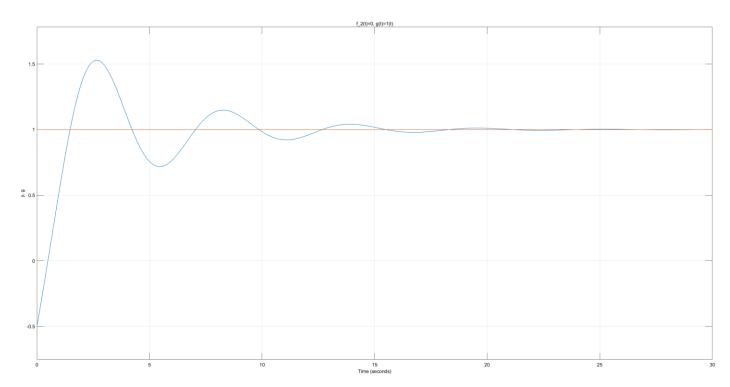


Рисунок 19: график переходного процесса y(t) при $g(t) = 1(t), f_1(t) = -0.5, f_2(t) = 0$

3.3.

$$G(s) = \frac{1}{s}, F_1(s) = 0, F_2(s) = \frac{0.25}{s}, W(s) = \frac{1}{0.5s^2 + s + 1}$$

$$\varepsilon = \lim_{s \to 0} s \left(\frac{0.5s^2 + s + 1}{0.5s^3 + s^2 + s + 1} - \frac{1}{s} \frac{0.25}{0.5s^3 + s^2 + s + 1} \right) =$$

$$= \lim_{s \to 0} \frac{0.5s^3 + s^2 + s - 0.25}{0.5s^3 + s^2 + s + 1} = -0.25$$

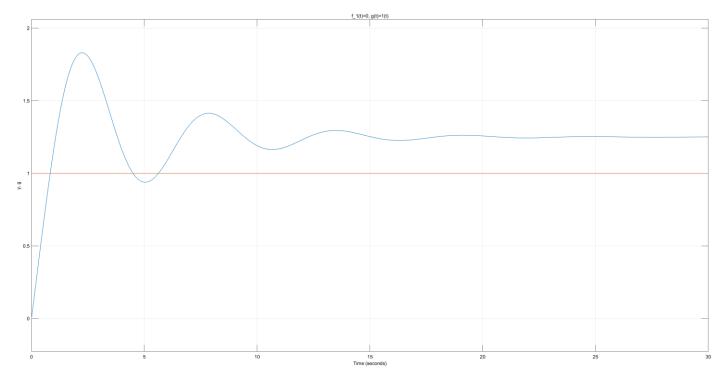


Рисунок 20: график переходного процесса y(t) при $g(t)=1(t), f_1(t)=0,\ f_2(t)=0.25$

4. Исследование установившейся ошибки при произвольном входном воздействии 4.1.

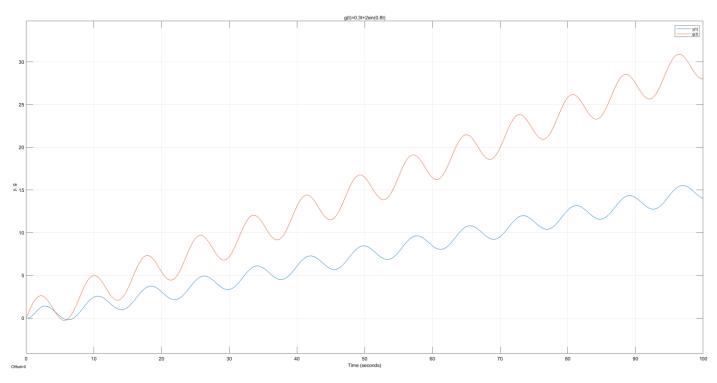


Рисунок 21: график переходного процесса y(t) при $g(t) = 0.3t + 2\sin(0.8t)$

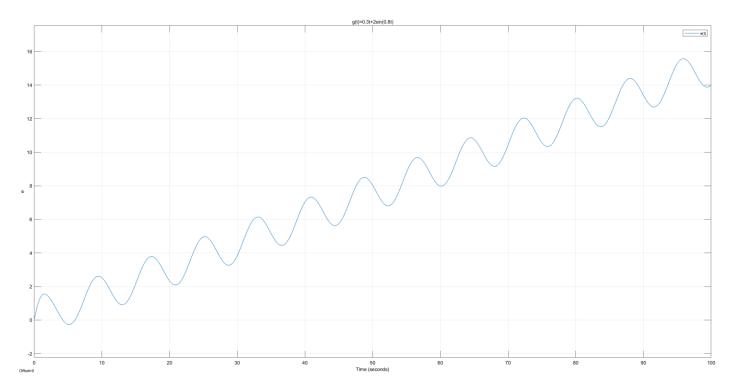


Рисунок 22: график ошибки слежения системы построенный по смоделированной системе

Судя по графику, ошибка слежения будет $\rightarrow \infty$. Также это можно установить исходя из вида передаточной функции разомкнутой системы

$$W(s) = \frac{1}{0.5s^2 + s + 1} = \frac{1}{s^0(0.5s^2 + s + 1)} \Rightarrow 0$$
 — порядок астатизма системы

Для систем с нулевым порядком астатизма характерно:

 $\lim_{t \to \infty} e(t) = const$ при постоянном входном воздействии

$$\lim_{t \to \infty} e(t) = \infty$$
 при линейном входном воздействии

А так как входное воздействие содержит линейно растущую функцию $g(t) = \mathbf{0.3}t + 2\sin{(0.8t)}$, то и ошибка слежения будет стремиться к бесконечности.

4.2.

$$G(s) = L\{0.3t + 2\sin(0.8t)\} = \frac{0.3}{s^2} + \frac{1.6}{s^2 + 0.64}$$

$$W_{g \to e}(s) = \frac{1}{1 + W(s)} = \frac{0.5s^2 + s + 1}{0.5s^2 + s + 2}$$

Разложим в ряд Тейлора в окрестности точки s=0

$$W_{g \to e}(s) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}s - \frac{1}{16}s^3 + o(s^4)$$

$$E(s) = W_{g \to e}(s)G(s) = \frac{1}{2}G(s) + \frac{1}{4}sG(s) - \frac{1}{16}s^3G(s)$$

$$e_y(t) = L^{-1}{E(s)} = \frac{1}{2}g(t) + \frac{1}{4}\dot{g}(t) - \frac{1}{16}\ddot{g}(t)$$

$$e_{\nu}(t) = 0.15t + \sin(0.8t) + 0.464\cos(0.8t) + 0.075$$

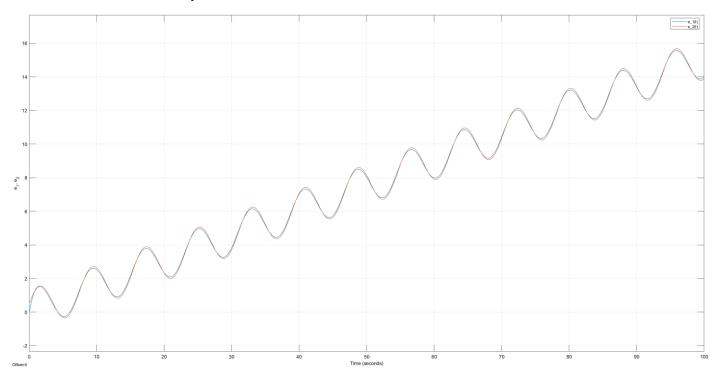


Рисунок 23: графики ошибки слежения $e_1(t)$ — построенный по результатам моделирования системы (желтый) и $e_2(t)$ — построенный аналитически (синий)

График $e_2(t)$ является аппроксимацией графика $e_1(t)$ и при увеличении числа слагаемых ряда Тейлора данная аппроксимация будет точнее.

Выводы

В данной лабораторной работе были исследованы динамические системы с нулевым и первым порядками астатизма, были получены переходные процессы и исследованы значения установившейся ошибки при различных входных воздействиях. Также были исследованы переходные процессы и исследованы значения установившейся ошибки систем с внешними возмущениями и систем с произвольным входным воздействием.