

3D Vision LU

Christian Brändle Stefan Zaufl
Matr.Nr.: 1428543 Matr.Nr.: 0925357

Dominik Schörkhuber
Matr.Nr.: 1027470

29. Juni 2015

1 Einleitung

In dieser Übung wurden von uns selbst gewählte Objekte mit einem 3D-Laserscanner virtualisiert. Dieses Dokument enthält alle Schritte des Scan- und Bearbeitungs-vorganges. Eine abschließende Evaluation und ein Vergleich mit Autodesk 123D Catch zeigt die Qualität und Genauigkeit der erzeugten Modelle.

2 Modelle

2.1 Budha

Das Modell von Christian Brändle ist eine kleine Budhastatue - siehe Abbildung 1.

Abbildung 1: Budha



2.2 Mann

Das Modell von Stefan Zaufl ist eine Statuette von einem zusammengekauertern, weinenden Mann. Zu sehen in Abbildung 2.

Abbildung 2: Weinender Mann



2.3 Sparschwein

Das Modell von Dominik Schörkhuber ist das Schwarzgeld Sparschwein. Zu sehen in Abbildung 3.

Abbildung 3: Sparschwein




3 3D Scanning

Die Modelle wurden mit einem Minolta 3D-Scanner virtualisiert. Dabei waren viele Arbeitsschritte bei uns allen ident: Zuerst wurde eine oder mehrere Linsen gewählt, die für den Scannvorgang benutzt werden sollten. Diese Auswahl hing größtenteils von der Größe des Objekts ab, da man den Scanner mit unterschiedlichen Linsen in unterschiedlichen Reichweiten zum Objekt platzieren konnte. Das Objekt selbst wurde auf einen Drehteller platziert, damit automatisch rundum-Messungen vorgenommen werden konnten.

Nachdem man das Objekt gut platziert hatte, musste man den Scanner kalibrieren. Dafür musste man das Objekt wieder vom Drehteller entfernen und stattdessen das Kalibrierungsobjekt in die Mitte des Tellers stellen. Der Scanner nahm dann ein paar Messungen vor und danach war die Kamera zum Drehteller registriert.

Nun konnte man das Objekt wieder auf den Teller platzieren und in der Software einen Autofokus durchführen. Manchmal musste hier der Fokus manuell nachgestellt werden, um eine bessere Tiefenschärfe über das gesamte Objekt zu erlangen. Nachdem nun alles bereit war konnte man den Scannvorgang starten. Der Scanner nahm automatisch 6 Messungen in unterschiedlichen Ansichten vor. Danach konnte das Objekt in eine z.B. liegende Position gebracht werden, um noch eine Messung durchzuführen. Wenn dabei die Kamera und der Drehteller nicht bewegt wurden, musste keine erneute Kalibrierung vorgenommen werden. In Abbildung 4 kann man einen Screenshot der Software vor einem Scannvorgang sehen.

Abbildung 4: Screenshot der Scansoftware vor einem Scannvorgang

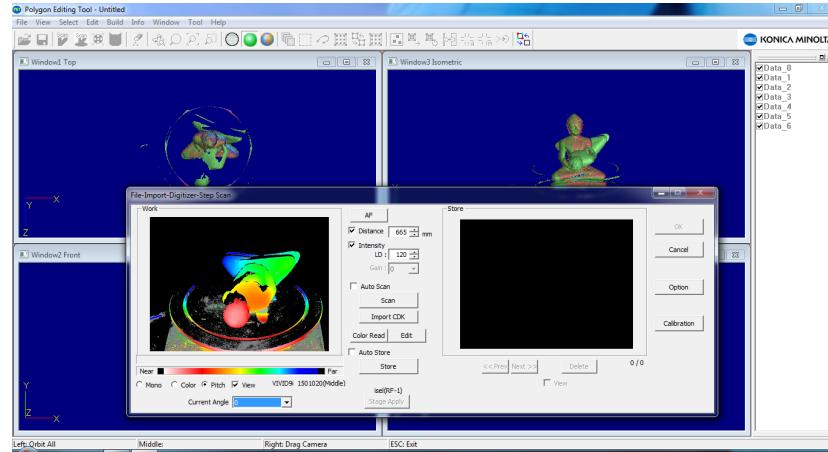

Nachdem alle Scans vorgenommen wurden mussten die erhobenen Daten nur noch exportiert werden. Diese sind aber keinesfalls schon finalisiert: Zwar sind die Rundumscans innerhalb registriert, doch untereinander noch gar nicht. Manche Scans wurden in der Software sogar an anderen Orten angezeigt. Um die

Daten zu bereinigen, mussten wir zu einer anderen Software greifen: Geomagic Studio.

3.1 Budha

Beim Scavorgang der Budha Statue gab es trotz der dunklen Oberfläche keine nennenswerten Probleme. Auch die leichte Rauheit der Figur führte zu keiner gravierenden Ablenkung der Lasermessung. Für das Gesicht wurde zugunsten einer höheren Genauigkeit auf eine andere Linse zurückgegriffen. Um alle wesentlichen Abschattungen zu scannen wurde die Statue händisch in mehreren Posen aufgestellt um die Armbeuge sowie die Fußleiste der Figur optimal zu erfassen.

3.2 Mann

Die Mann-Statuette war ein dankbares Modell. Das Holz war matt genug um keine Probleme zu bereiten und die Form ist annähernd eine Kugel. Nur die Größe war schon grenzwertig. Es ging sich gerade noch aus alle Scans mit einer Linse für Nahaufnahmen durchzuführen. Wäre das Modell ein bisschen größer gewesen, hätten wir die Linse wechseln müssen und dann wäre das Objekt in den Scans sehr klein gewesen.

3.3 Sparschwein

Das Sparschwein Modell ist geometrisch nicht komplex, dennoch stellt es für den Minolta 3D-Scanner eine Herausforderung dar. Da das Modell sehr dunkel ist wird nur ein sehr kleiner Anteil des Laser Lichts reflektiert. Um das zu kompensieren wurde beim Scavorgang die Intensität des Lasers manuell erhöht. Weiters besitzt das Objekt einige sehr stark reflektierende Teile welche durch den Scanner schlecht bis gar nicht erfasst werden. In den Scans erscheinen diese Bereiche als Löcher. An den reflektierenden Bereichen konnte keine Oberfläche rekonstruiert werden. Glücklicherweise sind diese Bereiche nicht sehr groß und können in der Nachbearbeitung automatisch geschlossen werden.

4 Nachbearbeitung in Geomagic

Wie erwartet bestand die Hauptarbeit der Nachbearbeitung der Scandaten. Dabei wurden im wesentlichen folgende Schritte vorgenommen:

1. Registrierung
 - (a) Globale Registrierung in Gruppen
 - (b) Manuelle Registrierung der Gruppen, n-Punkt Registrierung
2. Meshgenerierung
 - (a) Vereinigen der registrierten Meshes


3. Nachbearbeitung

- (a) Nachbearbeitung: 2D-Mannigkeitsfehler entfernen, Glätten, Spitzen entfernen, Mesh-Doctor, Löcher füllen bis modell wasserdicht
- (b) Feine Nachbearbeitung: Sandpapier

Obwohl die Registrierung von einheitlich erstellten Aufnahmen schon gegeben war, wurde eine globale Registrierung der Scans in den jeweiligen Scangruppen vorgenommen um Fehler weiter zu reduzieren. Zusätzlich erstellte Einzelscans müssten naturgemäß ohnehin in der passenden Gruppe entweder automatisch oder manuell registriert werden.


Die einzelnen Scangruppen wurden anschließend zueinander global registriert, um eine endgültige Ausrichtung der gesammelten Range Maps zu erhalten - siehe Abbildung 5. In vielen Fällen erwies sich eine automatische Registrierung als fehlerhaft bzw. GeoMagic versagte gänzlich den Dienst. Aufgrund dessen wurden viele manuelle Registrierungen aufgrund einer n-Punkt Registration vorgenommen in der Hoffnung dass im Anschluss automatische Registrierungen greifen.

Abbildung 5: Globale Registrierung - Falschfarbendarstellung der verschiedenen Range Maps

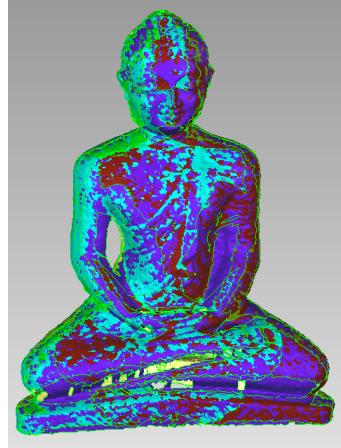

Bei der n-Punkt Registration wurden fixe und bewegliche Scans zueinander definiert und identische Punkte an der Oberfläche für die Registrierung definiert. Dabei war darauf zu achten, dass die Punkte möglichst großflächig und nicht auf einer Linie bzw. in einer Ebene zueinander liegen damit eine möglichst gute Annäherung sicher gestellt werden konnte - siehe Abbildung 6. Aus den Range Maps wurden auch fehlerhafte Bereiche, insbesondere an den Rändern der Scans entfernt. Eine (erneute) Registrierung auf dieser Basis brachte eine weitere Verbesserung der Annäherung auf den bereinigten Daten mit sich.


Abbildung 6: Manuelle n-Punkt Registrierung

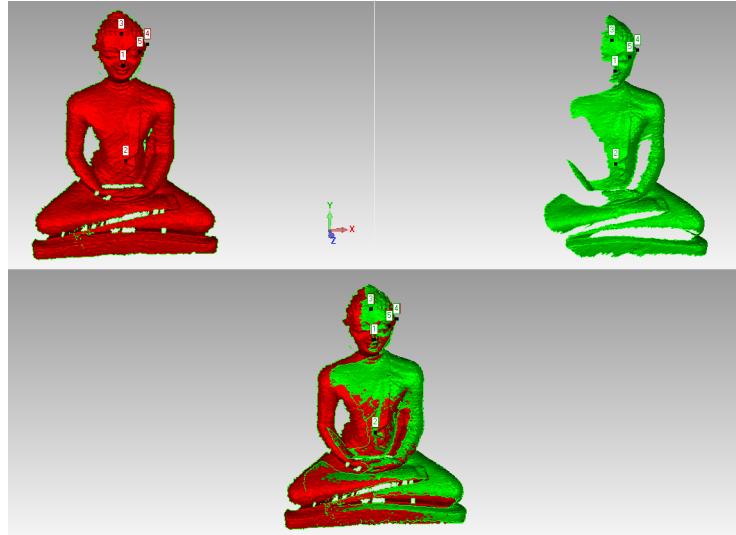

Vor der Vereinigung der Meshes wurden noch die Teilmeshes auf ein vernünftiges Maß an Polygonen reduziert, um in vertretbarer Zeit auf ein brauchbares Ergebnis zu kommen. Nach der Vereinigung mußte der resultierende Mesh weitere Bearbeitungsschritte durchwandern. Der Mesh-Doktor von GeoMagic lieferte dabei gute Dienste - siehe Abbildung 7. Die aufgeführten Identifizierungen zeigten:

- nicht-mannigfaltige Kanten
- Selbstüberschneidungen
- extreme Kantenwinkel
- Spikes
- Kleine Komponenten
- Kleine Tunnel
- Kleine Löcher

Abbildung 7: Mesh-Doktor - Highlighting von defekten oder zu bearbeitenden Stellen

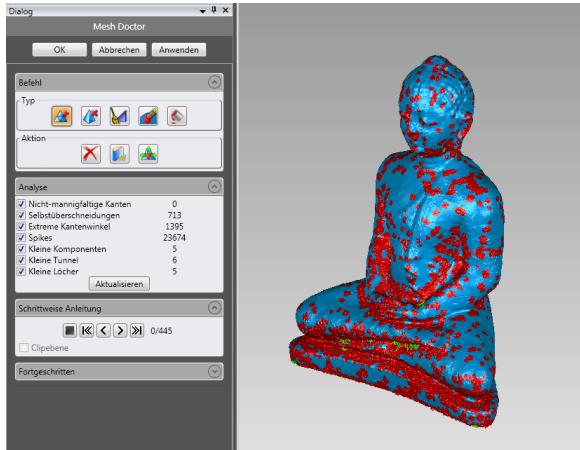

Teilweise wurde die automatische Reparatur bzw. Bereinigung angewandt, teilweise diente der Mesh-Doktor als Guide für manuelle Anpassungen im Mesh, insbesondere von Löschen fehlerhafter Geometrie und erneuter Rekonstruktion aus dem Umfeld. Diese manuelle Bearbeitung der teilweise künstlich eingeführten oder erweiterten Löcher wird exemplarisch am Schließen eines Loches in der Grundfläche einer Figur demonstriert - siehe Tabelle 1.

Schließlich wurden noch Bearbeitungen wie Glätten und Sandpapierbearbeitungen an bestimmten Stellen vorgenommen um den Gesamteindruck der Figur zu verbessern - siehe Tabelle 2.

4.1 Waterproof 3D Model

Das Schließen des Modells erforderte manuelle Arbeit für jedes einzelne Loch. Das beste Vorgehen bestand darin, die Umgebung des Loches von allen störenden Artefakten zu befreien welche die 2D Mannigfaltigkeit des Meshes in diesem Bereich stören. Danach wird das Loch unter Berücksichtigung der Krümmung der umgebenden Oberfläche geschlossen.


4.2 Budha

Zunächst wurden alle 40 Scans gruppiert und manuell in den Gruppen zueinander registriert, da eine automatische Registrierung in den meisten Fällen fehlgeschlug.

Danach wurden die einzelnen Gruppen zueinander registriert um eine Gesamtdatenbasis des Modells zu erhalten.

Im Anschluss wurden auf den einzelnen Scans Fehler an den Scanrändern und bzw. überflüssige Teile der Scans von der Scanplatte entfernt.

Tabelle 1: Manuelles Schließen der Grundfläche einer Figur, links vorher, rechts nachher

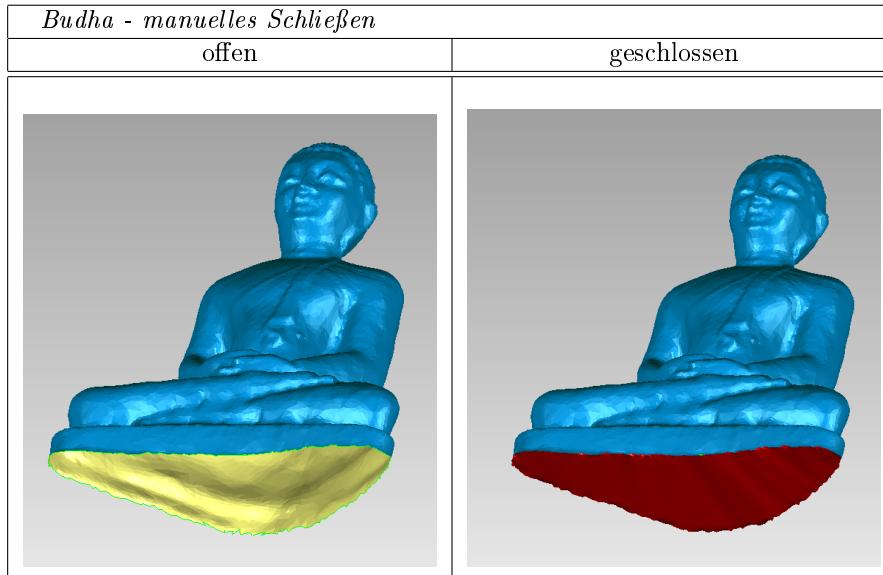

Eine erneute Registrierung der bereinigten Daten verbesserte die Passgenauigkeit etwas. Auch wurden die Meshes dezimiert, damit die Datenmenge handhabbarer wurde als auch der Resultat des Merge-Vorgangs deutlich verbesserte.


Das Merging wurde auf Basis von allen Scans und auf Basis einer reduzierten Anzahl von Scans vorgenommen um Überlagerungen von identischen Scandaten zu vermeiden.

In der Reduktion wurde auf die detaillierten Facescans und auf die doppelt vorhandenen 360 Grad Scans der aufrechten Figur zugunsten eines besseren Rausch- bzw. Interpolationsverhaltens verzichtet.

4.3 Mann

Bei der Nachbearbeitung habe ich einen großen Fehler begangen: ich habe sehr lange Zeit nicht gespeichert, ganz und gar darauf vergessen. Nachdem ich das Objekt vereinigt hatte, stürzte die Software ab und ich musste alles noch einmal machen. Dieser Fehler ist mir dann nicht mehr unterlaufen. Ansonsten bin ich auf keine besonderen Probleme gestoßen.

Tabelle 2: Manuelles Glätten einer Figur, links vorher, rechts nachher

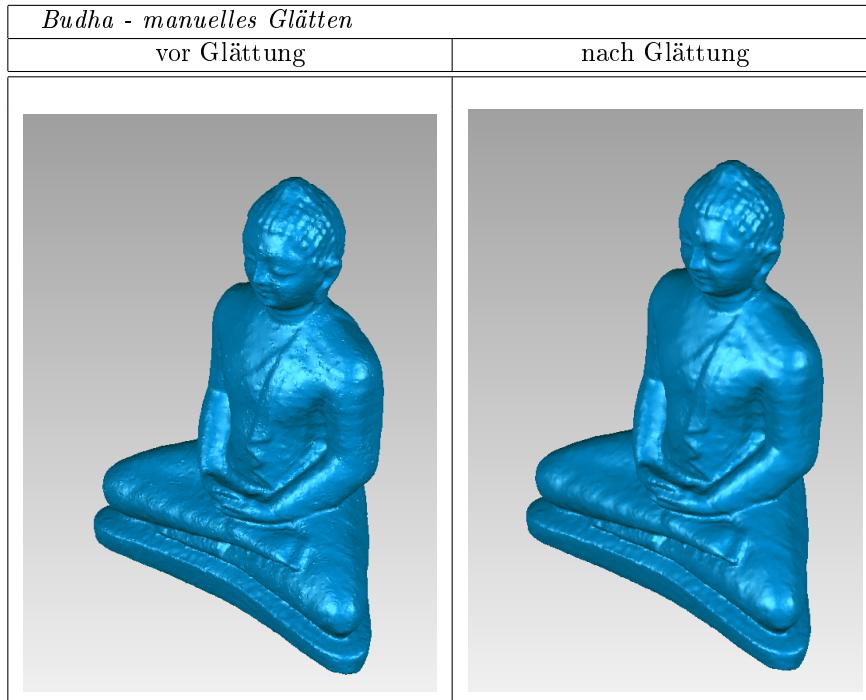

4.4 Sparschwein

Durch die einfache Geometrie des Modells war auch die Nachbearbeitung der Oberfläche relativ einfach. Fast alle Bereiche der Oberfläche weisen eine sehr niedrige Krümmung auf. Dadurch hatte das rekonstruierte Modell auch schon vor der Nachbearbeitung nur sehr wenige Fehler. Am meisten Probleme bereitete der Münzeinwurfschlitz. Da die Hülle des Sparschweins nur wenige Millimeter dick ist wurde innerhalb des Schlitzes keine Geometrie aufgenommen. Ein automatisches Schließen des Bereiches hat erst nach einigen Versuchen zum gewünschten Ergebnis geführt, da je nach dem wie viel Geometrie gelöscht wurde sich auch die automatische Rekonstruktion verändert.


5 Evaluierung

Um die Qualität der 3D-Scans zu beurteilen wurden Messungen an den realen Objekten durchgeführt und mit Messungen an den erzeugten Modellen verglichen.

5.1 Budha

Aufgrund der Tatsache dass Geomagic die beiden 3D-Modelle des 3D-Scans und der SfM-Erfassung leider nicht per Registrierung aneinander ausrichten konnte wurde aufgrund von optischer Übereinstimmung eine Skalierung und Überlagerung der Modelle per Hand vorgenommen. Da insbesondere die Höhe der Fußleiste im SfM-Modell eher auf einer begründeten Schätzung basiert ist es nicht verwunderlich, dass große Fehler in der Volumensbestimmung zu erwarten waren. Die Berechnung des Volumens der beiden Modelle basiert auf folgender gezeigten händischen Überlagerung 8.

Abbildung 8: Budha

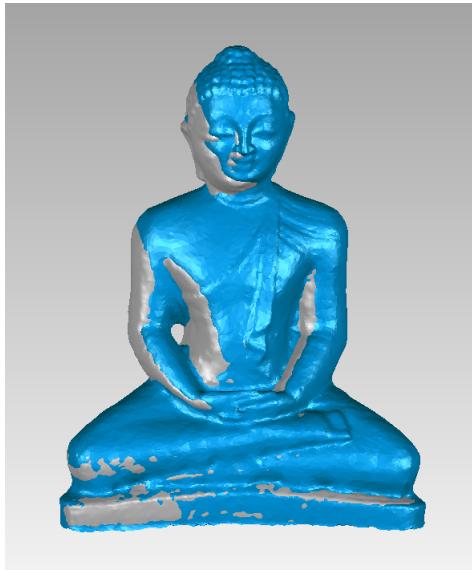

Der Volumensvergleich von dem 3D-Scan-Modell zu dem SfM-Modell beträgt $204007mm^3$ zu $214291mm^3$, relativ also 5% Unterschied.

5.2 Mann

Beim Mann wurden beim Vergleich der Messungen des Originals gegen die Minolta-Scans von rund $\pm 0.9mm$ festgestellt(Siehe Tabelle 3). Das Volumen des Originalmodells konnte nicht ermittelt werden, da Wasser die Figur geschädigt hätte. Das von Geomagic berechnete Volumen beträgt $544250.14mm^3$.

5.3 Sparschwein

Für das Sparschwein wurden 7 Messungen an markanten Punkten durchgeführt. Ein Vergleich der Messungen am Modell mit Messungen am realen Objekt ließ

Modell: Mann	Original	Scan	Diff
Fußlänge	34.76mm	35.94mm	-1.18mm
Armlänge	70.53mm	69.80mm	0.73mm
Hosenbund	14.95mm	15.83mm	0.88mm
Durchschnitt			±0.93mm

Tabelle 3: Messfehler Original/Minolta-Scan

eine Genauigkeit von $\pm 1\text{mm}$ feststellen. Da das Objekt hohl ist konnte das Volumen leider nicht ermittelt werden.

6 Structure from Motion mit 123d Catch

Autodesk 123d Catch ist eine Online Platform für Structure from Motion Rekonstruktion. Zunächst werden Bilder des Objektes in konzentrischen Kreisen und aus mehreren Winkeln aufgenommen. Dabei ist es wichtig für eine gleichbleibende Beleuchtung zu sorgen. Am besten verwendet man mehrere Lampen die das Objekt gleichmäßig ausleuchten. Beim Aufnehmen der Bilder muss man sehr darauf achten keine Schatten auf das Objekt zu werfen. Nachdem man 40+ Bilder aufgenommen hat werden diese mit der 123d Catch Applikation hochgeladen und automatisch verarbeitet. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist kann man das fertige Modell herunterladen. Die Rekonstruktion nimmt mit einer Berechnungszeit von ca. 45 Minuten sehr viel Zeit in Anspruch da die gesamte Verarbeitung der Daten am Server passiert. Ein großer Vorteil der Technologie ist dass keine spezielle Hardware benötigt wird. Sogar eine Handykamera reicht bereits aus um gute Ergebnisse zu erzielen.

6.1 Budha

Die Aufnahmen für den Budha wurden unter diffusem Tageslicht mit Deckenbeleuchtung und einem Spot von oben vorgenommen. Dadurch war die Beleuchtung konstant und aufgrund der Profilierung und der Grauwertunterschiede auf der Steinstruktur konnten ausreichend Features zu einer gelungenen Rekonstruktion ermittelt werden. Die Aufnahmen geschahen in drei konzentrischen Kreisen in verschiedener Höhe um die Figur plus zwei Aufnahmen von oben. Nur in der Armbeuge gab es wie erwartet Probleme, ebenfalls in der Abgrenzung der Figur zum Untergrund. Ansonsten stellte die Rekonstruktion eine gute Annäherung der Figur dar - siehe Tabelle 4.

6.2 Mann

Erwartungsgemäß ist das Modell, das mit 123D Catch erstellt worden ist weniger akkurat als jenes, das mit dem Laserscanner vermessen wurde. Dennoch weist das Modell einen hohen Detail und Genauigkeitsgrad auf. Zwar war eine direkte Messung nicht möglich, da bei Structure from Motion Algorithmen nur relative

Werte entstehen, aber nachdem ich das Modell in Geomagic so gut wie möglich an den Minolta Scan angenähert hatte, konnte ich die Messungen durchführen.

Man kann allerdings auch mit dem freien Auge erkennen, dass der Rücken der Statue nicht gut erkannt wurde. Der Hosenbund, der auf dem Original sehr deutlich zu erkennen ist verschwimmt bei der Rekonstruktion mit dem Rücken. Das kann man dadurch erklären, dass der Rücken bei der Aufnahme von der Lichtquelle abgewandt war und deshalb nicht genügend Features gefunden werden konnten.


Beim Mann wurden beim Vergleich der Messungen des Originals gegen die Rekonstruktion von 123d Catch von rund $\pm 2.6\text{mm}$ festgestellt (Siehe Tabelle 5). Das von Geomagic berechnete Volumen beträgt 583912.27mm^3 , das ist ein Unterschied von 39662.13mm^3 (7.28%) zum Minolta-Scan.

6.3 Sparschwein

Im Gegensatz zum Laserscanner hat 123d Catch große Probleme das Sparschwein zu rekonstruieren. Die Structure from Motion Technik verwendet Bildfeatures um die Bilder zueinander zu registrieren. Leider hat das Modell aber nur sehr wenige verwendbare Features. Entsprechend schlecht fällt das Ergebnis aus. In einem ersten Versuch wurden die Bilder so aufgenommen dass das Sparschwein das ganze Bild ausfüllt. In diesem Fall konnte 123d Catch überhaupt keine Registrierung erreichen. Um die Bilder mit Features anzureichern wurden die Aufnahmen in weiteren Versuchen aus etwas größerer Entfernung aufgenommen. Dadurch konnte 123d Catch die Bilder ohne manuelle Registrierung verarbeiten. Das Ergebnis war aber noch unbefriedigend. Für eine bessere Rekonstruktion hab ich dann das Objekt wieder bildfüllend aufgenommen und ca. 20 der 40 Bilder manuell registriert. Das Ergebnis ist in Abbildung 10 zu sehen.

Abbildung 9: Vergleich Scan vs 123D Catch

(a) Ansicht von Vorne(Scan rechts, 123D Catch links)

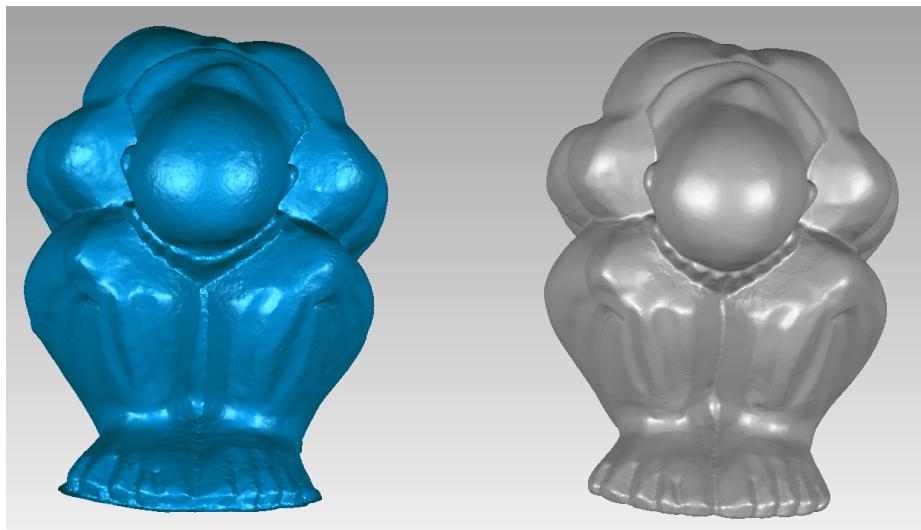

(b) Ansicht von Hinten(Scan links, 123D Catch rechts)

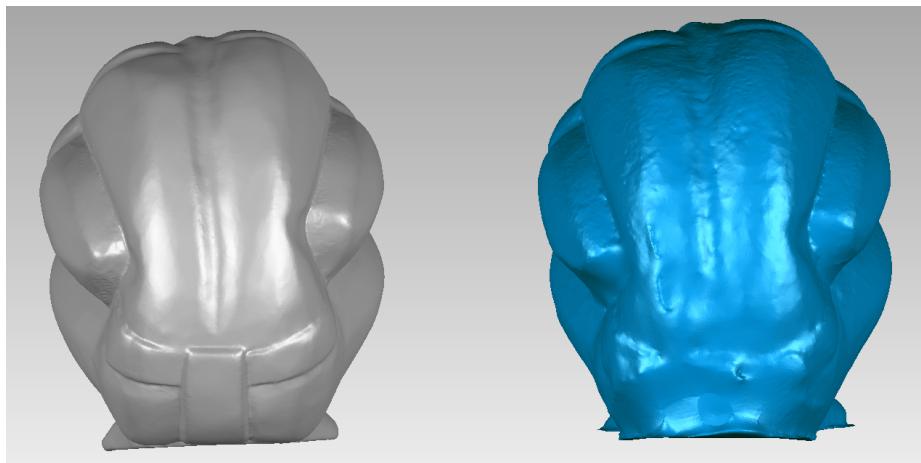


Abbildung 10: Vergleich Sparschwein Minolta / 123d catch

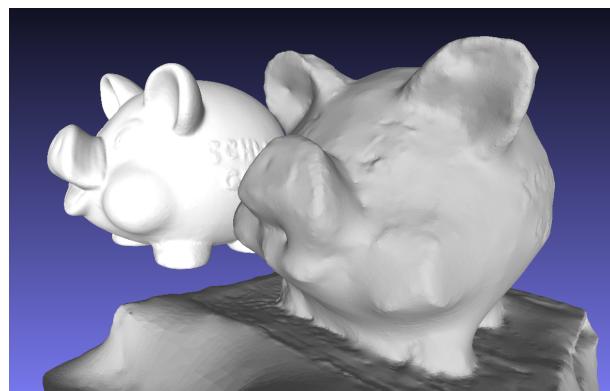


Abbildung 11: Sparschwein 123d catch texturiert



Tabelle 4: Darstellung der Budha-Figur aus der Structure from Motion Rekonstruktion. Linke Darstellung texturiert, rechte Darstellung untexturiert.



Modell: Mann	Original	SFM	Diff
Fußlänge	34.76mm	38mm	-3.24mm
Armlänge	70.53mm	73.07mm	-2.54mm
Hosenbund	14.95mm	12.88mm	2.07mm
Durchschnitt			±2.62mm

Tabelle 5: Messfehler Original/123D Catch

Abbildung 12: Sparschwein finales Modell

