

1.00			КОМАНДНАЯ СИСТЕМА			1/1	
1630.33.2278 17.00.00		COMMAND EQUIPMENT DISPOSITIF DE CO					M 06.00
STEUERANLAGE DISPOSITIVO DE				_			
ПО3.	НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИІ			БР. БР.			ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION PCS PCS			INDICATION DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG DENOMINACION			ST. PIEZAS			BEZEICHNUNG SEGNO
-	Уредба командна; Comma Dispositivo de mandeo	nd equipment; Steueranlage; Командна	я система; Dispositif de commande;	X	-	-	1630.33.227S 17.00.00 "DEUTZ" D2011L03
	Уредба командна; Command equipment; Steueranlage; Командная система						1630.33.227S 17.00.00 -01 "KUBOTA" V2403
-				-	X	_	
- 1	Уредба командна; Command equipment; Steueranlage; Командная система			1	-	X	1630.33.227S 17.00.00 -02 "DEUTZ"D2009L04
1.	Лост; Lever; Hebel; Рычаг; Levier; Palanca			1	-	- 1	1794.33.224 17.00.01
1.	Конзол; Bracket; Konsole; Kpoнштейн; Console; Consola			-	-	1	1794.33.264 05.00.02
2.	Oc A2-6h11x25x20; Axle; Achse; Oсь; Axe; Eje			2	2	2	БДС 3048-89
3.	Шайба Бб; ; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			4	4	4	БДС 5282-73 БНС 55-77
4.	Шплинт 1,6x10; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido			4	4	4	БДС 55-77
5.	Въже за газ к-т; Wire complete; Zug komplett; Трос в сборе; Câble complet; Cable conjunto			1	-	-	1630.33.227\$ 17.01.00
5.	Въже за газ к-т; Wire complete; Zug komplett; Трос в сборе; Câble complet; Cable conjunto			-	1	-	1630.33.227S 17.01.00 -01
5.	Въже за газ к-т; Wire complete; Zug komplett; Трос в сборе; Câble complet; Cable conjunto			-	-	1	1630.33.227S 17.01.00 -02
6.	Педал комплект; Pedal complete; Pedal komplett; Педаль в сборе; Pèdale complet; Pedal conjunto			1	1	1	1794.33.724S 17.01.00
7.	Болт 1 M8x20 – 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	2	4	БДС 1230-85
8.	Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			3	3	5	БДС 833-82
9.	Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			3	3	5	БДС 14494-78
10.	Болт 1 M6x16 – 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	-	-	БДС 1230-85
11.	Лост к-т; Lever; Hebel; Рычаг; Levier; Palanca			1	1	1	1794.33.724S 17.02.00
12.	Болт 1 M8x30 – 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			1	1	1	БДС 1230-85
13.	Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			1	1	1	БДС 744-91
14.	Основа к-т; Base complete; Sockell komplett; Основание в сборе; Base complet; Base conjunto			1	1	1	1794.33.724S 17.01.01.00
15.	Шайба Б20; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			1	1	1	БДС 5282-73
16.	Пръстен Б20; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo			1	1	1	БДС 2170-77
17.	Рамо к-т; Elbow; Hebel; Плечо в сборе		1	1	1	1794.33.224S 17.01.02.00	
18.	Болт 1 M8x16 – 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	1	1	БДС 1230-85	
19.	Планка усукана; Plate; Las	che; Плита; Plaque; Placa		1	1	1	1794.33.224S 17.01.03
20.	Шайба Б8; ; Washer; Schei	be; Шайба; Rondelle; Arandela		2	2	2	БДС 5282-73
21.	Шплинт 2,5x25; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido		2	2	2	БДС 55-77	
23.	Пружина; Spring; Feder; П			1	1	1	1784.33.20 02.00.08
24.	Гайка долна; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		1	1	1	1794.33.224S 17.01.06	
25.	Гайка горна; Nut; Mutter; I	Гайка; Ecrou; Tuerca		1	1	1	1794.33.224S 17.01.05
26.	Пресмасленка M6x1; Grea	se nipple; Fettnippel; Пресс- масленка	Graisseur; Engrasador	2	2	2	БДС 1640-81
27.	Стъпенка комплект; Step с	complete; Ück komplett; Подножка в с	5ope; Marchepied en caoutchouc				
	complet; Apoyapie de goma	conjunto		1	1	1	1794.33.224S 17.01.03.00
28.	Стъпенка гумена; Rubber s	step; Gummitrittstück; Подножка резиг	ювая; Marchepied en caoutchouc;				
	Apoyapie de goma			1	1	1	1784.33 04.00.03
30.	Шайба 2-6H; Washer; Sche	eibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	<u>_</u> -		БДС 833-82

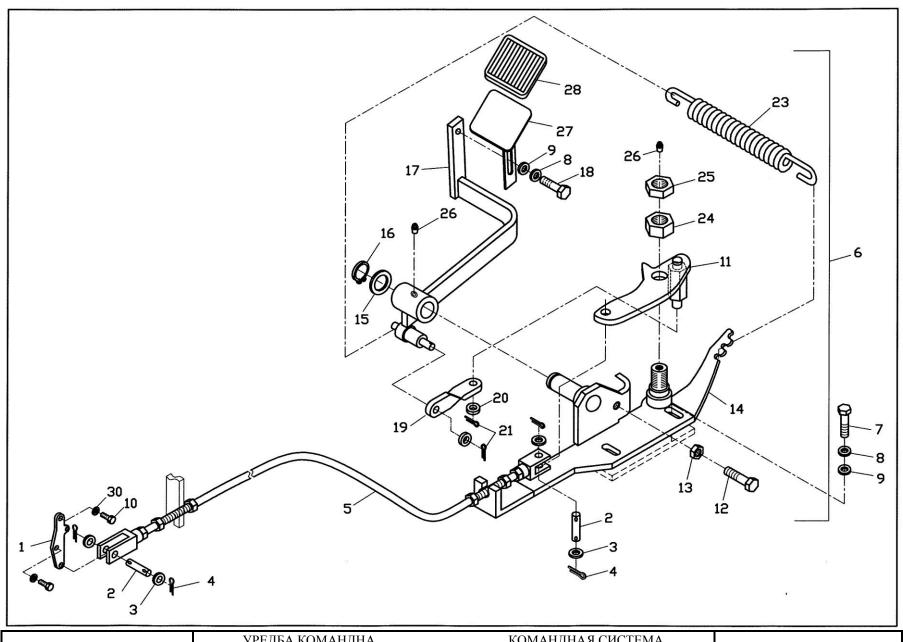

1630.33.227S 17.00.00 "DEUTZ" D2011L03 УРЕДБА КОМАНДНА COMMAND EQUIPMENT STEUERANLAGE КОМАНДНАЯ СИСТЕМА DISPOSITIF DE COMMANDE DISPOSITIVO DE MANDO

M 06.00

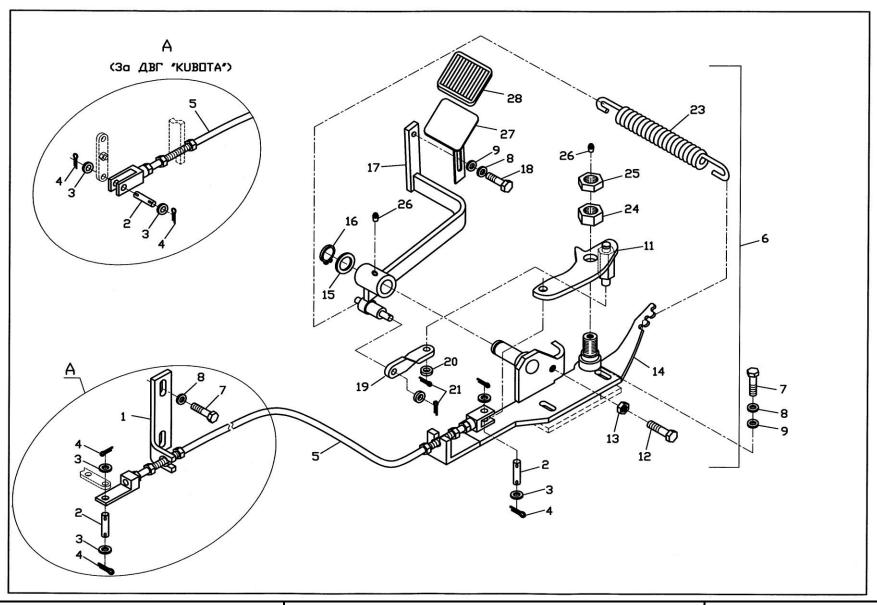

1630.33.227S 17.00.00 -01 "KUBOTA" 1630.33.227S 17.00.00 -02 "DEUTZ" D2009L04

УРЕДБА КОМАНДНА COMMAND EQUIPMENT STEUERANLAGE КОМАНДНАЯ СИСТЕМА DISPOSITIF DE COMMANDE DISPOSITIVO DE MANDO

M 06.00