## 実習 B 材料工学

#### 三軒家 佑將

### 1 実習の目的

簡単な Si デバイス (太陽電池) の作成を通じて、Si デバイスの作成方法について理解を深める。 また、太陽電池・LED の動作特性について理解を深める。

### 2 バイポーラ集積回路について

太陽電池の作成プロセスを図にすると図1のようになる。 図の説明は以下のようである。

- ①→② Si 基盤を熱酸化し、酸化膜を作成
- ②→③ フォトリソグラフィを行い、図のようにフォトレジストを作成する
- 3→4 エッチングを行い、酸化膜を剥がす
- **④→⑤** フォトレジストを除去する
- ⑤→⑥ 上面にリン拡散源を、下面にホウ素拡散源を塗布する
- ⑥→⑦ 熱拡散を行い、n<sup>+</sup> Si と p<sup>+</sup> Si を形成する
- **⑦→8** SiO<sub>2</sub> を除去する
- 8→9 電極を形成

# 3 実験で行った内容、条件

#### 3.1 太陽電池の作成

前節のプロセスに従って、太陽電池を作製した。その際の条件について以下に示す。

Si 基盤として用いたのは、p 型 Si ウェーハから切断した  $12mm \times 12mm$  の正方形、厚さ  $250\mu m$  の小片である。

熱酸化膜形成については、1100 ℃・90 分のドライ加熱を行った。 フォトリソグラフィに際しては、

1. プリベーク 90 ℃ 90 秒

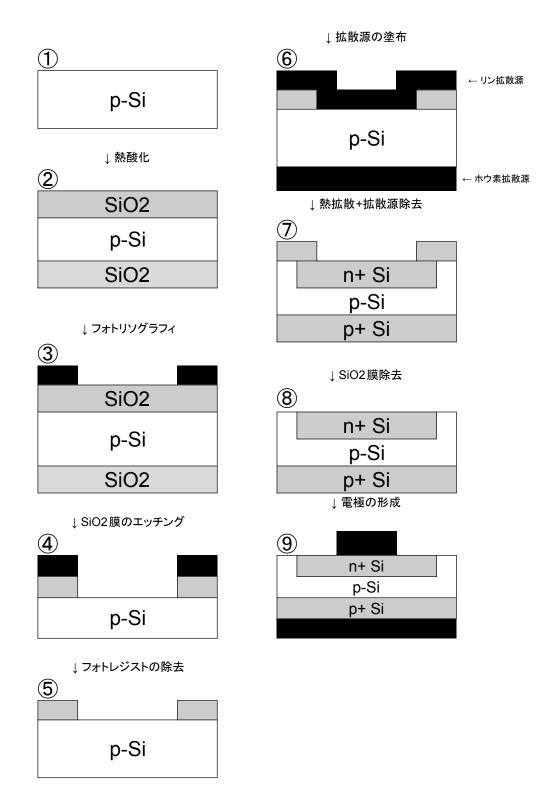


図1 太陽電池の作成プロセス

- 2. 露光 40 秒
- 3. 反転ベーク 120 ℃ 90 秒
- 4. 露光 180 秒
- 5. 現像 90 秒
- 6. ポストベーク 120 ℃ 30 秒

の手順で行った。また、スコンピータは 4000rpm で 30 秒動作させ、現像の際のマスクには  $8mm \times 8mm$  の正方形のものを用いた。

拡散源塗布の際には、拡散源を塗布した後に、120 ℃ 3 分のベークを行った。

熱拡散は、900 ℃ 3 分のベークを行った。

電極形成の際には、手法としては真空蒸着を、電極用の金属としては Al を用いた。また、表面のマスクには葉脈上のものを、裏面のマスクとしては正方形のものを用いた。

また、出来上がった太陽電池には、導電性ペーストを用いて、裏面には電子回路基板の金属部分を接着し、表面には細い導線を接着した。

- 3.2 太陽電池の特性測定
- 3.3 LED **の特性測定**
- 4 実験結果
- 5 課題 1~3
- 6 発電コンテンストについて
- 7 LED **について**
- 8 全体に関する考察、感想、提案など