IoT機器のクラッキング(ハッキング)の手口と対策 - ホワイトハッカーのぼやき

2018年5月19日(土) 11:00-11:45 オープンソースカンファレンス 2018 名古屋 南山大学国際教養学部 特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 後藤 邦夫 goto@nanzan-u.ac.jp

目次

- 1. はじめに
- 2. 丸見え監視カメラは減ったか?
- 3. ルータの自動設定機能に注意
- 4. 自宅(自社)LAN内でポートスキャン
- 5. 自動車の話題も少し
- 6. おわりに 参考文献

1. はじめに

- 自己紹介
 - ネットワークエミュレーション、ネットワーク・セキュリティ
 - 自称ミュージシャン(ボーカル、ドラム、ギターなど)
 - https://goto920.github.io/
- 今日のネタは1年前の実験結果(自宅にある機器)
- 基本的な注意
 - 初期パスワードは変更しましたか?
 - ルータの設定を確認しましたか?

2. 丸見えカメラは減ったか?

- Insecam[1] (cityでnagoya)
 https://www.insecam.org/en/bycity/Nagoya/
- 2017年5月(86件)、2018年4月(91件)



店内のリアルタイム動画 店はこの状態を知らない? 依頼した業者さんがだめ?

Watch Canon camera in Japan, Nagoya

2. (続き) 丸見えの原因と対策

- 2つの条件を両方満たすとき
 - IoT機器のパスワードがマニュアル記載の初期値
 - IoT機器がルータを自動設定した結果、外から見える

対策

- パスワード(可能ならユーザ名も)を変更
- 外から見る設定にしたいなら、パスワード変更だけでOK
- 外から見る必要がないなら、ルータの設定を変更

3. ルータの自動設定機能に注意

- Universal Plug and Play (UPnP)が曲者[2]
 - LAN側から認証なしでルータの設定変更が可能
 - WAN側からUPnPが使える欠陥ルータもあった
 - ルータの初期設定でonになっていることが多そう
- ルータ設定画面例(某社のHome GW、次ページ)
 - 詳細設定 > 高度な設定 > UPnP設定
 - defaultで使用する(on)になっていた
- PCで見える機器はUPnP対応
 - Windowsのファイルブラウザ、ネットワークで表示される
 - gupnp-toolsのgupnp-universal-cp コマンド
- WAN側の確認はShieldsUp[3] (https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2)

高度な設定

● ご注意ください


設定変更は即時に有効となります。[設定]ボタンをクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、WebブラウザをWebブラウザを開きなおしてください。

《高度な設定》画面の[WAN→LAN中継設定]と《静的IPマスカレード設定》画面の内容が競合した場合は、《高度な設定》画面の[WAN→LAN中i 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

高度な設定

LANポート通信設定	自動設定 ~	(LAN1)	
	自動設定 ~	(LAN2)	
	自動設定 ~	(LAN3)	
	自動設定 ~	(LAN4)	
LAN側MDI/MDI-Xモード	MDI-X固定 Y		
セキュリティ保護機能	☑ 使用する		
ブリッジ設定			
PPPoEプリッジ	☑ 使用する		
PPPoEプリッジ自動切断	● 使用する		
PPPoEブリッジ自動切断するまでの時間(秒)	1800		
UPnP設定			
UPnP設定	─ 使用する		

3(続き) gupnp-univarsal-cpの表示例

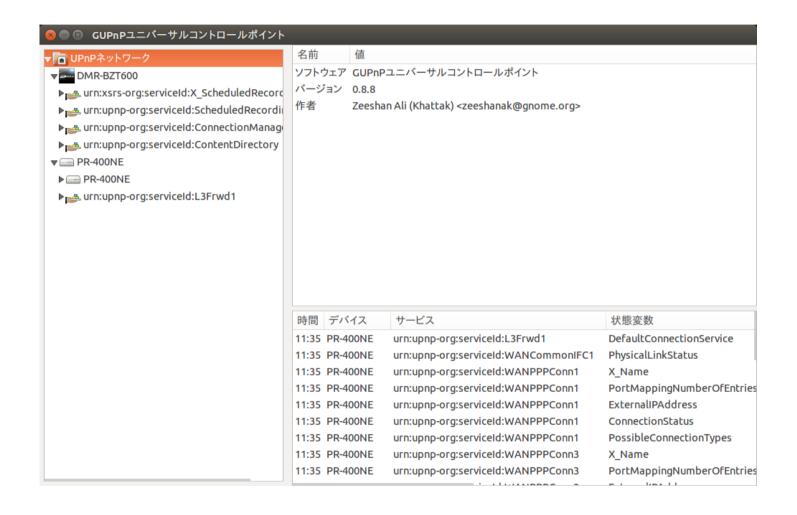

4. 自宅(自社)LAN内でポートスキャン

• 会社の場合は許可が必要(定番nmap[4]使用)

製品	MAC	0\$	応	答TCPポート	IPv6対応
	Matsushita ログチューナー		_		
	Panasonic / 権保護コピー回				
備考: NTTレ	NEC ンタルホーム リケーション応	ゲートウェイ、	ファーム		
	 Maspro Denkoh メラ、ファーム			3つ	なし
_	I-0 Data ファームウェア		3-32 	 多数 	あり

4. (続き) 気になった点

- Panasonic Video (DMR-BZT600)
 - 1900/udp open|filtered upnp (録画予約等)
- PR-400NE (LAN側)
 - 23/tcp open telnet Pocket CMD telnetd 認証 通過後、すぐ切れるので実害なし
 - 139/tcp open netbios-ssn?, 445/tcp open netbios-ssn?, メモリカードを差せば使えるファイル共有機能
 - Workgroup: WORKGROUP

4. WFS-SR01(ポケドラ)

• 対策前[5]

```
ポート
                                       説明
Wifi(AP) -- 本体裏にSSID、パスワードのシール有り(製品毎に異なる)
         23/tcp telnet Busybox telnetd
                                       ☆対策前
         80,81/tcp ユーザ・インタフェース(Webサーバ)
        139,445/tcp ファイル共有(Samba)
       5880/tcp open tcpwrapped
                                       調查中
有線側(100BASE-TX)
         23/tcp open telnet
                                       ☆対策前
           NASLite-SMB/Sveasoft Alchemy firmware telnetd
        139,445, 5880/tcp
                                       Wifiと同様
問題点:
```

有線側から23/tcpのtelnetdでloginできてコマンド操作できること。

ルータ機能はおまけ程度、直接インターネット接続の利用は想定外。 ホテルのLAN等や会社のLAN等で他の客からloginされ、マルウェアを 仕込まれる危険がある。

4. (続き) 対策後

- telnetは使えなくなった
 - コマンドを実行される危険はない
 - (ssh loginできると嬉しいのだが)
- WiFi側からしかWeb GUIが使えなくなった
- (改善なし) rootアカウントとパスワードでWeb画面にlogin可
 - パスワードはファームウェアの中のLinux用パスワードハッシュから John the ripperで数日(総当りでしょう)
 - 結果はyyyymmddらしき8桁の数字
 - WiFi認証キーは本体ウラ面にあるので、それを読まれたら不正利用 される危険は残る

5. 自動車の話題を少し

- http://opengarages.org/handbook/ [6]
 - 素人にわかりやすい本、ただしITの知識は必要
 - オンライン版は無料、日本語訳の本は3,500円
 - 日本語の概要 https://gigazine.net/news/20180210-car-haker-handbook /
- 車にはCAN(Controller Area Network) Busがある
 - 物理的接続 (診断用ポート)
 - Busにつながっている機器に欠陥があれば、侵入口に
 - Bluetooth付きの機器からBusにアクセスできると危険

5. (続き) 説明図[6]

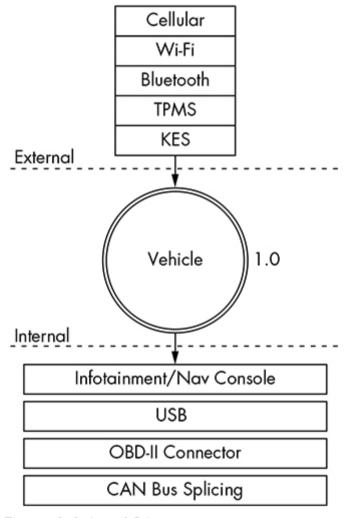


Figure 1-1: Level 0 inputs

Cellular: 携帯電話システム

TPMS: タイヤ空気圧管理システム

KES: リモコンキー

OBD-II: コネクタ規格名

CAN Bus Splicing: CAN Bus接続

5. (続き)

- CAN Bus を使う市販機器[7]
 - USBアダプタ
 - 後付リモコン
 - 後付車速でドアロック

_

_

_

速ドアロックシステム

車両の走

車両 OBD II コネクターにカプラーオンで簡単取り付け



- OBD II コネクター付ハーネス採用で、見た目すっきりな取付けが可能、 足元で邪魔になることもありません。
- 消費電流をおさえた省エネ設計。
- エンジンスターター装着車にも取り付け可能。

3年保証

SDL-CT01

JANコード 4950094061332

SDL-CT02

JANコード 4950094061349

¥13,500(税別)

取付・取扱説明書

コネクター形状の確認



• CAN BusにPCを繋げばある程度操作可能

5. (続き2)

- 報告された危険
 - ほとんどは実験用回路か自分の車での実験結果
- ドアを開けられたら、診断用ポートで操作可能
 - プリウスの窃盗手口はこれかも
- ドアを開けずにクラック
 - Bluetooth機器、カーナビゲーション等の欠陥
 - 車の床等やエンジンルームで接続?
 - プロ用大出力機器でCAN Busに接続?

6. おわりに

- 1. まずパスワード変更、外から見える可能性を意識
- 2. ルータでuPnPを無効
 - 1.WAN側で有効な機器は欠陥品
 - 2.defaul無効で出荷してほしい
 - 3.ポート転送設定は手動がお薦め(やや難)
- 3. ポートスキャンでネットワークサービスをチェック
- 4. ファームウェア更新できなくなった機器は捨てる

おまけ(自作プログラム紹介)

- https://goto920.gitub.io
- 新作はJavaScript (Node.js, React)
 - PC、スマートフォン兼用
 - Web Audio API (waaclockモジュール)で正確な時間管理
 - iOS対応に3点注意(キャッシュ、オーディオ、カーソル)
 - 作品1: メトロノーム (自分用、プログラミング練習)
 - ドラマー向け高機能
 - 実ドラム音源で本一冊分のビートパターン収録
 - オフライン利用可能
 - 作品2: 発表用タイマ(自分の授業用)
 - 予鈴、本鈴、セッション終了(色々な音が出せる)

おまけ (続き) Javal日作

• Win10, macOSでも結構使えると思うが、Java RE インストール作業のハードルが高い?

- ConvertToWave16App.jar Extract wav audio file from various video format file
- 2. TimePitchPlayerApp.jar Time Pitch variable audio player (wav)
- 3. FilteredPlayerApp.jar Making karaoke, drum sound surpressed audio track (wav) using percussive/harm
- 4. FeedbackBoosterApp2.jar Feedback booster for electric guitar (work in progress). Equipments

Note: You may omit guitar amp and microphone if effector aux output is fed into Audio I/O interface.

参考文献

- [1] Insecam, "Network live IP video cameras directory," https://www.insecam.org/ (acccessed Apr. 2018).
- [2] Sonet, "ネット機器(IoT機器)が危ない -- 家庭で必須のセキュリティ対策," https://www.so-net.ne.jp/security/news/newstopics_201611.html (Nov. 2016).
- [3] Gibson Research, "Welcome to ShiledsUp, " https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 (accessed Apr. 2018).
- [4] Nmap.org, "Nmap Security Scanner," https://nmap.org/ (accessed Apr. 2018).
- [5] I-O Data, "Wi-Fiストレージ「WFS-SR01」セキュリティの脆弱性につきまして," http://www.iodata.jp/support/information/2016/wfs-sr01/ (Nov. 22, 2016).
- [6] OpenGarages, "Car Hacker's Handbook," http://opengarages.org/handbook/ (accessed Apr. 2018).
- [7] フジ電気工業(株), "車速ドアロックシステム," http://www.fuji-denki.co.jp/sdlct/sdlct.htm (accessed Apr. 2018).
- [8] Goto, K., "KG's App Demos," https://goto920.github.io/.