
초음파센서/온도센서 실험



ToF(Time of Flight)

• ToF는 피사체를 향해 발사한 빛이나 소리가 반사돼 돌아오는 시간 으로 거리를 계산해 사물의 입체감이나 공간 정보, 움직임 등을 인 식하는 3D 센싱 기술이다

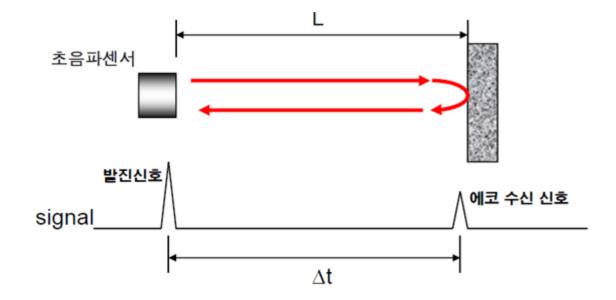

초음파 센서란?

- 초음파 센서는 인간이 들을 수 있는 범위를 벗어나 20,000Hz 이상의 음파를 사용해 센서로부터 지정된 목표 물체까지의 거리를 측정 및 계산하는 산업용 제어 장치.
- 음파는 기본적으로 고체, 액체 및 기체를 통과해 이동하는 압력파이고 거리를 측정하거나 표적이 있고 없음을 감지하기 위해 산업용 응용 분야에서 사용할 수 있다.




초음파 센서 모듈

• SRF04 초음파 모듈을 사용하여 장애물까지의 거리 측정



SRF04 Timing Diagram

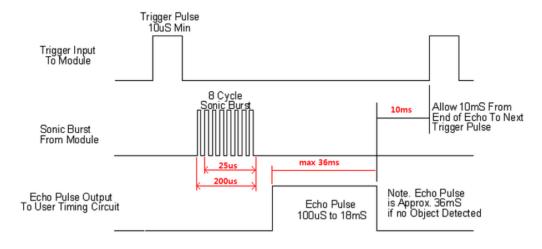

초음파를 이용한 거리 측정

t: 신호가 되돌아 올때까지 걸리는 시간(s)


속 도 (m/s)
331
344
1498
3300
5000
5000
6000

LED를 이용한 digitalWrite 실험

• Arduino LED ON/OFF 실행


```
// C++ code
void setup()
 pinMode(8, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(8, HIGH);
 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
 digitalWrite(8, LOW);
 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
```

- VCC ↔ 아두이노 5V
- GND ↔ 아두이노 GND
- TRIG ↔ 아두이노 6
- ECHO ↔ 아두이노 7

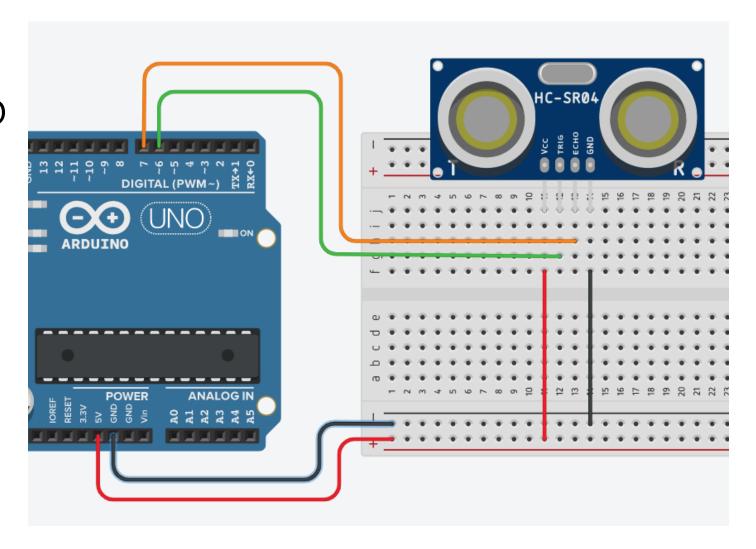

```
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(6, OUTPUT);
                              //6 : Trigger
 pinMode(7, INPUT);
                              //7 : Echo
void loop()
 //trigger 발생
 digitalWrite(6, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(6, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(6, LOW);
 long value = pulseln(7, HIGH);
 float distance = (float)value * 0.01723;
 Serial.print("Ultra Sonic : ") ;
 Serial.print(distance);
 Serial.println("cm");
```

```
1 // C++ code
3 void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(6, OUTPUT); //6 : Trigger
   pinMode(7, INPUT); //7 : Echo
9 }
10
11 void loop()
12 {
    //trigger 발생
13
    digitalWrite(6, LOW) ;
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(6, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
18
    digitalWrite(6, LOW);
19
20
     long value = pulseIn(7, HIGH) ;
21
22
23
     float distance = (float) value * 0.01723;
24
25
     Serial.print("Ultra Sonic: ");
26
    Serial.print(distance);
     Serial.println("cm") ;
28 }
```

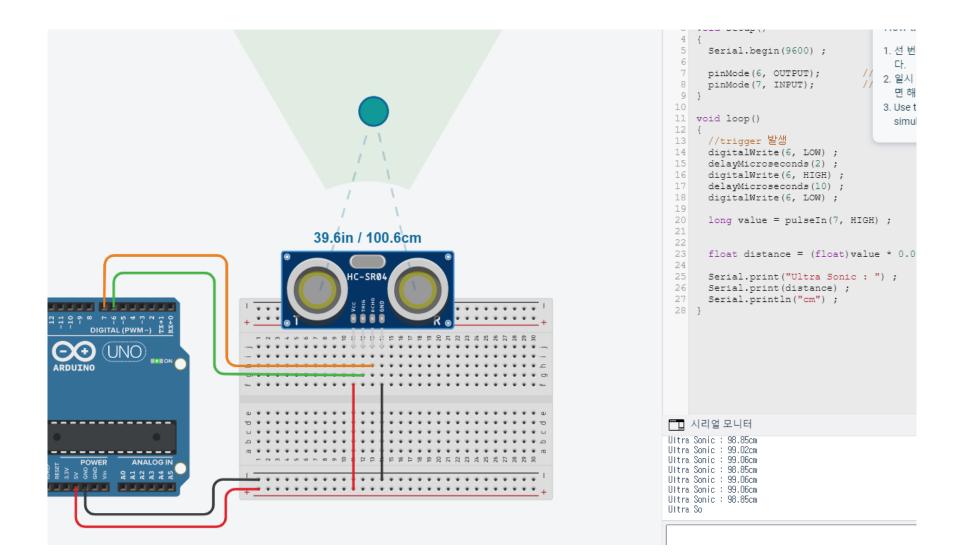


• QUIZ : 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 LED를 켜고 그렇지 않으면 LED를 끄는 회로와 프로그램을 완성 하시

> 1. 선 번 Serial.begin(9600); 다. pinMode(6, OUTPUT); 2. 일시 pinMode(7, INPUT); 면 해 3. Use t 11 void loop() 14 digitalWrite(6, LOW) ; delayMicroseconds(2); 16 digitalWrite(6, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(6, LOW) ; long value = pulseIn(7, HIGH) ; 39.6in / 100.6cm float distance = (float) value * 0.0 Serial.print("Ultra Sonic : ") ; Serial.print(distance); Serial.println("cm") ; ARDUINO (UNO) 시리얼 모니터 Ultra Sonic : 98.85cm Ultra Sonic : 99.02cm Ultra Sonic : 99.06cm Ultra Sonic : 98 85cm Ultra Sonic : 99.06cm Ultra Sonic : 99.06cm Ultra Sonic : 98.85cm Ultra So

• QUIZ:

- 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 RED LED를 켜고
- 초음파 센서로 20cm이내에 장애물이 감지 되면 BLUE LED를 켜고
- 그렇지 않으면 GREEN LED를 켜는 회로와 프로그램을 완성 하시오.

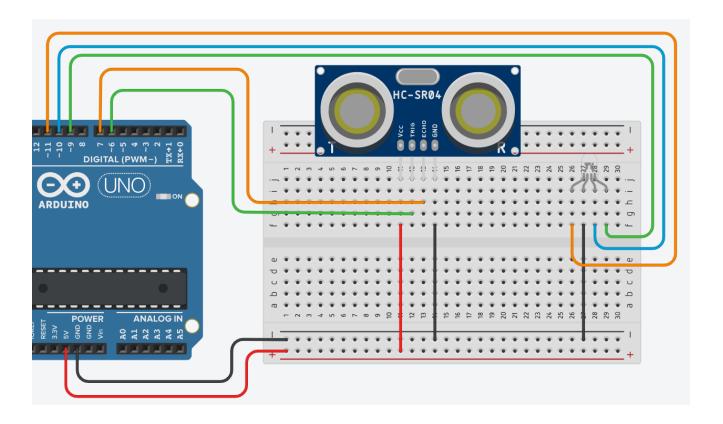

• 초음파센서


- VCC ↔ 아두이노 5V
- GND ↔ 아두이노 GND
- TRIG ↔ 아두이노 6
- ECHO ↔ 아두이노 7

• LED

- RED ↔ 아두이노 11번핀
- BLUE ↔ 아두이노 10번핀
- GREEN ↔ 아두이노 9번핀

• QUIZ :


- 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 RED LED를 켜고
- 초음파 센서로 20cm이내에 장애물이 감지 되면 BLUE LED를 켜고
- 그렇지 않으면 GREEN LED를 켜는 회로와 프로그램을 완성 하시오.

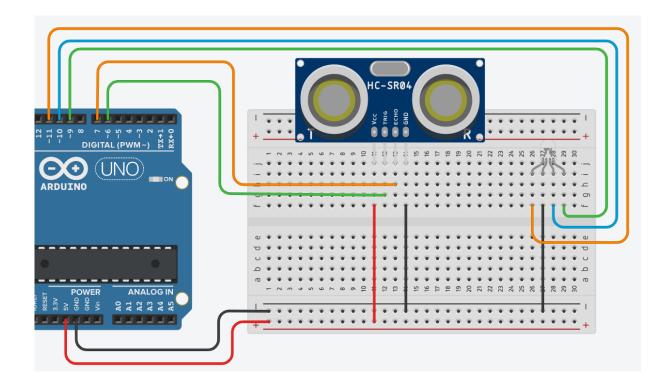

```
void setup() {
 pinMode(6, OUTPUT); //6 : Trigger
 pinMode(7, INPUT); //7 : Echo
 pinMode(11, OUTPUT); //RED LED
 pinMode(10, OUTPUT); //BLUE LED
 pinMode(9, OUTPUT); //GREEN LED
void loop() {
 digitalWrite(6, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(6, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(6, LOW);
 long value = pulseIn(7, HIGH);
 float distance = (float)value * 0.01723;
 if( distance < 10 ) {
  digitalWrite(11, HIGH);
                                   //RED ON
   digitalWrite(10, LOW);
                                   //BLUE OFF
   digitalWrite(9, LOW);//GREEN OFF
 else if( distance < 20 ) {
    digitalWrite(11, LOW);
                                   //RED OFF
    digitalWrite(10, LOW);
                                   //BLUE O N
    digitalWrite(9, HIGH);
                                   //GREEN OF F
 else {
    digitalWrite(11, LOW);
                                   //RED OFF
    digitalWrite(10, HIGH);
                                  //GREENON
    digitalWrite(9, LOW);
                                  //blue off
```

• QUIZ :

- 초음파 센서로 10cm이내에 장애물이 감지 되면 RED LED를 켜고
- 초음파 센서로 20cm이내에 장애물이 감지 되면 BLUE LED를 켜고
- 그렇지 않으면 GREEN LED를 켜는 회로와 프로그램을 완성 하시오.

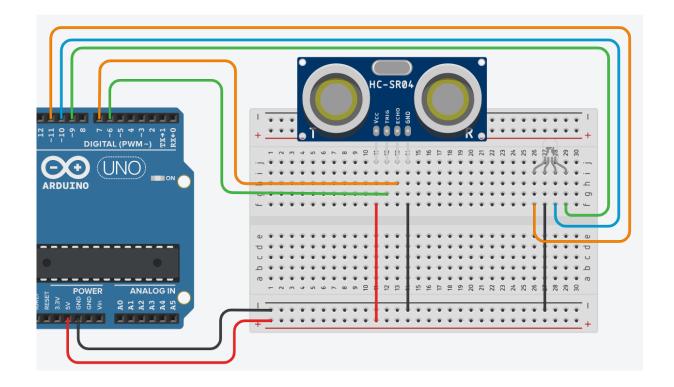


```
void setup() {
                               //6 : Trigger
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, INPUT); //7: Echo
 pinMode(11, OUTPUT); //RED LED
 pinMode(10, OUTPUT); //BLUE LED
 pinMode(9, OUTPUT); //GREEN LED
void loop() {
 digitalWrite(6, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(6, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(6, LOW);
 long value = pulseln(7, HIGH);
 float distance = (float)value * 0.01723 ;
 if( distance < 10 ) {
  analogWrite(11, 234);
  analogWrite(10, 63);
   analogWrite(9, 247);
 else {
    analogWrite(11, 255);
    analogWrite(10, 254);
    analogWrite(9, 145);
```

TMP36


- 온도센서는 온도를 감지해 전기신호로 바꿔주는 센서를 의미
- TMP36
 - 상온에서 대략 750mV를 출력
 - 온도 1 °C가 변화하면 10mV의 출력 전압이 변화 함
 - 정밀도는 ±1 °C로 정밀한 온도 감지는 어려움.
 - 사용하기 쉽고 저렴하여 정밀한 온도 감지가 필요 없는 어플리케이션이 많이 사용 됨.



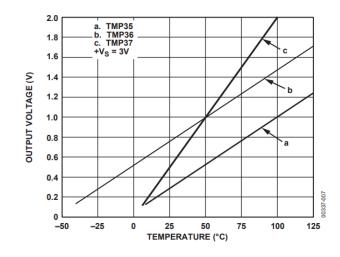

TMP36 데이타시트 : https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP35_36_37.pdf

TMP36 핀연결

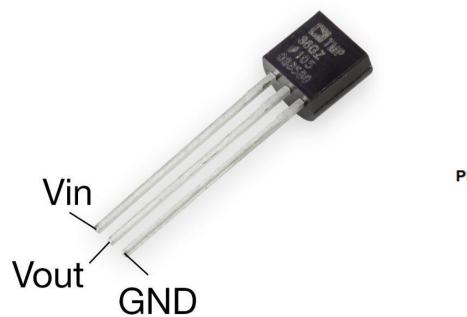


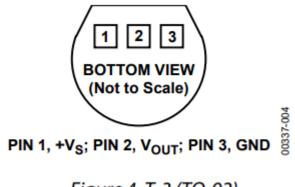


Figure 4. T-3 (TO-92)

TMP36 + 아두이노 실험

- TMP Vin <> 아두이노 5V
- TMP Vout <> 아두이노 A0
- TMP GND <> 아두이노 GND

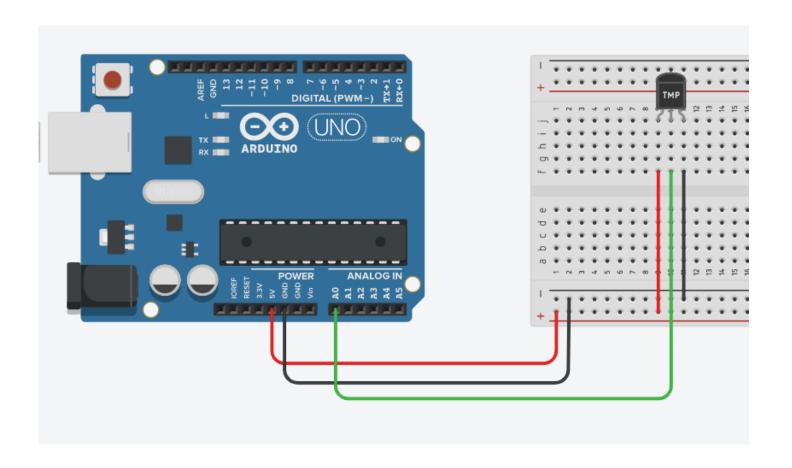


```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int reading = analogRead(A0);
    Serial.println(reading);
}
```

```
온도 센서 [TMP36]
                                                                                    1 (Arduino Uno R3) -
이름 온도센서
                                   1 void setup()
                                          Serial.begin(9600);
                                   6 void loop()
                                          int reading = analogRead(A0);
                                          float voltage = reading * 5.0;
                                          voltage /= 1024.0;
                                          Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
                                          float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
                                          Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
                                          float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
                                  19
                                          Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");
                                          delay(1000);
                                  22 }
                                 시리얼 모니터
                                 91.41 degrees F
                                 33.01 degrees C
                                 91.41 degrees F
                                 0.83 volts
                                 33.01 degrees C
                                 91.41 degrees F
                                 0.83 volts
                                 33.01 degrees C
```

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    int reading = analogRead(A0);
    float voltage = (reading / 1024.0)* 5.0;
    Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
    delay(1000);
}
```

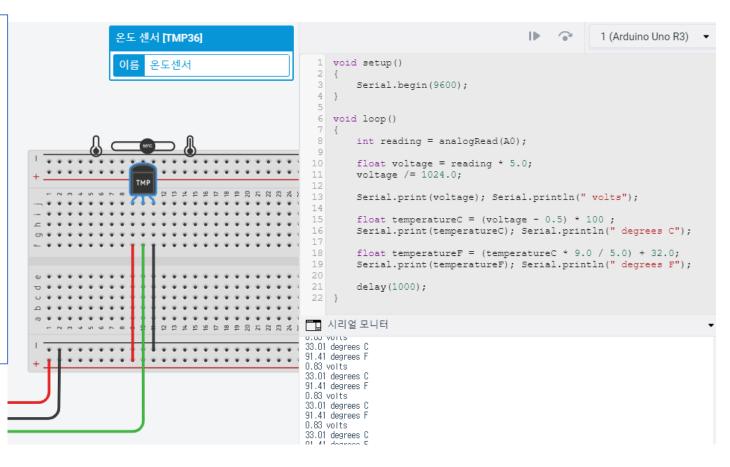


```
void setup()
                                                                                               온도 센서 [TMP36]
                                                                                                                                                                         1 (Arduino Uno R3)
                                                                                               이름 온도센서
                                                                                                                              1 void setup()
   Serial.begin(9600);
                                                                                                                                   Serial.begin(9600);
                                                                                                                              6 void loop()
void loop()
                                                                                                                                   int reading = analogRead(A0);
                                                                                                                                   float voltage = reading * 5.0;
                                                                                                                                   voltage /= 1024.0;
   int reading = analogRead(A0);
                                                                                                                                   Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
                                                                                                                                   float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
   float voltage = (reading / 1024.0)* 5.0;
                                                                                                                                   Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
                                                                                                                                    float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
                                                                                                                                   Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");
   Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
                                                                                                                                   delay(1000);
   float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
                                                                                                                               시리얼 모니터
   Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
                                                                                                                            33.01 degrees C
   delay(1000);
                                                                                                                            91.41 degrees F
                                                                                                                            0.83 volts
                                                                                                                            33.01 degrees C
                                                                                                                            91.41 degrees F
                                                                                                                            0.83 volts
                                                                                                                            33.01 degrees C
```

```
void setup()
   Serial.begin(9600);
void loop()
   int reading = analogRead(A0);
   float voltage = (reading / 1024.0)* 5.0;
   Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
   float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
   Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
   float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
   Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");
   delay(1000);
```


```
온도 센서 [TMP36]
                                                                                    1 (Arduino Uno R3)
이름 온도센서
                                   1 void setup()
                                         Serial.begin(9600);
                                   6 void loop()
                                         int reading = analogRead(A0);
                                         float voltage = reading * 5.0;
                                         voltage /= 1024.0;
                                         Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
                                         float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
                                         Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
                                         float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
                                         Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");
                                         delay(1000);
                                    시리얼 모니터
                                 33.01 degrees C
                                 91.41 degrees F
                                 91.41 degrees F
                                33.01 degrees C
```


DHT11


- 동작 전압 (Power) 3~5 V
- 온도 측정 범위 (Temperature range) 0 ~ 50 °C (±2 °C)
- 습도 측정 범위 (Humidity range) 20 ~ 80 % (±5 %)
- 최대소비전력 (Max. current) 2.5 mA
- 데이터 주기 (sampling rate) 1 Hz

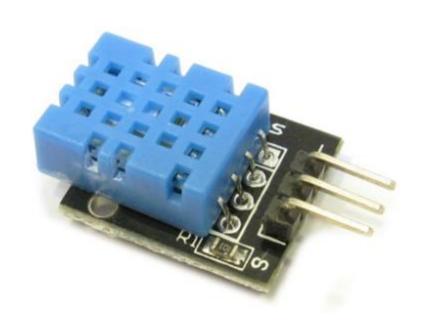


https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

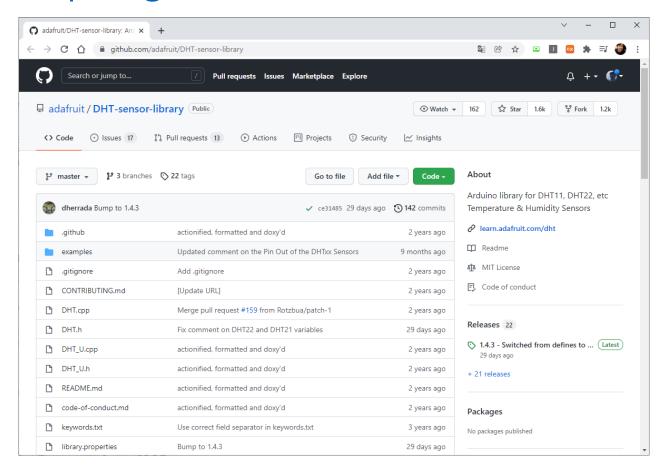


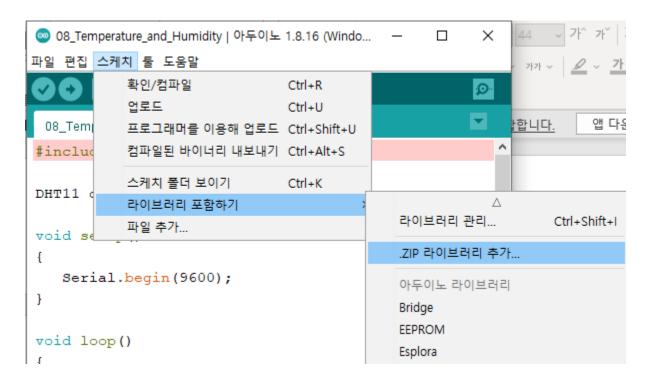


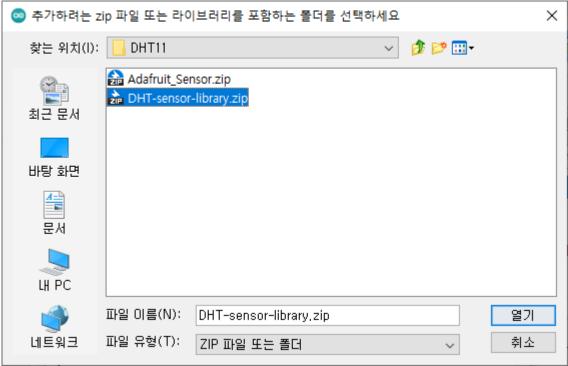

- adafruit_sensor.h no such file 에러 발생
- https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor 라이브러리 추가

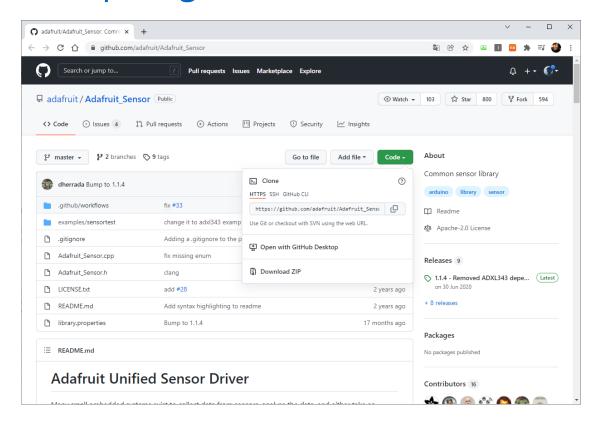

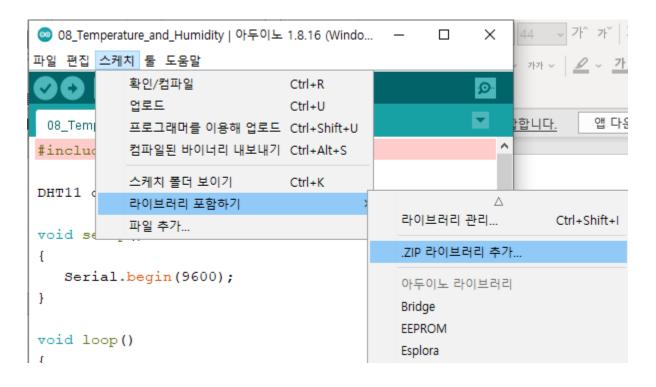

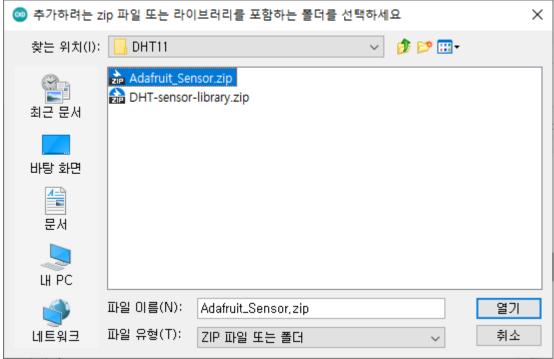


DHT11 아두이노 테스트

• S(signal) : 아두이노 2번핀

• + : VCC(5V)


• - : GND(0V)

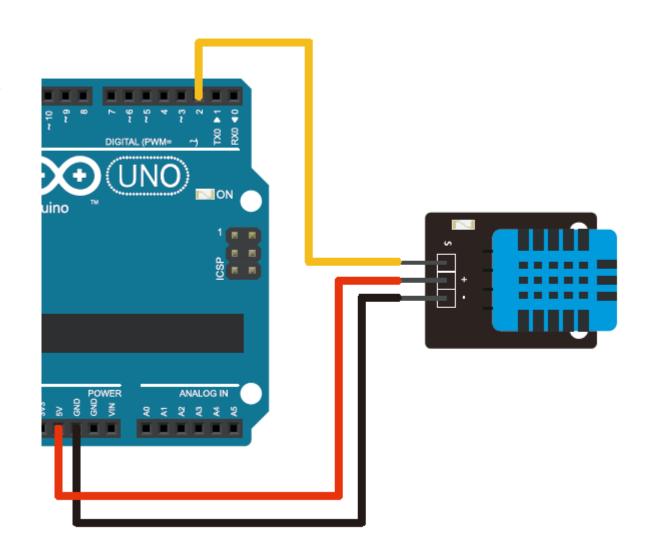


DHT11 아두이노 테스트


예제: 08_Temperature_and_Humidity

```
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println(F("DHTxx test!"));
 dht.begin();
void loop() {
 delay(2000);
 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 float f = dht.readTemperature(true);
 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
  return;
 // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
 Serial.print(F("Humidity: "));
 Serial.print(h);
 Serial.print(F("% Temperature: "));
 Serial.print(t);
 Serial.print(F("°C"));
 Serial.print(f);
 Serial.print(F("°F Heat index: "));
 Serial.print(hic);
 Serial.print(F("°C"));
 Serial.print(hif);
 Serial.println(F("°F"));
```

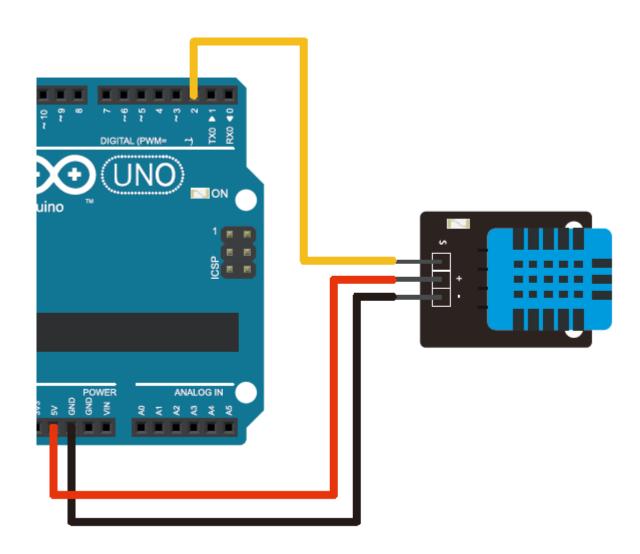

DHT11 아두이노 테스트(Example 코드 활용)

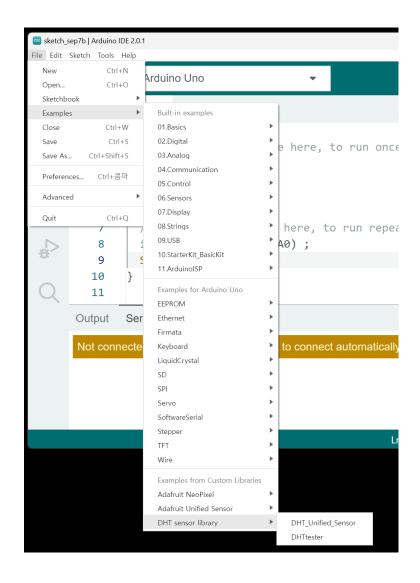

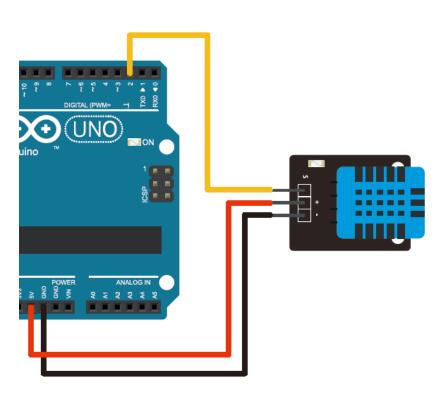


DHT11 시계열 데이터 분석(time series analysis)

- STEP1 : 출력 데이터 정리
 - 온도 RAW데이터, 습도 RAW데이터만 시리얼모니터에 출력

DHT11 시계열 데이터 분석(time series analysis)

• STEP2 : 출력 데이터 저장(data.txt)

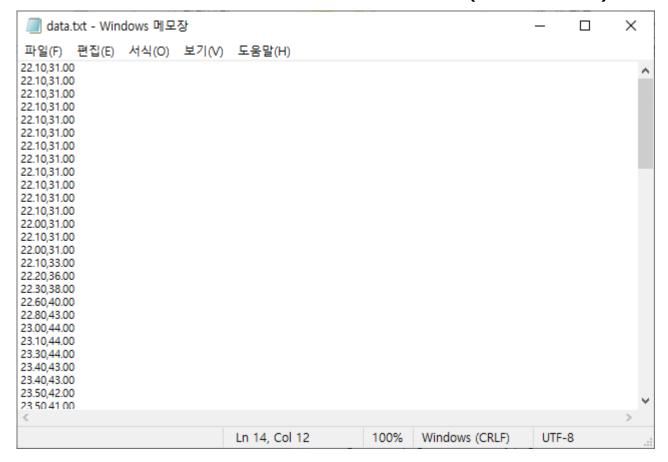

DHT11 시계열 데이터 분석(time series analysis)

• STEP3 : 출력 데이터를 엑셀에서 읽기 & 그래프 분석

